







1298 n-169



LART

DE

CONVERTIR LE FER FORGE

EN ACIER,

E T

LART

D'ADOUCIR LE FER FONDU.

Ou de faire des Ouvrages de fer fondu aussi sinis que de fer forgé.

Par Monsieur de REAUMUR, de l'Academie Royale des Sciences.

A PARIS,

Chez Michel Brunet, Grand'Salle du Palais, au Mercure Galant.

M. DCC. XXII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

0)



SON ALTESSE ROYALE;
MONSEIGNEUR
LE DUC D'ORLEANS,
REGENT DU ROYAUME.



ONSEIGNEUR,

Les recherches qui font la matiere de cet Ouvrage ont été regardées favorablement par Vôtre Altesse Royale dés leur naissances; Elle s'est fait rendre un compte exact de leurs progres; il y a même ici tel Memoire, quoique long, dont elle a eu la patience d'entendre la lecture en entier; enfin Elle a bien voulu récompenser d'une maniere éclatante l'envie que j'avois montrée d'être utile au Public, & les efforts que j'avois faits pour y parvenir. Voilà bien des motifs pour oser offrir un Owvrage à VÔTRE ALTESSE ROYALE; ces mêmes motifs me font regretter de ce qu'il n'est pas plus digne de lui être offert; l'esperance qui me reste est de suppléer, en partie, à ce qui y manque, par la continuation de mes Travaux; de suivre d'autres recherches, déja avancées, ausquelles Vôtre Altesse Royale s'interesse, parce qu'elles interessent le Public. Je n'ai que cette voye pour tâcher d'exprimer l'étendue de ma reconnoissance, l'entier dévouëment, & le profond respect avec lequel je suis,

MONSEIGNEUR,

DE VÔTRE ALTESSE ROYALE,

Le tiés-humble & trésobéissant Serviteur, REAUMUR.



N a conservé aux differentes Pieces qui composent ce Volume le nom & la forme de Memoires, qu'on leur avoit données quand on les a lûes dans l'A-

cademie des Sciences : Elles avoient été écrites pour faire partie d'un Ouvrage plus considerable, pour entrer dans l'Histoire ou la Description generale des Arts, dont on m'a fait l'honneur de me charger; ici elles se trouvent en quelque sorte deplacées. Des endroits pourront paroître trop peu expliqués, même obscurs, qui peut-être n'eussent pas semblé tels, si ce qui regarde la conversion du fer en acier, & l'adoucissement du fer fondu eût été precedé de ce qui appartient au travail des mines de fer, à la maniere de les fondre, à la maniere d'affiner le métal qu'elles donnent, de le rendre malleable. On auroit aussi mieux vû l'utilité de ces Memoires, si on eût trouvé tout de suite la description des Arts qui mettent en œuvre le fer & l'acier; ils sont à present isolés & n'avoient pas été faits pour l'être. Cependant parce qu'étant réunis, ils donnent des instructions fur deux matieres importantes au Public, & pour

lesquelles aussi il a paru s'interesser, & que ces instructions suffisent pour conduire dans la prarique, on a mieux aimé les faire paroître plûtôt, que de les faire paroître un peu plus à leur avan-

tage:

Ils sont divisés en deux parties, ceux de la premiere traitent au long de la conversion du ser en acier, & de ce qu'il y a de plus essentiel à sçavoir par rapport à l'acier. C'est à cette premiere partie que nous avons donné le nom de l'Art de convertir le fer en acier; comme nous avons donné aux Memoires de la seconde partie, celui de l'Art d'adoucir le fer sond, ou de saire des ouvrages de fer sondu aussi finis que de fer sorgé, parce que c'est ce qu'on a eu en vûe d'y enseigner.

Quand on donne les préceptes d'un Art, on a coûtume d'écrire d'une façon plus dogmatique que nous ne le faisons; aussi ne suivrons nous pas entierement la même methode, lorsque nous décrirons, dans notre Histoire generale, des Arts usités & connus; alors nous n'aurons souvent qu'à rapporter des pratiques employées journellement; on pourra avoir les preuves de ce que nous aurons avancé, toutes les fois qu'on voudra aller voir travailler les Ouvriers. Mais les regles que nous avons à donner actuellement étant ou entierement nouvelles, ou, ce qui revient au même, conservées mysserielement, nous n'avions pas seulement à les rapporter, nous avions en même temps à en prouver la bonté.

A la verité nous eussions pû commencer par donner des regles & venir ensuite aux preuves, c'est-à-dire aux experiences que nous avons faites; au lieu que nous avons commencé, presque par tout, par detailler scrupuleusement nos experiences. Je doute que la premiere methode soit la meilleure pour les matieres qui tiennent à la Physique. On voit mieux quel degré de certitude ont des affertions, quand elles sont immediatement à la suite des experiences, d'où on les a deduites : par cette voye on montre à nud tout ce qu'on a fait; on n'en impose point sur la force des preuves; on ne donne point lieu d'imaginer de ces reticences qui tendent à faire penser qu'on a negligé de prouver ce qui pouvoit l'être aisément. Commence-t'on par donner des propositions pour vrayes, le Lecteur a quelque penchant à croire qu'on les a tenues pour telles, avant que d'avoir tenté les experiences qu'on a faites pour les appuyer. Or il y a une grande difference pour la force des preuves entre des experiences d'où une proposition 2 été tirée, qui semble l'avoir fait naitre necessairement, & entre des experiences employées aprés coup pour prouver une proposition. Ce n'est pas que ces dernieres ne soient excellentes, qu'on ne doive fouvent y avoir recours, mais il est plus avantageux que ce soit pour achever d'établir des consequences tirées des premieres.

Pour s'instruire d'un nouvel Art, il n'est guere moins essentiel d'apprendre ce qu'il faut éviter,

que ce qu'il faut pratiquer; & c'est ce qu'on enseigne, lorsqu'on raconte naïvement tous les differents chemins par où on a passé pour arriver au but; rien n'empêche que de ce but, on ne revienne ensuite sur ses pas en ligne plus droite. Enfindés qu'il s'agit de recherches nouvelles, de découvertes, on doit mettre le Lecteur à portée de juger si on a tenté tout ce qui demandoit à l'être, lui épargner les essais inutiles, mais lui laisser aussi entrevoir ce qui peut être essayé de plus, le mettre même sur la voye de faire de nouveaux progrés. Aprés tout le Public veut aujourd'hui des choses; s'il est content pour le fond de ce que. nous lui presentons, nous pouvons esperer qu'il sera indulgent pour la forme sous laquelle nous. le lui avons presenté.

Si on ne veut prendre qu'une idée grossiere de nos Arts de convertir le fer en acier, & d'adoucir le fer sondu, on trouvera sans doute dans ces. Memoires des details ennyeux. Je ne sçai, par exemple, si dans cette disposition on pourra soutenir la lecture du IV. Memoire, qui traite des sourneaux dont on doit faire usage, & même je ne conseille pas de l'éprouver. Nous avons eu principalement en vûe ceux qui auront envie de mettre la main à l'œuvre, & on ne sçauroit croire, si on n'a tenté d'operer, combien de difficultés se presentent dans l'execution des choses les plus simples; & l'embarras que peuvent donner des difficultés en appagence très petites. Peut-être:



que l'envie de les lever, & d'être clair, m'aura-fait trop groffir ce Volume? la longueur des ouvrages qui conduisent à mettre la main à l'œuvre, ne doit pas neantmoins se mesurer entierement par le temps qu'il faut à les parcourir; celui qu'ils épargnent pendant l'execution, doit être mis en ligne de compte. Des ouvrages de cette nature ne sont pas de ceux où l'on doit laisser à deviner, où l'on doit craindre de presenter des idées trop developpées. Les Lecteurs à qui ils sont le plus necessaires, n'exigent nullement qu'on donne matiere à leur penetration de s'exercer, ils demandent que les procedés soient nettement &

amplement expliqués.

Mais aussi les raisonnemens physiques pourront à leur tour paroître de surcroit à ceux qui ne veulent apprendre que des pratiques : qu'ils prennent garde pourtant que ces raisonnements établissent des principes qui bien entendus mettront en état de lever les difficultés que nous n'aurons pas assés éclaircies, ni même prévûës. Si on fait quelque cas des découvertes qui seront rapportées, qu'on observe que c'est à ces mêmes rais sonnements à qui elles sont dûcs, & qu'ils peuvent donner des ouvertures pour les porter plus; loin; qu'on ne les regarde donc pas comme n'aïant pour objet qu'une simple curiosité physique: Souvent on hésite trop peu à partager les connoissances en curieuses & en utiles; cette division n'est: pas aussi aisée à faire & aussi sûre qu'on pense,,

surtout en cette matiere. L'utile bien consideré a toujours du curieux, & il est rare que le curieux

bien suivi ne mêne pas à l'utile.

Je conviendrai pourtant, & comment n'en conviendrois-je pas? que la plûpart des observations & des reflexions de ces Memoires ne doivent pas instruire le commun des Ouvriers; elles ne sont presque que pour ceux qui sont capables de conduire des entreprises, qui peuvent faire agir les Ouvriers, comme les Ouvriers font agir leurs outils; en un mot il ne faut pas que tout le monde fasse de l'acier, & des ouvrages de fer fondu, mais il faut mettre en état d'en faire des établissements ceux qui sont capables de les suivre, & nous osons nous promettre que nos Memoires suffiront pour cela. Nous l'osons même d'autant plus hardiment, que sur les lectures que nous avons faites de quelques-uns de ces Memoires dans mos Assemblées publiques de l'Academie, & sur les éclaircissements que nous avons donnés à ceux qui nous les ont demandés, il y a déja quelques établissements commencés dans le Royaume; ces Memoires devenus publics en augmenteront apparemment le nombre.

Mais quelque vîte que se fassent ces nouveaux établissements, ce sera toujours lentement au gré de l'impatience naturelle à la Nation. Dès que j'eus lû, dans des assemblées publiques, les memoires qui donnent les principes de nos Arts, on eût voulu trouver partout des aciers sins du Royaume

à choisir; on eût voulu que toutes les Boutiques eussent été parées d'ouvrages de ser fondu les plus finis. On ne marche pas pourtant à si grands pas-dans l'execution de ce qui demande certains arrangements, de ce qui demande qu'on réunisse un certain nombre d'Ouvriers, qu'on les instruise; quelque simple que soit une prosession, on ne sçauroit les y rendre habiles en un jour. Pour faire des ouvrages de ser sendelles en un jour. Pour faire nen faire saire des modelles, & ces modelles tiennent du temps à finir, & engagent à des dépenses asses considerables.

Des reproches tout opposés & ausquels je me: trouve flatté d'avoir à répondre, sont ceux qui me furent faits après les Assemblées de l'Academie que je viens de citer; il y eût gens qui trouverent étrange que j'eusse publié des secrets, qui ne devoient pas être revelés; d'autres auroient voulu qu'ils eussent été confiés à des Compagnies qui en auroient fait usage, & qui travaillant pour leur utilité propre, auroient aussi travaillé pour le bien general du Royaume. Les sentiments que suppose la premiere façon de penser, ne sont pas assés nobles, pour qu'on puisse même se glorifier d'en avoir de directement contraires; ne sont-ils pas même contre l'équité naturelle? est-il bien sûr que nos découvertes soient si fort à nous, que le Public n'y ait pas droit, qu'elles ne lui appartiennent pas en quelque force ? nous devons tous a d'est notre premier devoir, concourir au bien ge-

neral de la Societé; qui y manque, quand il peut y contribuer de quelque chose, & qui y manque, quand il ne lui en coûteroit que de parler, manque à un devoir essentiel, & dans les circonstances les plus odieuses. Ce principe étant certain, resteratil bien des circonstances, où nous soions abso-

lument Maîtres de nos découvertes ?

Il est vrai qu'on se plaint depuis long-temps du peu de retour du Public, de ce qu'il ne recompense pas même de ses éloges, ce qui lui est une fois connu; un secret tant qu'il est caché est regardé comme merveilleux, est-il divulgué, on dit n'est-ce que cela: on cherche à montrer qu'on le sçavoit auparavant, les plus legeres traces, les moindres ressemblances en sont prises pour des preuves. C'est ce qui a fourni pretexte à divers Sçavans de se reserver des connoissances; & à d'autres d'envelopper celles qu'ils sembloient communiquer de façon à faire acheter cher le plaisir de les acquerir. Quand ces plaintes seroient fondées, l'injustice du Public supposée aussi certaine, & aussi generale, que quelques Auteurs le pretendent, en seroit on autorisé à se reserver ce qui peut lui être utile? Le Medecin seroit-il en droit de refuser du sécours dans un danger pressant à des malades dont il n'auroit aucune reconnoissance à attendre, & dont même l'ingratitude lui seroit connue? Les avantages de l'esprit interessentils moins que ceux du corps? Les connoissances justement appretiées, ne sont-elles pas le bien le plus



plus réel : Je dirai même plus, c'est que ne publier pas ses recherches aussi clairement qu'on le peut, n'en montrer qu'une partie, & vouloir faire deviner le reste, c'est à mon sens se rendre responsable du temps qu'on fait perdre à des Lecteurs. Je voudrois que les Hommes n'admirassent point ceux, qui semblent avoir plus cherché à se

faire admirer qu'à être utiles.

J'avouërai pourtant, je veux bien même qu'on pense que je cherche à l'avouer, qu'il est juste de recompenser les Travaux de ceux qui ont produit des découvertes avantageuses; mais le Public ne sçauroit leur devoir que des éloges; & ce n'est pas la moins flateuse des recompenses, pour qui est touché de la veritable gloire: c'est à ceux qui tiennent les Rennes du Gouvernement à en dispenfer d'une autre nature. Mais y a - t - il jamais eu dans le Royaume des circonstances, où on ait eu autant lieu d'esperer que les recherches qui ont le bien general pour objet, seroient soutenuës par des recompenses de cette derniere espece. Je dois craindre de voir comparer avec mes Travaux celles par lesquelles Son Altesse Royale a bien voulu les encourager; puis-je oser moi même donner occasion de le faire en publiant jusques où elles ont été? mais la reconnoissance m'y force, & l'interêt du Public exige que je lui apprenne ce que peuvent attendre ceux qui sont capables de travailler avec plus de succés. A peine eus je fait à l'Academie la lecture du premier Memoire

fur l'acier, que Monseigneur le Duc d'Orleans voulût que j'eusse de nouveaux moyens de pousser mes recherches; cette lecture fut suivie de dons considerables par eux-mêmes, mais beaucoup plus encore par la bonté, j'oserai le dire, par l'empressement avec lequel il s'est interessé à les rendre solides & durables. Afin même qu'ils fussent pour toujours à l'avantage des Sciences, il a songé à les faire passer après moi à l'Academie, pour tenir lieu d'une partie des fonds necessaires aux glorieux, & utiles Travaux de cette Compagnie *. Je n'aipoint à craindre qu'on soupçonne que c'est la reconnoissance qui me dicte que les Sciences peuvent tout se promettre d'un Prince à qui l'envie même ne sçauroit disputer d'avoir pour elles l'amour le plus vif, & le plus éclairé. Les nouvelles découvertes, les nouvelles inventions trouvent toujours un accés facile auprès de lui, & ne l'approchent guere sans que ses vues contribuent à à les perfectionner. Pour faciliter encore cet accés, aux sciences naturellement timides, il a chargé de les lui produire celui qu'elles eussent choisi elles mêmes, cet illustre Abbé * plus zelé, & plus entendu à faire valoir les bons Ouvrages, que ne le sont leurs propres Auteurs.

Tout semble assûrer dans le Royaume aux

^{*} Par Arrèi, & Leitres: Patentes Sa Majefé n'a gratifié d'une Penfionde-douze mille livres fur la Ferne des Poftes, quis, par le même Arrèt, ge les nêmes Lettres-Patentes doit pafter, aprèt ma mors à l'Academie Royale des Sciences.

^{*} M. l'Abbe Bignon ..

Sciences, & furtout aux sciences utiles, l'état le plus sloristant; Sa Majesté montre déja pour elle un goût au dessus de son âge, & quels progrés ne doit pas saire cegoût cultivé par des Leçons, qui seules seroient capables de le saire naître *.

Mais pour reprendre la feconde objection dont j'ai parlé, il s'est trouvé gens qui n'ont pas approuvé que les découvertes qui font l'objet de ces Memoires eussent été rendues publiques; ils auroient voulu qu'elles eussent été conservées au Royaume; que nous eussions imité les exemples de mystere, peu louables à mon sens, que nous donnent quelques-uns de nos Voisins. Nous nous devons premierement à notre Patrie; mais nous nous devons aussi au reste du monde; ceux qui travaillent pour perfectionner les Sciences & les Arts, doivent même se regarder comme les Citoyens du monde entier. Après tout si les recherches de ces Memoires ont les succés qui me les ont fait tenter, il n'est point de Pays qui en puisse tirer autant d'avantages que le Royaume; il pourra à l'avenir se passer des aciers fins, dont il se fournit à present dans les Pays étrangers. Et cela pourtant en supposant qu'on ne negligera pas, comme nous ne faisons que trop souvent, de tirer parti de ce qui se trouve parmi nous; en supposant qu'on n'abandonnera pas des établissements aussi legerement qu'on les aura entrepris.

A l'égard des ouvrages de fer fondu, ils eussent pû être, pendant quelque temps, particuliers à la

ĩ ij

France, & ils lui seront communs avec les autres Pays, où l'on en voudra entreprendre. L'abondance de nos mines de fer, les endroits favorables où elles sont situées nous donnent pour ce travail des facilités qu'on trouve en peu d'endroits. Mais nous avons encore pour ce genre d'ouvrages un avantage qui doit les faire rechercher dans les Pays, où on auroit des facilités égales, ou plus grandes pour le reste. Le principal merite de ces ouvrages consistera dans les ornements; il ne faut pas prendre la peine de mouler des ouvrages simples, qui ne demandent pas à être façonnés; les autres Pays nous accordent assés ce que nous appellons le goût, qui fait le grand merite de tout ce qui est du genre d'ornements; nous auronsplus d'art de les varier avec une certaine entente, qu'on n'en aura ailleurs; nous sommes les Maîtres. en tout ce qui est nouveautés de modes; c'est chés nous qu'on viendra se fournir de celles-ci, comme de celles de bien d'autres especes. Peut-être même: n'est-il-pas mal qu'on travaille dans les autres Pays au fer fondu, pour nous engager à y travailler avec plus de soin. Nous aimons assés à faire ce que nous voïons faire ailleurs; souvent nous aimons mieux ajoûter aux inventions des autres, que faire valoir les nôtres.

Il y avoit deux partis à choifir pour rendre ces-Arts, & fur tout celui d'adoucir le fer fondu, utiles au Royaume, ou d'accorder des Privileges à des Compagnies qui, comme celle des glaces,

eussent eu seules le droit de faire de ces sortes d'out vrages, ou de donner une liberté generale à tous les Ouvriers d'y travailler. Le premier parti eût plûtôt fait paroître des Manufactures considerables, & le Public eût plûtôt à choisir des ouvrages de ce genre. Dès que la liberté est generale, les Artisans se chargeront de ce travail; mais leur peu de fortune ne leur permettant pas de faire les avances necessaires pour fournir à une grande quantité d'ouvrages, & d'ouvrages trés - variés, parce que les premiers modelles coûtent cher, les ouvrages s'en multiplieront plus lentement; les Compagnies qui pourroient entreprendre de plus. grands établissements, n'oseront peut-être les risquer dans la crainte de voir bientôt leurs ouvrages copiés par tous les petits ouvriers. Mais outre qu'un amour de la liberté porte à souhaiter qu'il. soit permis aux hommes de faire ce sur quoi ils ont naturellement autant de droit que les autres, c'est que si les établissements se font de la sorte plus lentement d'une maniere moins brillante, ils se feront d'une maniere plus utile au Public. Comment s'assurer d'une societé qui ne soit pas trop, avide de gain? C'est le grand inconvenient des Privileges, qui d'ailleurs lient les mains à ceux qui n'en ont pas obtenu de pareils, & qui auroient été en état d'en faire de meilleurs usages; qui auroient eu plus de talens pour perfectionner les nouvelles inventions. Ce n'est pas que les particuliers n'aïent pour le profit une ardeur égale à celle de Compagnies; mais la crainte que leurs voi-

sins ne vendent plus qu'eux, l'envie d'attirer le Marchand, leur fait donner à meilleur marché. J'ai eu la preuve de cette necessité de multiplier le débit; j'avois permis à quelques Ouvriers qui avoient travaillé sous mes yeux dans le Laboratoire de l'Academie, de saite des ouvrages de ser sondu; malgré moi, ils vouloient les tenir à un prix excessif, quand ils offroient pour 200 liv. en fer sondu ce qui en ser sorgé en eût coûté 1200 à 1300, ils croyoient saire assés, quoiqu'ils eussent dû le donner pour quatre à cinq pistoles. Il n'y a donc d'autre manière de rendre les choses à bon marché, que de mettre les Ouvriers dans la necessité de débiter à l'envi.

Au reste, si on ne trouve point ici tous les éclaircissements que j'eusse fouhaité donner, & que peut-être j'aurois pû donner s'ils ne m'eussen pas échappé, j'y supplérai autant qu'il me sera possible. Qu'on me propose les difficultés par les quelles on auta été arrêté, & on me trouvera tou-

jours prêt à tâcher de les lever.

Nous avons été obligés d'employer assés souvent quelques termes qui pourront n'être pas familiers à tous ceux qui liront ces Memoires; ordinairement nous les avons défini; mais comme on oublie quelquesois ces définitions, qu'on est embarrassé où les retrouver, pour épargner alors la peine d'aller consulter des Dictionnaires, nous avons ajoûté à la fin de ce volume l'explication des termes que nous avons crû capables de faire quelque peine.

EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADEMIE ROYALE des Sciences, des Années 1720, 1721, & 1722.

Mr. DE REAUMUR ayant lû dans le cours des années 1720.

1721. & 1722. differents Memoites fur l'Art de convertir le fir en acter, & fur l'Are de faire des ouverages de fer fondu aufi finis que de fer forgé. La Compagnie a jugé qu'ils meritoient d'être imprimés. En foi de quoi j'ai figné le p. efent certificat A Paris ce 28.

Août 1722. FON TENELLE, Secret. Perp de l'Acad. Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Con-Seil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Nôtre amé & feal le sieur Jean Paul Bignon, Conseiller ordinaire en nôtre Conseil d'Etat, & President de nôtre Academie Foyale des Sciences, Nous ayant fait trés-humblement exposer, que depuis qu'il Nous a pludonner à nôtredite Academie , par un Reglement nouveau de nouvelles marques de notre affection, Elle s'est appliquée avec plus de soin à cultiver les Sciences qui font l'objet de ses exercices ; ensorte qu'outre les Ouvrages qu'Elle a déja donnez au Public, Elle seroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaisoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte du 6. Avril 1699. n'ayant point de temps limité, ont été déclarées nulles par un Arte, de nôtre Confeil d'Etat du treizième Aoûr 1714. Et défirant donner au Sieur Exposant toutes les facilitez & les mayens qui peuvent contribuer à rendre utiles au Public les travaux de notredite Academie Royale des Sciences; Nous avons permis & permettons par ces Presentes à ladite Academie, de faire imprimer, vendre on débiter dans tous les lieux de nôtre obsiffance, par tel Imprimeur qu'Elle voudra chosfir, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui semblera : Toutes ses Recherches ou Observations journalieres . & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées ; comme auffi les Onvrages, Mémoires ou Traitez de chacun des particuliers qui la composent, & generalement tout cerque ladite Academie voudra faire paroître fous fon nom, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages & jugé qu'ils sont dignes de l'impression : & ce pendant le temps de quinze années confecutives, à compter du jour de la datre desdites Presentes. Faisons défenses à coutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étran-

vere dans aucun lieu de notre Royaume, comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucuns desdits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Academie, en tout ni en partie, par extrait ou autrement, sans le consentement par écrit de ladite Academie ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine contre chacun des contrevenans de confiscation des Exemplaires contresaits au profit de fondit Imprimeur, de trois mille livres d'amende, dont un tiers à l'Hôtel Dien de Paris, un tiers audit Imprimeur, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & interêts : à condition que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de ce jour : Que l'impression de chacun desdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie : & qu'avant que de les expofer en vente il en fera mis de chacun deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de notre trés-cher & feal Chevalier. Chancelier de France le fieur d'Aguesseau, le tout à peine de nullité des Presentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Academie on ses ayant cause pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes qui sera imprimée au commencement ou à la fin desdits Ouvrages soit renue pour diffement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi soit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & necessaires sans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel est nôtre plaisir. Donne' à Paris le vingt-neuf jour du mois de Juin l'an de grace mil sept cens dix-sept, & de notre Regne le deuxième. Par le Roi en son Conseil, Signé FOUQUET.

11 eft ordonné par l'Edit du Roi du mois d'Août 1888 & Arrêts de fon Confei, que les Livres dont l'imprefiion (e permet par Privilege de Sa Majefté, ne pourront être vendus que par un Libraire & Imprimeur.

Registri le present Privilege, onsemble la cession écrite ci-dessis sur le Registre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pace 75, Numro 205, conforment aux Regienens, de utamment à l'Arrê de Cossièl du 13, Acut 1703. À Paris le 3, Juillet 1917.

Signé, DE LAULNE, Symite

Nous fouffigné Prefident de l'Academic Royale des Sciences, Adécharons avoir en rant que befoin codé le prefent Privilege à ladite Academie, pour par elle & les differens Academiciens qui la composent en jouir pendant le temps & fuivant les conditions y portes. Fait à Parais le premier juillet mil fept cess dist, espe 5 3ga/6, J. P. B.I.G N O N.



LART

CONVERTIR LE FER

FORGÉ

EN ACIER

PREMIER MEMOIRE,

Où, après avoir donné une idée generale des differentes manieres de faire l'Acier, on examine quelles sont les matieres propres à convertir le Fer forgé en Acier , & quels mélanges on doit faire de ces matieres pour le changer dans l' Acier le plus fin, & le meilleur.



ES Mines de Fer sont des composés de parties ferrugineuses, de parties terreules & de parties sulfureuses & salines, nous le prouverons assés ailleurs, pour

croire être en droit de le supposer à present. L'art a trouvé le moyen de séparer les parties métalliques

L'ART DE CONVERTIR

ou ferrugineuses des matieres étrangeres avec lesquelles elles sont mélées, de réunir les parties dispersées, d'en faire des masses, qu'il rend ensuite propres à tant d'usages differens. La fusion est le

premier moyen employé pour y parvenir.

Les mines fonduës forment deux fluides de differente pesanteur, celui qui est composé des parties metalliques prend le dessous, celui qui est fait des matieres étrangeres le surnage, & n'est qu'une forte de verre. Dans le plus grand nombre des fourneaux où l'on fond les mines de fer, quand une certaine quantité de mine a été mise en fusion, on donne écoulement au fluide métallique, on le conduit ordinairement en des moules grossiers, où il prend la figure d'un long prisme, à base triangulaire, qui pese quelquesois jusques à deux milliers, c'est ce qu'on nomme une Gueuse. On peut faire prendre toute autre figure à cette matiere, les contrecœurs de cheminée, les chaudrons, marmittes & pots de fer, &c. ne sont que le fer venu de cettepremiere fusion. C'est un fer impur qui n'est pas encore assés séparé de toutes les matieres étrangeres avec lesquelles il étoit confondu dans la mine; on le nomme en cet état Fonte de fer ou simplement Fonte; il est beaucoup plus dur & plus cassant que le fer forgé, il ne sçauroit soûtenir le marteau ni à chaud ni à froid.

Pour rendre la fonte, le fer fondu, un fer forgeable, on l'affine, c'est-à-dire, qu'on la fond une feconde fois; on la porte ensuite sous un gros. LE FER FORGE' EN ACIER. 3

marteau mû par l'eau; qui pese au moins un millier, elle en reçoit de terribles coups ; on la retire pour la chauster encore presque sondante, & la porter encore sous le marteau & tout cela à diverses reprises; cette matiere cassante, à force d'avoir été chaustée & battuë, est changée en des barres forgeables. Entre les barres venues de la même sonte, les unes peuvent être ser, & les autres acier, si on a suivi des procedés disserns pour affiner disserntes portions de cette même sonte. Nous ne nous sommes pas proposés d'expliquer ici en quoy ces procedés different, nous le ferons trés au long dans l'Histoire des Arts, à present nous voulons seulement donner une idée generale des differentes manieres dont on fait l'acier: elles se réduisent à trois.

La premiere & la plus commune, c'est de faire l'acier avec la fonte des Gueuses, ou de la sonte qui comme celle des Gueuses a coulé hors du fourneau. On fait de l'acier avec ces sortes de sontes dans pluseurs Provinces du Royaume, dans la Champagne, le Nivernois, la Franche-Comté, le Dauphiné, le Limousin, le Perigord, la Normandie, &c. Souvent ce sont des aciers grossiers, on les appelle en quelques endroits des aciers à terre, parce qu'ils ne sont guere propres que pour des outils à remuer la terre. Quand pourtant on travaille ces sontes, avec certaines précautions, onen tire des aciers sins. A Rives & à Vienne en Dauphiné on en fait des aciers trés-passables, propres à bien des ouvrages de Coûtellerie, ll en vient d'asses

L'ART DE CONVERTIR

fins des fontes du Limoufin. Dans les païs étrangers il y a des endroits où l'on est attentif à affiner les fontes à propos, & oùon réüffit à en faire de bons aciers.

La seconde maniere de faire de l'acier, est encore de le faire de fonte, mais d'une fonte qui n'a jamais. coulé hors du fourneau. Il n'est point d'acier qui doive moins à l'art; s'il y a des mines qui puissent être appellées mines d'acier, ce sont celles qui fournissent celui-ci, car par des procedés qui sont précisément les mêmes, on en tire & du fer & de l'acier; une certaine portion de la fonte venuë de ces mines donne du fer, & une autre portion donne de l'acier. Aux environs de Foderberg en Stirie, il y a quantité de fourneaux où l'on fond de ces fortes de mines; on laisse figer dans les fourneaux même la fonte sans l'avoir fait couler. Le Royaume nous fournit aussi des exemples de cette façon de faire l'acier, mais dans des fourneaux beaucoup plus petits que ceux de l'Allemagne. C'est dans le Rousfillon, & particulierement dans le Païs de Foix, où l'on a des mines, à la fonte desquelles on ne donne point d'écoulement. Aprés avoir fondu la mine on réduit la fonte qui en est venuë à prendre de la consistance; elle forme une masse qui se moule sur le propre fond du fourneau, sa figure est celle d'un espece de gâteau ou d'une boulle applatie; on la nomme un Masset. Quand on a retiré du fourneau ce masset ou cette masse, on la coupe en cinq ou six parties, selon des lignes paralleles à un de ses grands diametres; on chauffe & forge ensuite cha-



LE FER FORGE' EN ACIER. cun de ces morceaux jusqu'à ce qu'on les ait étendu en barres. Une partie de chaque barre se trouve acier, & le reste fer : ce qui est de singulier, & dont on trouvera dans la suite une raison assez probable, c'est que la partie de chaque barre qui est acier, vient principalement de la fonte qui étoit aux bords ou prés des bords du masset, le reste donne du fer : aussi ce qu'on tire d'acier de ces fontes n'est qu'un cinquieme, ou un quart de ce qu'on en tire en fer. Ces aciers, que nous donnent nos mines du Royaume presque naturellement, sont groffiers, peut-être est-ce autant notre faute que celles des mines; ceux que donnent les mines des environs de Foderberg par des procedés équivalens pour le fond, font fins.

Ces deux manieres generales de faire l'acier, sçavoir, ou avec des fontes qui ont coulé hors du fournea, ou avec des fontes qui n'ont point coulé, pourroient être subdivisées en bien des manieres particulieres, si nous rapportions toutes les differentes-

pratiques des ouvriers de differens païs.

Enfin la troisième maniere de faire l'acier, c'est de convertir en acier des barres de ser sorgé, de ser tel qu'on l'employe à nos usages ordinaires. Les aciers venus de ser forgé, son des aciers sins, & on est en quelque sorte mastre de les rendre sins & durs au point où on les veut; on peut toûjours empêcher qu'il n'y reste ni veine, ni grain de ser. Il n'en est pas de même de ceux qui viennent immédiatement des sontes, nos ouvriers

L'ART DE CONVERTIR

ne sçavent que trop qu'il est ordinaire de trouver les aciers qu'on leur apporte d'Allemagne fourrés de fer; on les leur vend dans des barils, ce défaut est cause qu'une grande partie de l'acier de chaque baril est achetté en pur perte pour eux. Nous ne nous arrêterons pas à faire valoir les aciers de fer forgé, à les élever au dessus des autres, à comparer les qualités des differens aciers, il n'en est pas temps encore, il suffit qu'on sçache que dans quantité de païs tous les aciers fins qu'on employe sont faits de fer forgé. L'Angleterre n'en met point d'autres en œuvre pour les meilleurs ouvrages, on y fait de cette sorte d'acier, quoy qu'on soit obligé de tirer de Suede les fers qui y sont propres. En Italie, & en divers Cantons de l'Allemagne on fait de même de l'acier de fer forgé. Enfin s'il y a bien des païs où l'on ne convertit pas le fer en acier, il n'en est guere, où on n'air tenté de le faire, & cela apparemment parce qu'on a toûjours regardé les aciers de fer forgécomme les meilleurs, & comme ceux de la qualité & de la finesse desquels il est le plus aisé de s'assurer.

Le Royaume, qui a des aciers communs à revendre, manque de ceux-ci: il lui coûte tous les ans des sommes considerables pour se fournir d'aciers fins, aussi n'est-il rien qu'on ait tenté plus de sois que d'établir des manusactures pour convertir nos fers en acier; C'est un art qui est conservé misserieusement dans les païs où on le pratique.

La Cour a cependant été accablée, & sur tout

LE FER FORGE' EN ACIER 7 depuis trois ou quatre ans de François & d'Etrangers de tous païs, qui dans l'esperance de faire fortune se sont presentés comme ayant le veritable secret de convertir le fer en acier. Mais comme on n'a vu aucuns fruits de leurs travaux, & des graces qui ont été accordées à plusieurs, on a presque regardé comme des chercheurs de pierre philosphale ceux qui promettoient de changer les sers du Royaume en aciers excellents. Le public tient pour impossible ce qui a été tenté inutilement un grand nombre de fois; il ne veut point, ou n'est point à portée d'examiner ce qui a fait échouer les tentatives.

Malgré les préjugés établis contre la conversion de nos fers en acier, il me parur qu'elle étoit trop importante pour qu'on ne cherchât pas au moins une bonne sois à quoy il falloit s'en tenir; je voïois d'ailleurs avec regret que le Royaume, quoyque plus riche peut-être qu'aucun païs du monde en mines de fer, employoit chaque année de si grandes sommes en acier, & en outils d'acier, qu'il tire des païs étrangers.

La possibilité de la conversion du ser en acier n'avoit pas besoin d'être prouvée, elleétoit démontrée de reste par le succès avec lequel on y travaille en Angleterre, en Allemagne, en Italie &c. Toute la question étoit donc de sçavoir si avec le secret pratiqué dans les païs étrangers, nous pourrions de nos sers, faire des aciers qui égalassent ceux qu'ils sont des leurs; où aprés tout, nôtre pis aller devoit

L'ART DE CONVERTIR

être de travailler en France à convertir en acier des fers étrangers, comme on y travaille en Angleterre, où on fait d'excellents aciers avec du fer de Suede, qui à Paris ne nous coute, en certains temps, guere plus que les fers du Royaume; & qui dans nos Ports est quelquefois à aussi bon marché que celui qui vient de nos mines. Mais l'examen que j'avois fait des fers du Royaume, & que j'avois eu occasion de faire à fond, lorsque j'ay décrit nos differents fourneaux & forges à fer, & tous les arts qui mettent en œuvre ce métal, cet examen dis-je, m'avoit fait connoître que nous avions des fers de tant de qualités differentes qu'il me paroissoit hors de doute que nous en avions de propres à devenir d'excellent acier, de quelque nature que l'acier le demandât. Je sçavois même qu'il y avoit eu en Bearn une ou deux Fabriques où une personne de condition avoit fait travailler à convertir des fers de cette Province en des aciers que j'avois trouvés bons, quoyque un peu inferieurs à ceux d'Allemagne.

Je supposai donc & je crus pouvoir supposer le fer propre à être converti en acier tout trouvé, qu'il ne s'agissoir plus que d'avoir les procedés convenables pour le convertir, sauf ensuite à les éprouver sur toutes nos especes de fer. Mais ces procedés sont un secret, gardé comme tel par ceux qui les pratiquent. Les livres à secrets ne manquent pas de donner celui-ci, pour un, même qu'on y cherche, on y en trouve à choisir, tous éprouvés &

furs

LE FER FORGE' EN ACIER

furs pour qui ne les essaye pas. Le nombre de ces prétendus secrets, rapportés par disferents Autheurs, est si grand que quand le véritable secret en seroit un, on auroit aussi-tôt fait de le chercher de nouveau que d'entreprendre de le dennesser d'avec les saux secrets parmi lesquels il est consondu:

Ce qui m'a plus aidé dans cette recherche, que les livres, c'est une réflexion que j'ai faite sur des procedés fort en usage parmi les Ouvriers qui ont besoin de donner une grande dureté à des ouvrages de fer. Ceux qui font les grosses limes n'y employent que du fer, ils les rendent néantmoins aussi dures que les limes d'acier. Les Arcbusiers font prendre une dureté pareille à quantité de pieces de fusil, composées de pur ser, & cela par le moyen des trempes en paquet ; c'est-à-dire, comme nous l'expliquerons ailleurs plus au long, qu'après, que ces Ouvriers ont donné à leurs pieces de fer une figure convenable, ils les renferment dans des boëtes de tole avec un meslange de dissérentes drogues; ils enduisent ces boëtes de terre & les mettent ensuite dans un fourneau, où ils leurs donnent un feu plus ou moins long selon la grosseur des pieces renfermées. A près avoir retiré ces piéces du feu ils les trempent toutes rouges dans l'eau froide, elles s'y endurcissent comme l'acier. Or pourquoy cette opération rend-elle le fer capable de prendre une pareille dureté? Quand j'ai cherché à le découvrir, j'ai reconnu que c'est qu'elle convertit en acier les premieres couches du fer. Alors les limes de fer

L'ART DE CONVERTIR

agissent comme celles d'acier, leurs dents sont d'acier comme celles des autres. Des experiences inutiles à rapporter ici m'ont pleinement convaince du changement de cette partie du fer en acier, auquel les ouvriers ne prennent pas garde; ils se fervent d'outils rècllement d'acier, & ils les croyent de fer.

La conséquence que j'ai tirée de cette observation, c'est que les matieres employées pour les trempes en paquet, pourroient saire la base des compositions propres à convertir le fer en acier; que si ceux, qui trempent en paquet, donnoient un seu plus long à leurs pieces qu'ils les rendroient acier jusqu'au centre; cela seroit fort inutile aux outils dont nous avons parlé, qui n'ont besoin de dureté que dans leurs premieres couches; mais la remarque m'étoit essentiele à moy qui cherchois à rendre des barres de ser entierement acier.

Les bases des compositions employées pour les trempes en paquet sont des charbons pillés, des cendres, des suyes, qu'on assainable de se qu'on mêle avec diverses matieres, soit vegetales, soit animales, soit minerales. Les secrets enseignés pour convertir le ser en acier reviennent asses souvent, pour le sond, à ces compositions; mais chaque Ouvrier a ses ingrediens savorits qu'il y fait entrer; il a ses doses particulieres dont il fait mystere. A prèstout quand chaque Ouvrier d'Allemagne, d'Angleterre, ou des autres pays m'eussent communiqué leurs compositions, j'en serois toûjours venu

15

LE FER FORGE' EN ACIER II aux essais que je rapporterai dans la suite, ils ne m'en eussent épargnéaucun; indépendemment de l'interêt du Royaume, la matiere étoit assés importante en soy pour meriter d'être examinée à fond. Il falloit s'assurer si les ingrediens qu'on employe sont les meilleurs, si on ne pouvoit leurs en substituer d'autres dont l'effet fût plus sur, ou plus prompt; s'assurer, par exemple, si certains sels meritent la préference dont ils sont en possession; si on n'en néglige point qui seroient employés avec plus de succés; si on ne fait point entrer dans ces compositions des matiéres qu'on en devroit écarter comme nuisibles, ou au moins comme inutiles. Il falloit parvenir à déterminer les justes doses de chaque matiere, chercher s'il n'y avoit pas moyen de parvenir à faire en acier quelque chose de mieux que ce qu'on fait aujourd'huy; voir jusques où la perfection de l'acier pourroit être portée. Enfin il falloit réduire en regle la maniere d'opérer la conversion du fer en acier, en faire un art connu, aisé à exercer par les ouvriers. Mais c'est un art qu'il falloit inventer avant que de le décrire; on n'y pouvoit parvenir que par un nombre d'experiences qui devoit sembler prodigieux, j'ai osé les tenter, & je serai très-content du travail où elles m'ont engagé, si le public en retire quelque avantage.

Pour rapporter les expériences que j'ai faites,& les observations qu'elles m'ont fournies dans un ordre propre à instruire, je les distriburai en dissé-

rents mémoires qui seront autant de parties de notre art. La premiere partie, où ce premier mémoire sera uniquement employé à faire connoître la route que j'ai suivie pour découvrir les compositions les plus propres à convertir le fer en acier; il apprendra ensuite quels sont ces compositions, il révelera la partie mysterieuse de notre art. Le second mémoire ne contiendra que des observations générales qui conduisent à regler le feu à propos, & necessaires pour préparer au troisiéme & quatriéme mémoires dont l'un enseignera à faire les essais d'acier en petit, & l'autre expliquera la construction du fourneau & ce qui y a raport. Dans le cinquiéme nous tâcherons de caracteriser les fers de différentes especes par rapport aux dispositions qu'ils ont pour être convertis en acier. Nous donnerons dans le sixiéme des observations sur les changemens qui se sont faits dans le fer pendant sa transformation, & un resultat de ce qu'il en couste pour l'opérer. Nous profiterons des connoissances que ces observations nous auront données pour mieux établir le caractere qui distingue le fer de l'acier, qu'on ne l'a fait jusqu'ici; nous tâcherons de le faire soit par la composition, soit par la décomposition de l'acier, foit par l'analogie qui se trouve entre les différentes manières de faire l'acier immédiatement avec les fontes, & celles de le faire avec le fer forgé. C'est à quoy seront destinés le septiéme, le huitième & le neuvième mémoires, ils ren-

75

LE FER FORGE' EN ACIER 13 fermeront aussi des instructions qui ne seront pas inutiles pour la pratique de notre art. Dans le dixième nous serons ensorte de donner des moyens de juger des persections des différens aciers, & d'en faire la comparaison. Dans les derniers mémoires nous essayerons d'expliquer l'esset de trempe, nous examinerons les différentes sortes de trempes & de recuits, & nous établirons sur cette matiere, asses importante dans la pratique des arts, le plus de regles qu'il nous sera possible. Mais venons à la premiere partie.

Nous nous sommes donc uniquement proposés de rapporter dans ce premier mémoire les expériences qui nous ont conduit au mêlange, & à la dose des matières qui entrent dans les compolitions qui nous ont paru les plus sûres pour changer le fer en excellent acier ; quoique ce soit la partie secrette de notre art, ce n'est pas ce qu'il a de plus interessant, ce n'est qu'un recit de tentatives différentes, dont nous eussions volontiers évité l'étalage, si ce récit nous eût semblé moins essentiel. Une grande partie des essais, que nous rapporterons, n'ont rien operé, nous n'avons pourtant pas crû qu'il fût moins nécessaire d'en faire mention que de ceux qui ont le mieux réussi; ils épargneront à d'autres la peine de les répeter, ou au moins ils apprendront le succés qu'on en doit attendre. Il est presque aussi important de sçavoir les matières & les doses des matieres qui sont à rejetter, que de connoître celles qui doivent être

employées; je pourrois bien décrire tout d'un coup les compositions qui m'ont paru les meilleures, & dire que je ne les donne pour telles, qu'après une infinité d'experiences; mais pourquoy m'en croiroit-on, si je n'apprends, qu'elles sont les experiences que j'ay faites ? car enfin il n'y a que ces experiences réunies, qui puissent prouver que la préference que nous donnerons à certaines compositions est fondée; elles montreront la route que nous avons suivie, elles feront par conséquent voir, si nous avons tenté, tout ce qui pouvoit l'être avec quelque vraisemblance pour la perfection de l'acier, pour la porter jusques où elle peut aller. D'ailleurs si nous avons obmis des experiences que quelqu'un croiroit ne devoir pas être négligées, on les entreprendra avec d'autant plus d'assurance qu'il n'y aura encore rien de décidé contre leur succès.

Nous ne pouvons nous dispenser de commencer par donner une idée grossiere de la façon dont on employe les matieres necessaires pour operer la conversion du fer en acier. Communément on a des caisses ou de grands creusers quarrés dans lesquels on renserme les barres de fer qu'on veut changer en acier; les uns font faire ces caisses ou creusets de tole, les autres les font faire de fonte, & d'autres enfin n'employent que des creusets de terre; au lieu de caisses quelques uns ont des fours construits exprès, où ils peuvent placer de longues barres. Quoyqu'il en soir, après

LE FER FORGE' EN ACIER 16 avoir coupé ces barres d'une longueur proportionnée à celle de la capacité où on les veut mettre, on les couche, on les arrange, par lits qu'on sépare les uns des autres par d'autres lits faits de la composition propre à les changer en acier. Les creusets étant remplis, on les couvre, on les lutte, & on leur donne un feu violent & plus ou moins long selon la construction du fourneau, selon la quantité & l'épaisseur du fer qu'on y renferme, c'est ce qui sera expliqué dans les autres mémoires; ce que nous venons de dire suffit pour

l'intelligence de celui-ci.

Il s'agissoit de faire des experiences qui découvrissent l'effet que produisent sur le fer differentes matieres séparement, ou mêlées ensemble en differentes proportions, qui envelopperoient ce fer pendant qu'il seroit chaufé par un seu d'une force, & d'une durée convenable: pour y parvenir je commençai par faire faire quantité de petits creusets de terre, quarrés, ou quarrés long. Tous les creusets d'une même fournée étoient égaux & semblables ; je renfermois dans chaque creuset des morceaux de fer de même qualité, égaux en poids & en toutes dimensions. Je leur donnois le feu le plus égal. qu'il m'étoit possible ; j'entourois le fer de chaque creuset d'une matiere differente, ou d'un meslange de matieres differentes ; c'étoit donc uniquement à la difference des matieres qu'il falloit attribuer la difference des changemens faits dans le fer, puisque d'ailleurs tout le reste étoit égal-

J'ai souvent employé des creusers qui ne pouvoient contenir qu'une demi-livre ou même un quarteron de fer, avec la composition qui le devoit envelopper. Par-là j'avois la facilité d'expedier trente à quarante essais dans une seule fournée d'un assés petit fourneau. Si j'eusse voulu commencer par des experiences en grand, les fonds d'un puissant état eussent à peine pû suffire à toutes celles dont j'ai eu besoin. Aussi dirai-je en passant, que la plûpart de ceux qui ont tenté de convertir les fers du Royaume en acier ont échoué pour avoir voulu commencer à travailler trop en grand; il nous a paru que quelques uns avoient le fond du secret; mais avant de sçavoir ce qu'il falloit y ajoûter ou y retrancher par rapport à la nature des fers ausquels ils devoient l'appliquer, ou par rapport à la construction des fourneaux dont ils étoient obligés de se servir, ils ont toûjours voulu commencer par convertir à la fois une grande quantité de fer; leurs premiers essais leurs coûtoient si cher, qu'avant qu'ils eussent pû parvenir à faire tous ceux qui étoient nécessaires pour rectifier les doses de leur composition, ils avoient épuisé leur petite fortune, & toutes les ressources qu'ils pouvoient tirer de ceux qui s'étoient associés avec eux.

Je commençai par eslayer huit compositions differentes, les trempes en paquet m'avoient donné l'idée de quelques unes, je leur en joignis d'autres que j'avois trouvé imprimées, & une que

LE FER FORGE' EN ACIER 17 M. d'Angervilliers, attentif au bien du Royaume, nous avoit tiré d'Allemagne, d'où son Intendance de Strasbourg le met à portée. Le succès de cette premiere experience fut au moins aussi heureux que je l'attendois; les fers de tous mes creusets, après 59. heures de feu, furent plus d'à moitié changés en acier; remis au feu une seconde fois, & pendant un pareil tems, ils le furent entierement. A la verité ils n'étoient pas des aciers tels que je les cherchois; les uns étoient trop grofsiers, d'autres n'étoient guére plus durs que le fer; quelques-uns étoient fins & durs, mais ils ne pouvoient soûtenir le marteau, il eût été impossible de les travailler. C'en étoit pourtant assés pour m'apprendre que j'étois sur les voyes, mais qu'il falloit démêler ce qui manquoit à quelquesunes de mes compositions, ce que d'autres avoient de trop ; enfin qu'il falloit les décomposer chacune, pour connoître l'effet de chacune de leurs matieres, & que je viendrois ensuite à combiner ces differentes matieres en differentes proportions.

Mais pour ne rien laisser en arrière, & remonter aussi loin qu'on pouvoit aller, je crus qu'il falloit commencer par rechercher si le ser qui a été chaussé long-tems, & violemment sans être exposé à l'action immédiate de la slâme, de cela seul n'acquieroit pas les qualités de l'acier. Si la durée du seu seule n'avoit pas produit une partie des changemens que j'avois observé. Pour m'en éclaircir, je rensermai des morceaux de ser

dans divers creusets où je ne les entourai que de matieres insipides, ou presque insipides: les uns étoient enveloppés de terre à Potier, pareille à celle dont le creuser étoit fait; d'autres l'étoient de chaux commune; d'autres de plâtre; d'autres de poudres d'os calcinés; d'autres de differentes sortes de fable; d'autres de cendres lessivées, & ensin d'autres de verre pillé. Tous ces essais m'apprirent que le seu n'étoit pas capable de convertir en acier un fer qui n'étoit environné que de matieres trop terreuses & presque insipides. Plusieurs de ces matieres ont pourtant produit des essets dissers sur le fer, qui m'ont paru meriter d'être remarqués, & qui pourront avoir leurs utilités.

La chaux ordinaire, par exemple, la chaux d'os ou les os calcinés loin de donner au fer quelque disposition à être acier, n'en ont fait qu'un fer plus doux à la lime, & au marteau; & c'est une observation dont nous ferons dans la suite des usages, qui valent peut-être bien celui de convertir le fer en acier.

Mais une seconde observation, que la précedente rendra encore plus singuliere, c'est que le plâtre qui n'est lui-même que la chaux d'une espece de pierre tendre, & dont on auroit dû attendre des essets asses semblables à ceux de la chaux ordinaire en a produit de très-differens. A la verité il n'a point changé le ser en acier; mais qui auroit soupçonné que ce sût un des fondants

LE FER FORGE' EN ACIER du fer des plus efficaces? Quand j'ai donné au creufet, où j'avois mis du plâtre, une chaleur aussi violente qu'aux autres creusets, j'ai trouvé les barreaux de fer réduits en une masse ronde, ou un peu applatie, en un mot, dans une masse qui s'étoit moûlée sur le fond du creuset. Quand la chaleur a été moins vive, que le fer n'a pas été mis en fusion, il a été tout divisé en écailles qui se séparoient pour peu qu'on les touchât ; il restoit seulement au centre de chaque barreau quelques filets d'un fer fort doux, mais les écailles étoient friables, comme sont toutes les écailles de fer. J'ai quelquefois ouvert les creusets, où j'avois mis du plâtre, lorsque ce fer commençoit à s'échauffer, & j'ay vû un phenomêne singulier; le plâtre rejaillissoit par bouillonnemens hors du creuset comme l'eût fait une liqueur, mais beaucoup plus haut. C'étoient de vrays bouillons, de vrays jets d'une poudre fine, car le plâtre étoit resté en poudre, comme il y avoit été mis; aussi les creusets où j'ai mis du plâtre ont presque toûjours été brises avant d'avoir soûtenu une grande chaleur. Après cette experience j'ai tenté si la chaux ordinaire, & la chaux d'os, n'aideroient point de même à la fusion du fer, & il ne m'a pas paru qu'elles la facilitassent.

Le fer qui avoit été entouré de sable, tel que celui de Fontenay-aux-Roses, fort estimé des Fondeurs de Paris, ce fer, après avoir été tiré du creuset, n'en parut que plus doux; il n'eut son ancien-

ne dureté qu'après qu'il eut été trempé dans l'eau froide. Cette expérience apprend que les Forgerons peuvent hardiment jetter des fables de la nature du précédent sur le fer qu'ils veulent empêcher de se brûlet dans la forge, qu'ils n'ont point à craindre qu'il en devienne plus rebelle au marteau, ou à la lime.

Quoyque le fer n'eût pris dans cette experience aucune disposition à être acier, il est pourtant à remarquer que dans celle-ci & dans quelques autres, il s'y est fait une sorte de changement, mais auquel le seu a, je crois, la plus grande part: les barreaux de ser qui étoient sibreux, y perdirent leurs sibres, & les barreaux de ser qui étoient composés de lames se trouverent ensuite avoir des lames plus petites.

Les morceaux de fer qui ont été enveloppés de terre à Potier, ou glaife, molle qui avoit étémoulée fur leur figure, sont aussi restés pur serlls ont paru cependant résister plus à la lime queceux qui avoient été mis dans les autres compo-

fitions.

Les cendres lessivées firent au plus autant d'effet

que la terre à potier.

Le verre approche asses de la nature des sables, il a à la verité plus de sels qui le rendent plus sussible; mais il garde ceux dont il s'est sais. Le fer de quelques creusets étoit entouré de verre pillé, qui avoit été passe par un tamis très-sin. Ce ser a pris quelque dureré, sans devenir acier en au-

LE FER FORGE' EN ACIER. cune façon. Ce que cette experience a offert de remarquable, c'est que les barreaux, qui avoient été mis dans les creusets, noirâtres, sales, peut-être un peu rouillés, en sortirent très-blancs; l'acier qui se découvre le mieux n'est pas si blanc, dans les endroits où il a été trempé le plus chaud. Le verre s'étoit fondu, il avoit mouillé &, pour ainsi dire, lavé les morceaux de fer; il en avoit emporté toute la crasse sans en enlever d'écailles, au moins le volume du fer n'étoit-il pas diminué sensiblement. Plusieurs arts demandent un fer parfaitement décrassé, on décape, ou décrasse dans des eaux aigres les feuilles de fer qu'on veut étamer; peut-être y a-t-il des circonstances où on pourroit substituer à ces eaux l'expédient que nous fournit l'expérience précedente, si il réussissoit il épargneroit un long & fatiguant travail, comme l'apprend l'art d'étamer le fer, ou de faire le fer blanc en feuilles.

Mais le résultat des expériences précedentes, qui regarde notre objet présent, c'est que le fer ne sçauroit être converti en acier par la seule chaleur du feu; & que cette chaleur ne trouve pas des secours suffisants dans les matieres insipides, trop terreuses, trop dénuées d'huiles ou de sels; que ces matieres terreuses ne sont pas par ellesmêmes propres à avancer la conversion du fer en acier.

Les faiseurs de trempes en paquet vantent le suc de quelques plantes pour l'endurcissement du fer; plusieurs font sur tout entrer beaucoup d'ail dans

leurs compositions; jamais les sausses les plus piquantes n'ont été assaisonnées d'autant de suc de cette plante que le furent des matieres insipides dont j'enveloppai les fers de quelques creusets; mais cet assaisonnement n'a pas fait une composition fort active; elle n'a pas changé la condition du fer.

J'ai essaié ensuite ce que pouvoient seules, sur le fer, les graisses, & les matieres huileuses. J'ai abreuvé copieusement de differentes graisses, comme de fuif ordinaire, & de differentes huiles, sur tout d'huile de lin, des terres & des chaux que j'avois reconnu ci-devant incapables de produire par ellesmêmes aucun effet. De ces terres ou chaux abreuvées, j'ai fait des espéces de pâtes dont j'ai enveloppé les fers de differens creusets. J'ai reconnu par ces experiences que les huiles seules, n'étoient pas en état d'agir sur le fer pour le convertir en acier. Il arrive à la verité que ces huiles sont plûtôt brûlées qu'on ne voudroit, mais quoique, pour les empêcher de se brûler viste, j'aie souvent sutté les creulets avec grand soin; Je n'ai pas vû qu'elles aient produit de changement dans le fer par rapport à l'acier.

J'ai de même éprouvé l'effet des sels, soit en n'entourant que de sels de disferentes espéces des lames de ser, soit en mêlant une quantité considerable de ces sels avec des matieres terreuses & insipides. Ces experiences m'ont encore appris que les sels seuls ne pouvoient donner au ser aucune disLE FER FORGE' EN ACIER. 23 position à être acier; tout ce qu'ils ont fait a été de couper les sibres du fer doux, sans le mettre en état de prendre des grains & de la dureté par la

trempe.

Mais j'ai vû que cet effet, qui ne pouvoit être produit ni par le feu seul, ni par les huiles ou graisses seules, ni par les sels seuls, le pouvoit être par des huiles & des sels mêlés en certaines proportions. On sçait que le savon n'est précisément qu'une huile épaissie par des sels alcali jusques à devenir un corps solide. J'ai mêlé du savon en differences doses avec des matieres purement terreuses; le fer qui a été entouré par ce mêlange a été changé en acier à moitié; je veux dire que la partie inferieure des barreaux a pris les qualités de l'acier, pendant que les parties supérieures sont restées fer. Si la conversion n'a pas été faite en entier, ce n'est pas par le défaut d'activité du savon, mais parce que s'étant fondu il n'a plus occupé que le bas du creuset, & n'a pu agir que sur le fer qui y étoit. Le fer qui avoit changé de nature étoit à la verité de fort mauvais acier, mais tel qu'il étoit, il prouvoit du moins que c'est du mélange des parties huileuses, & des parties salines qu'il faut attendre la conversion du fer en acier.

J'ai donc passé ensuite à essayer des matieres chargées naturellement d'huiles, de sels ; j'ai d'abord essaic ces matieres seules, sans aucuns mélanges. J'ai mis dans quelques uns de mes creusets des charbons de bois réduits en poudre; dans d'autres du

charbon de terre; dans d'autres des cendres de bois neuf, non lessivées; dans d'autres de la suye, tantôt telle qu'on la tire des cheminées, tantôt après l'avoir fait brûler; dans d'autres de la corne assés brûlée pour être réduite en charbon, & non en cendre, je la faisois piller, & ensuite passer par un tamis. Dans d'autres creusets j'ai mis de la savatte brûlée au même point que la corne, & préparée de la même maniere. J'ai aussi essaié des fientes de divers animaux, comme celles de chevaux, de poules, de pigeons, soit sans les faire brûler, foit après les avoir fait brûler. J'ai trouvé que chacune de ces matieres avoit la force de changer le fer en acier, ce qu'on devoit attendre des parties huileuses & salines dont elles sont impregnées. Mais toutes ces matieres ne sont pas également efficaces. Le charbon de bois, la suye, la savatte brûlée peuvent seules changer le fer en aciers fins & durs mais qui sont pour l'ordinaire difficiles à travailler, qui après avoir été forgés restent pleins de fentes, & de gersures. D'ailleurs elles demandent un feu un peu long ; l'effet de la suye & celui de la savatte sont pourtant plus prompts que celui du charbon. La corne si vantée par les faiseurs d'acier ne m'a paru avoir aucun avantage sur la suye, elle a même produit beaucoup moins d'effet. La cendre ne rend pas le fer difficile à travailler, mais elle le rend très-peu acier, elle en fait au plus un acier très groffier qui ne merite pas le nom d'acier. La fiente de pigeon donne des aciers fins, mais

LE FER FORGE' EN ACIER 25 mais intraitables, c'est-à-dire, des aciers qui, lorsqu'on les forge à chaud, s'en vont par parcelles fous les coups du marteau. La fiente de cheval, & la fiente de poule n'ont guére fait plus qu'une cendre ordinaire. Le charbon de terre, qui avoit été pillé & sassé, a produit un esser très-prompt, & a beaucoup diminué le volume du fer, il l'a rongé, il en a fait un acier dur, fin, mais intraitable.

Le réfultat général de ces dernieres expériences me parut être que pluseurs des matieres ci-dessus pouvoient entrer dans les compositions propres à convertir le fer en acier; qu'il falloit en retrancher quelques-unes, ou moderer leur effet, telles sont celles qui rendent l'acier intraitable; qu'il falloit au contraire chercher à animer l'activité de celles qui semblent agir trop foiblement ou trop lentement; & pour cela éprouver si l'addition de certains sels ne les mettroit pas en état d'agir plus efficacement.

J'ai donc cherché que se fecours on pourroit donner à ces matieres, j'ai tâché de découvrir de quels sels on les devoit attendre. Plus les expériences sont composées, & plus il est difficile de prononcer fur leur cause, & même sur leur succès. Aussi étoit-il plus difficile de décider sur l'effet de chaque sel que sur celui des autres matieres que j'avois tentées. Les sels, comme nous l'avons vû cidevant, n'opérent rien par rapport à la conversion du fer en acier, quand ils sont seuls, ou mélés avec

des matieres trop terreuses; d'autres expériences avoient montré jusqu'où va l'effet du charbon seul; je l'ai pris pour basé, & j'ai eslayé ce qu'il seroit de plus selon la differente espéce de sel avec laquelle il auroit été combiné, c'est ainsi que j'ai cru devoir éprouver d'abord l'esset des disserentes sortes de sels. J'ai pris un poids égal de chacun, je l'ai mêlé avec un poids de charbon beaucoup plus grand que celui du sel, mais égal dans chaque creuset, & qui par tout entouroit un morceau de ser égal. J'ai fait ensuite de pareils essais sur les mêmes sels en leurs donnant pour base, pour intermede un mêlange de suye, de cendre, & de charbon, dont nous déterminerons ailleurs les proportions.

Les effets des sels éprouvés de ces deux differentes manieres m'ont semblé être à peu près les mêmes, & voici ce que j'ai pû tirer de plus essentiel de ces expériences reperées diverses sois.

Il m'a paru que les alcalis fixes acceleroient la conversion du fer en acier, mais qu'ils le rendoient presque toujours un acier difficile à forger, plein de gersures, qui ne se laissouder, ni corroyer. C'est ce que j'ai vu lorsque j'ai employé disserentes soudes, comme celles de Cartagene & d'Alicante, des Potasses, &c. Le Natron d'Egypte qui paroit tenir aussi des sels alcali, & que quesques Chimistes donnent pour exemple des alcali, qui ne sont pas l'ouvrage de l'Artiste, le Natron d'Egypte, dis-je, m'a de même donné un acier disfacile à sorger.

LE FER FORGE' EN ACIER 27

D'autres fels m'ont paru plutôt arrêter qu'aider l'effet du charbon. Tel a été le Borax. J'ai douté auffi si l'alun & le vitriol vert avoient contribué de quelque chose à avancer la conversion du fer ; je n'ai été sûr qu'ils aient operé quelque chose, qu'après les avoir employés en dose considérable-

ment plus forte que les autres sels.

Un effet plus singulier de quelques sels, c'est que l'acier qui a été leur ouvrage, n'a pas été un acier durable. L'acier qui après avoir été forgé & trempé une fois avoit un grain beau & fin, forgé & trempé une seconde fois n'avoit plus, ou presque plus de grain. Cet effet singulier n'a pas pourtant été produit constamment par les mêmes sels; je veux dire, que quand j'ai voulu refaire, avec ces sels, des aciers peu durables, que je n'y ai pas toujours réussi. Les sels qui m'ont donné quelque fois des aciers si peu fixes, ne sont pas de même nature, ce qui rend ce phenomêne plus difficile à expliquer; ce sont le sel ammoniac, le sel appellé sel de verre, le vitriol, le salpêtre concentré par le tartre, ou le sel qu'on trouve après avoir fait bruler deux parties de tartre; & une de salpêtre meslées ensemble. Ce dernier sel, comme tous les sels alcali, a produit un acier difficile à mettre en œu-

On a reproché aux aciers faits de fer forgé de perdre leur finesse à mesure qu'on les travaille, mais ce n'est pas un dessaut qui leur soit général, il est propre à ceux qui doivent partie de leur trans-

formation à des sels analogues à ceux dont nous venons de parler. Les aciers de ser forgé se soutiennent à peu près comme ceux qui sont tirés immediatement des sontes, quand ils ont été faits

avec les ingredients convenables.

Enfin la conclusion la plus importante, que j'ai tirée des experiences sur les sels, c'est qu'elles ont démontré que de tous les sels le plus propre à changer le fer en un acier sin, dur, aisé à forger, qui ne s'affoiblit point pour être forgé, est le sel marin: le sel gemme & le sel tiré des chaudieres où l'on raffine le salpêtre, quoique de même nature, ne m'ont même jamais si bien réussi que le sel tiré des eaux de la mer; ce n'est pas que je croie qu'on ne puisse substituer le sel tiré des mines, ou du salpêtre, au sel tiré des eaux de la mer, mais je rapporte scrupuleusement ce qui m'a paru, quand je dis que le sel marin m'a mieux réussi.

Pour avoir des experiences plus complettes sur les sels, après avoir essay l'esse des sels secs, s'ai voulu faire quelques tentatives avec des sels sluides, des esprits de sels. J'ai imbibé d'eau forte le charbon dont je voulois remplir un creuser, jusqu'à ce qu'il sust réduit en une pâte molle. Le ser enveloppé de cette pâte est devenu un acier qui n'a duré que jusqu'après la premiere trempe; forgé & trempé une seconde sois, il est redevenu ser. Si nous ne nous étions interdits tous raisonnements dans cette premiere partie, cette experience nous donneroit occasion d'expliquer pourquoi les aciers.

LE FER FORGE' EN ACIER 29 faits par certains sels ne sont pas durables', comme ils le seroient si lis étoient faits avec le seul charbon. Je n'ai pas eru devoir pousser plus loin les experiences sur les esprits des sels; il ne seroit pas commode dans la pratique d'être obligé d'y avoir recours, la dépense en pourroit être trop augmentée; il est à craindre que l'acier, qui seroit l'ouvrage d'esprits quelques qu'ils sussent, ne se souint pas au seu comme ceux qui sont saits par des sels secs; d'ailleurs l'évaporation des esprits, rensermés dans les creusers, seroit très considerable.

Outre les sels, j'ai cru devoir tenter si on n'employeroit point avec succès diverses matieres minerales qui sont de grands fondants du fer, & qui par conséquent pourroient être foupçonnées propres à changer fa tissure ; quelques-unes même de ces matieres, sont indiquées comme excellentes pour certaines trempes. Tels sont l'Antimoine, l'Arsenic, le soufre commun, & le vert-degris. Mais de quelque façon que les trois premieres matieres aient été combinées, j'ai trouvé qu'elles n'étoient bonnes qu'à gâter le fer ou l'acier; pour le vert-de-gris employé en petite quantité, comme les sels, il ne m'a pas paru produire d'aussi mauvais effets qu'on en auroit pu attendre; il n'a pas empêché l'acier de se souder, ce qui est bien contraire au préjugé des Ouvriers qui croient que tout ce qui tient un peu du cuivre rend le fer ingraitable.

La tissure du fer qui avoit été entouré de char-D iii

bon pillé, messe avec de l'antimoine a été changée, mais sans devenir celle de l'acier. Il n'avoit plus ni lames brillantes, ni fibres comme les fers ordinaires, ni grains comme l'acier; les molecules avoient pris une figure moyenne, elles étoient plus applaties que les grains-d'acier & plus relevées que les lames du fer, elles étoient ternes au lieu que les lames du fer sont brillantes.

Le soufre commun employé en même dose & avec même dose de charbon que les matieres précedentes a changé aun ser doux en un ser intraitable, & a empêché le charbon de le rendre acier. Mais lorsque j'ai messé la même quantité de charbon avec un poids d'acide de soufre, égal à celui du soufre que j'avois sait entrer dans l'autre meslange, le ser n'a pas laissé de se changer en acier grossier, & qui se soudoit difficilement.

Après avoir éprouvé toutes les matieres que j'ai imaginées capables d'agir sur le ser; après avoir reconnu celles qui étoient entierement à rejetter & celles qui pouvoient être employées avec quelque succès, il restoit à eslayer quel esse produiroient les matieres esse differemment combinées ensemble, & en differentes proportions; laquelle de ces combinaisons étoit la plus heureuse; & au moyen de toutes ces tentatives il n'y avoit guére d'apparence que les plus avantageuses des compositions pour convertir le ser en acier m'échapassent. A la verité le nombre des combinaisons, qui se présentoient, étoit grand, mais il n'étoit pas

LE FER FORGE' EN ACIER 31 aussi immense qu'il le pouroit paroître. On n'est pas obligé d'avancer par des disferences presque insensibles, quand on veut produire des estets sensibles; les précisions Physiques ont d'assés grandes latitudes.

Après, dis-je, toutes ces experiences les compositions qui m'ont paru les meilleures ne demandent que du charbon pillé, de la cendre, de la suye de cheminée, & du sel marin. Mais de ces matieres meslangées en differentes proportions, on peut faire differentes compositions dont celle que je regarde comme la plus propre à changer le ser en acier très-sin, & très-dur, consiste en deux parties de suye, une partie de charbon pillé, une partie de cendre & trois quarts de partie ou quelque chose de moins de sel marin; c'est-à-dire que, si on employe seize livres de suye, on en employera huit de charbon, huit de cendre & six livres, ou seulement cinq livres de sel marin.

Je donne à cette composition la préserence, lorsqu'on a à convertir en acier les fers qui y sont les plus propres, une autre partie de notre art apprendra les caracteres de ces sers; mais cette même composition n'est pas celle qui convient le mieux à certains sers; elle en seroit des aciers trop difficiles à sorger, qui auroient peine à se laisser souder ou corroyer, & qui après avoir été travaillés resteroient gerseux. Ces sortes de sers demandent une composition moins active; voici celle qu'on leur doit donner. Prenez deux parties de

cendre, une partie de suye, une partie de charbon, & trois quarts de partie de sel marin ou en-

viron comme dans la premiere.

Cette derniere composition peut comme la premiere être employée avec succès sur les fers les plus propres à devenir acier; elle les convertit comme l'autre en bons aciers, mais elle agit plus lentement; quand on se sert de cette composition, l'opération n'est finie qu'après une durée du même seu beaucoup plus longue, & cette rasson seule mériteroit la préserence à la premiere composition à qui elle est peut-être deüe encore, parce qu'elle donne quelques degrés de finesse de plus à l'acier.

On verra même dans la suite qu'on peut toujours hardiment l'employer sur diverses sortes de fers qu'elle change neantmoins en aciers un peu difficiles à traiter; & cela parce que nous donnerons des remedes pour corriger les mauvais effets qu'elle auroit pu produire, & ces remedes ne couteront guére en temps & en charbon, que ce que demande de plus la composition la moins active.

Il n'est que trop ordinaire de vouloir donner du mysterieux à tout ce qu'on nomme recepte, composition; on prescrit au moins des doses dont on ne permet pas de s'écarter, c'est à quoy ne manquent guére les donneurs de secrets; nous les imiterions, & nous n'en avons nulle envie, si nous manquions d'avertir qu'entre les deux compositions que nous venons d'enseigner, il y en a une infinité de moyennes dont on peut se

LE FER FORGE' EN ACIER. fervir avec succès. Nous n'avons déterminé si précisément les doses des deux précedentes que parce qu'il faut donner à la plupart des Ouvriers quelque chose de fixe, à quoy ils puissent se tenir; mais ce que nous pouvons & devons assurer, c'est que les doses de ces deux compositions apprennent les limites entre lesquelles il est à propos de se renfermer; on ne sçauroit s'en écarter beaucoup sans courir risque de faire de l'acier trop difficile à forger, ou de l'acier trop grossier, & qui demanderoit une opération trop longue: si, par exemple, on diminuoit dans la première composition la dose de la cendre, ou qu'on voulût l'en exclure entierement, il seroit très-rare de trouver des fers qu'elle changeât en aciers aisés à travailler. Si au contraire on augmentoit trop la quantité de la cendre, qu'on lui donnât à elle feule trois des parties de la composition, & qu'on divisât la partie restante entre le charbon & la suye, il faudroit un feu beaucoup plus long pour rendre le fer acier, employer une beaucoup plus grande quantité de composition, & souvent on n'auroit que de l'acier grossier. Mais lorsqu'on prendra des termes moyens entre les deux limites que nous avons assignées, on pourra le faire sans inconvenient. Par exemple un tiers de suye, un tiers de cendre, & un tiers de charbon, avec la dose de sel de l'une des compositions, feront un messange qui réussira. Mais si on a du fer qui ait toutes les qualités requises pour devenir de bonacier, la premiere com-

position vaut mieux par les raisons que nous en avons indiquées; & si on a un fer à qui quelquesunes de ces qualités manquent, il est plus sur de se servir de la seconde que de l'autre. En voilà assés pour conduire dans la pratique, nous ajouterons. seulement pour regle, que plus il a de matieres huileuses dans la composition & plus il y a de risque de faire un acier gerseux, difficile à forger, & plus aussi l'acier se fait promptement ; c'est la fuye & le charbon qui contiennent principalement les matieres huileuses, on en diminüe donc la quantité quand on affoiblit la dose de ces deux matieres & qu'on augmente celle de la cendre, qui est principalement employée pour moderer l'effet des deux autres ; elle agit aussi par ses sels alcali, mais elle n'en a pas assés pour qu'ils puissent produire le mauvais effet dont nous avons parle dans. nos remarques sur l'action des differents sels.

Pour me convaincre encore davantage de ce mauvais effet d'une trop grande quantité de parties huileuses, j'ai abbreuvé d'huile de lin les matieres de la premiere composition; l'acier a été rendurrès-difficile à forger dans les circonstances où il ne l'eur pas été, si la composition n'eur pas eu-

cette addition d'huile.

La dose de sel marin que nous avons déterminée n'est pas non plus si essentielle qu'elle ne puisse être variée; on pourroit même absolument l'exclure, mais l'opération seroit plus lente; le sels contribue fort à l'accelerer, & contribue à la duLE FER FOR GE' EN ACIER. 35 reté, & à la finesse de l'acier. Si on excluoir le sel marin, il faudroit une plus grande quantité de composition par rapport à la même quantité de fer. On peut aussi augmenter cette dose, mais augmentée jusqu'à un certain point elle est nuisible; si on la double, par exemple, il y a à craindre de rendre l'acier gerseux; soit que le sel fasse cet effet par lui même, soit qu'il donne plus de facilité aux parties huileuses de s'introduire dans le fer; cependant l'augmentation du sel marin ne m'a jamais paru produire de si mauvais effets que l'augmentation des matieres huileuses.

J'ai mis dans un creuset du charbon pilé tout seul, c'est-à-dire, sans sel & sans autre matiere, mais en grande quantité par rapport au poids du fer. Ce fer a été changé en acier sin, mais ce n'a été qu'aprés un temps presque double de celui qu'il est fallu à la premiere composition pour opérer le même esset, & cet acier aprés avoir été sorgé

étoit plein de gerfures.

Quand j'ai voulu faire entrer dans mes compofitions des matieres insipides ou presque insipides, comme de la terre à Potier, du sable, de la chaux, j'ai arrêté ou assoibli l'esset des matieres actives, selon que j'ai donné des doses plus fortes ou plus foibles des insipides. C'est aussi l'esset qu'on en devoir attendre. Si pourtant on avoit à convertir en acier des sers qui ont trop de disposition à devenir des aciers dissiciles à forger, on pourroit en rendre quelques-uns des aciers traitables, en mode26 L'ART DE CONVERTIR rant l'effet des matieres actives, par quelque matiere absorbante. Qu'à notre composition foible, sçavoir de deux parties de cendres, d'une partie de charbon, d'une partie de suye, & trois quarts de partie de sel, qu'à cette composition, dis-je, on ajoute une partie de chaux ordinaire; ou pour le mieux encore une partie de chaux d'os, c'est-à-dire, une partie d'os brulés & réduits en cendre. Il y a des fers, que par toute autre composition, je n'avois pu changer qu'en des aciers qui ne pouvoient soutenir le marteau, qui par celle-ci sont devenus des aciers aisés à forger. On peut même pousser plus loin la dose des matieres insipides. J'ai fait quelquefois convertir du fer en acier après avoir messé deux parties de chaux d'os, avec une partie de cendre, une de charbon, une de suye & la dose de sel ordinaire. Mais après tout il vaut mieux ne point chercher à changer en acier les fers qui demandent qu'on introduise ces correctifs dans les compositions; si on y en introduit trop, ils arrêtent totalement le succès de l'opération. J'ai, par exemple, essaié un procedé raporté dans un livre à fecrets qui concerne les arts imprimé à Paris, chez Jombert en 1716. tom. 1. pag. 12. qui ne m'a pas réussi; & cela, je crois, parce qu'on y met une dose de chaux vive trop forte par rapport au reste. Ce procedé veut qu'on prenne une partie de suye, trois quarts de partie de cendre de bois de chesne, un quart de partie

d'aulx broies, qu'on fasse bouillir le tout dans douze parties d'eau, jusqu'à ce que ces douze parties LE FER FORGE' EN ACIER. 37 foient réduites à quatre, qu'on y trempe les billes de fer & qu'on les stratisse, ou arrange par lirs separés par la composition faite de trois parties de charbon, trois de chaux vive, une de suye & un quaut de sel decrepité. Ce beau procedé a laissé mon ser très-doux, ce que j'ai attribué à la trop grande quantité de chaux vive.

J'ai quelquesois ajouté un huitiéme de partie de chaux dans mes compositions ordinaires. En si petite dose elle n'y a pas sait de mal, elle a même produit un bon esser qui a été de diminuer certaines boursouslured dont nous parlerons dans la suite, qui s'élevent quelquesois sur la surface du ser. Une dose de plâtre plus soible que celle de la chaux, c'est-à-dire, environ un douzième de partie, est encore plus efficace pour les arrêter.

Le verre pilé, que quelques-uns font entrer dans leurs compositions, n'a guére aussi d'usage que de diminuer ces boursoussures, mais il ne fait pas mieux que la chaux & le plâtre, & ce seroit un embartas dans les manufactures que de recouvrer asés de verre pour le piler. D'ailleurs le mal auquel il remedie est si leger, que c'est un mal dont on ne doit nullement s'inquieter. Il faut sur tour avoir en vuë dans des établissements en grand, des n'employer que des matieres aisées à avoir.

Le même livre dont nous venons de parler cidessus; enseigne, page 31. une autre composition d'un des ingrédients de laquelle il seroit, par exemple, difficile de se sournir pour le travail en grand;

elle consiste en douze parties de charbon de hestre éteint dans l'urine; dix parties de corne, trois parties de cendre de bois neuf, trois parties de poudre d'écorce de grenade. Où des manusactures seroient-elles leur provision de cette derniere poudre, que d'ailleurs je crois ici plus nuisible qu'utile?

Mais pour revenir aux deux compositions à qui nous avons cru devoir donner la préference, elles ne demandent heureusement que des drogues faciles à recouvrer par tout, & qui, si on en excepte le sel marin, sont par tout à bon marché. Les préparations qu'elles veulent n'engagent pas aussi a de grands frais. Pour la suye tout se reduit à la faire passer par un gros sas, ou une espece de crible; si on la réduit en parties fines, tout pourtant n'en sera que mieux: il n'est point du tout necessaire de la faire brusler; ce que j'ai reconnu après l'avoir emploié brussée, & non bruslée. A l'égard de la cendre, malgré tout ce qu'on a dit sur le choix qu'on en devoit faire, pourvû qu'elle soit de bois neuf, de quelque espèce que soit le bois, je l'ai toujours trouvé bonne; on la passe par un tamis mediocrement fin; on passe le charbon par un pareil tamis, après l'avoir réduit en poudre par le moyen d'un pilon. Tout charbon peut être emploié, quoique celui de chesne soit un peu plus actif, le charbon de bois blanc ne m'a pas paru réuffir d'une maniere differente senfiblement Le charbon de hestre, moyen entre celui de chesne & celui de bois blanc, merite peut-être

LE FER FORGE' EN ACIER. 39 d'être préferé. Mais à parler naturellement ce sont des differences difficiles à démesser par les experiences les plus exactes, & des differences si legeres im-

portent peu dans la pratique.

Le sel marin doit aussi être réduit en une poudre sine; & pour le pulveriser plus commodement, il faut commencer par le faire décrepiter dans un creuset, c'est-à-dire, le tenir quelque temps dans un creuset qu'on fera rougir sur le feu. Enfin il ne reste qu'à mester les differentes doses de ces matieres le plus exactement qu'il est possible.

Quand on veut travailler en grand, il y a des moyens, de faire toutes ces petites manipulations, qui abregent beaucoup le travail, il est si aisé d'en imaginer quil est peut - être asses inutile que nous en indiquions, & ces moyens peuvent se varier à la volonté de ceux qui ont besoin d'y avoir re-

cours.

Dans les manufactures on pulverisera si l'on veut le charbon avec des pilons mus par l'eau, on n'auroit même à faire que quelques legeres additions aux Bocards des forges ordinaires, pour les mettre en état de servir à cet usage. Au lieuque ces pilons, pour piler les crasses de fer, tombent sur des plaques arrosées d'eau, on les seroit tomber dans des auges de bois ou dans des especes de mortiers. Ensin on pilera ici le charbon, si on veut, comme on le pile dans les moulins à poudre. On pourra piler le sel marin dans ces. mêmes mortiers. Pour tamiser le charbon & le sel;

on aura, si l'on veut, des tamis pareils à ceux des boulangers, renfermés dans des especes d'Armoires, il ne tiendra même qu'aux maîtres des manufactures de les faire mouvoir par l'eau en la conduisant sur une roüe qu'on aura donnée à l'arbre du moulin. Pour la suye on la fera passer par des cribles sins. Tout cela ne demandera pas beaucoup de temps dans un travail reglé.

La composition sera, pour ainsi dire, d'autant mieux saite, d'autant mieux dosée que ces disferentes matieres autont été plus parsaitement messées. On peut le faire à bras, en y employant le temps necessaire; on connoît que le messange est bien fait, quand la matiere paroît d'une même couleur en que que endroit qu'on la prenne. On pourra faire usage ici de toutes les machines propres à retourner, à messer, des especes de moulinets

y pourroient être employés.

Pour mêler plus parfaitement le sel, dans quelques experiences, je l'ai fait dissoudre dans l'eau; j'ai ensuite arrosé de cette eau les autres matieres déja bien messes, mais il ne m'a pas paru qu'il y estrà gagner dans ce procedé; outre qu'il met dans la necessité de laisser sécher la composition pendant quelque temps, il m'a paru la rendre moins active; le sel peut-être en est plus aisément enlevé. J'ai trouvé aussi plus d'inconvenients que d'avantages à demesser ces drogues avec de l'urine, comme on demesse celles des trempes en paquet, & comme nous avons vû qu'on l'enseigne pour

LE FER FORGE' EN ACIER. 41 pour quelques compositions à acier. Des compositions humides, réduites en pâtes peuvent convenir aux trempes en paquet, quoyqu'elles ne conviennent pas pour l'acier; on en verra la raison quand

nous parlerons de ces trempes.

Comme les matieres qui entrent dans la composition doivent y être en certaines proportions, de même faut-il employer une certaine quantité de composition pour une certaine quantité de fer. Si on ne ménageoit pas assés la composition, on pourroit gaster son acier, trop de composition le rend gerseux; & si on en employe trop peu elle n'a pas la force d'agir efficacement, elle le laisse fer. Il y a pourtant ici, comme dans le reste, une assés grande latitude. La difference des creusets ou caisses où l'on arrange le fer, la difference des fourneaux où on le chausse engagent à mettre plus ou moins de matiere. Il suffit qu'on sache qu'en général il ne faut que deux onces trois gros de composition par livre de fer; c'est-à-dire une once de suye, une demi-once de cendre, une demi-once de charbon, & au plus trois gros de sel. Pour le travail en grand on prendra pour chaque quintal de fer environ sept livres de suye, trois livres & demie de charbon pilé, trois livres & demie de cendre, & deux livres & demie, ou trois livres au plus de sel marin. Si le fer qu'on a à convertir en acier est d'une excellente qualité, on peut augmenter cette dose de composition; l'opération n'en sera que plus prompte, & l'acier même pour-

42 L'ART DE CONVERTIR, &c. ra y gagner par rapport à ses qualités, mais au contraire si le fer n'est pas bien propre à devenir de bon acier; le plus sûr sera de diminuer la dose précedente. Au reste le prix des matieres qui entrent dans la composition ne doivent pas engager à l'épargner ; quelque quantité, même superfluë, qu'on en employe, ce dont elles augmenteront le prix de l'acier au-dessus de celui du fer, ne sera pas un objet qui merite attention. Nous verrons dans les memoires suivants, à quoy iront les autres dépenses. Nous expliquerons aussi comment on arrange cette composition lists par lists, avec le fer; mais nous ajouterons ici que quand on retire l'acier du fourneau on ne doit pas regarder la composition comme inutile, elle est diminuée de poids & de volume, mais ce qui reste est très en état d'agir sur de nouveau fer. On peut hardiment mesler cette vieille composition avec la nouvelle, on n'affoiblira pas trop l'effet de celle-ci, pourvû qu'on ait eu attention de la conserver avec des précautions que nous n'oublierons pas de raporter ailleurs.



SECOND MEMOIRE,

Où sont rapportées des observations générales qui conduisent à régler le feu à propos.

E n'est pas assés de connoître les compofitions les plus efficaces, d'en sçavoir proportionner les doses à la quantité, & même à la qualité du fer ; il faut, pour ainsi dire, sçavoir doser la durée, & la violence du seu; il faut sur tout empêcher que la flamme n'ait aucune entrée dans les creuses, ou capacités équivalentes, dans

lesquelles le fer est renfermé.

Le feu du fourneau ne doit jamais agir immédiatement sur le fer, ou sur la composition; son action ne doit se communiquer à l'un, & à l'autre, qu'au travers des parois qui les contiennent; si il se fait quelque sente considerable à ces parois, on a beau pousser le seu, en augmenter la violence & la durée, les barres de fer, ou au moins les parties des barres qui se trouvent aux environs des sentes, restent toujours fer. Il ne devient acier qu'à l'aide de la composition, quand le seu pénétre dans la capacité qui la contient, il détruit cette composition, il en change la nature, il la réduit d'abord en cendre, & ensin dans une masse dure, à demi vitrissée, qui ne sçauroit plus sour-

nir au fer les parties huileuses & salines nécessaires pour y produire les changements qu'elles de-

voient opérer.

Les creusets, ou pareilles capacités, doivent être placés de façon qu'on puisse voir de temps en temps, si il ne s'y fait point de ces fentes dangereuses; quelque petites qu'elles soient, il est aisé de les reconnoître; une flamme bleue ne manque jamais de paroître tout du long de la fente; elle dure, cette flamme, jusqu'à ce que la suye, & le charbon soient réduits en cendre. En cas de pareil accident, si les fentes sont grandes, & que l'opération soit peu avancée, il vaut mieux éteindre le feu, & retirer les barres que de continuer un travail qui feroit perdre du temps, du charbon, la composition employée, & une partie du fer. Mais. si les fentes sont étroites, qu'elles ne s'étendent que dans une partie de la largeur, ou de la hauteur du creuset, & que l'opération ne demande plus. qu'une courte durée de feu, on peut continuer de chauffer, car il faut du temps pour que la composition, qui est vis-à-vis les petites ouvertures, Soit reduite en cendre, & celle qui en est un peu éloignée ne brusle pas.

Il est donc essentiel que les capacités où sont les barres, & la composition, soient très closes; su elles ont un couvercle, ce couvercle doit être luté avec une terre qui ait quelque disposition à sondre, car les terres qui résistent plus au seu sons sujettes à se sendre. Outre que quand le couver-

LE FER FOR GE' EN ACIER. 45 cle bouche mal, la composition qui en est proche se brûle, c'est qu'il se fait une sublimation des sels, quelquesois si considérable que routes les ouvertures du couvercle, ou de la voûte du sourneau, sont blanchies par les sels qui ont été enlevés. Je ne leur ai point trouvé d'autre goût que celui du sel marin; je nen ai jamais ramassés pour les essayer, autrement qu'en les goustant. La composition se trouve affoiblie de tous les sels qu'elle à perdu de la sorte, & ce qu'elle a perdu alors en parties huileuses, n'est pas moins considérable,

pour être moins sensible.

Mais il est étonnant combien cette composition conserve long-tems sa force, si le creuset n'a point pris air; à quelque violence qu'on ait poussé le feu pendant plusieurs jours, on en retrouve les couches entre celles de fer, & après plusieurs jours de feu, à peu près dans le même état, qu'après quelques heures; elles ont leur premiere couleur; ce qu'elles ont perdu de leur épaisseur ne va pas au quart. Cependant quand j'ai pesé toute la matiere, qui avoit soutenu le feu, j'ai trouvé environ la moitié de diminution de son poids; mais il est probable que cette diminution doit être principalement attribuée aux parties aqueuses qui ont été enlevées, puisque le volume n'est pas diminué en pareille proportion que le poids; ce qui est de sûr, c'est que cette matiere paroit aussi inflamas ble qu'elle l'étoit, par conséquent sa partie huileuse n'a pas été consumée, quoyqu'elle ait brussé pendant si long-temps. Ce sait, singulier en apparence, est cependant selon les regles de la Physique ordinaire; le seu ne consume les corps qu'autant qu'il peut enlever leurs parties; il ne sçauroit ici enlever celles de nos matieres; un charbon allumé, bien couvert de cendres, est long-temps en seu, avant d'être entierement brussé. Les parois d'un creuset sont bien un autre obstacle à l'évaporation que la cendre, la matiere n'y resteroit pas enstammée, si le seu ne l'allumoit, pour ainsi dire, à chaque instant.

Il est à propos de ne pas remplir entierement le creuset, de laisser par en haut environ un pouce, ou un demi pouce de vuide, selon la grandeur de ce creuset, & cela parce que la matiere, qui dans les premiers instants se dilate, pourroit écarter, & faire entr'ouvrir les parois, si elle ne trou-

voit pas de vuide où se loger.

Après qu'une barre a été tirée du creuset, le premier coup d'œil fait connoître, si elle a été en entier, ou en partie, auprès de quelque endroit qui ait eu assés d'air, pour qu'elle en ait soussert. Quand le creuset a été bien clos, & que la composition, qui a entouré cette barre, ne s'est point brussee, la couleur de la barre est d'un brun terne; au lieu que sa couleur est ardoisée, qu'elle a des brillants blanes, si la composition qui l'entouroit a été réduite en cendre. Alors la barre est couverte d'une écaille, que les coups du marteau détachent aisément; le fer brusse, quand la composition est brussée.

LE FER FORGE' EN ACIER. 47 Après les doses de la composition convenable, rien ne décide plus de la perfection de l'acier, qu'un juste degré de cuisson; trop peu, ou trop de durée de feu lui donne des défauts. On prévoit assés. qu'un feu, dont la durée n'aura pas êté assés longue, laissera les barreaux fer, ou fer en partie; & c'est un défaut aisé à reconnoître, par les premiers essais; après que le barreau a été forgé, trempé, on reconnoît sans être fort habile, si il y est resté quelque veine de fer. Mais l'acier, qui n'a pas assés souffert le feu, pêche quelque fois, par un autre endroit ; il n'est rien qui m'ait déconcerté plus de fois, pendant mes recherches sur les aciers, que l'imperfection dont je veux parler. Je tirois quelquefois du fourneau des aciers qui se travailloient à merveille ; qui prenoient à la trempe le plus beau de tous les grains; cependant quand je venois, à les essayer, je les trouvois mous; façonnés en ciseaux à couper le fer à froid, ils refouloient au premier coup. Je ne sçavois à quoy m'en prendre; car cela m'arrivoit sur les mêmes fers, qui avoient parfaitement réussi dans d'autres fournées, & avec les mêmes doses de composition. Tantôt je l'attribuois à l'air, qui s'étoit introduit dans les creusets, & tantôt à quelque autre cause, qui n'y avoit pas eu plus de part. Mon fer étant devenu acier, jusqu'au centre, je ne m'avisois pas de soupçonner, qu'il fût encore besoinque le feu travaillat dessus; c'est cependant ce que je devois imaginer; quand j'eus pensé que peus-

être le feu n'avoit pas tout fait quand il avoit coupé les fibres du fer, quand il l'avoit mis en état de prendre une grainure fine à la trempe; qu'il lui restoit encore à faire agir les soufres, & les sels pour donner à l'acier toute la dureté qu'on lui veut ; quand j'eus, dis-je, fait cette derniere réflexion, je remis au feu une seconde fois mes aciers, mous, après les avoir entourré de composition: lorsque je les eu retiré, je leur trouvai toute la dureté que je pouvois souhaiter. C'est une expérience que j'ai réiterée ensuite grand nombre de fois, le succés en a toujours été le même. Ainsi, lorsque malgré la composition que nous avons donnée, on aura des aciers trop mous, on en doit rejetter la faute, sur ce qu'on se sera trop pressé de les retirer du feu; le remede sera de les y remettre.

On prendra garde neantmoins, de ne pas donner le remede trop violent; car si l'acier, qui n'a pas assés soussert le seu, n'est pas de l'acier assés dur, celui qui a soûtenu le seu jusqu'à un certain point, pêche par d'autres endroits. Il est trop difficile à travailler, on ne peut le rassembler sous le marteau; On trouve un déchet considérable en le forgeant; Ensin les billes ou les barreaux qui en sont forgés, restent pleins de sentes, de gersures, leurs angles ont des especes de hoches; or de pareils aciers ne sont pas propres pour faire des ouvrages nets.

L'article des trempes nous donnera occasion de rapporter des faits singuliers sur la nature de

LE FER FORGE' EN ACIER. 49 ces aciers. Nous dirons pourtant ici, ce que nous avons déja dit en d'autres circonstances, c'est que le milieu qui sépare le trop & trop peu de feu, n'est pas un point indivisible; cet intervalle est assés grand pour être aisé à saisir. Il faut que le feu soit continué, un sixième, ou cinquiéme, de temps plus qu'à l'ordinaire pour gâter l'acier; je ne voudrois pas même, que dans des fabriques d'acier, on lui donnât un feu d'une égale durée à chaque fournée. Par ce seul expedient on en tireroit des aciers de differentes qualités, & propres à differents ouvrages ; les Ouvriers à qui on les vendroit pour tels, employeroient les uns pour les ouvrages à qui il n'importe pas d'avoir une si grande dureté, mais qui veulent être très-finis, très-polis, sans pailles, ni gersures; & les autres seroient employés à des outils à qui la dureté est sur tout essentielle.

Si on demande combien d'heures de feu, à peu près, on doit donner à des barres de fer, d'une groffeur déterminée, pour les changer dans de bon acier ? je répondrai que c'est une question, qu'on ne seauroit éclaircir sans connoître la figure & la capacité du fourneau dont on se sert, & la quantité des barres qu'on y renserme; la nature même des sers, & les compositions employées, produssent des varietés sur cet article. Il y a des fourneaux qui demanderoient le seu allumé pendant 12. à 15. jours, & j'ai fait quelquesois de l'acier, à la verité en trèspetite quantité, en moins d'une heure. Pour don-

ner une idée claire des raisons de cette difference, nous ferons saire une remarque qui m'a conduit à chercher, & à trouver les sourneaux propres à abreger, ce me semble, l'opération le plus qu'il est

possible.

Nous avons vû, dans nos experiences d'essais, que le feu feul n'est pas capable de produire le changement du fer en acier; il n'y parvient qu'après avoir introduit des parties salines, & sulfureuses; or pour faire pénétrer ces parties, jusqu'au centre du fer, afin qu'elles y puissent agir, les chemins doivent être ouverts; le fer doit être extremement échauffé, en quelque façon ramolli; de sorte que plus le fer sera chaussé promptement dans un fourneau, plus le degré de chaleur, qu'il y prendra fera considérable, & plus promptement sera-t-il converti en acier. La conversion ne commence. que lors qu'il commence à être ramolli; & quand il est venu à ce point elle s'acheve assés promptement. Quantité d'experiences me l'ont démontré. Je disposois mes barreaux de ser, de saçon que j'en pouvois tirer quelques-uns, pour juger du point où étoient les autres, s'il étoit temps d'arrêter le feu ; j'en ai quelquefois essayé, qui l'avoient fourenu dix à douze heures, sans qu'il s'y fût fait de changement considérable. Deux heures ou trois heures après, je retirois un barreau qui s'étoit trouvé des plus proches de celui que j'avois osté auparavant. Souvent ce dernier étoit parfaitement conwerti en acier. Les dix à douze premieres heures, n'a-

LE FER FORGE' EN ACIER. (1 voient pas produit autant dechangement dans le fer que les deux ou trois dernieres heures, & cela parce que le feu ne travaille avec succès, que quand le fer est arrivé à un certain degré de chaleur, comme le Forgeron he façonne bien son fer au marteau que quand il est chaud. Je l'ai encore expérimenté d'une autre maniere plus décisive, je la rapporte volontiers, parce qu'il y a quelque apparence que les expériences, que j'en ai faites en petit, pourront être utiles en grand. J'ai rempli un petit creuset de composition; je l'ai couvert & mis au feu, sans y avoir renfermé aucun morceau de fer; mais quand il a été près d'être blanc, j'ai fait chauffer dans une forge ordinaire des barreaux de fer, presque fondants, alors j'ai ouvert le creuset, & j'y ai introduit les morceaux de fer; j'ai rebouché aussi-tôt le creuset, j'avois eu soin de lui faire préparer un couvercle, qui, quoyqu'il bouchât bien, s'ôtoit & se remettoit aisément. Sans donner au creuset, ni au fer le temps de refroidir, j'ai donc continue à faire chauffer le creuset, & j'ai trouvé que le fer qu'il renfermoit avoit été bien plûtôt converti en acier, qu'il ne l'eût été, si je l'eusse mis dans le creuset, en même-temps que la composition ; c'est-à-dire que la durée du feu, en commençant à la compter, depuis l'instant où le creuset avoit été mis au feu avec la seule composition, jusqu'au temps où le fer a été converti, que cette durée de feu a été moindre, qu'elle ne l'eût été, si j'eusse renfermé d'abord le fer

dans le creuset; & la difference de cette durée feroit encore bien plus considérable en grand, qu'en petit, nous en verrons les raisons dans la fuite.

Nous devons pourtant dire, de la violence du feu, ce que nous avons dit de sa durée, elle pourroit être poussée trop loin. Quoique le fer ne soit pas regardé comme un métal sussible, quand il est feul, j'ai quelquesois donné un feu si violent aux creusets que les barres sondoient; la matiere qui en avoit dégouté formoit de petites plaques. Ici la susion est aidée par les soufres & les sels de la composition. On sçait que le soufre communpeut rendre le fer sluide, dans un instant. Or tout le ser qui a été sondu dans les creusets, est du fer perdu, il est devenu de la sonte, on ne peut guere parvenir à le rassembler sous le marteau, ou ce seroit avec trop de déchet.

S'il arrive que le fer fonde en partie dans le creufet, sans que la composition qui entouroit les barreaux, qui ont dégouté, ait été consumée ou réduite en cendre, ce qui reste de ces barreaux
est de l'acier qui a toute la dureté imaginable,
mais aussi très-difficile à travailler, & qui reste
presque toûjours gerseux. J'ai pourtant trouvéquesques que deux barreaux voisins s'étoient
ramollis au point de se toucher, de se coller ensemble par un bout, & d'y avoir pris une figure-entierement différente de celle qu'ils auroienc
eu-fimplement appliqués l'un contre l'autre, par

LE FER FORGE EN ACIER 53 conséquent le fer avoit été la en fusion, cependant ces mêmes bouts, ne se forgoient guére plus difficillement que de l'acier qui auroit eu un feu un peu trop long, & étoient des aciers des plus durs ; aussi les bouts de ces barreaux avoient-ils toujours été entourés de la composition & étoient - ils d'un excellent fer. Cet acier après avoir été forgé, n-étoit pas gersé extraordinairement, il l'étoit quelquefois moins que celui, qui étoit venu des barres à qui j'avois donné un feu plus moderé, mais une

fois ou deux plus long.

Mais le fer ne sçauroit être chauffé trop promptement, ni trop violemment pourvû qu'il ne le soit pas julqu'à fondre. Pour achever d'établir cette proposition, j'ajouterai encore que j'ai fait des aciers à feu très doux & lent; j'ai mis les creusets où le fer étoit renfermé dans un fourneau pareil à ceux, où l'on fait les essais de la teneur des mines, & du titre des metaux; la chaleur n'est pas vive dans ces fourneaux; elle n'y est entretenuë que par l'air, qui entre librement par des trous qui en laissent passer plus ou moins, selon que les registres qui servent à boucher ces trous sont plus ou: moins tirés. L'opération a été longue, le fer ainsi mitonné, travaillé peu à peu n'est pas devenu un acier plus parfait que celui qui avoit été traité plus brusquement. De l'acier venu de fer de même qualité & grosseur, qui n'avoit été l'ouvrage que de quelques heures de feu, ne m'a pas paru le ceder. à celui sur lequel le feu avoit agi pendant plusieurs

jours. J'ai fouvent observé que celui qui est l'ouvrage d'une chaleur plus violente, & plus prompte, a sur sa surface des bulles, dont nous aurons occasion de parler dans la suite, plus grosses, & en plus grand nombre que le fer qui a été mené plus doucement. Mais ces bulles ne produisent aucun

changement dans la qualité de l'acier.

Lorsque j'ai trouvé qu'un feu long a donné de mauvaises qualités à l'acier, ç'a été principalement quand l'acier a été remis plusieurs fois au feu, avec de nouvelle composition, pareille à celle que je lui avois donnée, lorsqu'il étoit purement fer. Ainsi exposé plusieurs fois à l'action d'une compofition neuve, il se retrouve dans le même cas que si on l'eût entouré d'abord d'une trop grande quantité de composition, ou de composition trop forte; la longue durée du feu fera rarement du mal, quand elle ne sera pas poussée à l'extrême, si le ser n'est pas changé de creuset & remis avec de nouvelle matiere. Ces observations nous fournissent une regle, sçavoir de ne remettre jamais le fer au feu avec une composition aussi active que celle qu'on lui a donnée la premiere fois. On l'entourera ou de composition qui a déja servi, ou d'une composition qui quoyque neuve soit soible.

Lorsque j'ai remis l'acier au feu plusieurs fois, avec de nouvelle composition, ç'a été sur tout pour sevoir jusquà quel point de finesse, & de dureté on pourroit l'amener. Si sa dureté & sa finesse ne s'augmenteroient pas chaque fois qu'il seroit remis

LE FER FORGE EN ACIER. 55 au feu, ou quel seroit le terme de cette augmen. tation: ce qui m'avoit paru une des expériences des plus essentielles à faire; j'ai vû effectivement, que plus il est remis de fois au feu, & plus il acquiert de dureté & de finesse de grain ; il ne faut pourtant lui donner au plus, que ce qu'il peut prendre de l'une, & de l'autre qualité, avec une dose de matiere, & une durée de feu double de l'ordinaire; encore y a t'il peu de fers qui puissent foutenir cette seconde épreuve. Si on passe par delà, cet acier qu'on a rendu plus fin & plus dur. le sera pourtant moins qu'un autre, lorsqu'il sera employé en ouvrage; on ne viendra à bout d'en fouder les parties ensemble, & sur tout de le souder sur du fer, qu'après des Chaudes fondantes. plusieurs fois réiterées. Or chaque Chaude fondante affoiblit l'acier de quelque qualité qu'il soit. Celles qu'on aura été obligé de donner à cet acier, difficile à travailler, lui feront plus perdre de ses. qualités avantageuses, qu'il n'a gagné dans la continuation de l'opération du fourneau. Enfin il sera toûjours mal aisé de faire des ouvrages finis, bien nets avec cet acier, parce qu'il aura beaucoup de gersures, mais il pourra être employéentre deux fers, ou entre deux aciers médiocres. Ainsi il y a un terme au de là duquel on ne peut pas pouffer la perfection de l'acier, quelque chose que l'ontente; parce qu'on ne peut le rendre plus fin, & plus dur qu'en le rendant plus difficile à travailsler.

Quelque soit la figure du fourneau, quelque soit celle des creusets, il n'est presque pas possible que tous les creusets, chauffent également; il n'est pas même possible que toutes les barres d'un grand creuset partagent également l'action du feu. Cette remarque apprend qu'on doit remplir les creusets, & les différentes parties des creusets de barres de differentes épaisseurs, parce que les moins épaisses demandent une moindre durée, ou force de chaleur pour devenir acier. Il n'est pas néantmoins nécessaire d'en venir à diminuer les épaisseurs précisément dans toutes les proportions que diminuent les degrés de chaleur. Ce seroit une sujettion trop grande & inutile, des barres de trois ou quatre épaisseurs differentes peuvent suffire pour tout fourneau. Nous donnerons dans la suite quelques exemples sur cet article; ils ne nous eussent pas paru nécessaires, si l'expérience ne nous avoit appris jusqu'où va le peu d'attention de ceux qui travaillent sans principe. Je fus nommé il y a quelques années avec M. Geofroy & feu M. de la Hire le fils, pour examiner les essais que prétendoit faire un Etranger. Je fus très - surpris de voir que de deux creusets, qu'il devoit mettre à côté l'un de l'autre, & qui devoient chauffer autant également qu'il est possible dans un même fourneau, l'un étoit rempli de barres du plus gros fer quarré; & l'autre de fer qu'il avoit fait rendre presque aussi mince que du fer en lames.

Il prétendoit cependant que tous ces sers se trouveroient

LE FER FORGE' EN ACIER. 57
veroient aciers en même-temps, & cela, difoit-il,
parce qu'il avoit donné la composition plus forte

aux uns qu'aux autres.

Il y a ici une remarque très-essentielle à faire, c'est que non-seulement il faut plus de temps pour convertir en acier des barres plus épaisles, mais que le temps necessaire, pour les convertir, augmente bien dans un autre proportion que celle de leur épaisseur ; je veux dire que se des leur épaisseur ; je veux dire que se des arreaux de ser épais de trois lignes deviennent acier en douze heures du feu d'un certain fourneau, que vingt-quatre heures du même seu ne rendront pas acier des barreaux épais de six lignes, quoique de même largeur que les premiers; ils demanderont plus de trente-six heures du même seu. Des expériences réiterées sur des barres de differentes épaisseurs me l'ont fait voir.

Il suit de cette remarque, qu'il y a du profit à prendre des barres minces par préserence; qu'on y gagne du temps & du charbon: il est vrai qu'elles ont démandé plus de l'un & de l'aurte, pour être amenées en cet état, & que proportionnellement à leur poids elles sont plus long temps à forger, lorsqu'elles ont été tirées du sourneau, que ne le seroient des barres plus grosses; mais on gagne avec usure dans le fourneau, ce qu'il en coûte de plus à la forge. Il y a d'ailleurs un avantage à se servir de barreaux minces, le reste supposé égal, ils se changent en aciers plus parsaits; les observations qui viendront dans la suite, en feront voir

les raisons. Le commun même des Ouvriers, quê employent les aciers sins, préserent les petits barreaux aux autres, le travail de les etirer & appla-

tir leur est épargné.


Plusieurs causes peuvent concourir à empêcher que l'effet du feu ne soit proportionnel à l'épaisfeur des barres. Deux morceaux de fer égaux ensemble en épaisseur à un troisséme, mais qui n'ont chacun queles mêmes largeurs & longueurs que ce troisieme, lui sont égaux en solidité, & le surpassent beaucoup en surface: d'où il s'ensuit que ce troisieme doit demander, pour être échauffé plus du double du temps que demandent chacun des morceaux minces. Les parties du feu n'ont, à la verité, que le double du chemin à parcourir pour arriver jusqu'à son centre, mais sa surface n'étant ras double de celle du morceau mince, il n'y a pas une fois autant de parties de feu qui agissent contre sa surface, que contre celle du morceau mince. La même raison fait encore que la quantité des. parties sulfureuses & salines, fournies par la composition à l'un & à l'autre de ces morceaux, ne sont pas en raison de leur solidité. Le morceau mince en peut recevoir à chaque instant davantage par rapport à sa masse. Quand nous avons dit que la composition ne se brusle pas pendant un long feu, nous avons seulement voulu faire entendre qu'elle ne se réduit pas en cendre, mais il est toujours. certain qu'elle s'affoiblit à chaque instant; qu'à chaque instant quelque partie de sa matiere hui-

LE FER FORGE' EN ACIER. 59 leuse est consumée, & qu'une partie de ses sels lui sont enlevés. Or cette diminution de la force de la composition n'est pas proportionnelle aux temps; je veux dire qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de soufre brussé dans la premiere heure, que dans la seconde, plus dans la seconde, que dans la troisiéme. Le fer qui aura soutenu pendant douze heures l'action de cette matiere, aura donc foutenu une action, si l'on veut, plus du double plus vigoureuse, ou l'action d'une matiere plus du double plus efficace, que le fer qui aura soutenu cette action pendant vingt - quatre heures, puisque la matiere allumée dans les douze dernieres heures, n'a pas l'activité de celle qui étoit allumée dans les douze premieres. On ne compenseroit pas l'effet de cette difference d'activité de la composition en augmentant la quantité de cette composition; outre qu'il a des bornes par de-là lesquelles, elle ne doit pas être employée. Car une quantité de bois, de soufre, ou de quelque matiere combustible que ce soit, double d'une autre, & mises toutes deux en même-temps dans des feux égaux, seront brussées en moins du double du temps.

Une regle naît encore des remarques précedentes, c'est qu'il est toujours plus avantageux de remplir le sourneau de fer plat, que de ser quarré; que de deux barreaux de même longueur & de même pesanteur, ou solidité, le plus mince deviendra acier en moins de temps que le plus

épais. Par exemple, de deux barreaux d'un pied de long chacun, que l'un air un pouce de large, & trois lignes d'épaiffeur, & que l'autre foit forgé quarrément, ayant six lignes sur chaque face, ils sont égaux en solidiré ou en pesanteur; mais le barreau plat sera bien plus promptement changé en acier que le barreau épais.





TROISIEME MEMOIRE,

Qui apprend à faire les essais en petit.

E premier usage des remarques du Mémoire précedent sera de nous conduire dans les essais en petit. Outre que ces essais peuvent être du goût de ceux qui aiment les expériences ou de ceux qui voudront contribuer à perfectionner notre art, ils font absolument necessaires pour ceux qui voudront entreprendre en grand la conversion du fer en acier. Ce que nous avons dit des compositions a appris qu'elles doivent être dosées differemment, & même employées en differente quantité, pour des fers de qualités différentes, ce qui sera encore confirmé, & plus expliqué dans le mémoire, où nous examinerons les differentes sortes de fer par rapport aux dispositions qu'ils ont à devenir acier. Nous tâcherons, à la verité, dans ce même mémoire, de déterminer les caracteres de chaque fer, & ce qu'on en doit espérer; mais les regles que nous donnerons alors, ne sont pas sufceptibles d'un assés grand degré de certitude pour dispenser des essais ; ils sont la voye la plus sure pour reconnoître comment il faut traitter l'espece de fer qu'on a à convertir en acier. Peu de

jours suffisent pour expédier toutes les expériences nécessaires pour donner des éclaircissements suffisants; & ces expériences peuvent épargner bien des frais inutiles, & mettent en état de travailler enfuite avec certitude.

On est maître de faire les essais aussi en petit qu'on voudra; si on a plusieurs sortes de fers à éprouver, on ne sçauroit commencer par le faire trop en petit; il y a toujours plus d'épargne; la grandeur des creusets sera proportionnée à la quantité de fer qu'on y voudra renfermer.

On peut se servir de creusets de toutes figures, mais il y en a de plus commodes les uns que les autres, selon les circonstances ou on en veut faire vsage. Pour faire un grand nombre d'essais à la fois, il n'y en a pas qui conviennent mieux, que des creusets quarrés longs, faits en forme de boiste *Pl. I. A. peu profonde, * je ne sçaurois dire combien j'en ai employé qui n'avoient qu'environ trois pouces de longueur, un de largeur & guére plus d'un pouce de profondeur. On y peut placer fa-

cilement deux à trois morceaux de fer, * minces, mais cependant d'une épaisseur & d'une longueur suffisante pour être travaillés, quand ils seront convertis en acier.

B, C, D.

La commodité qu'on trouve dans les creusets de cette figure, c'est à les arranger les uns au-Pl. 2. G. près des autres, & les uns sur les autres; * on en lute plusieurs ensemble, & ainsi on en fait une pile qu'on expose tout à la fois au feu, com-

LE FER FORGE' EN ACIER. 63 me on y exposeroit un seul & grand creuset. Avant d'arranger les creusers pour en composer ce massif, on aura soin de les numeroter; ce qui est toujours facile; ou d'écrire l'ordre dans lequel on les a arrangé, & d'écrire en même-temps l'espece de fer, & la dose de composition que contient le creufer de chaque numero; si on s'en sioit à sa memoiré, on ne seroit pas asses sûr d'où viendroient les differences qu'on trouveroit dans le succès. des épreuves.

Les creusets quarrés, * peuvent être employés *Pl. 1. F. comme les quarrés longs, mais ils sont moins L, G. propres pour les plus petits essais. De grands creusets quarrés peu profonds peuvent aussi tenir lieu de plusieurs creusers oblongs, & cela en les partageant en diverses parties par des cloisons de

terre, ou même de role. *

Il y a des circonstances où l'on peut aussi se ser-pp, QQ. vir de creusets ronds & profonds, mais ce n'est guére que quand on veut faire un feul essay à la fois, & encore quand le feu où on les doit placer permet qu'on les couche. Nous en expliquerons. la raifon.

Les creusets doivent avoir des couvercles de la même terre dont ils font faits. On pourroit les faire pareils à des dessus de boiste, * mais là façon en seroit plus longue. Il y a deux autres manieres propres à les bien ajuster, quoyqu'on les laisse plats; sçavoir ou de creuser une coulisse tout au tour du bord supérieur du creu-

*N,00%

fet, avant que le creuset soit cuit. La façon de * 1, K. cette coulisse n'est ni longue ni difficile * ; ou de couper une seuillure autour du bord du creu-

D,F fet, * & une pareille au tour du bord du cou-

* E, G. vercle. * Ces deux manieres sont bonnes, mais les coulisses sont présérables aux simples feüillures. Pour les creusers ronds, on leur fera des couvercles, ou plûtôt des bouchons comme ceux des bouteilles; le mieux pourtant sera de laisser à ces bouchons de quoy recouvrir les bords du

* e, f. creufet.

Après tout quelque exactement que le couvercle s'applique fur le creuset, il seroit mal-aisé qu'il ne laissat aucun vuide, aussi faut-il toujours « v,x,x. luter les jointures. « Quand on luteroit tout le creuset, il n'en seroit que plus surement clos. Le lut défend souvent la composition contre les accidents qui peuvent survenir à l'occasion de quelque, sente qui se sera faite aux parois; le lut les couvre; & même lorsqu'il vient à se sondre, il coule dans les sentes, & quelque sois les bouche alsés bien.

Le lut dont on a besoin n'est qu'une simple terre sablonneuse; il est inutile d'y messer du verre
pilé, du sel, & de la limaille de ser, comme on
le pratique dans diverses autres occasions. Si on
étoit embarassé à se faire une idée du point où
cette terre doit être sablonneuse, on n'a qu'à en
prendre de pareille à celle dans laquelle les sondeurs, en cuivre & en fer, moulent leur ouvra-

LE FER FORGE' EN ACIER. 65 ge, & qu'ils appellent du fable à mouler. C'est un sable gras, un sable dont les grains tiennent enfemble, à cause de la terre avec laquelle ils sont mellés. Du sable le plus sec détrempé avec de la terre seroit propre à faire un pareil lut. Pour la maniere de s'en servir, tout se réduit à détremper cette terre sablonneuse avec de l'eau à consistance de pâte, & à l'étendre sur les endroits qu'on veut luter.

Nous ne dirons rien ici de la terre propre aux creusets; mais si on veut être instruit de celle qui leur convient, on le sera dans le memoire suivant.

Les Potiers les feront de la figure dont on les fouhaitera. Si on n'avoit pas de Potier fous sa main, & qu'on voulût les faire soi-même, on y réuffiroit aisément. Il faut avoir un moule. Le moule nécessaire ici n'est qu'une piece de bois qui ait la forme qu'on veut qu'ait le creux du creuset, **R, T c, g; & de plus une poignée pour le tenir à la main pendant qu'on le couvre avec la terre préparée, & qu'on tape cette terre. L'ouvrage est si simple qu'on pourra l'executer, sans avoir besoin d'attendre que nous fassions imprimer ce que nous avons rassemblé sur cette matiere dans l'art du Potier de terre.

Avant d'arranger le fer dans les creusets, il saut les avoir fait cuire. C'est ce à quoy le Potier ne manquera pas. Et avant de les saire cuire, il saut les saire bien sécher; ce dernier avertissement n'est

encore que pour ceux qui les feront eux-mêmes, Faute de fourneaux propres à les cuire, on les couvrita de charbons noirs, qu'on allumera peu à peu. Une cuisson longue ne sçauroit rien gâter & quand ils ne seroient que mediocrement cuits, ils ne laisseroient pas d'être bons. En cas de besoin, au lieu de creusets, on peut se servir de tous pots qui seront d'une rerre qui résiste au seu. Nos pots de grés, par exemple, connus encore dans le Royaume sous le nom de pots à beurre, y sont propres, pourvir qu'on les lute bien, & qu'on les chausse peu à peu; une sois échausses ils soutiennent la plus grande chaleur. Un Tuileau arrondi, mis par dessus le pot, & bien luté tiendra lieu de couvercle.

Dans les essais, très en petit, on ne s'en tiendra pas à la dose de composition que nous avons donnée dans le premier memoire. Plus les essais sont en petit; & plus il en saut augmenter la quantité par rapport à celle du ser; & cela parce que la composition qui est proche des parois du creuser et exposée à se brusser, eque les petits ayant plus de surface, par rapport à ce qu'ils contiennent, que les grands, il y a plus de matiere qui s'y brusse.

Les creusers choisis, & les compositions préparées, on mettra dans le fond du creuset un lic de composition; sur le lit de composition un lic de ser, qui sera de plusseurs ou d'un seul morceau, selon que la largeur du creuset le permetLE FER FORGE' EN ACIER. 67
tra. Pour peu qu'il reste d'intervalle entre les
morceaux de fer d'un même lit, il en reste assés;
mais ils ne doivent pas être si proches des parois
du creuser. Sur cette couche de fer on mettra la
seconde couche de composition; * & si lagran. y, z.
deur du creuset le permet une seconde couche
de fer, au dessus de laquelle on mettra une troi-

sième couche de composition.

Quelque soit le nombre des couches de fer, on commencera & finira toujours par une couche de composition. Ces deux, & sur tout celle du dessur, doivent toujours être plus épaisses que les autres; étant plus proches des parois; celle de dessur peut prendre plus d'air. Quand les couches de composition qui seront entre celles de ser, étant bien pressées, auront environ deux lignes d'épaisseur, c'en sera assés; on laisser pourtant un vuide, mais très-spetit, entre le couvercle & la derniere couche. Ce couvercle mis en place, on le lutera; quand le lut sera sec, le creuset sera en état d'être porté au seu.

Le Memoire précedent nous a appris l'avantage qu'il y a à employer du fer mince. Quand on n'aura en vue que de petits essais, on fera étirer les morceaux de fer qu'on voudra éprouver en lames épaisses de deux ou trois lignes au plus,

& larges de cinq à six lignes.

Les creusets ronds sont incommodes en ce qu'on n'y sçauroit coucher le fer par lits; les morceaux de fer se trouveroient trop courts, si ces creusets

n'avoient un diametre d'une grandeur exeraordinaire; d'ailleurs il y auroit beaucoup de places qu'on ne pourroit remplir. Quand on veut faire ulage de ces fortes de creusets, il faut donc commencer par les remplir en partie de composition, & larder ensuite dans cette composition les barreaux ou lames de fer. * Ces barreaux ou lames font verticales, quand le creuset est debout; de sorte que si le creuset ne chausse pas également dans toute sa hauteur, une même lame, un même barreau se trouve, en disserents endroits, acier de disserent qualité. Il est plus rare que cela arrive à une barre placée horizontalement; un creuset chausse à peu près également partout à une même hauteur.

Aussi lorsqu'on a des essais à faire un peu en grand, par exemple, sur huir livres, ou dix livres de ser, on doit toujours prendre des creusets quarrés longs, ou quarrés & d'une hauteur proportionnée au fourneau, & à la quantiré du ser qu'on

veut essayer.

Par tout où il y a des fourneaux à brique, à poterie, à fayence, à chaux, à plâtre, &c. on pour-ra faire commodément ces esfais. Les creusers bien lutés, chacun séparément, & si on l'a jugé plus, à propos lutés ensemble pour faire une masse, seront placés dans les endroits de ces fourneaux, où la chaleur est la plus forte. S'il n'arrive point d'accidents aux creusets, si ils ne se fondent point, & qu'on les ait remplis de fer bien mince, ces

LE FER FORGE' EN ACIER. 69 fers pourront être convertis en acier, dans le temps necessaire pour cuire les terres, ou calciner les pierres, dont les fourneaux sont chargés; si ils ne l'étoient pas entierement on les remettra une secon-

de fois au même feu.

On ne trouve pas par tout des fourneaux pareils à ceux-ci, & par tout on trouve des forges de Serruriers, Couteliers, Taillandiers, Maréchaux, & autres Ouvriers en fer; or toute forge de cette espece peut être renduë convenable, pour les épreuves, & on peut même les y expedier très-promptement. On fait de la forge une espece de fourneau, il ne faut pour cela qu'avoir un Terre-feu semblable en quelque sorte à ceux que les Orfévres mettent à leurs forges, quand ils veulent y fondre de l'argent ; le serre-feu, dont nous avons * besoin ici, est une piece de terre * Pl. r. R. cuite, ceintrée; ou pour le mieux encore, c'est pl. 2. A, B. une piece de terre qui a trois côtés dont deux se trouveroient perpendiculaires au troisiéme, si les angles qui les joignent n'étoient pas arrondis. En ce cas un de ces côtés, celui qui doit être en devant de la forge, est plus court que les autres. * Pour la grandeur & hauteur de ce serre-feu, ce * pl. 2. Bi. qui doit la regler, c'est la quantité des essais qu'on veut faire à la fois. De plusieurs serre-feu mis les uns sur les autres, on en composera même une espece de fourneau. *

Sur le champ on peut faire à toute forge quelque chose d'équivalent au serre-feu, si on a des

70 L'ART DE CONVERTIR pierres de grés, qui résistent médiocrement à la chaleur; des briques, des morceaux de terre cuite disposées les unes sur les autres en peuvent encore tenir lieu. Au milieu de cette espece de petit fourneau on place ses creusets sur quelque brique, ou tuileau, qui se trouve un peu plus élevé que la tuyere. On remplit de charbon tout le vuide, qui reste entre le mur de la forge, & les parois du serre-feu, & on fait jouer le souflet d'abord plus lentement, & ensuite à volonté. Toutefois on sera attentif à faire ensorte qu'il y ait toûjours une certaine quantité de charbon entre la tuyere & les creusers. Si le vent étoit poussé immédiatement contre les creusets, il les refroidiroit; au contraire, si le vent trouvoit en son chemin peu de char-

bon, que la flamme fût dardée directement sur les creusers; sans avoir été rompuë, elle les sonderoit, si ils n'étoient pas d'une excellente terre. Il est encore à propos de menager au tour du serrefeu des vuides, afin que le vent circule; & pour l'y mieux déterminer, on peut laisser quelque ouverture au côté du serre-seu, qui est parallele au mur

de la forge.

Cette façon de chauffer est très-commode, quand on ne veut faire que peu d'essais à la fois; & si on n'en veut saire que pu'un, c'est, de toutes les façons de le faire, la plus prompte; pour un seul essay même, il n'est pas besoin de l'appareil du serre-seu, quelques briques, ou pierres suffsent pour contenir les charbons; on pourroit même

LE FER FORGE' EN ACIER. 71 s'en passer. Dans ce cas, d'un seul esay fair à la forge, je présere le creuset rond, je le prends formé en vrai Cylindre creux * qui entre ses * pl. 2. de parois a partout en viron deux pouces de diamettre, & sept à huit pouces de longueur, Après avoir mis de la composition dans ce creuset, on y fera entrer deux ou trois morceaux de fer plat, ou de fer en lames. On achevera de le remplir de composition, on le bouchera, & lutera le bouchon, après quoy on couchera le creuser dans la forge, on le couvrira de charbons allumés. L'Ouvrier, qui d'une main tirera la chaifne du souser, * doit tenir de l'autre des te- * Fig. 16. nailles avec lesquelles il recournera le creuset de temps en temps; & c'est pour avoir plus de facilité à retourner ce creuset, qu'il est avantageux de le faire rond. Alors on force le vent du souflet plus hardiment, parce que l'endroit sur lequel la flamme a le plus agi, & quiseroit exposé à se fondre, s'il étoit continuellement exposé à ce plus d'ardeur, est chauffé un peu moins vivement quand le creuser est retourné. C'est ce qui donne le moyen de finir l'épreuve en deux ou trois heures au plus, & quelquefoisdans une heure.

On peut même dans ce cas se servir de charbon de terre, au lieu de charbon de bois, & l'opé-

ration n'en sera que plus prompte.

Si on le veut, au lieu de coucher le creuser s on le placera de bout ; quoyqu'il ait peu d'affie-

re, il est aisé de le soutenir avec le charbon; mais lorsqu'il est de bout; il n'est pas si facile de le re-

Pour faire des essais un peu plus en grand,

tourner que lorsqu'il est couché.

comme de huit à dix livres de fer à la fois, & pour faire ces essais promptement, le plus commode des fourneaux est celui des Fondeurs ordinaires de cuivre, de ceux qui fondent tous les menus ouvrages de ce metal. Nous aurons besoin plus d'une fois de parler de ce fourneau, & autant vaut le faire connoître à présent, que d'attendre plus tard. Ses parois renferment * pl. 2. 'aa, un trou *, dont la coupe prise à quelque hauteur bb,c,dd, que ce soit, est un quarré, dont les côtés ont chacun environ sept pouces. La profondeur de ce trou est assés communément de vingt-cinq à vingt-six pouces; cette prosondeur, ou ce qui est la même chose, la hauteur du fourneau est partagée en deux parties inégales par une plaque * dd, kk de fer , * qui d'abord a été forgée quarrément, & de grandeur égale à la coupe horizontale du vuide du fourneau, & dont les quatre angles ont été ensuite abbattus*. La partie du fourneau qui est au dessus de la plaque, * est le cendrier; la hauteur de cette partie est sur-tout celle qui est arbitraire. La plaque est à proprement parler le fond du fourneau; depuis cette plaque jusqu'au bord supérieur, il y a environ dixsept pouces. C'est sur cette plaque qu'on pose le creuset, qui contient le metal qu'on veut fon-

O. ë €.

LE FER FOR GE' EN ACIER. 73 dre, ou échauffer. Les chaibons entourent ce creufet à peu près également de toutes parts. Ils sont allumés par le vent d'un souflet double: un tuyau conduit le vent de ce souffet dans la partie que que nous avons nommée le cendrier, & de-là il passe avec rapidité dans le fourneau par les quatre trous que laissent à chaque coin les quatre échanctures de la plaque de ser; elle touche par tout ailleurs les parois du fourneau; ces échancrures sont circulaires.

On couvre ce fourneau d'un couvercle plat, qu'on ajuste le mieux qu'on peut sur les bords supérieurs du trou; les vuides qui restent dans les endroits, où il ne s'applique pas parsaitement,

donnent une issuë suffisante à l'air.

Les parois de ces fortes de fourneaux sont faites de briques arrangées de plat, les unes sur les autres; mais pour mieux conserver ces parois, pour n'être pas obligé de les démolir quand le seu les a minées, on les revest de carreaux dont la largeur est égale à celle des faces. Ces carreaux s'appellent la chemise du fourneau. Quand on a à le raccommoder, on n'a qu'à lui donner une chemise neuve. Pour même aggrandir, ou rétrecir ce sourneau à sa volonté, entre la brique & la chemise, on met une couche de terre qui résiste au seu. Ce qu'on ôte à l'épaisseur de cette couche, quand on change de chemise, on le donne à la grandeur du sourneau.

La plaque de fer a pour supports deux petites

barres de fer, qu'on peut ôter & remettre; ce qui donne aussi la facilité d'ôter la plaque dans quelques circonstances où cela est nécessaire au Fondeur, mais qui ne regardent pas l'usage où nous de-

stinons à present ce sourneau.

1, i.

On y peut faire les essais d'acier avec des creusets pareils à ceux des Fondeurs; mais comme
nous l'avons dit, il faut que le fer y soit de bout,
ou que les morceaux soient bien courts. Le mieux
est donc de faire faire des creusers quarrés longs *,
on leur donnera hardiment autant de largeur
qu'un des côtés du sourneau a de longueur; mais
leur épaisseur doit être telle que le creuset n'aille
pas jusqu'aux bords des trous par où le vent a son
entrée.

Si on ne se servoit pas à cet usage d'un fourneau de Fondeur déja fait, qu'on en voulût bâtir un, alors il faudroit construire ce sourneau plus large dans un sens que dans l'autre; & cela afin que le creuset qu'on y pourroit placer, ne sût pas aussi plat que le sont ceux que peuvent recevoir les fourneaux ordinaires.

Ce creuset ne sera pas entourré de charbons de tous côtés, comme le sont les creusets ronds, il chaussera néantmoins suffisamment; on sera même attentif à ne le pas chausser aussi fort qu'on le pourroit; à ne pas tirer le sousset trop v'îte; autrement on pourroit faire fondre le ser quand les parois du creuset seront devenues blanches, on tâchera de les entretenir dans cette couleur,

LE FER FORGE' EN ACIER. 75 de les empêcher de redevenir rouges; mais on ne donnera de feu que ce qu'il en faut pour cela.

Quoyqu'on n'y mette qu'un seul creuset, on pourra éprouver à la fois plusieurs fers., & même, si l'on veut, plusieurs compositions. Si on veut essayer plusieurs fers, après les avoir fait forger de l'épaisseur qu'on les souhaite, & les avoir fait couper en morceaux de longueur convenable, on marquera chaque fer d'une lettre, ou de quelqu'autre marque: qu'on ait trois fers l'un marqué A, l'autre B, & l'autre C. Si la largeur du creuser permet qu'on arrange ces trois morceaux dans chaque lit, on changera leur ordre, à mefure qu'on fera de nouveaux lits. Si dans le premier on les a mis dans l'ordre suivant, A, B, C, dans l'autre on pourra les mettre dans l'ordre, A, C, B, dans l'autre dans l'ordre B, A, C, & ainsi de suite.

Si on veut essayer pluseurs compositions sur le même, ou les mêmes sers, le grand creuset tiendra lieu de plusseurs petits. On aura des plaques de tole, ou de terre cuite, qui ne sçauroient être trop minces; on mettra une de ces plaques horizontalement chaque fois qu'on voudra changer de composition. Un peu de terre détrempée à consistance de pâte & étenduë au-dessus du dernier lit de la composition qu'on a employée, peut aussi servir pour séparer suffisamment celle- ci de la nouvelle composition qu'on voudra éprouver.

Mais en cas qu'on voulût construire exprès un

76 L'ART DE CONVERTIR fourneau d'essais, se purement pour des essais, je ne conseillerois pas d'en bâtir un pareil à ceux des Fondeurs, il le faudroir faire semblable en petit à ceux que nous allons décrire pour le travail en grand. Les memoires suivants apprendront aussi à quelles épreuves on doit mettre les aciers venus des essais, pour s'assurer si ils ont toutes les qualités convenables.



Explication de la premiere planche.

A, B. Petits creusets quarrés-longs, propres pour les plus petits esfais.

C, D. Autres creusets quarrés-longs, un peu plus

grands.

C 2. Couvercle pour le creuset C, fait en dessus de boiste.

E. Couvercle du creuset D , qui est en feüillure vû par dessus.

F. Creuset quarré, ou presque quarré.

G. Couvercle du creuser F, ce couvercle est vû retourné.

H. Coupe de ce couvercle.

I. Creuset quarré-long, dont le couvercle entre en coulisse. K, son couvercle qui n'est encore entré qu'en partie.

L, M. Creusets quarrés plus grands que les précedents.

N. Creuset qui équivant seul à plusieurs au moyen des cloisons, OO, PP, QQ

R. Lame de fer propre à être mise dans un des petits: creusets.

S Moule à creuset quarré,

T. Le même moule qu'on a commencé à recouvrir de terre.

V, X, X. Creuset rempli de ser & de composition., & dont le couvercle est luté. Le lut paroît en X, X. 78

Y, Z. Creuset luté, dont on a coupé un des bouts pour montrer, comment les lits de fer sont séparés par des

lits de composition. C'est ce qu'on voit en Z.

a. Creuset rond de forme ordinaire qui a été rempli de composition, dans laquelle des lames ou barreaux de fer ont été lardés. b, Un barreau de ser qui n'est encore entré qu'en partie.

c. Moule, ou mandrin sur lequel on fait des creu-

sets pareils au creuset, a.

d. Creuset cilindrique.


e. Le couvercle du précedent creuset.

f. Coupe de ce couvercle.

g. Moule, ou mandrin à creuset vilindriques.

La fig. h, i, k, l, n'est pas faite sur la même échelle que les précédentes, h, est un Ouvrier qui tient au seu, avec des tenailles, un creuset cilyndrique tel que le creuset, d, i, Ce creuset, k, serre - feu, qui retient les charbons. l', Ce mêmet serre-feu représenté sous la forge. m, Le creuset rond.



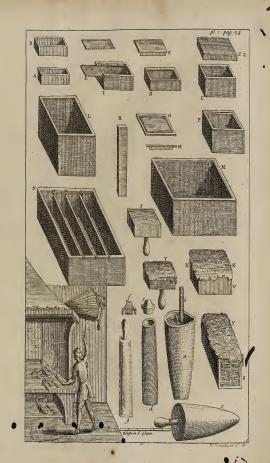



Explication de la seconde planche.

A, B, est le même serre-feu de la planche précedente représenté plus en grand.

C. Un creuset rond couché dans le serre-feu.

D, E, F. Trois petits creusets arrangés pour faire la base d'une pile.

G. Pile de petits creusets.

G 2. Pile de petits creusets lutée.

K. K. Deux pieces de terre cuite, qui ensemble forment un serre-seu.

I, I. Serre feu fait des deux pieces précedentes.

H. Pile de creusets en place au milieu du serre-feu.

L. Serre-feu au milieu duquel est un creuset ordinaire. M. Deux serre-feu mis l'un sur l'autre pour renfer-

mer une plus haute pile de creusets.

NN, OO, P, est partie d'une forge, où le sousses n'a pas été représenté. On imagine aisément ou il doir être.

O, P. Plusieurs pieces pareilles à celle des serre-seux arrangées les unes sur les autres pour former une sépece de fourneau, où sont les creusets d'essais. Le sousiet pousse le vent dans le bas de cette espece de sourneau.

Q. Couvercle d'un fourneau à essais.

R, R, S, est le devant d'un fourneau à essais, dont on ne donne ici aucun développement. Les desseins du grand fourneau à acier, qui viendront dans la suite, expliqueront assés la construction intérieure de celui-ci, qui ne differe presque de l'autre que du petit au grand.

aa, b, c, dd, e. Fourneau de Fondeur en cuivre pour tous les mênus ouvrages. On a emporté le devant de ce fourneau pour en faire voir l'intérieur. On a cru inutile de faire dessiner le fouslet; son vent est conduit par un tuyau dans la cavité dont l'ouverture paroît en e. Cette ouverture est bouchée quand le fousset va. e, est l'ouverture du cendrier.

d, d. Barres qui soutiennent la plaque de ser qui est le véritable sond du sourneau. Un creuset ordinaire est ici posé su cette plaque, a a, a b, b c, sont les carreaux supérieurs qui revessent l'intérieur, ou qui sont partie de lachemise. Par de-là cette chemise il y a une couche de terre dont on peut augmenter ou diminuer l'épaisseur, silon qu'on veut augmenter, ou diminuer la capacité du sourneau : le reste est de brique.

f. Creufet ordinaire. g. Son bouchon.

k, k, est le mêne fourneau dans lequel est placé un creuset quarré-long. i.

l. Ĉe creuset vû hors du fourneau.

m. Son couvercle.

o. La plaque sur laquelle posent les creusets.


p, q. Deux bandes de fer au travers desquelles passent


les pieces qui soutiennent la plaque.

r, sf, t, fait voir comment les deux pieces de fer r, passent au travers des bandes s, & soutiennent la plaque, t.

u. Une des pieces qui portent la plaque.

QUATRIEME

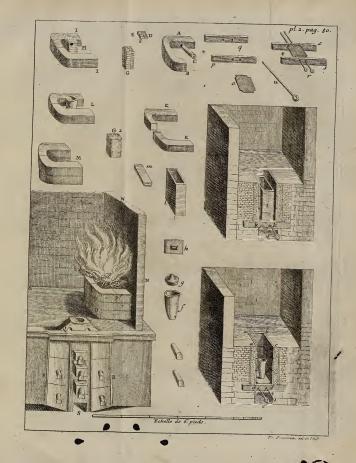

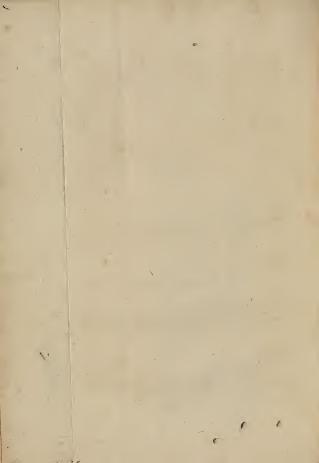

ŶĸŶĸŶĸŶĸŶĸŶĸŶĸŶĸŶĸŶ

QUATRIEME MEMOIRF.

Où l'on donne la confruction d'un nouveau fourneau, qu'on croit le plus avantageux de ceux qui peuvent estre employés à la conversion du fer en acter, & où l'on fait quelques réstexions générales sur les autres fourneaux.

Dour faire de l'acier en petit, tant qu'il n'est question que d'expériences pour s'instruire, tout fourneau est bon; il n'en est pas de même lorsqu'on vient au travail en grand qui doit se faire avec le moins de dépense qu'il est possible. Je ne scai point, qu'on ait donné au public de descriptions, ni de desseins des fourneaux où la conversion du fer en acier s'acheve en grand; apparemment, que dans le pais où on y travaille, on ne seroit pas plus d'humeur à laisser prendre les dimensions des fourneaux, qu'à reveler les compositions qu'on employe pour opérer cette conversion. Les Ouvriers ont plus en vue leurs petits avantages que le bien général, ils font mystere de tout. Je connois d'autres especes de fourneaux, dont ils sont jaloux, & qu'ils cachent de leur mieux. Ce que Jousse, & quelques autres Autheurs disent en

passant des petits fourneaux où l'on met des creufets pleins de barres de fer & des ingredients convenables, ne peut être compté pour une instruction.

Tous ceux qui ont fait des tentatives pour convertir les fers du Royaume en acier, ont fait construire de grands fourneaux qui ressembloient en partie ou aux fourneaux à poterie de terre, ou aux fourneaux de verrerie. Depuis quelques années il yen a eu deux de bastis par des Anglois, qu'ils prétendoient semblables à ceux dont on se sert en Angleterre pour le même usage : l'un l'a été à Harfleur; M. Lavy soutenoit cette entreprise; l'autre l'a été à S. Germain en Laye. Ils avoient des bancs pour y placer les creusets, où le fer étoit renfermé, pareils, en quelque sorte, aux bancs des fours des verreries sur lesquels les pots sont posés. J'ai vû le dernier de ces fourneaux, M. le Duc de Noailles avoit fourni aux frais de sa construction dans la vuë de procurer un établifsement utile au public.

Quelques soient les sourneaux dont on s'est servi pour notre opération, il est incontestable que les plus avantageux sont ceux ou l'on peut produire le même esset une moindre consommation de bois ou de charbon. Comme il est plus aisé de chausser un petit sourneau, & les matieres qu'il renserme, qu'un grand sourneau & les matieres qu'il renserme; en général l'opération s'acheve plus promptement dans les petits, que dans

LE FER FORGE EN ACIER 84 les grands fourneaux : dans les uns la conversion du fer se fera plus promptement, & dans les autres on en convertira davantage à la fois. Mais si ces deux avantages se compensent à peu près également, alors les petits fourneaux paroissent mériter la préference; je veux dire que si dans un petit fourneau on convertit en acier une certaine quantité de fer, en recommençant l'opération à plusieurs fois, & que pendant le même nombre de jours & avec la même quantité de bois, on ne convertisse en acier dans un grand fourneau, d'une autre forme, que la même quantité de fer que dans le petit fourneau ; qu'alors le petit fourneau doit être préferé; si, par exemple, un grand fourneau contient à la fois cinq milliers de fer, mais qui ne peuvent y être rendus aciers qu'en dix jours de feu continuel ; & qu'un petit fourneau ne puisse recevoir à la fois que 500. livres de fer, mais qui y sont renduës acier en 24. heures avec la même quantité de bois ; le temps employé à charger & décharger le fourneau compris ; alors le petit fourneau merite d'être préferé; il coûte moins à bâtir; les risques ne sont pas si grands, dès qu'il y a à la fois moins de fer dans le fourneau; enfin il est plus agréable & plus commode par bien des considérations d'achever l'opération en peu de temps.

Nous avons vû dans le second memoire que l'acier qui a été sait le plus promptement, ne le cede en rien à celui qui a été sait avec lenteur,

Or dès qu'il ne tire aucun avantage de la longueur de l'opération, il n'y a pas à balancer à choisir la voye la plus prompte; ce n'elt pas seulement pour ce qu'on peut gagner du côté du temps, c'est qu'on gagne aussi du côté de la consommation des matieres combustibles. L'estet qui est produit par une plus grande ardeur de seu surprasse beaucoup ce que cette augmentation d'ardeur a consumé de plus en bois, & en charbon. Une grosse barre de fer, entourée d'un très petit seu, quelque temps qu'on entretint ce seu, ne parviendroit jamais à prendre une couleur d'un rouge blanchâtre, au lieu qu'une partie du charbon, qui auroit été jetté peu à peu, étant allumé à la fois donneroit promptement à la barre ce degré de chaleur.

Mais le plus grand des moyens d'augmenter l'activité du feu, c'est de faire qu'il soit poussé par le vent, & c'est encore une augmentation de sorce qui surpassé beaucoup ce qu'il en coûte de plus en matiere combustible. La lampe des Emailleurs nous fournit une preuve de l'une & de l'autre de ces propositions; au moyen du sousse de l'Emailleur la stamme de sa lampe ramollit le verre dans un instant, sans que la dépense de l'huile en soit beaucoup plus grande; dix sois, cent sois, autant d'huile brussée en même-temps, sans darder la stamme par le sousse, ne produiroit pas autant d'esset.

Les réflexions précedentes m'ont déterminé en partie à chercher à faire l'acier dans des fourneaux où l'ardeur du feu fût excitée par des sousiess;

LE FER FORGE' EN ACIER. 85 on est maître de la pousser au point où on le veut dans ces sortes de fourneaux, il n'y a qu'à forcer plus d'air à y entrer; on peut aussi moderer certe ardeur en introduisant moins d'air. J'ai d'abord fait un usage du fourneau à Fondeur décrit dans le memoire précedent. * M'aiant bien réussi dans les * Pl. 2. essais sur 10, ou 15 livres de fer; pour m'assûrer si on y pourroit travailler en grand avec le même succés, j'en ay d'abord fait construire un où l'on pouvoit placer environ 300 liv. de fer. Lorsque je suis venu à éprouver ce nouveau fourneau, j'ai rencontré bien des obstacles ausquels je ne m'étois pas attendu: je vais les rapporter, ils feront connoître la nécessité des changements que j'y ai faits; & donneront du penchant à croire que c'est pour n'avoir pas assés cherché à vaincre ces obstacles, qu'on a abandonné cette sorte de fourneau, & qu'on en a choisi où l'opération s'acheve beaucoup plus lentement, & à plus grands frais.

Je ne répeterai point que c'est avec du charbon de bois, qu'on chausse ce sourneau; si on veut profiter de toute l'ardeur qu'on peut donner ici à ce charbon, on ne sçauroir rensemmer le fer dans des caisses detole, ou de sonte de ser. La tole seroit bientôt brussée & la sonte bientôt mise en sussimilée on sur épreuve, j'arrangeai une fois mes barres dans une marmitre de sonte de ser d'épasseur ordinaire; quoyque j'eusse quelque attention à ne pas donner au seu toute l'activiré qu'on pouvoir lui donner, la marmite ne tint pas une heure;

elle se fondit, & se trouva percée en plusieurs endroits. La tole, même épaisse, ne seroit pas d'un

usage plus sûr.

Il faut donc s'en tenir à des creusets de terre, ou à quelque chose d'équivalent. Les creusers ronds ne conviennent point; on peut se rappeller les raisons qui ont été indiquées dans le memoire précedent. J'en fis faire des quarrés-longs, qui dans le sens où ils avoient le plus de largeur occupoient toute celle du fourneau; leur capacité étoit telle qu'ils pouvoient contenir soixante & quinze livres de fer, avec les ingrédiens nécessaires pour leur conversion. En les faisant plus grands, j'eusse craint de les rendre trop difficiles à manier, à placer dans le fourneau, & encore plus à les en ôter. Pour tirer parti de toute la hauteur de ce fourneau, je fis mettre en pile quatre creusets pareils les uns sur les autres. On aura un image de cet arrangement si on s'imagine le fourneau marqué, kk, pl. 2. bâti sur une plus grande échelle; & qu'au lieu de creuset, I, il en contient plusieurs dont les séparations sont marquées dans cette figure par les lignes ponctuées. Mais voici le grand inconvenient d'une disposition pareille. Le creuset du fond se trouve chargé du poids des trois autres. Cette charge qui est aisément soutenue par le creuset froid, le presse trop lorsqu'il a été ramolli par une violente chaleur. Ses parois s'entrouvent & quelques fois s'affaissent; le creuset est quelques fois entierement écrasé; tout se boulLE FER FORGE' EN ACIER. 37 verse, on est heureux si on est quitte, pour la per-

verie, on ett neuteux i no ett quitte, pour la perte de ses creusets, du charbon & des ingrédients,
car souvent une partie du ser se brusse; c'est de
quoy j'ai fait diverses expériences, & même dans
des circonstances où le creuset inferieur n'étoit pas
a beaucoup près aussi chargé que je viens de le supposer. Quand le ser ne seroit contenu que dans
deux creusets, l'inferieur auroit trop de charge.
Il saut pourtant profiter de la prosondeur de ces
fourneaux, si on veut y travailler avec avantage.

Les creusets qui s'entr'ouvrent, sont au rang des accidents qui arrivent même dans les fourneaux, ou la chaleur est plus moderée, ou l'opération se finit plus lentement. Le creuset est rempli de drogues qui se raresient quand elles commencent à s'embraser. Les couches inférieures de ces drogues sont pressées par le poids des barres supérieures; elles ne sçauroient, à la verité, se gonfler sans soulever un peu ces barres; mais elles font un pareil effort contre les parois & le fond du creuset. D'ailleurs les parois se tourmentent nécessairement à mesure qu'elles s'échauffent, elles tendent à s'allonger; elles ne s'allongent pas de tous côtés en même proportion; le côté qui tend à s'allonger le plus quitte l'autre, il se fait une fente

Enfin si on met des creusets les uns sur les autres, il y a nécessairement de la place perduë, toute celle qui est occupée par le couvercle, & le sond des deux creusets qui se touchent; & par ce qui se trouve de vuide entre eux. Un creuset, qui contiendroit seul le ser distribué dans plusieurs, seroit moins sujet à quelquesuns des inconvenients précedents, mais il en auroit de particuliers. Il seroit difficile, comme nous l'avons déja dit, de le mettre dans le fourneau, a moins qu'on ne l'y mit pendant qu'il seroit vuide, & il seroit toujours difficile de l'en retirer. Enfin quand les creusets réussirient, ils seroient une dépense de quelque objet, on n'oseroit s'y fier

pour les remettre une seconde fois au feu.

Mais un des plus grands obstacles que j'ai trouvé contre l'usage des fourneaux à Fondeur, c'est que les trous, par où le vent y entre, sont exposés à se boucher souvent; quand il n'est question que d'y tenir le feu allumé deux ou trois heures, comme pour fondre du cuivre ou de l'argent, ce n'est pas une difficulté de déboucher ces trous; on frappe dessus le trou avec un ringard, & on force la matiere qui le couvroit à tomber dans le cendrier. Mais quand le fourneau est grand, que le feu y a été long-temps entretenu, les parois du fourneau, ceux des creusets fournissent beaucoup de matiere vertifiée, elle degoutte de toutes parts, elle coûle vers les trous, & les bouche de maniére qu'il est difficile de les ouvrir; encore ne restentils ouverts que pendant un instant : de nouvelle matiere vient bientôt les reboucher; chaque fois qu'on les rouvre, le fourneau se refroidit, ce qui cause une perte de temps, & de charbon considérable.

Deux

LE FER FORGE' EN ACIER. 89

Deux expédients, qui me semblent ce qu'on peut imaginer de plus simple, remedient parfaitement aux inconvenients qui viennent soit de la part des creusets, soit de la matiere vitrissée qui bouche les trous par où le vent doit entrer. Pour remedier à ce dernier inconvenient, au lieu des quatre trous qui sont à sleur du sond du sourneau ordinaire, je place ausond du mien quatre Tuyeres parcilles à celles des forges des Serruriers, des Taillandiers, &c. Je sais poser ces Tuyeres verticalement, & de sacon que leur ouverture supérieure soit élevée d'environ deux pouces & demi ou trois pouces audessus du sond du sourneau; & ensin que ces Tuyeres soient isolées, qu'elles ne touchent les parois en aucun endroit.

Le vent entrant dans le fourneau par des ouvertures qui sont trois pouces au-dessus du fond, il n'y a plus à craindre qu'elles se bouchent; quelque quantité de matiere vitrissée qui s'amasse dans le fourneau, il n'y en a jamais assés pour qu'elle monte à trois pouces de haut sur toute la largeur du fourneau,

Si on choisit ces Tuyeres aussi fortes que celles des sorges ordinaires, en un mot, saites de la figure, & dans les proportions de celles du dessein, on aura lieu d'être content de leur durée, quoyqu'elles ne soient même que de fonte de ser. Mais si on prenoit des Tuyeres minces, elles ne résisteroient pas, j'en ai eu la preuve dans mon premier essay: je me contentai de saire faire des Tuyeres de bar-

res plattes épaisses d'environ deux lignes, elles fondirent; leurs ouvertures furent bouchées par leur propre matiere; mais cela n'arrivera jamais lorsque les Tuyeres auront l'épaisseur de celles des forges

A l'égard des creusets, voici ce que j'ai imaginé pour diminuer considérablement la dépense de leur façon, pour les empêcher d'être chargés du poids des barres qu'ils renferment, pour éviter de les poser en pile les uns sur les autres, pour qu'ils soient moins en risque de s'entr'ouvrir, & les rendre plus durables. Je n'abandonne point la terre, quand elle est bien choisie, elle est la meilleure mariere dont on les puisse composer; mais je substitue des plaques de terre cuite, coupées quarrément, aux creusets ordinaires. Deux plaques seules contiennent le fer qui demanderoit plusieurs creusets, & elles le défendent mieux contre l'action immediate du feu. Ces deux plaques suffisent pour renfermer trois à quatre cent livres de fer, & davantage fi on vouloit.

Pour entendre comment deux plaques à peu-près quarrées, peuvent tenir lieu d'un creuset très-grand & très seur, ou de plusieurs plus petits, il faut connoître les principaux changements que j'ai faits au fourneau ordinaire; en quoy notre nouveau fourneau en differe. Il n'est pas fixé à une grandeur déterminée; mais pour le décrire plus commodement, je m'arresterai à un que j'ai fait construire qui n'est guére capable que de contenir 550. ou 600.

LE FER FORGE EN ACIER. 91 livres de fer bien à l'aise, & où pourtant on pourroit en mettre davantage si le fer est épais. Nous verrons dans la suite qu'on en construira d'aussi grands qu'on les souhaitera sur le même principe.

Je donne une base quarrée, ou presque quarrée au creux de ce fourneau, destiné à faire seulement 550. ou 600. livres d'acier à la fois. Deux des côtés paralleles entre eux * ont chacun 23. à 24. pou- * Pl. 3. fig; ces & les deux autres * en ont chacun 21. à 22. 1. ef, ef. Le fourneau conserve les mêmes dimensions dans * ee, ff, toute sa hauteur qui est d'environ 32. pouces, en la prenant depuis son bord supérieur jusqu'à son veritable fond *; j'appelle son véritable fond, l'en- *Fig. 27

droit où il est séparé d'avec le cendrier. *

Quand je viens de dire que l'intérieur de ce four-* A. fig. 25 neau étoit quarré dans toute sa hauteur, je n'ai voulu en donner qu'une idée grossière ; ce qui fait le principal artifice de sa construction, ce sont huit coulisses ou retraites que je fais réserver depuis le haut jusques en bas, pendant qu'on le bâtit; elles sont entaillées dans deux des faces, ou parois qui sont paralleles entr'elles. Une des faces à quatre de ces coulisses, & l'autre face les quatre autres *; elles y font semblablement placées. J'appel- * Pl. 3. g, 1/3 lerai deux des coulisses de chaque parois , les cou-½,½,fig. 1,2, lisses du milieu *; & les deux autres de la même pa- D,E,E,D, rois, les coulisses des bouts *. Les coulisses du milieu * b , i. sont éloignées l'une de l'autre d'environ 8. pou- * g, & ces; elles sont toutes deux également distantes du milieu de la face dans laquelle elles sont creusées.

M ij

Les coulisses bouts sont chacune à à peu près 3. pouces du bout dont elles sont le plus proche.

La profondeur de chaque coulisse est de près de deux pouces, ou deux pouces & demi, & sa largeur de plus d'un pouce. C'est au moyen de ces coulisses que les plaques de terre tiennent lieu de creusets. Quatre plaques, avec les faces du fourneau, y composent trois creusets qui n'ont que quelques pouces de hauteur de moins que le fourneau même. Les deux coulisses pla-* Fig. 1. h, h. cées l'une vis-à-vis de l'autre * recoivent & tiennent verticalement une plaque*.Les deux plaques du milieu forment avec les parties des faces & du fond du fourneau, qui sont entr'elles, le plus grand des 3. fig. 1, 2, trois barres, large chacune de plus de deux pou-* m, m. p'. creusets *; on y peut composer chaque lit de fer de ces, & le fer de toutes ces barres pese jusqu'à 300. à 350. livres. Ce creuset seul demande deux plaques ; chaque plaque des bouts forme avec la face du fourneau, à qui elle est parallele, & dont 2, 3, 4, 1, 1 elle est le plus proche un autre creuset *. On ne peut faire les lits de fer de ceux-ci que d'une seule barre de largeur égale à celles dont il y en a trois dans chaque lie du creuser du milieu; ou si on met deux barres à chaque lit de ces petits creusets, prises ensemble elles ne doivent avoir guére plus que la largeur d'une des barres du grand creuser. L'espace qui est entre chaque plaque du milieu,

", ". pl. 4. & la plaque du bout dont elle est le plus proche, est l'espace où le charbon est allumé *. La partie C.C.

pl. 4. B.

LE FER FORGE EN ACIER. 93 du fond du fourneau qui répond à cet espace, est l'endroit où sont les Tuyeres *. Chaque Tuyere y * pl. 1. fig. est placée à distance égale des plaques; mais elle 1, 2, 3, 4, est plus près de quelques pouces des parois du ", ".

fourneau que du milieu.

Quoyque les coulisses recouvrent les bords des plaques, ces creusers ne boucheroient pas toute entrée à la flamme, si après que les plaques ont été mises en place, on n'avoit soin de luter les jointures. Ce que nous avons rapporté dans les premiers Memoires, a appris que le lut se peut faire avec quelque terre sablonneuse, détrempée à consistance de pâte. Ce lut, qu'on fait entrer aisément dans les jointures, s'y soutient à merveille, sur tout celui qu'on fait entrer dans la partie de la coulisse, qui se trouve dans l'intérieur du creuset. Quand les coulisses ont été bouchées avec cette terre, on ne doit nullement craindre que la flamme s'insinuë dans le creuset par les jointures, il n'est point d'endroit de la plaque qui foit aussi surement clos. Au lieu même d'employer une terre qui se vitrifie pour boucher les coulisses, j'employe par préference de la chaux un peu humectée: Quand on la fait bien entrer dans les coulisses, elle bouche suffisamment tout passage à la flamme, & produit un autre bon effet ; lorsque la fournée est finie, lorsqu'on veut retirer les plaques on les détache sans peine; elles ne tiennent point aux coulisses; au lieu qu'on écorne quelques fois. les coulisses si on a bouché les vuides, qui restent

entre elles & les plaques, avec une terre qui se vitri-

fie trop aisément.

La largeur des plaques doit être telle qu'elles entrent de part & d'autre assés avant dans les coulisses, sans pourtant aller jusqu'à leur fond ; c'est de cette derniere circonstance, qu'elles tirent un de leurs avantages sur les creusets ordinaires. Toute plaque de terre, & toute matiere s'étend à mesure qu'elle s'échauffe, l'augmentation du volume est même assés considérable dans un creuset de terre échauffé au point de devenir blanc. Or dèslors qu'une partie s'étend, si elle tient à d'autres qui ne s'étendent pas en même proportion, cellesci lui font violence, la forcent à se courber, & quelquefois à se séparer, & à se fendre. C'est l'effet que produit l'union des côtés des creusers, il n'en est pas de même de nos plaques; si le feu les étend elles peuvent avancer dans la coulisse ; rien ne les arcboute, puisque le lut que nous faisons mettre, ne remplit point l'espace qui est entre le bord de la plaque, & le fond de la coulisse, cet espace reste toujours vuide; nous le repetons, le lut n'est que pour remplir ce qu'il y a d'espace entre la plaque, & la partie de la coulisse qui est en recouyrement fur cette plaque.

Malgré cette facilité des plaques à s'étendre, il feroit pourtant difficile qu'elles ne se voilassent pas un peu, si on n'avoit encore une autre petite attention. C'est qu'on ne les doit pas saire parsaitement plattes, il faut leur donner un peu de courbu-

LE FER FORGE' EN ACIER. 95 re, & prendre garde que le côté convexe fasse le dedans du creuset, & par conséquent que le concave soit tourné du côté des charbons. Cette concavité ne demande à être que de quatre à cinq lignes où elle doit être la plus profonde, vers le milieu; au moyen de cette précaution, à la fin de la fournée, on trouve quelquefois les plaques aussi droites, aussi plattes qu'elles le pourroient être, si on les eût fait telles exprès. Le feu tend à donner de la convexité à la surface sur laquelle il agit, ainsi à mesure qu'il échauffe la plaque, il la redresse, & cela parce que tout corps s'allonge à mesure qu'il devient chaud, & s'allonge d'autant plus qu'il devient plus chaud, le feu tient ses parties plus écartées. Par conséquent la surface de la plaque qui est en dehors du creuset doit s'étendre plus que celle qui est en dedans, d'où s'ensuit necessairement un changement de courbure, qui tend à redresser la plaque. Car si la plaque devenoit de plus en plus concave par le dehors, la surface intérieure s'étendroit plus que l'exterieure, le contraire arrive & doit arriver si cette concavité diminue; alors la longueur de la surface concave devient, à mesure, plus approchante de la longueur de la surface convexe.

Parmi les ouvrages de terre cuite, il n'en est point dont la façon foit plus simple que celle de nos plaques; elles ne sont plus difficiles à faire que les briques, & les carreaux à quatre pans, qu'en ce qu'elles sont plus grandes. La terre étant pastrie &

amollie au point, où il la faut, on en prend un morceau suffisant pour composer la plaque; on le porte sur une table de bois sans pieds, & posée, si l'on veut immédiatement à terre ; elle a la grandeur & la figure qu'on veut donner à la plaque de Pl. 5. fig. terre *. On a eu soin auparavant de souspoudrer cette table de terre réduite en poudre fine, ou d'un sable fin, ou de cendre, afin que la terre mouillée ne s'attache pas à la table. On bat cette masse de terre, soit avec des maillets, soit avec des palettes de bois, soit même avec une barre de fer platte; car ici presque tout instrument est bon. A force de battre cette terre, on la contraint à s'étendre jusqu'au bord de la table de bois; & pour lui en donner précisément la grandeur, & la figure, on coupe avec un coûteau toute la terre * Pl. 5. y,z. qui déborde *. Au reste il faut pourtant frapper avecattention, prendre garde à ne pas trop presser, par les coups, les endroits où il se fait des fentes; rapporter de nouvelle terre dans les endroits qui sont trop creux: si on a trop pris de terre, si la plaque est plus épaisse qu'on ne la veut, on la rendra plus mince en la battant; on forcera de nouvelle terre à déborder par de-là la table, & avec le couteau, on emportera encore cette terre. Qu'on tente seulement de faire trois à quatre plaques, & on en sçaura plus qu'on n'a besoin d'en apprendre ici.

Comme toute terre se retire en séchant, nous ayertirons cependant de donner à la plaque plus

LE FER FORGE' EN ACIER. 97 de dimensions en tous sens qu'on ne lui en veut, étant cuite. Plus la terre étoit molle, plus elle diminuë en séchant; mais pour l'ordinaire il suffit de faire la plaque d'un pouce, ou d'un pouce & demi plus grande en tous sens, que le fourneau ne le demande. Après tout, si on a peché ici par trop,

ou trop peu, il est aisé de se corriger.

On ne peut guére se passer de plusieurs tables de bois propres aux plaques; car il est mieux de laisser au moins la plaque prendre consistance, pendant quelques heures, sur la table où elle a été faite; on court moins risque de la rompre en l'en ôtant. Il faut avoir de plus quelque plancher trèsuni pour y étendre les plaques à mesure qu'elles sont faites; là on les laissera sécher à leur aise, peu à peu; si elles séchoient brusquement, elles se voileroient. Si elles paroissent y avoir de la disposition, on les chargera de quelque poids, comme de quelques barres de ser. On les retournera sans dessus dessous dès que le côté supérieur commencera à être ferme.

Quand elles seront séches on les sera cuire, mais ce ne sera que quand elles seront bien séches. La maniere la plus sûre de les faire cuire, c'est de les mettre dans un four à Potier de terre. Si on n'avoit point de four pareil à portée, on pourroit les mettre dans un four ordinaire, qu'on chausseroit peu à peu, & le plus lentement qu'il seroit possible. Si on les cuît brusquement, on court risque de les faire peter, ou sendre.

- 1



Au défaut d'un four, j'en ai quelques fois fait cuire entre deux plaques de fer, au dessus, & au dessous desquelles, je metrois du charbon, les plaques étoient à plat. J'en ai fait cuire aussi d'une * Pl. 5. 7, autre façon *, je les plaçois verticalement dans un batis de fer composé de deux chassis horizontaux, assemblés par quatre montants. Sur le chassis inférieur étoient des morceaux de fenton de fer, qui formoient une grille, sur laquelle les plaques étoient posées de bout, laissant entr'elles au moins un pouce ou un pouce & demi d'intervalle. Sur le chassis supérieur il y avoit d'autres barreaux de fer, perpendiculaires à ceux de la grille, qui servoient à maintenir les plaques, à les empêcher de se toucher; on remplissoit de menu charbon les entre-deux des plaques, & on en mettoit dessous le chassis inférieur, & dessus les plaques. C'est une facon de cuire asses bonne, qui ne vaut pourtant pas celle des fourneaux ou fours.

Mais après tout tout ce qu'il y a de plus important ici c'est le choix de la matiere, dont ces plaques doivent être faites. Ceux qui seront auprès des verreries n'auront besoin sur cet article d'aucune instruction; il suffira qu'ils soient avertis de les faire des mêmes terres dont les Verriers sont leurs pots, & pour le mieux encore de les faire travailler par les Ouvriers mêmes qui sont ces sortes de pots. Au moyen de quoy le meslange, qu'il faut toûjours faire d'une terre cuite avec une terre qui ne l'a pas été, se fera dans une plus juste proportion.

LE FER FORGE' EN ACIER. - 99 Les terres à creusets ordinaires, peuvent être employées si on n'a pas de celles de pots de Verrerie. Les terres à creusets sont les mêmes glaises avec lesquelles on fait de la tuile, & de la brique. Mais, au lieu que pour faire de la tuile & de la brique, on messe avec ces terres du sable, pour en faire des creusers & nos plaques, il faut y mesler au moins un tiers de ciment, fait de pots à beure, ou pots de grés. Ce ciment n'est rien autre chose que de ces vieux pots concassés & réduits en grains de la grosseur d'un gros gravier, ou pareils à peu près aux grains de la brique, ou du tuileau pilé pour le ciment ordinaire. On pourroit même se servir des briques, des tuileaux, ou de fragments de tuiles pilés, si la tuile, du pays où l'on, est d'excellente tuile.

Dans les grandes villes, comme Paris, ceux qui ramassent les chiffons, ramassent aussi les pots de grés cassés, pour les vendre aux Faiseurs de creufets. Dans les campagnes il ne seroit pas aussi aisé de recouvrer de ces fragments de pots. A lors il faut faire faire des petites briques purement de glaisse, où dans lesquelles on sera entrer peu de sable. On fera cuire ces briques autant, & plus que les briques ordinaires, elles seront propres à être pilées pour être messeue la terre neu-

ve dont on veut faire les plaques.

Il y a des glaifes qui demandent à être lavées plusieurs fois, c'est-à-dire, pairries dans l'eau à plusieurs reprises, pour les dépouiller de leurs sels.

Mais le mieux 'sera d'avoir des terres reconnuës: pour résister parsaitement au seu. Dans bien des Verreries on est obligé de tirer ces sortes de terres de fort loin, le transport est ce qu'il y a de plus cher, & ce sont des frais qu'on ne doit pas balancer à faire pour nos sourneaux à acier.

Plus la terre sera en état de résister au feu, & moins on sera obligé de donner d'épaisseur aux plaques. C'est un grand avantage d'avoir des plaques minces; elles & par conséquent les barres qu'elles renferment, en sont bien plus viste échauffées. Pour profiter de cet avantage, il faut tâches de n'être pas obligé de se servir de plaques, qui aient un pouce d'épaisseur; si la terre est excellente, on en pourra faire qui n'auront pas plus: de sept à huit lignes. Les creusets de terre de: Beauvais, quoyque plus minces encore, résistent pendant long-temps à la plus violente ardeur du feu, il est dommage qu'ils soient si peu en étas de soûtenir le refroidissement. Enfin on s'appliquera à ce qui regarde le travail des plaques, comme à un des articles des plus importants de notre art.

Mais pour revenir au fourneau & achever ce: qui regarde la maniere de poser les plaques de saçon qu'elles forment avec les parois des creusers: bien clos. Il doit y avoir au fond du fourneau, dans l'endroit ou chaque plaque doit porter, une coulisse pareille à celle des côtés; ou pour le mieux encore, les endroits du fond du fourneau, qui doivent être:



LE FER FORGE EN ACIER. For les fonds des creusers, seront tenus au moins de deux pouces plus élevés que le reste; les plaques descendront au dessous de ces endroits plus élevés. On peur remarquer cette disposition. Pl.5. dans les fig. 2. 3. & 4. Du lut, mis endedans de chaque creuset, contre les plaques, rendra les jointures du bas

Il reste à donner des couvercles à chacun de nos

bien closes.

creusers; il est encore essentiel, que ces couvercles bouchent bien ; car outre l'entrée de la flamme qui seroit à craindre, il se feroit une évaporation de sels considérable, comme nous l'avons déja dit ; la composition se trouve affoiblie de tout ce qu'elle a perdu par la sublimation. Après avoir tenté differentes fortes de couvercles, je n'ai rien trouvé de mieux que ceux qui sont faits en recouvrement, comme ceux de toutes les boistes. Le rebord du couvercle descend d'environ un pouce par de-là le bord de la plaque *. Les rebords de ces cou- *pl. 4.2, 2 vercles se terminent à quelque distance de leurs 2. & pl. 3. 5 bouts,& cela parce que les couvercles en font mieux 19. 4. faits, s'ils ont un peu plus de longueur que le creufer qu'ils font destinés à couvrir; ce surplus de longueur se loge dans des entailles creusées dans les faces du fourneau *. Du lut bouchera encore ici ... * Pl. 4. **. comme ailleurs, les vuides que les jointures peuvent laisser.

Outre l'effer pour lequel ces couvercles sont missen place, ils en produisent encose un autre très-bont, leurs rebords retiennent les bords. supérieurs des

plaques; ils empêchent ces plaques de se voiler par en haut, qui est l'endroit par où elles se voileroient le plus. Au lieu de faire les dessus des couvercles plats, on peut leur donner du talus. Le dessus du couvercle du creuset du milieu aura ce talus égal de part & d'autre; & les dessus des couvercles des creusets des côtés n'auront qu'un seul talus, sçavoir vers les soyers; cette sigure facilitera la cheute * pl. 4. Lm, des charbons. *

* Pl. 4. l,m, e2. pl. 3. fig.

Nous avons besoin encore d'un couvercle, & beaucoup plus grand que les précédents, c'est de celui qui bouche l'ouverture même du sourneau. Si le sourneau étoit ouvert par dessus, il s'y confumeroit beaucoup plus de matiere combustible, sans échauster autant les creusers. Absolument ce couvercle pourroit être plat, comme ceux des fourneaux à Fondeurs en cuivre; mais il est beaucoup mieux qu'il soit ceintré en voute surbaisée. Be ne prescrirai point de regles précises sur la hauteur qu'on doit donner à ce ceintre; je dirai seulement que les couvercles ne sont pas commodes, si on les sait plus plats que celui que nous avons fait représenter *; & que si on les éleve beaucoup

*Pl. 4. 0 p. fait représenter *; & que si on les éleve beaucoup q 3725; & 5. davantage, que le fourneau en chausse est plus éloigné des creusets. Il peut y avoir mille petites varietés dans la construction de ce couvercle, nous ne nous arrêterons qu'à ce qui lui est presque esfentiel. On le fera épais de plusieurs pouces, d'une bonne terre, semblable à celles des plaques. On peut



LE FER FORGE EN ACIER. 103 le mettre sur le fourneau, avant qu'il soit cuit; mais non pas avant qu'il soit bien sec. Les fentes qui s'y peuvent faire ne sont pas autant à craindre que celles qui peuvent se faire aux plaques. Tout ce qui importe c'est que les parties de ce couvercle tiennent ensemble. Il durera très-longtemps, si étant fait épais, & de bonne terre, on a de plus soin de le lier en deux ou trois endroits, comme on l'a fait représenter dans la figure *. Ces * Pl. 4.0,9. liens sont des chassis composés de quatre bandes de fer, dont deux sont percées à chacun de leurs bouts, pour laisser passer les bouts des autres bandes; celles-ci sont taillées en vis qui recoivent des écrous, qui retiennent l'affemblage. Des liens affemblés d'une autre façon ne serreroient pas long-tems le couvercle; plus il cuist, plus il diminuë de volume; en tournant les écrous on a la facilité de presser le couvercle autant qu'il est nécessaire pour empêcher l'élargissement des fentes qui peuvent s'y ouvrir.

Le haut de ce couvercle a une ouverture ronde * de quelques pouces de diametrre, on la ferme quand on veut avec un bouchon *. C'est par *,7
cette ouverture qu'on fait entrer le charbon dans
le fourneau. Ce bouchon est lui-même percé, &
recoit un bouchon plus petit *. On ouvre ce trou
quand on veut donner quelque air au fourneau;
pour donner plus d'air, quand il en est besoin, il y a
encore quarre autres petits trous peu éloignés du
grand, qui ont chacun leurs bouchons. L'ouverture

**. s. du milieu est entourée de quatre plus petites,* qui avec leurs bouchons servent de registres. Enfin il faut encore au moins deux, ou quatre autres trous, & que deux de ceux-ci se trouvent placés à peu près vis à-vis le milieu des capacités du fourneau qui sont entre le creuset du milieu, & un des creusets des bouts, vis-à-vis des capacités où doit tomber le charbon; quand il entre dans le fourneau, il descend sur le dessus du creuset du milieu, au moyen des deux trous dont nous venons de parler, on fait passer une petite verge de fer dans le fourneau, avec laquelle on amene le charbon enflammé entre les creusets.

> Ces derniers trous seront toûjours bouchés quand on n'aura pas à faire entrer la verge de fer dans le fourneau. Lorsqu'il est besoin de donner air au fourneau, de donner quelque sortie à la flamme, il y a plus d'avantage à la lui donner par des ouvertures qui soient tres proches du milieu du couvercle, cette flamme, pour y arriver, passe sur le creuset du

milieu, & le chauffe davantage.

Les charbons séjourneront moins sur le couvercle du creuset du milieu, si on donne quelque convexité à ce couvercle, & c'est ce qu'on est très maître de faire, comme nous en avons aver-

ti.

Quoyque nous ayons dit que le grand couvercle du fourneau est fait en dôme, & qu'il le soit intérieurement, par le dehors il doit avoir un rebord * élevé de quelques pouces, qui ren-

₹.9.

LE FER FORGE' EN ACIER. 105 ferme un quarré dont les côtés soient paralleles à ceux de la base, & qui en aient chacun la moirié ou les trois quarts de la longueur de cette base. Ce rebord peut être fait de tole, il sert, comme nous le dirons dans la suite, à contenir des charbons qui s'y allument avant qu'on les fasse entrer dans le fourneau.

Enfin il est bon que le rebord du fourneau ait une feüillure sur laquelle le couvercle pose.

On n'ôte ce couvercle de place que quand on décharge le fourneau, ou qu'on veut le charger. Si on trouve trop embarrassant de le remuer à bras, on le pourra faire soit par le moyen d'un levier suspendu à une potence au dessus du sourneau, soit par le moyen d'une poulie sur laquelle passer une chaîne. Que la chaîne tienne au levier ou passe sur la poulie, on l'attachera à une anse de ser, ex cette anse sera accrochée à des tourillons aussi de ser qui tiendront à un des chassis qui lie le fourneau, ou à quelqu'autre endroit qu'on jugera plus convenable. Chacun pourra choisir sur cela des expedients à son gré; celui qui est représenté, pl. 5. fig. r. est sustinate.

Quand on a fait de l'acier dans un fourneau avec des barres de fer de même qualité, & de même épaisseur, on sçait à peu près combien d'heures de feu doivent foûtenir de pareilles barres pour être converties en bon acier; mais on ne le sçait jamais assés précisément; on n'est pas sûr que l'air ait soussé avec une même for-

106 L'ART DE CONVERTIR ce dans des fournées différentes; que le charbon air bruffé avec la même ardeur; la séchereffe & l'humidité y causent des différences; d'ailleurs on ne sçait plus où l'on en est quand on change de fer, ou qu'on l'employe de différentes épaisseurs. Si on ne veut point aller à l'aveugle, il faut absolument pouvoir retirer de différents endroits du fourneau des barres, qui étant essayées fassent juger de l'état des autres ; c'est ce qu'on peut aisément dans notre fourneau au moyen de certaines ouvertures dont nous n'avons point encore parlé. Ce sont des especes de fenêtres qui donnent, quand on veut, la facilité de voir ce qui se passe dans *Pl. 3. fig. 2. chaque creuset *. En construisant le fourneau on 9,9,2,9,3, réserve ces ouvertures, je conseille d'en réserver au moins trois à chaque creuset, à différentes hauteurs, les unes au-dessus des autres; & de leur donner de largeur seulement un pouce ou deux de moins qu'en a le creuser, lorsque les plaques font en place; & au moins cinq pouces de hauteur; les réflexions que nous ferons par la suite, détermineront apparemment à leur en donner davantage. Quelque soit la grandeur qu'on ait donnée à chacune de ces ouvertures, on lui fera un tampon de pareille figure & qui aura autant de longueur que le fourneau a d'épaisseur. Ces tampons seront composés de terre pareille à celle des. plaques & des couvercles. Chaque fois qu'on les mettra en place, on aura foin de reluter leurs jointures.

F 2 , F 3.

LE FER FORGE EN ACIER. 107

Ces ouvertures affoiblissent un peu la Maçonnerie du sourceau; mais on lui rendra plus qu'elles ne lui ôtent, en le liant à quatre hauteurs différentes avec des liens de ser *. On peut saire ces * pl. 4. K. liens d'une bande de ser replié en angles droits au. K. K. K. tant de sois qu'il faut, & dont les deux bouts seroient soudés ensemble, faire un chassis d'une seule piece de grandeur proportionnée à la place, où il doit être; mais le mieux encore sera de les saire pareils à ceux dont nous avons parlé pour le couvercle.

Il est libre de laisser routes les ouvertures du même côté du creuset, ou de les distribuer des deux côtés à dissérentes hauteurs. Quelque exactement que les bouchons entrent, le fer chausser qu'il ne chausser is la Maçonnerie étoit toute un massis uniforme. Ce qu'il peut y avoir de moins de chaleur ne sçauroit pourtant être considérable; si on veut que toutes les ouvertures soient d'un côté, on aura seulement attention de donner aux Tuyeres, qui sont de ce même côté, des embouchures de quelque chose plus grandes, que celles des autres Tuyeres; le vent aiant un cours plus libre de ce côté y entretiendra une plus grande chaleur.

Loin donc de chercher à diminuer les ouvertures que nous faisons au fourneau, peut-être fera-t-on tenté d'essayer de laisser chaque creuset presqu'ouvert d'un côté du haut en bas, de n'y

laisser de massif qu'aux endroits où les liens doivent s'appliquer. Plusieurs avantages semblent y inviter. Outre celui qu'on auroit de pouvoir retirer des barres de quelque hauteur du fourneau qu'on voudroit, il y en a quelques autres assés importants. On auroit la commodité de charger les creusets, & de les décharger par les côtés; & cette commodité est quelque chose à qui veut profiter de toute la chaleur que le fourneau a prise. Si on charge, ou décharge le fourneau par en haut, on est dans la nécessité d'attendre qu'il soit plus refroidi, que lorsqu'on le charge, & décharge par les côtés; la premiere maniere contraint à avoir le visage immediatement au-dessus de l'ouverture fupérieure des creusets, & d'enfoncer les bras assés avant dans les creusers, & c'est à quoy on n'est point obligé quand on charge par le côté.

Mais le grand avantage, c'est qu'on est continuellement à portée de voir ce qui se passe dans toute la hauteur de chaque creuser. On ne sequiroit remedier aux accidents qui surviennent aux creusets placés dans les sourneaux ordinaires; au lieu que les ouvertures, dont il s'agit, donnent la facilité d'apporter remede à ceux qui surviennent à nos plaques qui tiennent lieu de creusets, &c d'autant plus de facilité que les ouvertures des côtés seront plus grandes. Si une de ces plaques vien à se fendre considérablement, qu'elle ait quelque part un trou, on bouche cette sente ou ce trou avec de quelques morceaux de Tuileau, ou avec

LE FER FORGE' EN ACIER. 109 quelques morceaux de terre cuite en plaques plus minces que ne sont les tuileaux ordinaires. On frotte le tuileau de verre pilé, ou de quelque lut sondant, & on le fait entrer dans le creuset entre les couches de ser, & les plaques. On peut de même boucher les plus grands trous. Arrivet-il quelque accident moins considérable; n'y a t'il que quelques sessures légeres qui donnent cependant entrée à une petite slamme, qui à la longue consumeroir la composition, & la réduiroit en cendre? On fait entrer de nouvelle composition qui remplace celle qui a été brussée, on la pousse jusqu'où l'on veut avec de petites verges, ou de petites lames de ser.

Quand le feu a été quelque temps au fourneau tout s'abaisse, car la matiere, de cela seul qu'elle séche, diminue de volume; il reste une grande place vuide au haut du creuset. Au moyen des tampons, qui s'ôtent quand on veut, on prosite de cette place, on y introduit des barreaux de fer plus minces que ceux qu'on a mis d'abord, & la composition qu'on juge nécessaire; ces derniers, étant plus minces, se trouvent aussité acier que les

Peut-être que l'expérience apprendra à tirer de ces ouvertures des creusets un avantage encore plus considérable; qu'elle apprendra à ne plus charger les creusets, qu'avec du fer déja rendu chaud au point nécessaire pour devenir acier; ce qui épargneroit considérablement de temps, & de charbon-

autres.

On en peut trouver la preuve dans quelques remarques rapportées dans le second Mémoire; elles ont appris qu'une très-longue partie de la durée de l'action du feu, du fourneau, est employée pour amener le fer au point où la composition puisse agir dessus, à rendre ce fer assés chaud pour être d'un rouge blanchâtre. Il ne faudroit que trèspeu de temps pour faire rougir, ou blanchir la même quantité de barres dans un feu ouvert. La seule difficulté qui reste, par rapport à laquelle on a besoin d'expériences, c'est de tâter les moyens les plus commodes de distribuer la composition, déja mise dans le creuset, à peu près également entre les lits des barres qu'on y feroit entrer blanches. Divers expedients se présenteront; un des plus simples seroit peut-être de faire donner deux coups de ciseau à chaque bout des barres, & deux coups au milieu, & de faire relever au-dessus du reste, la partie que le ciseau auroit entaillée. Ce n'est pas une façon qui allongeroit beaucoup le travail; ces petites parties saillantes empêcheroient les barres de s'appliquer les unes contre les autres, & menageroient entr'elles des espaces où la composition se placeroit.

Un autre expédient seroit d'avoir des morceaux de fil de fer, qui eussent de diamettre ce que les couches doivent avoir d'épaisseur, & de faire entrer de pareils morceaux de fil de fer qui croiseroient les barres du dernier lit. Les barres du lit suivant se poseroient sur les fils de fer. Le peu que



LE FER FORGE' EN ACIER. THE les barres seroient touchées par le fil de fer, ne les feroit pas devenir acier plus tard sensiblement dans les points de contact qu'ailleurs. On imaginera beaucoup d'autres manieres de charger le fourneau de fer chaud, si on veut les chercher; il sussit peutêtre d'avoir fait penser qu'il pourra y avoir de l'é-

pargne à les chercher.

Plus on ouvrira le fourneau, & plus il faudra multiplier les liens, dont nous avons parlé cidessus, ou au moins augmenter leur force; c'est de quoy on sera très-maître. Dès qu'on donnera aux barres une certaine épaisseur, on donnera au fourneau toute la force qui sera nécessaire. Vis-à-vis les endroits qu'on aura choisi pour placer les liens, on réservera de petits planchers, qui n'auront, si l'on veut, que l'épaisseur même du lien, & ce seront ces planchers qui supporteront les bouchons.

Nos bouchons, ou au moins quelques-uns de nos bouchons seront plus commodes, si ils ont eux-mêmes une ouverture parallele à leur longueur, & qui aille d'un bout à l'autre *; un perit bou- * Pl 4-0; chon proportionné à cette ouverture la remplira. Quand on voudra simplement voir où en est la chaleur des creusets, on se contentera de tirer un

de ces petits bouchons.

Outre toutes les ouvertures, dont nous avons parlé, il est bon d'en laisser au moins deux autres à chaque fourneau; celles ci seront vis-à vis le milieu des capacités qui reçoivent le charbon *; il * Pl. 41,1 n'importe pas qu'elles soient fort grandes : elles



seront fermées chacune par une espece de petite porte. Leur usage est de laisser passer une verge de fer, lorsqu'on le juge à propos, pour remuer le charbon. Quelques fois aussi elles laissent passer un Ringard ou grosse barre de fer, qu'on pique horizontalement dans la face opposée du fourneau; ceRingard placé horizontalement soutient les charbons, il les empêche de descendre trop vîte, ce qu'il faut empêcher dans quelques occasions, & sur tout lorsque le charbon est trop menu; elles servent encore lorsqu'on veur nétoier le bas du fourneau, en retirer la matière vitrissée.

On construira ce fourneau de briques qu'on liera ensemble avec une bonne terre franche, ou avec de la terre préparée comme pour les creusets, ou au moins on en construira tout ce qui approche de l'intérieur. Le mortier ordinaire fait avec la chaux, & le sable, ne convient point aux ouvrages qui doivent soutenir une violente chaleur; on pourroit, tout au plus, l'employer pour bâtir le contour, & pour revestir tout l'extérieur du même fourneau. La brique, sur tout celle qui approchera du dedans, sera de nature à résister au feu; si on n'a pas de pareilles briques dans le pays, on en fera exprès avec de la terre à pots de Verrerie, ou au moins de la terre à creusets ordinaires, messée avec du ciment de pots de grés. Il faut absolument quelques-unes de ces briques propres à bien résister au feu; mais il n'en faut pas beaucoup, c'est assés d'en avoir pour bâtir les quatre pilastres qui sont entre les trois creusets. On

LE FER FORGE EN ACIER. in

On peut faire chacun de ces pilastres d'une seule piece de terre préparée, qui ait autant de longueur que le fourneau a de hauteur, & une largeur égale à l'espace qui doit rester entre deux plaques, & environ sept à huit pouces d'épaisseur. Après avoir bien laissé sécher ces pieces, & les avoir même fait cuire à fond, on enclavera dans la maçonnerie tout ce que leur épaisseur a de plus qu'il ne faut aux coulisses. Afin même que ces pieces soient mieux retenuës en place, qu'elles soient moins exposées à se voiler, dans le temps qu'elles seront molles encore, dans le temps qu'on les paitrira, on engagera dans chacune trois ou quatre pieces de fer distribuées à differentes hauteurs; chacune de ces pieces de fer sera fourchuë à chaque bout. Quand les pilastres de terre seront en place, ces especes de crampons de fer seront horizontaux, tout ce qu'ils auront en dehors des pilastres sera engagé dans la maçonnerie.

Mais ce qu'il y auroit de mieux, ce seroit de faire au moins ces pilastres, de pierres pareilles à celles dont on fait les Ouvirages des fourneaux, où l'on fond la mine de ser. Ces sortes de pierres ne doivent pas être difficiles à recouvrer dans la plûpart des pays, qu'on doit choisir par préference pour établir des fabriques d'acier, c'est-à-dire auprès des forges. Au pis aller, on pourroit faire venir de loin ces pierres, comme on y est même contraint quelques fois pour les fourneaux à fondre la mine. Si tout l'intérieur de nôtre fourneaux

à acier étoit construit de pareilles pierres, il n'en

seroit que plus durable.

Voilà nôtre fourneau bâti; je suppose aussi lesplaques mises en place, que leurs jointures ont été lutées avec les précautions que nous avons prefcrites ; il s'agit à présent de le charger , d'y allumer le feu, & de l'entretenir. Pour le charger, on commencera par couper les barres du fer, qu'on veut changer en acier, en morceaux égaux, mais qui auront chacun un pouce, ou un pouce & demi de moins de longueur, que n'en ont les creusets. Il n'est point de fourneau qui chausse également par tout; les endroits, où le notre est le moins chaud, sont près du bas, & près du haut; & comme l'épaisseur des barres, doit, au moins en quelque sorte, être proportionnée à l'activité qu'a le feu dans les endroits où elles sont placées, selon les remarques générales de notre second Mémoire; vers le bas & vers le haut du fourneau, on composera les lits de fer, de barres : de moitié d'un tiers plus minces, que celles des lits qui seront vers le milieu; de sorte qu'il faut au moins des barres de deux épaisseurs différentes; si on en avoit de trois épaisseurs, ce seroit encore mieux. On commenceroit par les couches du fer le plus mince, ensuite on prendroit le fer de l'épaisseur médiocre, après quoy on feroit les couches du fer le plus épais; on reprendroit le fer d'épaisseur médiocre, & on finiroit par les couches du fer mince.

LE FER FORGE' EN ACIER. 115

L'attention n'a guére besoin d'être portée plus loin. Comme ce n'est pourtant pas précisément au milieu que tout fourneau chauffera le plus vivement, & que l'endroit de la plus grande chaleur se • trouve même différent dans différents fourneaux; si on veut connoître à peu près cet endroit, afin d'être en état d'espacer plus régulierement les lits de fers de différentes épaisseut, on en pourra être instruit, après une premiere fournée; & pour cela il n'y aura qu'à poser verticalement dans le fourneau une barre qui soit part tout à peu près d'égale largeur & épaisseur. On cassera cette barre en un grand nombre de parties, qu'on essayesa séparément. On reconoîtra celles qui ne sont pas assés acier, celles qui le sont trop, ou qui le sont le plus; & comme il sera aisé de juger à quelle hauteur elles étoient placées, il le sera de même de s'assurer des endroits qui chaufsent plus, & de ceux qui chaufent moins.

Le fer qu'on veut renfermer dans le fourneau étant coupé par motceaux, & la composition étant préparée, on pesera les barres destinées à composer un même lit; afin de sçavoir combien pesera chaque lit du fer le plus mince, chaque lit du fer médiocre, & chaque lit du fer épais. Le poids d'un lit fera juger à peu près du poids des autres, & l'à peu près suffit ici. On pesera de même la quantité de composition qui convient pour chaque lit de dissérent poids. On mettra cette composition dans quelque vaisseau soit de terre, de

bois, ou de métal. Ainsi on aura trois vaisseaux de trois grandeurs dissérentes, qui seront chacun tout autant de mesures de la composition qu'il faut étendre entre les lits de ser. Tout cela n'est nécessaire que pour s'épargner le temps de peser, & de repeser continuellement. La couche de composition, qui séparera un lit de ser épais d'un lit de ser plus mince, sera saite d'une épaisseur moyenne; la vûc sera un juge autant sûr qu'il le saut, pour décider ce qu'il est nécessaire d'ajoûter ou de retrancher à cette couche.

Par la construction de notre fourneau, chaque creuset du bout ne peut contenir qu'environ le tiers du fer, que contient le creuset du milieu. Quoyque les surfaces que ces deux creusers, prisensemble, opposent au feu, soient à peu près égales aux surfaces du creuset du milieu contre lesquelles le feu agit, l'action du feu n'est pas encore aussi puissante sur le fer de ces petits creusets que sur celui du grand ; l'avantage qu'ils tirent de leur moindre capacité ne compense pas suffisamment le désayantage qu'ils ont de se trouver proche des parois du fourneau, qui plus épaifses que les plaques, sont plus difficiles à chauffer, & dont la chaleur est continuellement diminuée par l'air exterieur. On aura donc attention de remplir ces petits creusets de barres d'environ un tiers plus minces que celles du grand creuset. Qu'on n'espere pas même que ces barres se convertiront entierement en acier la premiere fois que

LE FER FORGE EN ACIER. 117 l'on mettra le feu au fourneau. Mais à une feconde, & encore mieux à une troisséme fournée la conversion du fer en acier s'y fera fort bien, les parois du fourneau ont eu le temps d'être échausées, & elles conservent la chaleur qu'elles ont reçûes.

Si on vouloit avoir un fourneau dans les petits creufets duquel on mist du ser aussi épais que celui du grand creuset, il n'y auroit qu'à tenir ce creuset du milieu encore plus large, & c'est ce qui est très-permis. L'opération s'y achevera plus lentement, mais aussi plus de ser y sera converti à la sois.

Enfin les creusets étant chargés de fer, & de composition, on leur donnera leurs couvercles, on les lutera, & il ne restera plus qu'à allumer le feu qui doit être conduit avec quelques précautions. On jette d'abord quelques charbons allumés dans les capacités qui sont entre les creusets ; on remplist ensuite les capacités de charbon noir, & on donne quelques coups de souflet pour l'enflammer un peu; après quoy on met en place, & a demeure le couvercle du fourneau. On continue de sousser jusqu'à ce que tout le charbon soit allumé, quand il diminue, on en jette de nouveau. Nous supposons le feu bien allumé, & que le fourneau commence à s'échauffer. Il y a certaines attentions à avoir pour entretenir le feu le plus avantageusement qu'il est possible; deux remarques feront entendre en quoy consistent principalement ces attentions. La premiere est qu'il faut éviter de faire tomber une trop grande quan-

tité de charbon entre les creusets, qu'il ne faut pas que les cavités destinées à le recevoir en soient remplies, & encore moins que les charbons y soient entalsés, pressés les uns contre les autres. Il sembleroit, & les Fondeurs en paroissent convaincus, que plus il y auroit de charbons allumés entre les creusers, & que plus viste & plus violemment ils devroient s'échauffer; l'expérience m'en a désabusé; & comme on ne manque jamais de raison pour expliquer les faits une fois connus; celle qui se présente le plus naturellement pour éclaireir celui-ci, c'est que quand les charbons sont entassés, l'action du vent tombe presque entiere sur eux, & peu sur les plaques ; le vent ne sçauroit darder le feu contre elles ; les couches de charbon les mettent, pour ainsi dire, à l'abri : le vent d'ailleurs enflamme plus vivement une petite quantité de charbon qu'il trouve à son passage, qu'il n'enflammeroit une quantité plus confidérable.

Les rebords des couvercles de nos creusets produisent par rapport à ceci un bon effet, comme ils saillent sur les capacités, où font les charbons, ils rétrecissent leurs ouvertures; le charbon y entre plus difficilement. Ces parties saillantes produisent encore un autre excellent effet, elles re-

verberent le vent sur les charbons.

Ce rètrecissement même, de l'ouverture des capacités, ne m'a pas toujours paru suffisant, il a sallu ajoûter d'espace en espace des barreaux qui sissent la fonction de grilles. J'ai fait saire ces barLE FER FORGE' EN ACIER. 119 reaux de terre pareille à celle des plaques, un de leurs bouts portoir sur le creuset du milieu, & l'autre sur un de ceux des bouts. Nous avons parlé cidessus de deux ouvertures par lesquelles on sait entre des ringards, qu'on pique horizontalement dans le mur, ces ringards ont aussi un usage semblable.

La seconde remarque essentielle, c'est de ne laisser jamais tomber entre les creusets le charbon qu'il ne soit allumé; autrement il modereroit la chaleur, qu'il est destiné à entretenir & à augmenter. Je voudrois que le charbon n'entrât jamais dans le fourneau, qu'il ne fût presque rouge. Il est incontestable que tout charbon qui entre "dans le fourneau, sans avoir pris le degré de chaleur de celui qui y est, refroidit le reste. C'est sans doute cette considération qui a engagé à donner tant de hauteur aux fourneaux ordinaires, ou l'on fond la mine de fer; avant que le charbon, qu'on jette noir, soit arrivé à l'endroit où la chaleur doit être violente, à l'endroit où se fait la fusion de la mine, il a eu le temps de s'enstammer entierement. Pour faire quelque chose d'équivalent dans notre petit fourneau, on n'a qu'à n'y point faire entrer le charbon qu'il ne soit allumé; & on peut aisément le faire allumer sur le couvercle. Nous avons donné un rebord à ce couvercle, qui fert à retenir le charbon qu'on jette dessus; quand la flamme qui passe par les trous du couvercle, a rendu ce charbon presque rouge, on le fait tomber dans le fourneau; en la place de celui ci on mer

d'autre charbon noir ; celui qui est entré dans le fourneau est pour la plus grande partie arrêté par le couvercle du creuset du milieu. On l'y laisse un instant, jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc, alors on le tire de dessus le creuset du milieu dans les cavités, au moyen de quoy elles sont toujours remplies par le charbon le mieux embrasé. Si on trouve trop de gesne à faire allumer le charbon au-dessus du couvercle, si on veut le jetter tout noir dans le fourneau, on donnera plus de hauteur à ce fourneau, pour laisser plus d'intervalle entre son couvercle & ceux des creusets, afin que le charbon ait plus le temps de s'échauffer avant de descendre entre les creusets.

Dans la premiere & la seconde heure que le feu a été mis au fourneau, on ne le pressera pas trop, pour donner aux plaques le temps de s'échauffer peu à peu; elles en résistent mieux dans la suite; elles se tourmentent moins; la composition ne s'enfle pas si subitement; mais cette heure passée,

on chauffera très vivemeet.

Nous avons fait voir la commodité, & la nécessité des Tuyeres par où le vent entre dans le fourneau. Mais nous ajouterons ici qu'il est absolument nécessaire qu'elles soient bien à plomb, pour peu qu'elles inclinassent vers quelqu'une des plaques, le vent agiroit trop puissamment contre l'endroit vers lequel il seroit dirigé, il le mineroit peu à peu & le perceroit à la fin.

Au moyen de la haureur où sont les ouvertu-

LE FER FORGE EN ACIER. 121 res de ces Tuyeres, au dessus du fond, il n'y a pas à craindre qu'elles soient bouchées par la matiere vitrifiée; mais il peut arriver qu'un charbon tombe dans une de ces ouvertures, de telle maniere qu'il s'y place comme un bouchon, que le vent n'ait pas la force d'enlever. Ce cas est rare, mais quand il arrive, il seroit facheux d'être obligé de retirer le couvercle pour faire entrer un ringard dans le fourneau, qui se refroidît pendant cette manœuvre. On remedie à cet accident au moyen de quatre portes que l'on réserve au cendrier vis-à-vis les Tuyeres. * Dans le besoin on ouvre la porte qui *Pl. 4. LL; est vis à-vis de la Tuyere qui ne donne pas assés d'air, on fait passer un ringard crochu, ou un gros fil de fer à Chaudronnier, dans le cendrier, on fait ensuite entrer le bout de ce ringard dans la Tuyere,

Si au lieu des deux Tuyeres on en place trois, & même davantage, à chaque foyer, il n'y aura nul inconvenient, pourvû qu'elles aient l'épaifleur convenable pour résister au feu. Le vent entrant par plus d'endroits dans le foutneau, la flamme sera dardée moins violemment vis-à-vis chacune des entrées; par conséquent les plaques y seront moins exposées à se fondre. Pour les mettre encore plus en surté, je propose une nouvelle forme de Tuyere; dont je n'ai pas encore fait l'essay, mais je ne vois aucun lieu de douter qu'elle réussis. Elle est représentée pl. 3. sig. 8, elle a seule, à peu de chose près, la longueur d'un des soyers, sans en avoir la

& on la débouche sans peine.

largeur; il sera aisé d'en faire jetter en moule de pareilles. La même quantité d'air étant introduite dans le fourneau, la même quantité de chaleur y sera entretenuë; mais dès que cet air passera une ouverture considérablement plus grande, il n'y aura plus à craindre que la slamme attaque si vivement les plaques, que certains endroits soient trop minés; elle agira plus également sur toute l'é-

tenduë de la plaque.

Nous nous sommes contentés de faire entendre que l'ardeur du feu de nôtre fourneau étoit excitée par un sousiet, dont nous n'avons encore donné aucunes mesures run sousiet double, tels que sont ceux des Fondeurs ordinaires, est tout ce qu'il faut. Celui dont je me suis servi avoit trois pieds & demi de longueur depuis le bout où il est le plus large, jusqu'à la tetiere ou tête, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où le panneau supérieur se meut comme au tour d'une charniere. La largeur de son panneau supérieur, & celle de l'insérieur, étoit de 23, pouces près de la queüe, & de 17, pouces un quart à l'origine de la tête, ou tetiere.

L'action de l'Ouvrier, qui est occupé à entretenir ce sousset en mouvement, est employée à élever le bout le plus large du panneau inférieur. Cepanneau se meut au tour de la tetiere, comme au tour d'une charniere, le poids dont il est chargé le fait redescendre aussi tôt que l'Ouvrier cesse de le tirer. Nous dirons que le sousset a donnéun coup entier quand ce panneau a été élevé, &c

LE FER FORGE' EN ACIER. 123 qu'il est ensuite retombé par son poids dans l'endroit où on l'avoit pris. Un Ouvrier, uniquement occupé à élever ce panneau, peut commodement, en ne faisant qu'un travail aisé à continuer plusieurs heures de suite, tirer le souflet 500. à 600. fois par quart d'heure, & élever à chaque fois le bout du panneau inférieur de quatre pouces; ainsi il fera donner au sousset 500. ou 600. coups complets par quart d'heure. Or si on entretient ce mouvement réglé du sousset, qu'on ne le suspende, que lorsqu'il faut remettre de nouveau charbon, ou faire descendre celui qui est dans le fourneau, travail dont le même Ouvrier qui tire le souflet se chargera aussi, & qui servira en quelque sorte à le délasser; & si le fer le plus épais du fourneau, n'a qu'environ trois lignes d'épaisseur & environ vingt de largeur, ce fer pourra être bien converti en acier en un jour, ou au plus dans un jour & demi, s'il y a déja eu quelques fournées faites les jours précedents. L'opération s'achevera plus lentement la premiere fois qu'on chauffera le fourneau, ou ce qui équivaut à la premiere fois, s'il a été plusieurs jours sans seu, qu'il ait été refroidi entierement.

La consommation du charbon qui se sera pendant une sournée ne sçauroit aller qu'à six voyes, ou au plus à sept, ce dont il sera nécessaire de se souvenir pour calculer dans la suite à quoy se monteront les frais de la conversion du fer en acier.

Comme il est très aisé de multiplier les fourneaux de l'espèce de celui que nous venons de décrire, leur peu de capacité n'empêchera pas qu'on ne fasse des manusactures aussi considérables qu'on les souhaittera; dès qu'on y aura plusieurs fourneaux en seu, on sera plusieurs fois cinq à six cent livres d'acier en un ou deux jours; mais si on l'aime mieux, on construira sur le même principe des fourneaux, oú l'on convertira en acier telle quanté de ser qu'on voudra à la sois, & en aussi peu

de temps.

Un même fourneau expédiera à la fois plusieurs milliers d'acier, si on le souhaire. Pour cela il n'y a qu'à le bâtir plus long que notre petit, proportionnellement à ce dont on veut augmenter sa capacité; je dis le faire plus long, car je ne crois pas à propos d'augmenter considérablement ses autres dimensions. Si on l'élargissoit beaucoup, les plaques auroient peine à se soutenir, à moins qu'on ne les fist plus épaisses. Nous rapporterons dans la suite quelques remarques qui pronveront qu'il ne seroit pas non plus avantageux de l'élever beaucoup. Tout se réduit donc à multiplier le nombre des creusets, & le nombre des capacités qui reçoivent le charbon. Que nous voulions, par exemple, faire un fourneau propre à contenir 1250. livres de fer, nous supposons que le creuser du milieu du petit fourneau en recevoit 350. livres; nous donnons à nôtre nouveau fourneau la longueur qui lui est nécessaire, pour avoir trois creusets égaux à celui du

LE FER FORGE' EN ACIER. 125 milieu de l'ancien fourneau. Au lieu que l'autre n'avoit qu'un grand creuset, & les deux creusets des bouts, celui-ci aura les mêmes creusets des bouts, & trois grands creusets *. Et ces creusets * Pl.5. fig. 30 seront séparés les uns des autres par les capaci. F, H, G. tés destinées à recevoir le charbon *, qui ici seront égales à celles du court fourneau. Chaque capacité à charbon aura ses deux Tuyeres. Or dèsque la même quantité de vent, qui passe par chacune des Tuyeres du court fourneau, passera par chacune de celles du long fourneau, la construction des deux fourneaux étant précisément la même, il est certain que les effets seront aussi les mêmes. Il ne reste donc qu'à donner à chaque fourneau la quantité du vent qu'il demande proportionnellement à sa grandeur; nous calculerons. dans l'instant quelle doit être cette quantité & nous verrons qu'il ne sera pas mal-aisé de trouver des souflets qui la fournissent.

On pourroit croire qu'il vaudroit autant multiplier le nombre des petits fourneaux, que d'en faire un qui en égalast plusseurs en longueur; si cependant on y regarde de près, on reconnostra que le long fourneau a des avantages réels sur plusseurs petits qui lui seroient égaux. On a vû qu'il s'en saut que les creusets des bouts ne soient chaussés avec autant de succés que ceux du milieu; en multipliant les sourneaux, on multiplie ces creusets des bouts. Un homme seul veillera mieux à un grand qu'à plusseurs petits. La chaleur

fera plus vive dans le grand fourneau; car le creufet du milieu du court fourneau doit se ressenti du voisinage des creusets des bouts. De sorte que je ne doute point qu'on ne puisse donner plus de capacité aux creusets du milieu du long fourneau, que n'en a le creuset du milieu du perit fourneau, sans augmenter les espaces destinés à recevoir le charbon.

Dès qu'on le fera plus long, on sera dans la nécessité d'augmenter le nombre des couvercles, c'est à quoy il n'y a nul inconvenient. Il n'est pas nécessaire d'avertir comment ces couvercles doivent être espacés; où se doivent trouver les trous qui laisseront tomber le charbon; leur usage, & ce que nous en avons dit ci-devant, l'ap-

prennent assés.

Au lieu de la force d'hommes on peut, & même on doit avoir recours à celle de l'eau pour faire agir le fousset, ou les foussets des longs fourneaux que nous proposons, si on les bâtit dans des pays où on ait des courants d'eau. Rien n'oblige aussi de se fervir de soussets doubles; les soussets simples & purement de bois, pareils à ceux des fourneaux où l'on fond la mine de fer, y seront employés utilement. Le vent, que ces soussets pousseront dans

yers tuyaux plus petits *, qui le conduiront au-def* B,C,D,E. fous des capacités où font les Tuyeres qui lui donnent entrée dans le fourneau; la distribution du
yent s'en fera plus également qu'elle ne se feroit,

LE FER FORGE' EN ACIER. 127 si un seul tuyau le conduisoit dans un seul endroit du cendrier. Je voudrois même que chaque tuyau de subdivision fût quarré, & qu'il eût un modérateur, je donne ce nom à une petite piece propre à diminuer le cours du vent. Avec ce modérateur, on retrancheroit à son gré du vent, qui est conduit entre les creusers, selon qu'on verroit qu'un creuset chausseroit plus que les autres, ou même qu'une des plaques d'un creuset chaufferoit plus que l'autre, on empêcheroit qu'il ne passât autant d'air par les Tuyeres de ces plaques. Ce modérateur ne seroit qu'une simple piece de bois platte, recouverte de peau de Chamois; chaque tuyau seroit percé d'un trou qui recevroit. exactement cette piece.

Cette piece, enfoncée autant qu'elle le pouroit être, boucheroit tout entrée au vent; & le vent auroit un cours d'autant plus libre, ou ce qui est la même chose passeroit en plus grande quantité par un tuyau que par les autres, à proportion que le

modérateur seroit plus tiré.

Les faits rapportés ci dessus nous mettent en état de calculer asses précisément la quantiré de vent qui doit être sournie par les soussess pour un sourneau de grandeur quelconque; & si on a des sousses place, comme on en a dans les sorges, ou sourneaux de fer, on pourra juger de la grandeur des soussess à cier ausquels ces sousses peuvent suffire. Le calcul en est simple, pour ceux qui ont la plus legere teinture de Geometrie;

nous allons en donner des exemples. Ceux qui ne peuvent pas suivre ces calculs, tous faciles qu'ils sont, s'en tiendront à leurs résultats pour juger de la grandeur que doivent avoir leurs soussets, & aussi de la vitesse de leur mouvement.

Je prens d'abord un souflet simple, tel que ceux des fourneaux ou forges à fer ; ils sont composés de deux caisses de bois, sans cuir, il n'en entre que dans leurs souspapes. Je ne m'arrêterai pas, à ce que la construction de ces sousers, si simples en apparence à d'ingenieux, nous les décrirons ailleurs fort au long; sans même nous embarasser de leurs mesures précises, qui nous seroient inutiles à présent, je suppose que la fig. 10. pl.3. est la table, le panneau, ou le dessus de la caisse supérieure d'un de ces soussets, & qué la fig. 11. est un profil, une coupe des deux caisses. E L, I H, est la caisse inférieure; E F G, est la caisse supérieure abaissée, & EKF est la même élevée. Confidérons la d'abord dans ce dernier état; le volume d'air qui sera chassé du sousset quand EK descendra jusqu'en EF, sera égal à une espece de coing compris entre deux plans paralleles entre eux & à peu près égaux à BBCC, dont l'un passeroit par EF, & l'autre par EK. Je sçai, & i'en expliquerai la raison dans un autre ouvrage, que la base de ce coing est circulaire, cela paroit même ici par la coupe ; je ne laisserai pas cependant de la regarder comme plane; une plus grande précision seroit inutile pour le calcul dont nous avons besoin à présent. Pour mesurer la quantité d'air chas-

LE FER FORGE' EN ACIER. 129 sée à chaque coup de souflet, il y n'y a donc qu'à mesurer la solidité de ce coing. Si nous nommons l la longueur BD du souflet, e la largeur BB, prise à la tetiere; & a, DC, la moitié de la différence qui est entre la largeur du souflet à la tetiere, & de la largeur du souflet près de la queüe, ou ce qui est la même chose que e + 2a soit l'expression de la plus grande largeur, CC, de la table supérieure ; h la ligne KF, tirée du milieu de la table supérieure au milieu de la table inférieure, dans le temps que la table supérieure est autant élevée qu'on l'éleve à chaque coup; en un mot, h est la mesure du plus grand écartement de la table supérieure. Ces noms donnés, quelles que soient les dimensions du souflet, on aura pour expression générale du volume d'air chassé à chaque coup, ou de notre espece de coing e.b X VII - 1 h h + 1 ah X $\sqrt{l-\frac{1}{4}bb}$. comme il est facile de le trouver.

Cette formule servira pour le sousset double, comme pour le sousset simple, a cela près que dans le sousset double h mesure l'écartement de la table inférieure du sousset, d'avec la table du milieu, & non d'avec la table supérieure. Le sousset double chasse l'air pendant qu'il s'ensle, & pendant qu'il s'abaisse, mais la quantité d'air chassée en ces deux temps est toujours égale à ce qui s'en est introduit, pendant que la table insérieure est descendue. Nous pouvons donc par cette même formule mesurer la quantité d'air que pousse, à chaque coup complet, le sousset que nous

avons employé ci-devant, & dont nous avons donné les mesures. Ce qui seul feroit du changement à la formule, c'est qu'elle a été prise pour des fouflets de bois, qui sont des caisses dont les parois des côtés & du bout sont presque plattes; au lieu que notre souflet double, & de cuir, a pour parois des plis qui ne sont jamais entiérement ouverts, lorsque le sousset est ouvert. On pourroit calculer de combien ces plis diminuent son volume, mais l'exactitude de ce calcul n'est pas fort nécessaire. Le temps, employé pour être exact inutilement, est un temps perdu. Nous suppléerons encore par une estime assés approchée à ce qu'il faut

retrancher pour les plis.

Substituons donc dans notre formule les dimensions de ce souflet que nous avons données. Nous avons dit ci-devant que sa longueur est de trois pieds & demi, par conséquent l, seroit, = 42. pouces; mais les plis forment au bout du fouflet des triangles isocelles; la hauteur de ces triangles, où la profondeur des plis est de quatre pouces; & comme le plein des plis ett à peu-près égal au vuide, il s'en fuit qu'en diminuant notre longueur de deux pouces, nous la réduisons à celle qu'auroit un souflet de pareille capacité, mais sans plis, ainsi 1, devient, = 40 pouces. La largeur du souflet à la tenere, e, a été trouvée de 17 pouces i, mais à cause de ce qu'il en faut retrancher pour les plis qui sont de part & d'autre, mais moins profonds que vers le bout du sousier,



LE FER FORGE' EN ACIER. 131 nous la pouvons estimer à 15 pouces ; ainsi e = 15 pouces; la largeur du souflet près du bout, e + 2 a, seroit de 23 pouces, mais comme les plis, qui se trouvent encore de part & d'autre, sont aussi profonds que ceux du bout, il faut en retrancher 4 pouces. Par conséquent e + 2 a = 19 pouces, donc a = 2 pouces. Nous avons austi déterminé à quatre pouces le chemin que le panneau inférieur parcourt en descendant, ainsi h = 4 pouces. Nous avons donc l = 40 pouces, e = 15 pouces, e + 2 a = 19 pouces, a = 2 pouces, b = 4pouces; VII-1 bb le trouvera encore sensiblement = 40 pouces, elle ne differe pas d'l d'une unité, mettant donc ces valeurs dans la formule * XVII - 1 hb + 1 ab XVII - 1 hb. Toutes les substitutions & réductions étant faites, on aura 1213 5 pouces cubiques, pour la quantité d'air chassée à chaque coup complet ; qu'on néglige la fraction, & qu'on multiplie cette quantité par 500, ou 600 qui est le nombre de fois qu'un Ouvrier peut tirer commodement le fousset par quart d'heure, & on aura en entier la quantité d'air que notre sousset pousse à chaque quart d'heure. Le nombre de 500, ou celui de 600 que nous laissons indécis, montrent assés que nous avons été exacts de reste dans les autres calculs. Prenons pourtant un terme moyen, 500, la quantité d'air poussée par quart d'heure sera alors de 667150. pouces cubes.

Si on veut à present construire un fourneau pareil à celui de la fig. 3. pl. 5. qui ait quatre foyers,

The state of the s

132 L'ART DE CONVERTIR au lieu que celui pour lequel nous avons fait le calcul précedent n'en avoit que deux, il suffira qu'une quantité d'air double y foit introduite, & cette quantité d'air double entretiendra un feu qui convertira en acier plus du double du fer dans le même temps, pour les considérations qu'on peut se rappeller. En un mot, si on triple, quadruple, &c. la quantité d'air introduite par chaque quart d'heure, on pourra plus que tripler, & quadrupler la quantité du fer, ou la capacité du fourneau propre à la convertir en acier. Or il est aisé de voir que les souflets mus par l'eau, tels qu'on en a à present, fourniront à des fourneaux aussi grands qu'on les voudra. Les soussets des petites forges, où l'on affine les fontes pour les rendre forgeables, donneroient seuls assés d'air à des fourneaux qui contiendroient plus de six milliers de fer à la fois. Prenons pour exemple une de ces petites forges qui est à Imphy dans le Nivernois. Gens, sur l'exactitude de qui je puis me fier, m'ont assuré que chaque souflet simple de cette forge donne 206 coups par quart d'heure, je les avois prié d'observer cela exactement; les deux soussets ensemble, donnent donc 412 coups. La longueur de chacun de ces soussets où l'est de sept pieds & demi, où l=90 pouces; l'élevation du panneau supérieur y est à chaque coup de 14 pouces, h= 14 pouces; XII - 16 h approche plus de 90 que de 89. prenons la pourtant = 89, & cela au désavantage de nôtre calcul; la largeur de ces soussets près de la tetiere, où e est = 14 pouces, & la largeur du

LE FER FORGE EN ACIER. 133 sousset à l'autre bout, où e + 2 a est = 42 pouces, donc a = 14 pouces. Ces valeurs substituées dans le formule - x Vu - 1 bb+ 3 ab X Vu - 1 bb donneront 20151 } pouces cubes pour le volume d'air poussé par chaque coup de sousset. Cette quantité multipliée par 412, nombre des coups donnés par quart d'heure, on aura pour somme de la quantité d'air fournie par nos deux soussets pendant ce temps 8302349 \$ pouces cubes. Si on la compare à present avec la quantité d'air poussée par notre souflet double pendant le même temps, que nous avons trouvée ci-dessus de 667150 pouces cubes, on verra qu'elle est avec elle dans un plus grand rapport que celui de 12, à 1, donc nos deux derniers souflets fournisent plus de 12 fois autant d'air pendant le même temps, que ne fait le fouflet double de notre court fourneau, ils donneroient donc plus d'air qu'il n'en faudroit à un fourneau qui contiendroit six à sept milliers de fer.

Mais ces derniers souslets ne sont encore que de petits souslets; ceux dont on se sert pour fordre la mine, sont bien autrement grands. Quelque capacité qu'on eût envie de donner aux fourneaux à acier, de pareils souslets donneroient certainement le vent dont on auroit besoin. Un seus de ces souslets pousses cubes d'air. Et dans un temps où ils alloient lentement, j'ai compté qu'ils en donnoient 120 chacun par quart d'heure, où les deux ensemble 240. On aura donc 23587200 pouces cubes d'air sous-

The same of the sa

nis par ces soussets, pendant le temps que notre sousset d'en ren a sourni que 667150, ainsi nos deux soussets donnent dans le même temps plus de 35 sois autant d'air, & par conséquent sufficient à des sourneaux qui contiendroient plus de 18, à 20 milliers de ser à la fois; or il n'y a guére d'apparence qu'on veüille étendre jusque - là la

grandeur de ces sortes de fourneaux.

Les Maîtres de forge, qui peuvent ne se guére embarrasser de faire de pareils calculs, peuvent au moins en tirer pour résultat que les souflets de leurs chauferies, ou affineries donneront tout le vent nécessaire à des fourneaux à acier, qui renfermeront cinq à six milliers de fer; & que les souflets des grands fourneaux où ils fondent la mine, les souflets de bois qui ont 13 à 14 pieds de longueur, donneront plus de vent qu'il n'en est besoin pour des fourneaux qui contiendront 18 à 20 milliers d'acier. D'ailleurs ils sçavent qu'ils pourront retrancher de cette quantité de vent, ce qu'ils trouveront en avoir de trop; mais laissons ces calculs pour passer à des réflexions sur la construction de notre fourneau & sur celle de quelquès autres.

Ce qu'on doit avoir premierement en vûë dans la construction d'un fourneau, c'est que la chaleur y soit employée le plus avantageusement qu'il est possible; que l'action du seu y rombe le moins qu'il est possible en pure petre; & c'est cependant ce qu'on ne trouve guére dans la plûpart des sour-



LE FER FORGE' EN ACIER. 136 neaux en usage. Je n'examine point, par exemple, si ceux des Fondeurs de cuivre, si ceux des Verreries pourroient avoir des figures plus favorables, que celles qu'ils ont; mais je vois que la plus grande partie de la chaleur de ces fourneaux n'est pas employée à produire l'effet qu'on souhaite. La regle générale pour mesurer la quantité de la chaleur qui agit utilement, c'est de prendre la somme de toutes les surfaces sur lesquelles elle agit, & de voir quelle portion de cette surface totale est celle qu'onaeûen vûë de chauffer en construisant le fourneau. On peut appliquer cette regle, à un de nos exemples; si dans le fourneau du Fondeur des menus ouvrages *, je prens la somme de toutes les furfaces chauffées, j'aurai à prendre les surfaces des parois intérieures, la surface du fond, celle du couvercle du fourneau, & la surface du creuser; c'est la surface seule de ce creuset qu'on a en vûë de chauffer; & pour remplir cette vûë, la construction du fourneau met dans la necessité de chausser des furfaces, dont elle n'est visiblement qu'une petite partie. Il ne faut point de calcul pour le reconnoître, il suffit de se souvenir, que le creuset est ici isolé. De même dans les fours de Verrerie, les pots qui contiennent le verre en fusion ont une très - petite surface en comparaison de celle de la capacité confidérable du fourneau.

Qu'on applique la même regle à notre fourneau à acier, on verra avec combien d'avantage le feu y agit; si on excepte le couvercle, une fort peti-

The state of the s

* Pl-2

re partie du fond, & les pilastres qui séparent les creusets, tout ce qui est chaussé demande à l'être. Il in'y a presque point ici de parois sur lesquelles l'action du seu tombe en perte; il y a même des cas où l'on peut employer avec profit la chaleur qui agit sur les pilastres; nous en parlerons ailleurs: car l'usage de ce sourneau ne sera pas borné à la seule conversion du ser en acier.

Outre la matiere combustible qui est consumée inutilement pour chauffer les parois, il y a encore dans la plûpart des fourneaux une autre consommation inutile de cette matiere à laquelle nous ferons prendre garde d'autant plus volontiers, qu'on apprendra en même temps, qu'on doit peu s'écarter des proportions que nous avons données pour le notre. Si on écartoit les creusets l'un de l'autre beaucoup plus que nous ne l'avons fait, qu'on laissat entre eux une plus grande place pour le charbon, on pourroit croire qu'on augmenteroit l'ardeur du fourneau. L'augmentation seroit dans la confommation du charbon, & point du tout dans l'effet produit. Qu'on donne à ces capacités le double de l'étenduë que nous leur avons donnée, si on n'augmente pas la quantité du vent, la force qui agira pour faire enflammer le charbon, ne sera que la moitié de ce qu'elle étoit; de sorte que si l'ardeur-, si l'activité du charbon étoit absolument proportionnelle au degré de force qui tend à l'animer, chaque parcelle de charbon, chaque endroit embrasé auroit la moitié moins d'activité LE FER FORGE' EN ACIER. 137 d'activité, il y auroit le double de matiere enflammée, mais d'une matiere la moitié moins active.

Suivons ce raisonnement plus loin, que aa & bb, pl. 4. soient les coupes de deux creusers égaux; qu'entre aa il y ait une colomne de feu la moitié moins large que la colomne qui est entre bb; mais que le feu de la colomne aa ait plus d'activité. Les creusets aa chausteront plus que les creusets bb, la largeur de la colomne ne fait rien, l'esse dépend de l'activité des parties qui agissent contre les parois aa & bb. Nous pourrions, en augmentant le vent, augmenter l'activité de la colomne bb, & lui faire produire autant d'effer qu'à la colomne aa; mais alors nous augmenterions la consommation d'une matiere que nous eussions pû épargner en rapprochant les parois bb.

La plûpart des fourneaux, tels que sont ceux des Verriers, Potiers, Fayanciers, & les fours ou fourneaux de reverbere, qui, comme ceux-ci sont chaussés avec le bois, ont besoin d'une grosse colomne de seu; mais c'est que cette colomne, après s'être élevée, doit se diviser pour sournir à la vaste capacité de ces sourneaux. Pour échausser leurs parois, & leurs voûtes, il faut que tout l'air ou le vuide rensermé dans leur capacité, ait au moins le même degré de chaleur que les parois & les creusets du fourneau doivent avoir; & c'est l'employ de cette chaleur, destinée à chausser ces grands, vuides, qui est encore sait en pure perte dans ces

138 L'ART DE CONVERTIR
fortes de fourneaux, & qui n'a presque point de

Nous avons encore à rendre raison pourquoi, nous avons plûtôt allongé qu'élevé ce fourneau, quand nous avons songé à augmenter sa capacité; pourquoi nous n'avons pas crû lui devoir donner en hauteur une grande partie de ce que nous lui avons donné en longueur. Il sembleroit même qu'un fourneau une fois plus haut qu'un autre, ne demanderoit que la même quantité de vent; car l'air qui entre par le bas du fourneau sort par le haut, ainsi la même quantité d'air agit dans toute la hauteur du fourneau, quelque soit le fourneau. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cet air n'agit pas par tout avec la même force, & nous avons eu en vûë que notre fourneau fût échauffé à différentes hauteurs, le moins inégalement qu'il seroit possible. Le grand effet de l'air est dans le premier instant qu'il entre dans le fourneau; il agit avec percussion contre les premiers charbons qu'il rencontre; il a encore alors toute la vitesse qu'il a recuë de la pression du sousset. Cette premiere vitesse étant amortie par les premiers obstacles qu'il a rencontré, il ne s'éleve plus que par sa legerté, & parce que de nouvel air tend à prendre sa place. Une autre remarque qui pourroit plûtôt échapper que la précedente, c'est que quand l'air arrive aux trous du fourneau, il est froid, il est condensé; entré dans le fourneau il s'échauffe, il fe dilate: il y a une hauteur à laquelle il a ac-

LE FER FORGE EN ACIER. 139 quis toute la chaleur, & toute la dilatation que l'ardeur du fourneau lui peut donner; or par delà cette hauteur, où l'air s'est autant dilaté qu'il le peut être, il agit moins fortement qu'il n'agifsoit auparavant, quoyqu'il ait plus de volume. Cela me paroît appuyé sur l'observation la plus commune; sçavoir que l'air agit avec d'autant plus de succés contre le feu, qu'il est poussé avec plus de force, comme nos souflets même nous le montrent continuellement. Quand l'air vient d'être introduit dans le fourneau, il se dilate & d'autant plus viste que le fourneau est plus chaud. Cette dilatation se doit faire assés subitement, à peu près comme un ressort se débande. Or dans cet instant il n'agit pas seulement de bas en haut en s'élevant, il agit en tous sens, contre les charbons qui se trouvent de tous côtés, même contre les inférieurs. Cette action étant très-subite, je conçois qu'elle doit faire beaucoup d'impression sur les charbons, elle ressemble en quelque sorte à celle du même air poussé par le souflet. Dans l'instant suivant, c'est-à-dire, quand l'air s'est à peu-près autant dilaté qu'il peut l'être, il s'éleve avec vitesse, parce qu'il est rare; mais il n'a plus cette sorte d'impétuosité que lui donne l'instant où se fait sa dilatation; il n'agit précisément que contre les charbons qui l'empêchent de s'élever. Il en sera donc ici en quelque sorte de la hauteur du fourneau, comme de la longueur du canon; si le canon étoit beaucoup plus long que ne le Sij

The state of the s

demande le temps nécessaire pour l'instammation de la poudre, la force de la poudre iroit en diminuant depuis l'endroit où elle auroit été entierement ensiammée; & la force de notre air doit aller en diminuant depuis l'endroit où il a été entierement dilaté.

Les grands fourneaux où l'on fond la mine de fer nous confirment ces remarques. La chaleur la plus confiderable y est au-dessus de la Tuyere, & ne va pas à un pied, ou au plus à deux pieds plus haut; dans les douze à quinze pieds de hauteur qui restent à ce fourneau, la chaleur va roujours en diminuant, quoyque ces sortes de fourneaux se rétrecissent à mesure qu'ils s'élevent, & que l'air se trouve beaucoup plus resservers le haut que vers le bas.

Aussi, quand j'ai voulu augmenter considérablement la hauteur de nos fourneaux à acier, n'y ai-je pas trouvé mon compte. Cependant si on veut remplir le haut des creusets de fer mince, on peut tenir ces sourneaux plus hauts. Si même on aime mieux faire allumer le charbon en dedans le fourneau, que dessus souvercle, on augmentera sa hauteur de ce qu'il faut pour contenir le charbon noir.

Les plaques qui forment nos creusets, sont encore un grand moyen de mettre la chaleur à profit, si on peut les faire de terre excellente, quipermette de les tenir minces. Mais si les bonnes terres manquent, alors on leur donnera plus d'éLE FER FORGE' EN ACIER. 141.
paisseur. Dans ce cas on pourroit même au lieu de plaques construire des murs de petites briques, qui n'eussent de largeur que l'épaisseur des briques ordinaires.

Mais enfin si on ne s'embarrasse pas de finir l'opération aussi promptement qu'on le pourroit, & qu'on veuille préferer à cet avantage celui de n'avoir point l'embarras de faire des plaques de terre, qui demandent bien des attentions, on pourra employer des plaques de fonte de fer. Nous avons rejetté cette matiere dans un autre endroit de ce memoire; mais ç'a été seulement en supposant qu'on voudroit donner au fourneau toute l'ardeur que: les soussets lui peuvent donner. On fera faire ces plaques d'autant plus minces, qu'on voudra chauffer le fourneau plus vivement; mais toûjours les faudra-t-il tenir plus épaisses, que les plaques de terre, si on fait usage des souflets. Elles se voilent au moins autant que celles de terre. Après une fournée, si elles sont très-voilées, il faudra les retourner pour la fournée suivante, mettre en dedans du creuset la surface qui étoit en dehors.

L'air qui entre librement dans le fourneau peut tenir lieu de fouflets, mais foibles. Si on ne veut se fervir que de cet air, on lui procurera une plus libre entrée en agrandissant considérablement les ouvertures, que nous avons faites au cendrier pour d'autres usages.

En faisant quelques legers changements à notre fourneau, on le rendra propre à être chausse.

The state of the s

avec du bois, & sans souflets; il le faut tel pour servir à l'adoucissement des ouvrages de fer fondu, dont nous parlerons dans la suite; & il peut aussi être employé à la conversion du fer en acier, qui s'y fera plus lentement, mais avec moins d'embarras. On aura même alors la commodité de pouvoir se servir de plaques de fonte de fer aussi minces que les plaques de terre, & qui ne laisseront

pas de durer long-temps.

Pour mettre ce fourneau en état d'être chauffé avec le bois, on lui fera au moins une ouverture au bas de chacune des capacités qui contiennent le feu; lesquelles ouvertures seront tenuës asses grandes pour servir de portes par où on fera entrer # Pl. 4. II. le bois*. Elles n'ont pasbesoin pourtant d'être bien grandes, car je ne conseille point d'augmenter l'espace qui sépare les creusets. On les chauffera à merveille en ne brûlant que des buches grosses, comme les plus gros bâtons de fagots; on refendra les grosses buches, si on n'a pas de petit bois; mais on agrandira les ouvertures L L, & même de façon que les deux réunies n'en forment plus qu'une qui aille jusqu'au bas du cendrier.

> Dés qu'il n'y aura plus de sousser au fourneau, il ne lui faudra plus de Tuyeres. Le fond de l'espace qui est entre deux creusers sera à jour ; il y aura tout du long une ouverture de deux pouces de large; on peut même la faire plus large, si l'on veut mettre au milieu en long un barreau de fer, pour tenir lieu de grille; ou, si l'on veut, mettre di

LE FER FORGE' EN ACIER. 143 vers petits barreaux en travers qui formeront mieux la grille, comme il paroît, pl. 5, fig. 5. en Y. Ce barreau, ou ces barreaux de fer, ou ce qui est la même chose, le mur qui borde cette longue ouverture, feront placés quatre pouces au desfous du fond du creuset, afin que le bois soit un peu plus bas que le fer renfermé dans les creusers.

Quoyque le veritable foyer soit là, il n'y aura nul inconvenient à mettre quelques fois des morceaux de bois minces de bout, ou presque de bout entre les plaques, & cela est même à propos jusqu'à ce que le fourneau soit bien échausse. Mais qu'on évite, comme nous l'avons recommandé pour le charbon, de mettre trop de bois à la fois.

Le fond du fourneau, c'est-à-dire, les fonds des creusets & ce qui est par de-là, sera bâti de bonnes briques qui résistent au seu. Il n'est pas nécessiaire d'avertir que ces fonds doivent être plats; mais si on ne veut pas les soûtenir par des barres de ser, rien n'empêche qu'ils ne soient ceintrés

en voute du côté du cendrier.

The second second

Dès qu'on ne se souciera pas de finir promptement la conversion du fer en acier, qu'on aimera autant faire dans une seule sournée & en plusieurs jours ce qu'on auroit pû faire en différentes sournées, pendant à peu près le même nombre de jours, on pourra agrandir à volonté les capacités des creusers*, alors au lieu d'arranger *Pl. 5-figsles barres de tous les lits parallelement les unes sur. 4-8-55

les autres, on les arrangera de façon que les barres d'un lit croiferont celles des deux lits, entre lesquelles elles sont rensermées; les barres d'un des lits seront en long, & celle du lit suivant en travers.

Nous nous sommes très-étendus sur tout ce qui a rapport à la construction de nos fourneaux ; l'importance de la matiere le demandoit. Nous sommes pourtant persuadés que bien des choses nous ont chappé, soit parce que nous ne les avions pas presentes en écrivant, soit parce que nous n'y avions jamais pensé. Nous ne sommes pas moins convaincus, que des experiences réiterées apprendront bien des additions & des changements utiles, qu'on pourra faire à ces fourneaux. Ce que nous en avons rapporté, nous paroît cependant suffisant pour conduire dans la pratique, & pour mettre en état de mieux faire que nous ne l'avons enseigné; l'essentiel de la construction est de disposer les creusets comme nous l'avons fait, tant afin que la chaleur soit employée avantageusement, que pour être en état de voir ce qui se passe en chaque creuset. Au reste si on ne s'embarrassoit pas autant de menager le bois, le charbon, & le temps que nous avons cherché à le faire, on pourroit se servir de fourneaux de toute autre figure.

COD .

Explication

Explication de la troisiéme planche.

E LLE représente un plan , un profil , & plusieurs élevations du fourneau à acier.

La fig. 1. est un plan de ce fourneau.

La fig. 2. est prosil pris sur la ligne a b. du plan.

La fig. 3. est une élevation, ou une vûë en perspective de ce fourneau prise parallelement à la ligne
a b. du plan, une partie du fourneau a été emportée,
asin qu'on pût faire voir l'intérieur des creuseis, & la
disposition des endroits où se jette le charbon.

La fig. 4. est encore une vûë en perspective d'une coupe pareille à la précedente. Mais dans celle-ci les creusets sont remplis de barres de fer & de composi-

tion.

La fig. 5. est une coupe en perspective du même fourneau prise sur la ligne d c. Le grand creuset par lequel passe ectte coupe est rempli de barres de fer , & de composition. Ces barres paroissent dans cette sigure felon leur longueur , au lieu que dans la sigure précedente , on les voit par les bouts.

Comme on a eu attention de marquer dans ces figures les parties semblables par les mêmes lettres, on les ex-

pliquera toutes en même temps.

A,c,b,d. fig. 1. est le massif du fourneau pris vers le rez de chaussée. Quand on donnera au mur plus d'épaisseur qu'il n'en a ici, le fourneau ne sera que plus solide. 146

ee, f f. Fig. 1. est le plan du vuide de l'intérieur du fourneau.

gg, bb, ii, kk. Fig. 1, 2, 3, 4, 5. marquent

les coulisses dans lesquelles entrent les plaques.

l, l. Fig. 1, 2, 3, 4, 5. font les deux plaques des bouts.

mm. Les plaques du milieu.

nn, fig. 1, 2, 3 & 4, Sont les Tuyeres.

o o , fig. 1. est le plan d'une Tuyere d'une autre sorte qui équivaut à plusicurs , & qui peut-être seur pourra être substituée avec avantage. Quoiqu'il y ait dans ce plan deux sortes de Tuyeres, on n'enmettra que d'une sorte, dans chaque sourneau.

p,p,p,fig. 1. font les ouvertures par où on fait entrer un Ringard crochu pour déboucher les Tuyeres quand il

en est befoin.

p p, fig. 2. Sont d'autres ouvertures plus élevées que les précedentes. On peut agrandir celles-ci, & les faire descendre jusqu'à la hauteur d'où fortent les Tuyeres, alors elles serviront à tirer le verre. & tout ce qui se sera assemblé au fond du fourneau, on les bouchera avec une porte.

9,92,93; fig. 1, 205, font les ouvertures par ou

on peut tirer des essais du creuset du milieu.


rr, fig. t, 2 & 3, sont les ouvertures par où on peut tixer des essais des creuses des côtés.


S, fig. 4. Le couvercle du creuset du milieu. t t. Cou-

vercles des creusets des côtés.

u, fig. 3. Couvercle du creuset du milieu d'une forme propre à laisser tomber les charbons. x Couvercle d'un des creusets des petits côtés, qui a la même proprieté. y ,un pa-



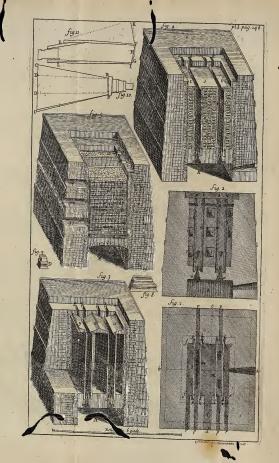

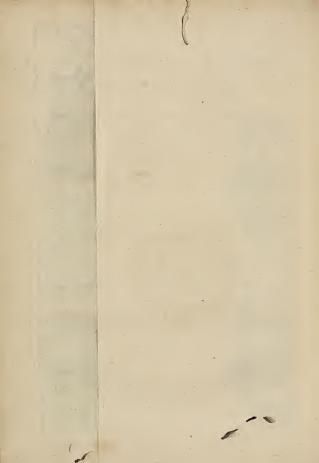

147

reil couvercle ; le mur dans lequel il doit entrer à été emporté.

A, fig. 2, 3, 4 & 5. Le cendrier. A. le conduis par où le vent du foufles entre desfous le fourneau, ou dans le cendrier.

Fig. 7. Une Tuyere ordinaire representée sur une plus grande échelle que le reste. D. rebord qui sert à l'arrêter dans la maçonnerie.

Fig. 8. Tuyere oblongue, vue par dessus.

Fig. 10. & fig. 11. Jont une coupe, & un plan d'un fouflet simple, qui n'ont nul raport à l'échelle, & qui n'ont été mises que pour aider à entendre les calculs de la pag. 119. & des suivantes.



Explication de la quatriéme planche.

A, B, C, D, E, F, G, &c. Est le fourneau reprê-

fenté en entier, en perspective mesurable.

A le creuset du milieu. A marque aussi l'entaille dans laquelle peut entrer le bout du couvercle de ce creuset.

B, B. Les creusets des côtés.

C, C. Les soyers, ou capautes qui reçoivent le charbon.

D, E, E, D. Les coulisses dans lesquelles entrent les

plaques, qui composent les creusets.

- F, F2, F3. Les fenêtres ou ouvertures, par lesquelles on peut voir ce qui se passe dans le creuset du milieu.
- G, G, H, H. Pareilles ouvertures pour les creusers des côtés.
- I, I. Petites portes par où on peut faire entrer des instruments dans les foyers.

K, K, K, K. Liens du fourneau. Plus ils seront forts,

o meilleurs ils seront.

L, L. Ouvertures par où on fait entrer un Ringard, pour déboucher les Tuyeres.

M. Le porte-vent du souflet. N. Le même vû séparement.

OP Q. Differents bouchons des ouvertures F, G, H.

R. Le bouchon d'un de ces bouchons.

S, T. Bouchons qui ont eux-mêmes leurs bouchons.

VX. Un de ces bouchons qui a été ouvert.

Y. Bas de la planche, Bouchon d'une des ouvertures L.

Z. Couvercle du creuset A, vû par dessus.

Z 2. Le même couvercle vû retourné.

d , e. Couvercle d'un petit creuset vû par dessus , & par dessous.

f. Clef pour serrer les écroues des liens.

g. Une de ces écroues.

h. Une des pieces d'un lien aßemblée avec un bout d'une autre piece par une écroue.

ki. Pieces des liens, qui ont des ouvertures en i & k, pour recevoir les vis qui sont aux bouts des autres pieces.

l, m, n, font trois couvereles, dont le de βus à une pente qui donne la facilité au charbon de romber entre les plaques.

o, p, q, r, f; t. Le grand couvercle du four-

neau.

o, q. Ses liens.

o, p, marquent aussi deux tourillons par lesquels on le suspend.

r. Trou par lequel on fait sortir le charbon.

s. Trous qui servent de registres.

t, u. Trous par lesquels on introduit des verges de ser

pour faire descendre le charbon.

x, ZZZZ, y. Un des liens du couvercle vû séparement. ZZZZ, les tourillons. y, piece qui tient au tourillon, & prend le couverele par dessons.

5. Le couvercle retourné sans dessus dessous. 6. Double anse avec laquelle on éleve le couvercle.

7. Le bouchon du couvercle garni de tous ses petits: Bouchons. 250


8. Le même à qui les bouchons ont été ôtés. 9. Gros bouchon du bouchon.

10. Le gros bouchon retourné.

11. Les petits bouchons du bouchon.

a a , b b , sont deux figures qui n'ont d'usage , que pour faire entendre les remarques de la pag. 137.



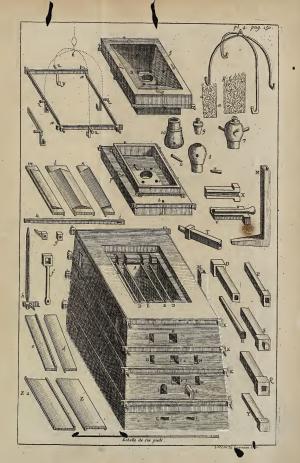



Explication de la cinquiéme planche.

A fig. 1. represente le sourneau chargé, & sur lequel on vient de mettre le couvercle, où d'où on est prêt à l'ôter. Car lorsque le sourneau est en seu, les anses ne sont pas sur le couvercle, comme elles y sont ici.

a. Le manteau de la cheminée.

b. Le soussit. d. Chaîne avec laquelle on le tire.

e e. Double anse qui sert à enlever le couvercle. f, g. Levier auquel l'anse est suspendue.

h. Potence qui sontient le levier.

La fig. 2, bat de la terre pour en faire des plaques. L'endroit 0, où cet Ouvrier est placé, est plus bas que la table, p, sur laquelle il frappe.

q. Tas de plaques finies.

r, s, t, bâtis de fer où sont arrangées des plaques, que l'on veut faire cutre.

x. Table de bois propre à faire les plaques mise en me-

sure sur l'échelle du bas.

x 2. Coupe de la même table.

yy, z. Terre façonnée en plaque, qui est encore sur la table. Elle déborde en yy, en zy, on acoupé ce qui débordoit.

La fig. 3. est le plan d'un fourneau à qui on a donné

eing creusets.

A, est l'endroit où est coupé le tuyau de conduite du vent des soussets. Ce tuyau après s'être divisé en deux branches » se partage encore en deux autres». EDCB, sont ces quatre branches, où les quatre porte-vent, en E, D, C, B, sont leurs modérateurs.

F, G, H, sont les plans des trois grands creusets. I, K. Les plans, des deux creusets des bouts.

LLLL. Les quatre foyers.

M M, &c. Les ouvertures des creusets.

O O. Les ouvertures qui pénétrent dans les foyers.

La fig. 4. est le plan d'un fourneau dont le creuset du milieu est quarré ou à peu prés. Dans cette sig. & la précédente on ne s'est pas embarrassé de donner au mur autant d'épaisseur qu'il lui en conviendroit, pour ménager la place.

P Le creuset du milieu. QQ, Les deux creusets des

bouts.

R.R. Les foyers, où on peut jetter du bois, si l'on weut.

La fig. 5. est une élevation de ce fourneau prise sur

la ligne, Q Q.

X, est une coupe du creuset du milieu, où on voit alternativement des bouts de barres & des barres de long.

S, T. Deux ouvertures par où on voit ce qui se passe

dans un des creusets des bouts.


Z. Le creuset de l'autre bout, qui ici est ouvert.

V. Porte par où on peut faire entrer le bois dans un des foyers.

Y. L'autre foyer, dont le devant a été emporté pour faire voir la grille qui soûtient le bois.



CINQUIEME

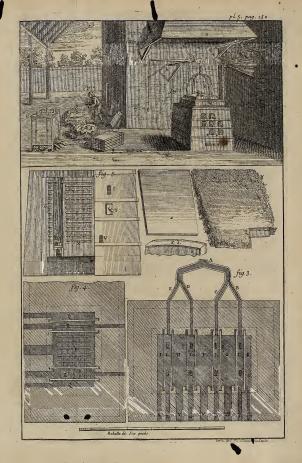



Sur la nature des differentes especes des fers considerés par rapport aux dispositions qu'ils ont à être convoertis en acier.

OUS les fers ne sont pas également pro-pres à devenir de bons aciers; les uns meritent d'être employés par préference à d'autres; & il y en a qui doivent être absolument rejettés. Malgré le changement qui se fait dans leur tissure pendant l'opération, ils conservent quelque chose de leurs bonnes, & de leurs mauvaises qualités : quelques uns demandent une durée de feu, qui rendroit les autres des aciers intraitables; il en est de même, comme nous en avons averti plusieurs fois, de la force & de la quantité de la composition, dont on les entoure; les uns veulent moins de composition, ou une composition plus foible, que celle qui convient aux autres; c'est sur quoy il est important d'avoir des regles. Je donne ici celles que j'ai tirées des observations que j'ai faites sur un grand nombre d'especes de fer. J'ai comparé le plus éxactement qu'il m'a été possible les essets que produisent le feu & les compositions differemment dosées sur chacun de ces fers. Quoyque les regles

qu'elles m'ont fournies, me paroissoient propres pour conduire dans la pratique, & que généralement parlant, je les aie trouvées constantes, je ne voudrois pourtant pas affurer qu'il n'y en ait aucune qui souffre exception; les regles que nous voulons donner, pour être d'usage, doivent être fondées fur des qualités que les yeux puissent appercevoir; or les fers peuvent avoir des proprietés intimes, que la seule inspection ne sçauroit découvrir. Cependant comme l'arrangement, & la figure des parties sensibles est ordinairement l'effet de cerraines dispositions, & qualités des parties insensibles, les regles tirées de la figure, & de l'arrangement des parties sensibles, dont le fer est composé, font assés sûres, & apprennent assés bien ce qu'on doit attendre d'un certain fer, & de quelle maniere on le doit traiter.

Mais la premiere regle, que nous allons établir, est absolument indépendante de la connoissance de la structure intime de ce metal; el eest pour toutes les especes de ser. C'est qu'on doit éviter d'employer des barres qui aient beaucoup de pailles, de gersures, des especes de cassures; on doit choisse, autant qu'il est possible, des barres très nettes, bien forgées. Il conviendroit à ceux qui veulent faire des établissements pour convertir le ser en acier, d'avoir à leur disposition une de ces grosses forges où l'on affine la sonte, & où on la réduit en barres; ils en seroient plus en état de choisse le ser qui a été forgé net, ils le destineroient

LE FER FORGE' EN ACIER. 153 à devenir acier, & vendroient le reste en fer. Les barres qui ont des pailles, gersures, ou autres défauts semblables, donnent souvent des aciers de rebut; les endroits, où sont ces sortes de fentes rarement se soudent bien, on a beau les forger avec soin; quoyqu'au sortir de la forge, ils paroissent quelques sois réunis, la détrempe en découvre le foible; ils ne manquent guére de s'y entr'ouvrir; la peine qu'on avoit prise à en forger un outil se

trouve perduë.

Il y a des fers, que les Forgerons appellent rouvelins, qui sont à proprement parler en fer, ce que nous avons nommé en acier des aciers intraitables; ce sont ceux qui pendant qu'on les forge chauds, se rassemblent difficilement, qui quelques fois se cassent sous le marteau, ou qui y soufrent un déchet confidérable, par la quantité des parcelles qui se détachent. J'en ai trouvé de cette nature, parmi des fers dont les caracteres sont fort opposés. J'ai vû du fenton de Berry très rouvelin, & j'ai trouvé plus souvent le même défaut à du quarillon du Nivernois. C'est une regle certaine qu'on ne doit jamais tenter de convertir en acier de tels fers; cette conversion rend quelques fois difficiles à forger les fers qui se forgeoient le mieux; il n'y a donc pas lieu d'esperer qu'elle corrige ce défaut dans ceux qui l'ont déja, aussi l'augmente-t-elle. Il est aisé de s'assûrer si le fer, dont on veut se servir, a cette mauvaise qualité, pourvû qu'il vienne tout d'un même fourneau; & d'une 136 L'ART DE CONVERTIR même mine ; pour épreuve , il suffira de forger quelques barres presque fondantes, de leur donner ce que les Ouvriers appellent des Chaudes suan-

On sçait qu'en général il y a des fers doux, & des fers cassants; des fers dont les barres se laissent plier & replier à froid, & d'autres, au contraire, dont les barres se cassent facilement. Les fers doux & les fers cassants ont des structures differentes. mais tous les fers doux n'ont pas une même structure, & les fers cassants en ont aussi de differentes. Ce que j'appelle la structure des fers, c'est. la figure, la groffeur, & l'arrangement de leurs. molecules; & c'est par leur cassure, par la surface des endroits. où ils ont été cassés, qu'on peut juger de ce que ces molecules ont de different. Cassés des pierres de differentes especes, les cassures montrent la difference des grains de chacune : rompés differentes especes de bois, sur les. endroits où ils ont été rompus, vous reconnoîtrés des fibres de differentes grosseurs, & quelque fois differemment disposées. Cassés des barres de differents fers, & vous appercevrés sur leur cassure des varietés si notables, qu'à la vûë simple, les cassures des barres paroîtront quelque fois plus. differer entre elles, que ne paroissent differer des metaux differents, comme le plomb, l'étain, & l'argent: non seulement on y observera autant & plus de varieté en couleur, mais on y trouvera encore de plus grandes varietés pour la figure &

EE FER FORGE'EN ACIER. 157
Parrangement des parties. En faifant une attention médiocre aux cassures de ces dissertes fortes de fers, on voit d'abord qu'on peut les diviser en deux classes, en fers qui sur leurs cassures ne montrent que des grains, ou des lames, & en fers dont la cassure paroît remplie de sibres. Celle des fers de la premiere classe ressente ou à la cassure des pierres, ou à celle de l'étain de glace; & la cassure des fers de la seconde classe ressente des fers de la seconde classe ressentes ou des chairs. Mais cette division est trop générale, le détail, où nous avons besoin d'entrer, demande des divisions plus sines.

Ces deux classes nous fourniront sept especes de fers, qu'on peut caracteriser par des signes assés précis pour être reconnus par ceux qui sont un peu en usage de voir des cassures de ce metal. Nous allons râcher de donner chacun de ces caracteres, & nousmarquerons ensuite comment ces disserents sers nous ont réussi en acier, & comment il les saut

traiter.

Je mets dans la premiere espece un ser qui généralement est regardé comme mauvais *; sa cas-*Pl.6.figosa sur montre des lames blanches, très-brillantes, qui sont comme autant de petits miroirs, mais de figure irréguliere, & artangées irrégulierement; elles ressemblent assés à celles de la cassure de l'étain de glace. Ces lames sont communément grandes; mais il y en a qui surpassent beaucoup les autres. I'en ai quelques sois mesuré, dans la cas-V. iij

sure de grosses barres, qui avoient plus de deux lignes de diamettre. Les lames laissent entre elles des espaces qui sont occupés par des parties beaucoup plus petites, & qui semblent des grains. Je nomme le fer de cette premiere espece, fer à gran-

des, ou grosses lames.

Je fais la seconde espece de fers, qui comme ceux de la premiere, ont à leur cassure des lames brillantes, & blanches; mais plus petites que celles des fers de l'espece précedente, beaucoup plus égales entre elles & arrangées moins irréguliérement; elles ne laissent point, ou laissent très-peu d'espaces entre elles qui soient remplis par des grains. Au reste ily a de ces fers, dont les lames sont considérablement plus grandes que celles des autres. Un fer fort connu à Paris sous le nom de fer de roche, peut donner un exemple des fers de cet espe-

* fig. 3, 4, 5. ce *.

Les fers que je range dans la troisiéme espece ont encore des lames blanches, & brillantes, plus petites que celles du fer de roche; mais ce qui caracterise davantage ce fer, c'est que toute la cassure n'est pas occupée par des lames; il y a de petits espaces où on ne voit que des grains fins, de couleur grisatre, assés semblables à ceux d'un acier mediocrement fin, cassé au dessus de l'endroit, où disparoissent les grains brillants que prend l'acier,

Fig. 6.7,8. lorsqu'il est trempé fort chaud *. Les grains de notre fer n'ont pourtant pas un air si arrondi que ceux de l'acier, dont nous parlons. Ces espaces

LE FER FORGE' EN ACIER. 159 grainés sont placés differenment dans différentes cassures des fres de cet espece, & n'ont ni grandeur, ni figure constante; il y en a quelques sois qui ont une ligne de largeur, sur trois à quarre de longueur. Pour l'ordinaire ils n'occupent néantmoins que la moindre partie de la cassure, les fers qu'on vend à Paris sous le nom des bons sers communs, sont fréquemment des fers de cette espece.

On peut faire la quatriéme espece de fers, qui ne disférent guére de ceux de la précedente, que par le plus & le moins; ils ont de même des lames brillantes, & des espaces remplis de grains très-fins & gris; mais ce qui distingue ceux-ci des autres, c'est que les espaces remplis par des grains, surpassent ou égalent au moins les espaces remplis par des lames. D'ailleurs les lames ne sont ni siblanches, ni si vives que celles des sers de la troisième espece *. J'ai toûjours trouvé ce caractere aux fers de Suede qu'on nous envoye; mais il ne

leur est pas particulier.

Nous avons un caractere encore plus marqué pour distinguer des fers précedents, ceux que nous rangeons dans la cinquiéme espece; ils n'ont point de lames brillantes, leur cassure paroît entierement grainée. Ils different même par cette grainure des sers de la trossiéme & de la quatrième espece, la leur est à plus gros grains. Les fers de Champagne, de Nivernois, &c. qu'on forge en barres quarrées & qu'on nomme quarillons, ont tous cet-

* Fig. 9.

160 L'ART DE CONVERTIR

re structure. Je l'ai quelquesois trouvée à du ser
de Berry très-doux, tel que celui qui est représenté, sig, 10. Quelquesois aussi les quarillons de
Champagne, & de Nivernois n'ont pas le grain
si arrondi que celui de la sig. 10. leurs grains sont
plus petits, plus plats, & messes avec quelques
lames comme il parost dans la sig. 12. & mieux
encore dans les sig. 11 & 14, qui représentent les
deux especes des grainures de ce ser grossies à la

loupe.

Il y a des fers qui tiennnent quelque chose des cinq especes précédentes, sans ressembler à aucune, qui paroissent meriter de faire une classe à part, ils seront aussi dans la sixième. Ces fers n'ont précisément ni lames brillantes, ni grains; au moins les lames sont rarement assés plattes pour pouvoir porter le nom de lames, & rarement assés convexes, pour que celui de grains leur convienne ; elles semblent pourtant tenir plus des lames que des grains ; mais elles n'ont jamais ni la blancheur, ni le brillant des lames des fers des premieres especes : enfin on remarque plus souvent dans les cassures de ces fers des paquets de fibres fines, que dans les cassures des autres. Le fer de Berry qu'on venden barres larges & épaisses, ont pour l'ordinaire ce caractere. Il n'eût pas été trop aisé à représenter ; mais la fig. 11. qui n'est pourtant que la grainure de la fig. 10. grossie au microscope, peut aider à en prendre juste idée: ces grains sont au moins aussi gros

LE FER FORGE' EN ACIER. 161 à la vuë simple, que les autres le sont à la vuë aidée du microscope, mais ils sont plus applatis.

Enfin les fers dont nous composerons la septiéme espece, ne montrent presque que des sibres dans leur cassure; elle ressemble toujours à celle d'un morceau de bois rompu. Ce sont ces fers qu'-, pl. 6, pl. d'un morceau de bois rompu. Ce sont ces fers qu'-, pl. 6, pl. le fer de Berry bien forgé & étiré en bandes ou barres minces; tels sont les fers de la Forge de Painpont en Bretagne; les fers doux, ou foibles du païs de Foix, & ceux de quantité d'autres forges

du Royaume.

Il y a une infinité d'especes de fers moiennes entre celles que nous venons de determiner, mais il eût été inutile de pousser la division plus loin; les caracteres n'eussent pas été assés reconnoissables. D'ailleurs ce que nous dirons des fers des especes qui se suivent, fera assés connoître ce qu'on doit attendre de ceux qui se trouvent placés entre deux, selon qu'ils approchent plus de l'une ou de l'autre. Au reste quand nous avons déterminé sept especes de fers differens, nous n'avons pas voulu faire entendre que les mines, ou fontes, d'où ils viennent, fournissent essentiellement ces differences; nous avons voulu seulement faire remarquer qu'ils les ont. Nous sçavons que le fer de la sixiéme classe deviendroit le fer de la septiéme, si on l'étiroit davantage ; cela n'empêche pas qu'il ne soit un fer different, quand il n'a pas été forgé jusques à ce point. Nous avons fait voir même ailleurs, qu'on

pourroit ramener le fer de la premiere espece à celui de la quatriéme, en le travaillant à un grand nombre de reprises. Mais cela ne se pourroit sans perdre beaucoup de fer, & saus emploier beaucoup de temps; en un mot nous avons eu en vuë de determiner les differences qui sont entre les fers, dans l'état où ils sont lorsqu'on les vend. A mesure qu'on les travaille, on les affine davantage, on change leur nature.

Il y a plus, ces caracteres ne sont pas invariables dans les sers venus d'une même mine, affinée & forgée de la même maniere; la plûpart de cescaracteres peuvent se trouver rassemblés dans la même barre; cassée dans un endroit, on peut n'y trouver que des sibres; cassée dans un autre, on n'y trouvera que des lames, ou des grains; & dans d'autres, des lames, ou des sibres mêlées en disserentes proportions. J'ai trouvé même des sers ou toutes ces varietés étoient réunies dans la même

Malgré cette espece de consusion, l'application de nos remarques ne donnera aucune peine à ceux qui auront à emploier du ser de certaines forges. Si les cassures des barres d'un ser ont ordinairement des sibres, ce ser ser a regardé comme ser sibreux, quoique quelquesois on y rencontre des lames. De même les sers qui ordinairement ont des lames, ne seront pas regardés comme sers sibreux, quand quelques-unes de leurs cassures auxont des sibres. Les regles sont sondées sur ce qui

cassure.

LE FER FORGE' EN ACIER. 163 arrive le plus ordinairement, & non sur ce qui

arrive toujours.

Venons à present aux remarques qui nous ont obligé à caracteriser les fers, parcourons - en les differentes especes. Celui de la premiere, le fer à grandes & grosses lames, mal arrangées, & qui est generalement regardé comme mauvais en qualité de fer , est aussi très mauvais pour l'acier; il est absolument à rejetter. L'acier qu'on en fait ne sçauroit soutenir le marteau; quelque peu qu'on le chausse, dès qu'on le frappe, il tombe en petits morceaux; enfin ce qu'on en peut conserver, est tout plein de crevasses, & de gersûres. Nous avons dit ailleurs que les aciers qui ont fouffert un feu trop long font, generalement parlant, difficiles à forger; les aciers venus de ce fer sont dans le même cas, quelque peu de feu qu'on leur ait donné; lors même qu'il n'y a encore qu'une partie de l'épaisseur de la barre qui soit devenuë acier, si on retire cette barre du fourneau & qu'on la forge, tout ce qui est acier ne soutient point le marteau, & pour le moins reste très gerseux.

Le fer de la seconde espece, celui dont les lames sont plus petites, plus égales, mieux arrangées, mais qui n'a que des lames; ce fer, dis-je, qui est fort emploié à Paris sous le nom de ser de roche & estimé par les Ouvriers qui sont des ouvrages qui demandent à être nets & polis, est encore un mauvais ser pour l'acier; autant qu'il se travaille bien en ser, autant se travaille-t'il mal en

acier. Les aciers qui en viennent ne sont pas tout à fait aussi intraitables que ceux que donne le ser de la premiere espece; mais ils le sont assés pour qu'on ne doive pas chercher à en faire des pareils.

Je suis pourtant parvenu quelquesois à faire d'assés bons aciers de ces sers, mais avant de les mettre dans le fourneau, j'avois fait étirer les barres; je les avois fait changer en d'autres qui avoient la moitié moins d'épaisseur & de largeur; & se selon les remarques que nous avons fait ci-devant, ce travail avoit pû changer la qualité du ser & le ramener à être semblable à ceux que nous avons rangés sous d'autres especes, ou à l'en rapprocher.

Si on vouloit, après une préparation pareille, convertir ces sortes de sers en acier, il faudroit surtout avoir attention à leur donner une composition des plus foibles. Ils ne demandent pas non plus une longue durée de seu. Leur conversion s'acheve plus aisément, & plus promptement que celles des autres sers dont nous parlerons dans la suite, mais à peu près dans le même temps que

celle des fers de la premiere espece.

La structure de sers de ces deux premieres especes semble nous sournir les causes de tous ces saits. Ils sont composés de grosses molecules, quelquefois mal arrangées, & qui toujours laissent entre elles de grands espaces. Les soufres & les sels squi agissent pendant l'operation écartent encore des parties qui tiennent déja mal ensemble.

LE FER FORGE' EN ACIER. 165 Ce raisonement est encore fortissé par l'observation que nous avons rapportée, que le ser de roche, ou de la seconde espece, qui a été forgé & étiré avant d'être mis dans le sourneau, a été changé en acier traitable. En le sorgeant une seconde sois on a rapproché ses parties, on a diminué les vuides qu'elles laissent entre elles; il en est resté moins spongieux, moins en état de boire les soufres & d'en loger des amas aussi considerables.

Les fers de la troisième espece, qui ont de petites lames, mais deplus quelques espaces occupés par des grains, se changent pour l'ordinaire en bons aciers, surrout si on les fait étirer une seconde fois avant de les mettre dans le fourneau. La plûpart de ces fers n'ont pas besoin néantmoins de ce surcroît de façon; ils ne veulent pas une composition extrêmement forte, ils demandent un feu moins long que celui qui convient à quelques autres especes de fers; ils se changent en un acier qui prend un grand degré de dureté, & qui est beaucoup plus blanc que celui qui vient des fers dont nous parlerons dans la suite. Car en general les aciers tiennent de la couleur qu'avoient les fers. Les aciers faits de fer brillant sont plus blancs, & ceux qui sont faits de fers ternes, sont plus gris.

La quatriéme espece de ser, celle qui a pour caractere d'avoir des espaces remplis de grains extrêmement fins, & où ces espaces surpassent, ou égalent au moins, ceux qui sont occupés par des lames, très petites & moins brillantes que celles des-

fers des deux premieres especes, ces sers, dis-je, sont de ceux qu'on peur le plus sûrement emploier à faire de l'acier. Les aciers dans lesquels ils sont convertis, sont gris, ils se forgent à merveille, ils conviennent aux ouvrages qui demandent à être sinis avec le plus de propreté; il n'est pas aussi certain que ce soient les aciers les plus durs. Ceux de sers de la troisséme espece, & quelques-uns de ceux des especes suivantes, m'ont parû quelquesois avoir sur eux l'avantage de ce côté-là. Ils ne craignent point les compositions fortes. Ils sont de tous les fers ceux qui m'ont semblé avoir besoin d'une moindre durée de seu pour devenir acier, & de ceux qui peuvent plus le soîtenir par-de-là le point qui leur est necessaire.

On en trouve aussi les raisons dans leur structure, étant composés de molecules très sines, & parlà les vuides étant multipliés & divisés, les matieres qui sont introduites pendant l'operation, rencontrent une infinité de passages, pour arriver jusques au centre de la barre; & cela sans trouver de locules vuides où elles puissent s'amonceler en trop grande quantité, pour agir ensuite trop puissament contre les parties du ser, pour les empêcher de tenir assés ensemble; de-là vient sans doute que cet acier soutient bien les coups de marteau, lors même qu'il a soussert l'action du seu, & celle des dromes

gues plus qu'il n'en avoit besoin.

Il y a encore une autre raison de ce que ce ser est converti en acier plus promptement que quelLE FER FORGE' EN ACIER. 167 ques autres. Tout ce qu'il a de grainé peur être regardé, comme une forte d'acier naturel, à la verité encore imparfait, mais à qui il faut moins qu'au fer pour être entierement acier. Pour m'asstrer de cette conjecture, j'ai chaussé & trempé très chaud de ces fers. Je les ai ensuite essayés à la lime, il y avoit des endroits, qui étoient ceux, qui avoient des grains avant la trempe, sur lesquent, comme l'acier trempé chaud, de gros grains blancs & brillants; les endroits qui entouroient ceux ci avoient, un grain sin grisâtre qui ne résistoit point à la lime.

Les fers de la cinquiéme espece, ceux qui sont grainés à gros grains, comme les quarillons de Champagne & de Nivernois, font plus long-tems: à être changés en acier que les fers de la quatriéme: & même de la troisiéme espece. Leurs molecules font plus grosses que celles de la quatrieme espece, & apparemment plus serrées, plus difficiles à ouvrir que celles de la troisiéme espece. Il y a de ces fers qui se changent en des aciers gris, qui se travaillent bien. Je n'en ai point trouvé qui résistent mieux en ciseau à couper le fer à froid. Mais il ne: faut pas leur faire souffrir un feu trop long, autrement ils deviendroient gerseux. Le mieux aussis sera de leur donner une composition moins forte, qu'à ceux de la quatriéme espece. Entre ces fers, furtout entre les quarillons de Champagne & du Nivernois, il s'en trouve qui étant fers, sont natutellement très difficiles à forger; nous avons fait

une regle generale pour exclure tous les fers de cette nature. J'ai trouvé des fers de Berry de cette espece qui se changeoient dans les aciers les plus durs, les plus fins, & les plus aisés à travailler.

J'ai essayé ce qu'on appelle dans le pays de Foix des fers forts, qui sont des aciers naturels assés grofsiers, ou si l'on veut, des fers qui tiennent de la quarrième & cinquième essece, il n'étoit pas possible d'en faire des aciers sins, parceque ceux que j'ai eu, étoient naturellement dissicles à forger.

Les fers de la sixiéme espece, qui n'ont, à proprement parler, ni grains, ni lames, ne sont pas toujours des fers bien sûrs ; il leur arrive assés souvent de devenir des aciers un peu difficiles à travailler. Mais, s'ils ne sont tels que parce qu'ils sont en barres larges, & épaisses, comme nous en avons souvent de fer de Berry, on doit les regarder comme un fer qui n'a pas été assés façonné; il faut les forger pour les réduire en barres plus étroites & plus minces; & cela d'autant plus volontiers que nous avons remarqué ailleurs qu'il y a de l'avantage à mettre au feu des barres minces; outre que les barres de cette épaisseur excessive conviennent à peu d'ouvrages d'acier: après cette façon, ils sont des fers de la septiéme espece, ou en tiennent beaucoup.

Quand les fers de la septième espece, les fers dont la cassure est toute sibreuse, ou sibreuse pour la plus grande partie, quand ces fers, dis-je, ne sont point rouvelins, ils donnent des aciers excelLE FER FORGE' EN ACIER. 169
lens, qui ont furtout beaucoup de corps. De tous
les fers ce font ceux qui m'ont semblé demander
une plus longue durée de seu, pour être entierement convertis; le seu paroît aussi avoir plus d'ouvrage à faire. Avant d'arranger les lames, il faut
qu'il coupe les sibres, qu'il en rassemble les parties. Ces sers soutiennent des compositions assés
fortes.

Les fers fibreux fournissent seuls assés de combinaisons pour faire quantité d'autres especes de fers; car tantôt les fibres occupent une plus grande, & tantôt une plus petite partie de la cassure; le reste de la cassure est tantôt rempli par de grosses lames, tantôt par de petites, tantôt par des grains. Mais il est aisé de juger de la nature de ces fers par ce que nous avons dit, car les fibres ne sont jamais ce qui les gâte. Si le fer de la quatriéme espece joint à ses petites lames, & à sa grainure fine des espaces occupés par des fibres, il n'en vaudra pas moins; si les fibres se rencontrent avec des lames aussi grandes, que celles du fer de la première espece; ce fer, qui n'aiant que des lames, auroit été mauvais, pourra être passable. Les fibres se rencontrent pourtant quelquefois avec des lames de grandeur mediocre dans certains fers, qui deviennent des aciers assés peu traitables.

Outre les varietés que ses differentes figures, ou les differents arrangements des parties, introduisent dans les couleurs des fers, il y en a où la cassure étant à peu près semblable pour le reste,

ont pourtant des couleurs differentes, qui sont plus ou moins blancs, plus ou moins brillants; le brillant excessif n'est pas toujours d'un bon présage, mais une couleur trop terne, trop noirâtre, est aust souvent un mauvais signe. J'ai éprouvé du fer d'une forge de Normandie, des environs de Caen, dont la cassure avoit un grain égal, mêlé avec beaucoup de sibres; ce fer qui par-là sembloit promettre, s'est converti en mauvais acier; la couleur de ce fer est presque noirâtre.

Une regle generale, & qui peut être regardée comme un résultat des observations que nous venons de rapporter. C'est que, plus les parties sensibles, dont un fer est composé, sont petites, plus elles sont arrangées regulierement, & plus propre est ce ser à être converti en acier. Les sers composés de petites lames sont bons, & d'autant meilleurs que les lames sont plus petites. Les sers grainés sont d'autant meilleurs qu'ils sont grainés plus sin. Le ser sibreux, dont les sibres sont les plus sines, est dans cette espece celui qui merite d'être.

Au reste comme la consommation du ser, emploié en ser, est incomparablement plus grande que celle de l'acier, on n'a pas besoin que toutes. les sorges d'un Etat sournissent du ser propre à devenir acier, & on en trouvera de reste de ce dernier genre dans la plûpart des Provinces du Roiaume. Nous avons déja dit, que quand il saudroit avoir recours aux sers de Suede, que l'inconvenient.

préferé.

LE FER FORGE EN ACIER. 171 ne seroit pas grand, puisqu'on peut l'avoir, dans nos ports, à peu près au même prix que le nôtre. Mais nous sommes bien éloignés d'être dans cette necessité. J'ai essaié des fers de Berry de plusieurs forges, qui ont bien réussi. J'en essaie de bon du Nivernois. On m'en a apporté des forges d'auprès de Maubeuge, qui a été converti en bon acier; on n'en sçauroit souhaiter de meilleur que celui que j'ai fait avec des fers qui m'ont été envoiés de Vienne en Dauphiné, qui venoient de fonte de Bourgogne; le Dauphiné a aussi les fers d'Allevard qui réussissent parfaitement. Il y a à Painpont en Bretagne une forge dont le fer, qui m'a été envoié, s'est converti en bon acier. Des forges de l'Angoûmois, je n'ai essaié que celui de la forge de Rancogne à quatre lieuës d'Angoûleme, qu'on peut hardiment convertir en acier, s'il est communément de la qualité de celui que j'en ai reçu. J'ai éprouvé du fer de la forge du Roc, en Perigord, qui s'est trouvé bon. Je ne connois point de fer plus propre à faire de l'acier que celui que donne la mine de Biriatou, païs de Labour, prés de Baionne; cette mine est negligée depuis long-temps; on en fit en 1716. un essay par ordre de son Altesse Royale, un échantillon du fer venu de cer essay, me fut remis, je l'ai éprouvé en acier qui est du meilleur qu'on puisse souhaiter.

Je pourrois pousser plus loing cette énumeration, mais il suffit qu'on entrevoie que dans la plûpart des Provinces du Royaume on peut faire de

bons aciers. Je pourrois aussi citer des sers de la plûpart de ces Provinces, qu'on doit toujours laisfer en ser, & même quoique très-bons en sersemais les regles que nous venons de donner, aideront à reconnoître ces sortes de sers. Nous le répetons pourtant encore, il ne saut pas s'en sier asses aux connoissances qu'elles donnent pour entreprendre de convertir à la fois une grande quantité de ser, avant d'avoir sait les essais en petit, comme le troisséme Memoire l'a enseigné.





SIXIEME MEMOIRE,

Qui contient des observations sur les changemens sensibles qui se font dans le fer, pendant qu'il est converti en acier; sur les précautions avec lesquelles il faut forger le nouvel acier, es le resultat des frais de la conversion du fer en acier.

L est au moins curieux de suivre le ser pendant qu'il se transforme en acier; de voir à l'occasion de quels changements, faits dans sa tissure, il prend de nouvelles qualités, & change pour
ainsi dire de nature; ce sont des observations qui
doivent, ce semble, aider à mieux connoître les
caracteres du ser & de l'acier, en quoi ils disserte. Pun de l'autre. Mais, outre ce que ces observationspeuvent avoir d'intéressant pour un Physicien, elles sournissent quelques regles qui ne sont pas inutiles pour la conduite des manusactures où l'onconvertira le ser en acier.

Avant néantmoins de considerer les différents états par où le fer passe pour devenir acier, considerons celui où se trouve une barre, où la conversion vient d'être operée. Prenons cette barres telle qu'elle est quand on l'a tirée du fourneau,

supposons même qu'on l'a laissé refroidir dans ce fourneau. Que cette barre fut auparayant de fer à lames, qu'elle fût de fer à grains, de fer fibreux, en un mot, de fer doux, ou de fer aigre, elle est devenuë aussi cassante que si elle étoit d'acier trempé; quoique large & épaisse, quelques coups de marteau suffisent pour la rompre en deux. Ce que cette remarque a de singulier, c'est que l'acier luimême n'est jamais cassant qu'après qu'il a été trempé, ou ce qui est la même chose, refroidi subitement. On sçait que si on laisse refroidir une barre d'acier au milieu de la forge, quelque degré de chaleur qu'on lui eût donné, on lui trouve une souplesse qui approche de celle du fer; cependant notre barre qui s'est refroidie dans le fourneau ne laisse pas d'être cassante. Nous nous contentons de rapporter ce fait, que nous expliquerons ailleurs, & qui nous aidera lui-même à en expliquer d'autres: mais nous en tirerons une regle, pour connoître si les barres sont entierement converties en acier. Quand elles auront été tirées du fourneau, un Ouvrier les prendra les unes après les autres par un bout; il donnera de celle qu'il tient un grand coup contre la carne d'une enclume; si la barre se casse en deux, elle est acier; si elle résiste au coup, elle a besoin d'être remise dans le fourneau. Il les éprouvera de même toutes, & cette épreuve ne le tiendra pas long-temps. S'il l'aime mieux, il peut encore poser sa barre sur une enclume un peu creuse, ou ce qui revient au même,

LE FER FORGE' EN ACIER. 175 mettre sous un des côtés de la barre quelque morceau de fer, entre elle & l'enclume, afin que cette barre porte à faux; il donnera ensuite un coup ou deux de marteau dessus: la barre qui les soutient fans se casser, n'est pas acier jusqu'au centre. Il n'est pas necessaire d'avertir que le coup doit être pourtant plus sort, selon que les barres sont plus épaisses.

Si on examine la cassure d'une des barres qui a mal foutenu le coup, on la trouvera fort differente de celle qui auroit parû si on l'eût cassée pendant qu'elle étoit fer ; au lieu des fibres , & des grains qu'elle eût pû avoir alors, elle a pris des lames qui donnent plus de ressemblances à cette cassure, avec celle du fer commun, ou de la premiere espece, qu'avec celle de toute autre forte de fer ; des yeux peu accoutumés à voir l'acier en cet état, la prendroient moins pour une cassure d'acier, que pour celle d'un fer de mauvaise qualité. Cette cassure a pourtant deux circonstances par où elle differe: fensiblement de celle des mauvais fers; la premiere, c'est que ses lames quoique de grandeur, & de figure irreguliere, sont posées assés regulierement. Leur plan est presque toujours parallele aux bouts de la barre, on ne trouve point qu'ils aient toutes fortes d'inclinaisons comme ceux des lames des mauvais fers; on ne voit point entre elles de vuides aussi considerables.

Mais la seconde difference, bien plus marquée que la précedente, c'est que la couleur de la cassure.

est plus terne, & plus grise que la couleur de celle du fer commun. Ces lames, qui paroîtroient peutêtre vives à qui n'auroit point fait attention à celles du fer commun, ou à qui il n'en resteroit point d'idée, paroîtront sans éclat, si on les compare avec les lames de ce fer; elles n'ont plus la blancheur des lames du fer, elles sont grisatres, & ternes en comparaison des autres; elles semblent mal polies, il faut bien aussi qu'elles le soient moins, que leurs surfaces soient en quelque sorte plus raboteuses, puisqu'elles réfléchissent la lumiere plus foiblement vers le même endroit. Il seroit naturel d'attribuer cet effet aux matieres qui ont penétré le fer pendant l'opération; il semble qu'elles lardent de toutes parts les lames, dont nous parlons, qu'elles les rendent en quelque sorte herissées.

Ces lames, que montre la cassure, ne sont pas toujours de même grandeur, de même couleur, ni ternes au même point; mais pour suivre les états par où elles passent, nous n'avons qu'à sluivre les progrès qui se sont dans le ser pour sa conversion en acier. Arrêtons nous d'abord à une barre de ser sibreux, qui est le plus éloigné, ou qui semble le plus éloigné de l'acier. Le premier changement sensible qui se fait dans ce ser, car nous ne parlons que de ceux-là, c'est que ses sibres sont coupées; les plus proches de la surface, le sont les premieres, elles sont les plus à portée de l'action des matieres qui entourent ce métal, & ainsi par ordre les sibres sont coupées, sont détruites successive-

ment;

LE FER FORGE'EN ACIER. 177 ment; celles du centre le font les dernieres. Si on casse ce fer avant que la composition air eu le temps d'agir puislamment, la cassure est donc sensiblement de deux tissures differentes. Le milieu & les environs sont fibreux, & ce qui les entoure ne fair voir que des lames. D'abord ces lames ne forment qu'une espece de cordon étroit; ce cordon s'élargit, compose une bande, qui continuant à s'étendre parvient ensin jusqu'au centre.

Mais les lames, venues de la premiere division des fibres, sont blanches, brillantes, telles, en un mot, que celles des fers que nous avons rangés dans la premiere, & la seconde espece; elles sont seulement disposées avec plus de régularité. Aussi les espaces occupés par ces lames ne sont point du tout acier; mais ils ont une disposition prochaine à le

devenir.

Si on continuë à faire agir le feu & la compofition, ces lames perdent insensiblement de leur blancheur & de leur brillant; enfin devenuës ternes & grisartes à un point, que nous n'avons pas d'expressions pour déterminer, & qui n'est pas précisément le même dans tous les fers, elles sont acier. Pendant que les lames les plus proches de la surface deviennent de plus ternes en plus ternes, & de plus grises en plus grises; les fibres plus interieures sont coupées pour composer des lames brillantes. Alors on trouve dans la même barre, lames ternes, lames brillantes, & fibres *. Le centre de la barre perd lui même ensuite ses fibres, il 4fe trouve occupé par des lames vives & blanches, qui ne seront à leur tour acier que quand elles auront acquis la nuance des autres. Pendant que celles-ci prennent couleur, les autres, qui soutiennent toûjours l'action des matieres qui environnent la barre, ne restent pas dans le même état, elles diminuent insensiblement de grandeur, elles deviennent de plus petites en plus petites *; & s. s. f. relles souffrent le seu jusqu'à un certain point, elles disparoissent; elles ne sont plus des lames à nos yeux; ils ne voyent que des grains très-déliés, un peu applatis & d'une couleur plus grisatre que celle qu'avoient d'abord ces lames; ou que celle qu'on pris les lames du milieu de la barre.

Tout se passe à peu près de la même maniere dans la conversion des fers dont nous avons fait la troisième, & la quatrième espece; ils n'ont point de fibres, ils n'ont que des grains fins, & de petites lames. Le premier effet de l'opération est de réduire les grains en lames brillantes, & plus grandes même que celles que ces fers ont naturellement. Quelques-unes de ces dernieres semblent se réunir pour en former de nouvelles, arrangées plus régulièrement que celles dont elles sont faites; enfin ces lames perdent par degré leur brillant & leur blancheur. Il semble que le seu a moins. d'ouvrage à réunir ensemble des grains, ou des lames déliées, pour en composer de nouvelles lames qu'à couper des fibres, & à les réduire en de pareilles lames; ce qui aide à rendre raison d'une

LE FER FORGE EN ACIER. 179 observation que nous avons rapportée dans le Memoire précédent; sçavoir que les sers sibreux, ou de la septième espece demandent une plus longue chaleur pour être convertis en acier, que ceux de la quatrième.

On connoît aisément à la simple inspection de la cassure d'une barre, si elle est entierement convertie en acier, & cette façon d'en juger est moins équivoque que celle que d'en juger par la facilité qu'on trouve à la casser, dont nous avons parlé ci-dessus; s'il y restoit très peu de parties de fer, elles pourroient n'avoir pas la force de soutenir le coup. Mais ces parties de fer, quelque peu qu'il en reste, sont aisées à reconnoître à l'œil sur la cassure. Tout ce qui est fibreux est fer sans nul doute, & tout ce qui a des lames trop blanches ou trop brillantes, l'est de même. Quand il y a de pareilles lames, elles sont ordinairement vers le centre de la barre. Si pourtant il est arrivé par quelque accident que la composition ne se soit pas trouvée en quantité suffisante vers quelqu'un des côtés de la barre, soit parce qu'on n'y en aura pas mis, soit parce que le feu aura trouvé entrée dans le creuset, & l'aura consumée, cette partie qui a manqué de ce qui lui falloit pour devenir acier, n'a que des lames brillantes, pendant que les autres endroits n'en ont que de ternes. *

Les connoissances que donnent les cassures vont fig. 6. plus loin, elles apprennent assés sûrement si un acier est de bonne qualité, & si le fer dont il a été

fait est un fer propre à être converti en acier, si cet acier ne sera point gerseux; nous avons dit ailleurs qu'une trop longue durée du feu peut lui donner cette mauvaise qualité. La cassure fait connoître si la durée du feu a été trop longue. Si toutes les lames sont disparuës, si onn'y voit plus que des grains * Fig. 8. ternes *, l'acier est intraitable. Si au contraire les grains forment feulement un petit cordon au tour de la cassure c'est une marque qu'on a donné à l'acier le degré de cuisson convenable pour le rendre dur, pendant qu'il reste aisé à forger. Mais quand ce cordon s'est élargi jusqu'à former une bande qui a plus de largeur que l'espace ou restent les lames, il est très-rare que l'acier ne soit point gerseux; s'il ne l'est point alors, le fer est d'une excellente qualité. En général il faut que l'espace occupé par les lames foit plus grand que celui qui est occupé par les grains.

Tout ce qui est grainé sur la cassure est, poun ainsi dire, devenu trop acier; mais il faut que certaines parties aient passéle point qui leur convient, pour que d'autres soient presque arrivées à celui où elles doivent aller. Depuis la surface jusqu'au centre, la barre se trouve donc graduée en acier de disferentes qualités. Le degré de celui du centre est asses disferent du degré de celui de la surface. Heureusement que l'à peu près sussit dans la pratique des arts; car il suit de cette remarque, qu'un outil n'est fait nulle part d'acier de même qualité.

Reprenons la fuite entiere des changements qui-

LE FER FORGE' EN ACIER. 181 se font dans le fer pendant qu'il se convertist en acier, où tous les états par ou ses molecules, ou au moins celles que la cassure nous montre, semblent passer. D'abord ont paru des lames blanches, plus égales, mieux arrangées que celles de même couleur qu'on voit dans les mauvais fers. Ces lames deviennent de plus ternes en plus ternes, & en même temps de plus petites en plus petites; enfin elles deviennent si petites, qu'elles ne sont que des grains à nos yeux. Quand elles sont blanches, elles sont encore pur fer. Devenuës un peu ternes elles sont en acier, mais acier encore mou, semblable à celui dont nous avons parlé dans le second memoire, qui prenoit un beau grain à la trempe, mais qui fai soit de mauvais ciseaux à couper le ser à froid. Devenuës plus ternes, elles sont de bon acier; deviennent-elles encore plus petites & plus ternes, elles composent un acier plus dur, plus fin, mais plus difficile à travailler. Enfin des sames devenuës presque aussi fines que des grains, sont des marques assés ordinaires d'un acier intraitable.

Tous ces differents ordres de couleur & de grandeur de grains peuvent se trouver dans un morceau d'acier, & s'y trouvent presque nécessairement, s'il est très épais. Quand le centre change de nature, il y a long-temps que les bords en ont changé; d'où il suit que plus le ser qu'on aura choisseraminee, & plus il sera facile de le convertir dans un acier égal.

Ce que la trop longue durée du feu fait sur les

sers propres à devenir bons aciers, la mauvaise disposition naturelle des parties le fait dans ceux qui n'y sont pas propres ; je veux dire qu'il y a des fers, où les lames les plus proches de la surface disparoissent, où elles se changent en grains, avant que les lames intérieures aient perdu leur brillant, & pris la couleur terne qui leur con-* fig. 9. vient *. Tels sont les fers de la premiere, & de la seconde espece, leurs molecules boivent trop avidement les soufres & les sels; elles s'en laissent trop aisément pénétrer; ceux qui entrent dans la barre se logent avec tant de facilité dans les premieres parties qu'elles rencontrent, que ce n'est que quand ces parties en sont saoulées que les nouvelles matieres, qui arrivent, pénétrent plus avant. Le fer un peu éloigné de la surface de la barre ne commence à devenir à acier, que quand ce qui en est plus proche l'est trop. Aussi y a t'il de ces barres, sur tout de celles des fers de la premiere espece, qu'on ne peut venir à bout de forger, quoyque une trespetite partie de leur épaisseur soit convertie en acier.

> Les fers à gros grains, comme sont les quarillons de Champagne, & de Nivernois, dont nous avons fait la quatrième espece, en se convertissant en acier, prennent des lames beaucoup plus petites que les autres fers, & sur tout que les fers qui ont un mêlange de grainure sine, & de lames. J'imagine que dans les fers à gros grain, chaque grain se change en une lame, au lieu que dans les autres

LE FER FORGE' EN ACIER. 183 plusieurs grains fins se réunissent pour former cette lame.

Il y a des aciers qui, quoyqu'ils conservent encore beaucoup de lames sont difficiles à sorger. Maisun peu d'habitude à voir des cassures pourroit saire prévoir ce cas; alors les lames sont sensiblement plus ternes, & plus grises que celles des autres casfures; & il en est de la couleur grissitre & terne, comme de la diminution de la grandeur des lames, elles ne doivent l'un & l'autre aller que jusqu'à un

certain point.

Il résulte pourtant de ce que nous venons de dire que des sers de disserentes especes, qui se changent en acier, prennent des lames de disserentes grandeur, qu'ils prennent aussi disserentes nuances de couleur. La disserente nature des sers doit nécessairement introduire des varietés en tout ceci ; & elles vont jusques-là, qu'une barre d'un certain fer qui a acquis des lames, qui ont encore une certaine vivacité, un certain degré de brillant, est acier, pendant qu'une barre d'une autre espece de ser, sera toujours restée fer dans les endroits où ses lames auront autant de brillant que celles de la première.

Mais ce qui est à remarquer pour la connoissance des sers, c'est que moins les lames demandent à perdre de leur brillant, moins elles demandent à prendre de couleur grise & terne, pour être converties en acier, & plus l'acier qui vient de ces sers est traitable, mieux il se forge. La cassure d'acier

fair de fer de Suede, ou de fer de la quarriéme espece, qui a eu une juste cuisson, est bien plus brillante que celle des fers de la premiere, seconde, & cin-

quiéme espece.

Communément parlant le fer le plus sûr est aussi celui qui, au même degré de cuisson, conserve de plus grandes lames; le fer de Suede a encore cet avantage. Il est singulier que la grandeur des lames soit un des caracteres des plus marqués du mauyais ser, & au contraire un caractere des bons aciers. Mais comme nous l'avons assés remarqué, ces dernieres lames sont bien autrement arrangées que les premieres, & ne laissent pas d'aussi grands vuides, elles sont plus pressées les unes contre les autres.

Les observations que nous venons de rappor-

ter, font les plus délicates; celles qui suivent se font remarquer sans qu'on cherche à y donner attention. Souvent les surfaces des barres, qu'on retire du souvent, ont des inégalités, des especes * Pl. 7. de gales * que nous croyons devoir nommer bulses, 4,6,7 les, ou boüillons, puisqu'elles sont produites par G, G, g, g, g, une sorte de boüillonnement qui se fait dans le fer. Ces bulles ou boüillons sont des portions de sphere creuse, ou de spheroide éliptique; elles sont distribuées trés irrégulierement sur les barres, & sont de grandeur sort dissernet. Quelques unes n'ont pas une demi ligne, ou un quart de ligne de diametre, d'autres en ont plusseurs lignes. Une barre a quelques sois trois ou quatre grosses bulles, & et quelques sois trois ou quatre grosses bulles, & et quelques sois trois ou quatre grosses bulles, & et quelques sois trois ou quatre grosses bulles, & et quelques sois trois ou quatre grosses de la contracte de la contracte

une

LE FER FORGE' EN ACIER. 18; une infinité de perites; quelquefois on n'y trouve aucunes groffes bulles, elles sont toutes petites; quelquefois même, on ne trouve aucunes de

celles-ci, mais le cas est rare.

Ces bulles prouvent que le fer a soutenu un grand degré de chaleur, pour être converti en acier, qu'il s'est fait dans la barre des rarefactions confidérables, puisque des couches de fer assés épaisses ont été soulevées. Ce n'est pas seulement près de la surface que se font ces bouillonnemens, ils se font jusqu'au centre même de la barre; on y rencontre quelques fois des cavités de plufieurs lignes de longueur, qui tiennent les parties du fer écartées les unes des autres d'une demi ligne, & même d'une ligne ou deux *. * fig. 7. O.

J'avois soupçonné que les endroits de la surface des barres, où se trouvent les bulles, étoient ceux sur lesquels, il s'étoit rencontré plus de parties salines amoncelées; mais l'expérience n'a pas verifié cette conjecture. J'ai mis exprès des grumeaux de sel sur des endroits, que j'avois marqué, comptant y faire élever des bulles ; il est arrivé précisément, qu'il n'en a point paru sur ces endroits. Les endroits où elles s'élevent, sont probablement ceux où le fer est plus ouvert, ou il a donné plus d'entrée aux matieres sulfureuses, qui venant à se ra-

refier soulevent le fer.

Ces bulles sont ordinairement une marque que l'acier a eu une assés longue chaleur. Quand il a trop long-temps souffert le feu, ou que la composition

186 L'ART DE CONVERTIR a été trop active, elles sont en très-grand nombre; elles marquent pourtant autant la violence du seu que sa durée. J'ai vû des barres toutes couvertes de bulles, avant d'avoir été à moitié converties en acier; ces barres avoient eu d'abord un seu très-vis. De sorte qu'il y a apparence qu'elles ne se forment que quand la barre a été bien ramollie, & par cette raison il doit y en avoir d'autant plus que les barres ont plus souffert le seu. Il s'ensuit encore

qu'on convertira le fer en acier sans y faire élever de ces bulles, si on lui donne un feu très moderé,

& par conséquent plus long.

Outre cette rarefaction sensible, qui se fait dans certains endroits de la barre, il s'en fait une infensible dans toutes ses parties, la preuve en est que la barre augmente de volume. Ce qu'elle acquiert en épaisseur en largeur, n'est pas assés considérable pour être mesuré; mais l'augmentation en longueur est mesurable. J'ai pris exactement la longueur d'une barre de ser avant de la mettre dans le sourneau; aprés qu'elle y a été changée en acier, & qu'elle a été refroidie, je l'ai mesurée, & j'ai trouvé une augmentation de plus d'une ligne & demie sur une longueur de quinze pouces.

Ce n'est pas seulement le volume de la barre qui croît; pendant qu'elle se conversit en acier; sa pesanteur augmente en même-temps. Cette remarque: peut donner des éclaircissements sur les causes de cette conversion. J'ai pesé avec toute la précissou possible un morceau de ser de Nivernois, avant de

LE FER FORGE' EN ACIER. le mettre dans le fourneau. Il pesoit trois livres moins environ un grain & demi. Quand il a été converti en acier, je l'ai pesé avec les mêmes poids, & dans les mêmes balances, alors il pesoit trois livres 128 grains. Comme je ne le pesai que quatre à cinq jours après qu'il eût été tiré du fourneau, j'eus grand soin de le bien essuyer pour le rendre au moins aussi sec, & aussi net qu'il l'étoit la premiere fois. Si cependant, pour plus grande sureté du calcul, on veut bien abandonner près de 22 grains, l'augmentation du poids sera encore de 108 grains, c'est-à-dire de 36 grains, ou d'un demi gros par livre. De sorte que pendant l'opération le poids du fer a augmenté au moins d'une 156 partie de celui qu'il avoit auparavant, & cette augmentation ne laisse pas d'être quelque chose. Aiant repeté l'experience sur du fer de Suede, j'ai trouvé à peu près une pareille augmentation, soit de volume, soit de poids.

Nous avons dit que les barres converties en acier sont cassances, quoyqu'on les ait laisse refroidir dans le fourneau; mais nous devons ajouter ici, que quoyqu'elles aient cette proprieté de l'acier trempé, qu'elles n'ont pas celle qui l'accompagne ordinairement, la dureté. On les trouve un peu plus dures, à la lime, que les fers ordinaires, bien moins pourtant que l'acier trempé. Mais si on fait chausser ces barres, & qu'on les trempe, elles prennent toute la dureté que peut avoir l'a-

cier.

Si même lorsqu'elles viennent d'être tirées du fourneau, pendant qu'elles sont encore toutes rouges on les trempe dans l'eau froide, elles en deviennent encore plus cassantes; elles perdent leurs lames, prennent une grainure proportionnée au degré de chaleur qu'elles avoient quand elles ont été trempées, mais toujours moins égale, moins belle que celles qu'elles pourront pren-

dre après avoir été forgées.

Quand le feu aura été au fourneau, pendant un temps qui approche de celui qu'on juge nècessaire, on retirera quelques barres; on les essaiera soit en les cassant après les avoir laissé refroidir lentement, soit après les avoir trempé; si on veut même on les forgera par un bout, on chaufera ce bout, on les trempera & cassera ensuite. Lorsque ces épreuves, faites sur des barres tirées à differentes hauteur de notre fourneau, auront fait voir que la conversion est au point où on la souhaite, on cessera de mettre du bois, ou du charbon. Si on ne veut pas faire une seconde fournée, on laissera tout refroidir avant de tirer l'acier; il profitera de la chaleur acquise du fourneau; & alors on ne retirera rien jusqu'à ce que la composition paroisse bien éteinte. Mais si l'acier a eu assés du feu, & qu'on veuille tirer parti de la chaleur du fourneau, on le déchargera fur le champ, en cas qu'il soit construit de façon à pouvoir être déchargé par les côtés. A mesure qu'on retirera les barres, on retirera la composition emLE FER FOR GE' EN ACIER. 189 brasée qui étoit entr'elles. On la fera tomber dans un grand creuset, ou dans quelqu'autre vase où on l'étousfera le plûtôt qu'il sera possible; si on la laissoit librement à l'air, elle seroit bien tôt réduite en cendre, & ne seroit plus guére propre à être employée. Mais si on est attentif à l'étouser promptement, elle sera encore en état de reservir.

Enfin pour mettre les barres tirées du fourneau, & reconnuës pour être acier, dans l'état des aciers ordinaires, il reste à les forger; il faut rapprocher leurs parties qui ont été trop écartées les unes des autres pendant l'opération. Avant de les forger on les chauffe, comme on chauffe presque toujours le fer & l'acier avant de les travailler au marteau. Mais quand cet acier n'est pas fait d'un fer d'une excellente qualité, quand il a eu trop de cuisson, on prendra garde de le chauffer trop, il soutiendroit mal les coups ; quantité de parcelles s'en détacheroient, il resteroit gerseux : c'est trop de séparer beaucoup des parties déja mal unies. Plus le feu agit sur quelques corps que ce soit, plus il lui communique de chaleur, plus il separe ses parties. Le plus sûr est même de donnes la premiere chaude foible, de ne faire prendre aux barres que le rouge qui commence à passir; mais il ne faut pas les pousser au blanc, à la chaude suan-

J'ai vû des aciers, faits de certains fers, ausquels: on pourroit hardiment donner une chaude suan-

te, dés la premiere fois, le plus sûr pourtant est

de ne le pas faire.

Pour chausser même ces barres plus également, & plus précisément au point où on les veut, j'aimetois mieux qu'on les mît dans des sourneaux de reverbere, pareils à ceux où l'on chausse les barres qu'on veut faire passer entre les rouleaux des applatisseries, & les couteaux de fendries; & qu'on les y chausser es de rouleaux des platisseries, dis-je, mieux cette façon de les chausser, que celle de les chausser à la forge avec le charbon. Cette précaution pourtant ne doit pas être mise, à beaucoup près, au rang de celles qui sont indispensables.

Lorsque l'acier vient d'un bon ser, & qu'il a été fait à propos, on ne trouve guére plus de déchet à le forger, qu'à forger le ser commun; je n'ai trouvé dans l'acier sait de ser de Suede qu'un douziéme de diminution de poids à ramener en billes quarrées des barres de deux pouces de lar-

geur sur quatre lignes d'épaisseur.

Quoyque nous aions conseillé dans le second mémoire & même dans celui-ci d'employer des barres minces par préserence, il saut pourtant conserver une certaine proportion entre l'épaisseur & la largeur; si les barres sont trop minces par rapport à leur largeur, il ne sera pas aisé de changer leur forme sous le marreau, il sera difficile de les sorger sur leur épaisseur; & si on les sorge, & qu'on veüille ramener ces barres minces en billes

LE FER FORGE EN ACIER. 191 qui approchent de la forme quarrée, on fera faire des especes de plis à la surface de la barre *; quoy- * Pl. 7. fig. qu'on force ensuite ces plis à disparoître, l'acier 10. aura un défaut que je ne lui eusse pas soupçonné, mais que j'ai appris par expérience; quand on vient à tremper les outils faits de cet acier, ils sont sujets à s'entrouvrir. On a plus écarté les fibres de l'acier les uns des autres en les forgeant sur la tranche, qu'on ne les a rapproché en les forgeant sur le plat, il en reste qui tiennent mal ensemble. Ainst quand, en parlant des fourneaux, f'ai dit que des barres épaisses de trois lignes & large de vingt, devenoient acier dans un certain temps, je n'ai pas eu intention de faire entendre que la proportion de 3 sur 20 fût celle qu'on doive choifir, celle de 3 fur 10 vaut mieux.

Au reste les marteaux des forges appellés martinets sont les plus propres à forger ces barres ; ils expedient plus d'ouvrage que les marteaux à bras, & réunissent mieux les parties de l'acier.

Enfin, après que les barres ont été forgées, qu'on leur a eu donné la figure qu'on leur veut, l'usage est de les tremper. Ce n'est pas que cette trempe serve à quelque chose par la suite; car soutes les sois qu'on chausse l'acier on le détrempe, & pour en faire des outils, il saut le chausser; mais ceux qui l'achettent sont un peu plus en état de juger de sa qualité, lorsqu'il a été trempé, que s'il ne l'avoit pas été. La façon de le tremper n'est pas de celles qui doivent entrer en ligne de com-

pte pour l'encherir, puisque tout se réduit à le chausser à peu près couleur de cerise, & lorsqu'il a pris cette couleur à le plonger dans l'eau froide; c'en est assés pour lui donner de la dureté. Si on le casse après qu'il a été trempé, sa cassure a des grains sins, qui le sont pourtant plus ou moins selon la qualité de l'acier & selon le degré de chaleur auquel il a été trempé; mais il n'est pas temps encore d'examiner les dissernts

effets de la trempe.

Voyons à présent à quoy peuvent aller à peu près les frais de la conversion du fer en acier, afin que ceux qui auroient envie d'en entreprendre des établissements puissent sçavoir en gros, ce qu'ils doivent s'en promettre. Faisons d'abord notre calcul pour Paris, qui est de tous les endroits le moins favorable pour de pareils établissements, & faisons le pour un fourneau ou l'on ne puisse convertir que 600 livres de fer à la fois, ce qui n'est pas encore un des cas avantageux. Quand ce fourneau aura été chauffé une fois, six voyes de charbon suffiront pour transformer le fer en acier, si les plaques sont minces, & que le feu soit bien menagé. La voye de charbon coûte à Paris à présent quatre livres dix fols, ainsi pour les six voyes, c'est vingt-sept livres ; c'est la forte dépense. La suye, la cendre, & le charbon pilé sont des matieres à si bon compte, que je ne crois pas, que ce qu'il en faudra revienne à 2 livres. On emploiera 12 à 13 livres pesant de sel Marin, qui à Paris pourront

LE FER FORGE' EN ACIER. 193 ront coûter environ 6. livres. Un Ouvrier sera occupé au fourneau deux jours & une nuit, que nous estimons trois jours; donnons encore deux jours de plus, pour le temps nécessaire à charger le fourneau, à le luter, à piler & sasser les drogues; & payons 20 sols chaque journée de l'Ouvrier occupé à un travail qui ne demande aucune adresse. Ces frais rassemblés se montent à 40 livres, ainsi c'est environ 6 livres 13 sols 4 deniers qu'aura coûté chaque cent de fer pour être converti en acier. Si le charbon ne valoit à present à Paris que 55 fols la voye, comme il y a deux ans, alors il y auroit à déduire 35 fols des frais de chaque cent, qui ne se monteroient plus qu'à quatre livres 18 fols 4 deniers. Aux environs de Paris, où la depense du transport du charbon seroit épargnée, ils ne reviendroient pas à present encore à davantage. Dans le pays où les forges sont établies, ces frais ne sçauroient monter à 4 livres. Et si l'on ne vouloit point assujettir ceux qui feroient ces établissements utiles à prendre du sel de gabelle, ou qu'on le leur sît donner à peu près au prix coûtant, au lieu de 20 sols qu'il en coute en sel pour cent de fer, il n'en coûteroit pas 5 sols. Mais quand on prendroit le sel aux greniers à sel, il ne faut pas compter en entier celui qu'on employe; si on emploie la vieille composition, il sert plus d'une fois; & si on veut lessiver cette composition, on en retirera encore plus de la moitié du sel qu'on y a mis. Si on craignoit qu'il ne fût

194 L'ART DE CONVERTIR mêlé avec trop de sels alcalis, il n'y auroit qu'à se servir de cendres lessivées pour les compositions, où l'on feroit entrer ce sel. Déduisant donc pour 10 sols de sel par cent, les frais du cent d'acier, ne se montent plus qu'à trois livres dix sols.

Nous n'avons pas fait entrer dans ce calcul les frais de la construction du fourneau, ni ceux des plaques. Ceux de la construction du fourneau, distribués fur plusieurs fournées, iront à très peu de chose. Si les plaques sont faites de bonne terre, elles ne sçauroient aussi augmenter la dépense de 30 sols par sournée; les mêmes serviront alors plus d'une fois: & si elles sont de ser fondu, elles reviendront encore à moins, quoyqu'elles costrent davantage de premier achapt, & cela à cause de leur longue durée.

Si au lieu de se servir de charbon, on chausse le sourneau, que nous avons décrit, au seu de bois, l'opération en sera plus longue; mais ce qu'il en coûtera en bois, n'ira pas austi loin, que ce qu'il en coûte en charbon. Une voye de bois bien menagée entretient le seu dans ce sourneau pendant trois à quatre jours; il en coutera à la veritéplus en journées de l'homme occupé à le soigner; mais cette augmentation n'ira qu'à peu prés à la

diminution qui vient de l'autre part.

De forte que si l'Entrepreneur vendoit l'acier dans l'état où il est lorsqu'il sort du sourneau, cet acier ne lui reviendroit pas à un sol par livre:

LE FER FORGE' EN ACIER 195 plus que le fer, dont il a été fait. Il seroit de l'interêt des Ouvriers qui mettent l'acier en œuvre de l'achetter en cet état; ils achettent aujourd'hui en quelque sorte à tâtons; la grainure plus ou moins belle, qui paroît sur les cassures des billes qu'on leur vend, est un signe très-équivoque, comme nous le dirons dans la suite; ils avouent qu'ils ne sçauroient porter de jugement sur la qualité d'un acier, jusqu'à ce qu'ils l'aient employé; au lieu que s'ils prennoient les aciers tels qu'ils fortent du fourneau, sûrement ils ne seroient pas fardés. Les cassures de ces aciers ont des caractères, ausquels, comme nous venons de l'expliquer, on peut reconnoître ce qu'on doit attendre de ces aciers ; bientôt les Ouvriers seroient en état de juger du premier coup d'œil par ces cassures des differentes qualités des aciers. Il ne faut pourtant pas esperer qu'ils achetassent à present l'acier sortant du fourneau, on sera dans la nécessité de le faire forger en barres, ou en billes. On fera même donner à ces barres, ou à ces billes des figures semblables à celles des aciers qui viennent des Pays étrangers; une autre figure arrêteroit le débit; on aura peine même à le vendre au commencement, en le donnant pour être du Royaume. Le préjugé où sont les ouvriers de Paris sur cet article leur est très-pardonnable; ils sçavent qu'on a fait beaucoup de tentatives inutiles pour convertir nos fers en aciers, & qui pis est, ils ont été trompés plusieurs fois en achettant de ces sortes d'acier. Pour

les rassurer, on leur promettra, & on le leur tiendra, de reprendre tout l'acier, dont ils se seront chargés, qui leur aura parû mauvais, & de leur en rendre d'autre poids pour poids. Le préjugé où ils sont montre qu'il n'est pas indifferent de laisser faire des essais sur des matieres qui ont rapport au bien public à toutes sortes de gens; que de pareilles entreprises ne devroient être permises qu'à ceux dont les talens sont reconnus, & qui ont, ou à qui on veut bien sournir, les secours nécessaires pour la réussite. Ces entreprises manquées deviennent des obstacles considérables, pour ceux qui dans la suite seroient en état d'en faire réussir de semblables.

Après que nos barres sont tirées du fourneau. on sera donc à present dans la nécessité de les faire forger, & cette façon ne laissera pas d'augmenter les frais. Ce n'est pas qu'elle soit chere par ellemême; mais c'est qu'il y a toujours un déchet en tout fer qu'on forge ; celui ci pourra aller à un douzième; par conséquent nos 600 livres d'acierforgées seront réduites à 550 livres. Ces 550 livres doivent porter les frais qui avoient été diftribués sur les 600 livres, & de plus ceux du déchet du fer. Le premier article d'augmentation n'est pas considérable, mais le second l'est. Les frais de la conversion sont augmentés par chaque cent d'acier du prix d'environ 9 livres de fer. Car les cinquante livres de fer qui tombent en pure perte doivent être distribuées sur nos 550 livres. LE FER FORGE' EN ACIER. 197 d'acier. Le fer étant à sa valeur commune, ce-lui qu'on emploie pour l'acier ne coutera pas dans les forges mêmes 3 sols la livre, il n'y coute pas davantage à present. Ce sera donc de 27 ou 30 sols que les frais de chaque cent d'acier seront augmentés; quand pour cette considération & divers autres, dont nous n'avons pas parlé; l'augmentation iroit à 50 sols, la façon de la livre d'acier ne reviendroit qu'à dix-huit deniers.

Il y a bien des faux frais que nous n'avons pas fait entrer en ligne de compte, comme le loyer des attelliers où se fera le travail, les gages des Commis préposés à la distribution de l'acier. Ces frais repartis sur l'acier seront d'autant plus petits, que les établissements seront plus considérables; mais. il y a si loin du prix des aciers sins qu'on vend dans le Royaume à celui du fer, qu'il est aisé de voir sans autre calcul qu'on pourra donner le nouvel acier à très grand marché en y trouvant son compte. Pendant que le fer vaut six blancs, ou trois sols la livre, on vend les aciers fins 18 à 20 fols, & parmi ces aciers chers, nos Ouvriers. en trouvent beaucoup de rebut. Si on leur vendoit des aciers aussi fins, parmi lesquels il ne se trouvât pas de mauvais mêlange, dix sols la livre, ils seroient contents de cette difference. Et si on vendoit l'acier dix sols, le profit qu'il y auroit à faire pour les Entrepreneurs surpasseroit beaucoup celui qu'on fait dans les especes de commerce. ordinaires.

Pour avoir négligé quelques précautions, & quelquesois malgré les précautions, il peut arriver des accidents à quelques fournées. Il peut se trouver des aciers qui ne seront pas assés passés, qui ne seront pas convertis à sond, des aciers où il sera resté du ser. Le remede seroit, comme nous l'avons enseigné, de les remettre au sourneau; mais il seroit mieux encore d'avoir, près de sa manufacture, d'autres fabriques où l'on feroit des outils, ausquels ces sortes d'acier conviennent. Ils sont très-propres pour faire des limes, des saucilles, des lames d'épées, & divers autres outils qui valent même mieux, lorsque leur centre est de ser, que lorsqu'ils sont purement d'acier.

A l'égard des aciers qui auront le défaut opposé, ceux qui seront trop passés, qui seront devenus trop aciers, nous enseignerons dans la suite un moyen de les ramener au point où ils doi-

vent être.



Explication de la sixième planche.

LLE représente des morceaux de barres de fer de différentes qualités, qui ont été cassés. Ce qu'on a eu pour objet, ç'a été de mettre sous les yeux les différences de sigure, de grosseur, & d'arrangement des parties qui paroissent sur les cassures de différents sers.

La fig. 1. est la cassure du fer que nous avons nom-

mé à grandes, ou grosses lames.

La fig. 2. est un morceau de la cassure du même ser, mais dessiné grossi à la loupe, asin qu'on vôt mieux l'irrégularité de l'arrangement des lames, & sur tout qu'il y en a de placées dans disserentes inclinaisons.

La fig. 3. est la cassure d'une barre de cette sorte de fer, dont nous avons fait la seconde espece; tout est icioccupé par des lames, moins grandes, & moins irréguliérement arrangées que celles de la fig. précedente.

La fig. 4. est une portion de la fig. 3. grossie à la

loupe.

La fig. 5. est encore la cassure d'une barre d'un fer de la seconde espece, mais dont les lames sont plus petites

que celles du fer de la fig. 3.

La fig. 6. est la cassure d'un fer que nous avons placé dans la 3. espece. Des lames y sont mêlées avec des grains.

La fig. 7. représente séparement les lames de la fi-

gure 6.

La fig. 8, représente séparemment les grains de la figure 6. La fig. 9. est une cassure du fer de la quatrième espece, les lames y sont en moindre quantité que les grains.

La fig. 10. est la cassure d'un fer grainé, ou d'un fer de la cinquiéme espece. Ce qui paroît uni, au tour de cette cassure, n'est point de la cassure, c'est ce qui a été coupé avec le ciseau, asin que le fer se cassar plus aisément.

La fig. 11. est la grainure de ce fer vue grossie à la loupe. Cette grainure ainsi grossie représente presque celle

du fer que nous avons rangé dans la 6. classe.

La fig. 12. est la cassure d'un morceau de quarillon, on a laissé ce ser dans la cinquième classe; sa grainure est cependant plus sine que celle de la sig. 10. & a des lames sines.

Fig. 13. Grainure de la fig. 12. Fig. 14. Lames de la fig. 12.

La Fig. 15. est la Cassure d'une barre de fer de la 7. classe, composée de fibres, qui forment des especes de feuilles.


Explication de la septiéme planche.


E S fig. 1, 2, 5, font encore des cassures de

La fig. 1. est la cassure d'un fer fibreux, qui differe de celui de la fig. 15. pl. 6. en ce que ses sibres sont plus grosses, & que plusieurs sibres réunies, n'y forment pas des feuilles si distinctes.

La fig. 2. est la cassure d'un fer où l'on voit des si-

bres, & des grains.

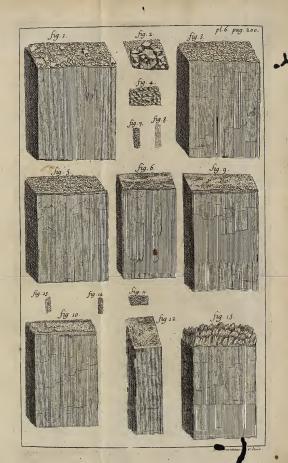

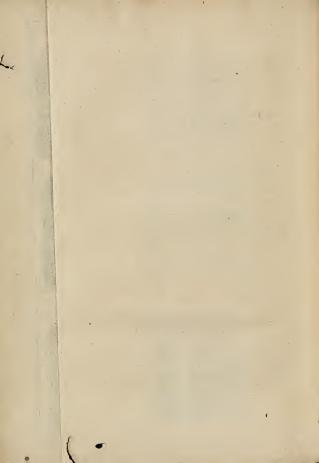

La fig. 3. est la cassure d'un fer où il y a un mêlange de großes & de petites lames, de grains & de fibres.

La fig. 4. est la cassure d'une barre de ser sibreux convertie en acier, seulement en partie. Le premier contour, qui a des lames ternes, & marqué en deux endroits par les lignes ponctuées A A, est ce qui est acier. Les lignes ponctuées B B marquent une surface de lames blanches & brillantes; les sibres du ser ont été coupées en cet endroit, qui est prêt de devenir acier, mais qui ne l'est pas encore. Le milieu de la barre a conservé toutes ses sibres.

La fig. 5. est la cassure d'une barre de fer de bonne qualité qui a été convertie en acier. On y voit par tout des lames , mais plus petites , & plus ternes près des bords ,

que vers le centre.

La fig. 6. est la cassure d'une barre, dont la partie a a, b b, est bien convertie en acier, quoyque la partie a a, c c, soit restée fer; & cela parce que la composition qui couvroit cette derniere partie atant eu jour, s'est brûlée dans le four-

neau. G, grosse bulle, g, petite bulle.

La fig. 7. est la cassure d'une barre de fer convertie en acier, mais qui a eu un feu trop long. Ses lames sont trop ternes, & un peu trop pêtites en quelques endroits, elle n'a que des grains sins comme des points. G, grosse bulle, ou bour susture de la surface, g petites boursoussures. La ligne ponctuée O marque une boursoussure, un boùillon qui s'est fait dans l'intérieur de la barre.

La fig. 8. montre la cassure d'une sorte de fer qui prend toujours de très-petites lames en se convertissant en

acier.

La fig. 9. est la cassure d'une barre de fer de la secon-


202


de espece, dont tout le milieu a encore ses lames brillantes, & n'est nullement changé en acier. Ce qui entourre cette partie est converti en acier, mais au lieu des lames, qu'ont les bons aciers, celui-ci n'a que des grains aussi fins que des points.

La fig. 10. est celle d'une barre large qui aiant été forgée sur son épaisseur a pris différents plis p. quoyqu'on esface ensuite ces plis en frapant dessus, l'acier est sujet à s'ouvrir à la trempe; dans les endroits où ils.

ent été.



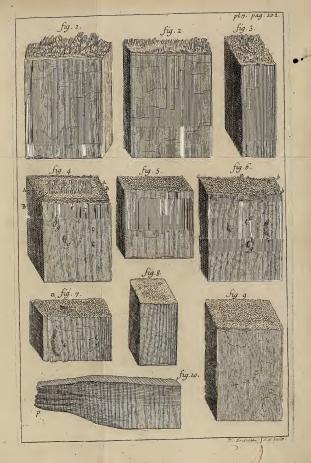

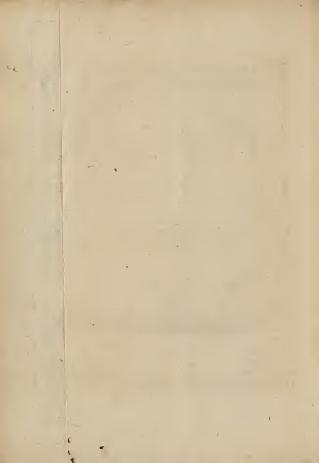



SEPTIE'ME MEMOIRE,

Où l'on établit le caractere de l'acier, en quoy il differe essentiellement du fer, & cela en suivant les opérations qui changent le fer forgé en acier.

L ne me paroît pas qu'on nous ait donné jus-J qu'à present d'idée nette de ce qui caracterise véritablement l'acier, de ce en quoy il differe essentiellement du fer. Dans le langage commun des Auteurs qui traitent des matieres metalliques, il est un fer plus pur, un fer plus parfait, un fer plus affiné; Rohault, par exemple, avec cent autres, nous en donne cette derniere idée, qui non seulement n'est pas exacte, mais qui exactement parlant est fausse, si nous jugeons de la finesse, de la pureré du fer, comme de celle de tous les autres metaux. Le metal le plus fin est celui qui est le moins mêlé avec des matieres étrangeres. Affiner l'or, c'est lui ôter de l'argent, ou du cuivre avec lesquels il étoit mêlé; affiner l'argent, c'est de même lui enlever le cuivre, ou les autres matieres étrangeres qui sembloient faire corps avec lui. Selon cette notion commune, & selon ce que nous avons vû dans les memoires qui ex-

pliquent la maniere de convertir le fer en acier, il est évident que l'acier ne doit point être appellé un fer plus affiné, puisqu'il ne paroît pas qu'on enleve aucune matiere terreuse, metallique, ou de quelqu'aurre nature au fer qu'on convertit en acier, on lui ajoute plûtôt qu'on ne lui ôte,

& ce qu'on lui ajoute n'est pas fer.

C'est s'exprimer d'une façon encore plus équivoque que de nommer l'acier un fer plus parfait. Un metal n'est plus parfait en soi, qu'autant qu'il contient plus de sa matiere propre; dans ce sens être plus parfait, ou plus affiné, sont la même chose. Mais si on mesure les degrés de perfection d'un metal par rapport à nos usages, que l'état dans lequel il nous est plus utile, soit appelle l'état le plus parfait, on ne trouvera pas encore que l'acier l'emporte sur le fer. Le fer doux nous est aussi nécessaire pour certains ouvrages, que l'acier l'est pour d'autres; si on ne tiroit jamais des mines, que de l'acier, on auroit eu besoin de chercher le secret de changer l'acier en fet, comme on a cherché celui de changer le fer en acier; autant que ce dernier nous est nécessaire pour les couteaux, cifeaux, rafoirs, haches, pour tous les outils à taillants; autant l'autre nous l'est-il pour les essieux des voitures, pour les bandes des roues, pour les leviers, pour les bâtiments, pour les canons de fusils, en un mot, pour tous les ouvrages qui ne doivent pas être cassants. Par rapport même à certains ouvrages, le fer aigre pourroit être

LE FER FORGE' EN ACIER. 205' regardé comme plus parfait que le fer doux, par rapport à tous ceux à qui il importe peu d'avoir

de la souplesse, & qu'on veut très-polis.

Nous avons deux manieres de mieux caracterifer l'acier; sçavoir ou par ses effets, ou par la nature même de sa composition. Nous le distinguerons d'abord du ser par ses proprietés sensibles, par celles que les expériences les plus communes découvrent. Nous verrons ensuite en quoy consiste sa nature intime, d'où il tire les proprietés qui lui sont partieulieres; des résexions sur les opérations qui l'ont rendu acier, doivent natutellement nous conduire à ces connossissances.

Ce qui distingue le plus sensiblement l'acier du fer, e'est de ce qu'après avoir été chaussé jusqu'à un certain point & étant ensuite trempé dans l'eau, ou dans quelqu autre liqueur froide, ou qu'en general étant resroidi subitement, il prend une dureté considérable, & qu'il devient en même-temps cassant; que si on le casse dans un des endroits, où il a été trempé, les surfaces de la cassure paroissent remplies d'une infinité de grains, qui à la vûe simple semblent approcher de la figure ronde. Tout cela n'arrive point au fer qui a été chaussé & trempé dans les mêmes circonstances que l'acter.

Si on laisse refroidir l'acier dans le même foyer ou il a été rougi, si on ne le trempe point, on nepeut plus le distinguer du ser par les signes précedents; il est presque aussi mou qu'un ser douxa-

206 L'ART DE CONVERTIR il ne résiste guére davantage à la lime; il y résiste pourtant toujours un peu plus, & c'est la raison Pour laquelle les Ouvriers qui font d'acier certains ouvrages qui pourroient être faits de fer, des boucles, par exemple, les vendent plus cher, que la difference du prix des matieres ne le demanderoit, parce que le travail en est un peu plus long. L'acier alors n'est guére plus cassant que le fer, sa cassure n'a plus des grains pareils à ceux qu'elle cût eu, s'il eût été trempé, elle differe pourtant toujours de la cassure des fers communs. Jamais on n'y voit de lames brillantes, & jamais elle n'est couverte de grosses fibres, comme celle du fer doux; quand elle a des fibres elles sont-fines, mais pour l'ordinaire elle a quelque ressemblance avec celles des fers à grains; si elle en differe, c'est principalement en ce que ses grains sont

.

* Une difference moins sensible que les précedentes, mais connue des Ouvriers qui travaillent le ser & l'acier, c'est que l'acier s'échausse plus aisément; à seu égal, il prend plus vîte la couleur qui dénote un certain degré de chaleur que

ne feroit du fer de pareille grosseur.

plus ternes.

Ces differences du fer à l'acier sont aisées à appercevoir, il nous saut chercher celles sur lesquelles la vûë n'a point de prise, c'est-à-dire, ce que la composition intime de l'acier a de particulier. Nous n'avons point de voye plus sûre pour arriver à le découvrir, que d'observer les chanLE FER FORGE' EN ACIER. 207 gements qui se sont faits dans le ser qui a été rendu acier, comment les matieres emploiées à cetteconversion ont operé; suivons donc les procedés que nous avons rapporté en faisant quelques

réflexions sur leurs circonstances.

On renferme des barres de fer dans un creufet; chaque barre y est entourée par une composition qui contient beaucoup de matieres sulfureuses, ou inflammables, & de matieres salines. On chauffe ce fer jusqu'à devenir rouge, ou rouge blanc. Le feu dilate le fer, à mesure qu'il le pénétre; il écarte ses parties les unes des autres ; mais à mesure que les parvies du feu entrent, elles font entrer avec elles des parties sulfureuses. Les feu n'est lui-même que des parties sulfureuses, mais toutes les parties de cette nature que le feu porte avec lui, ne sont pas enflammées au point nécessaire pour les consumer ; le feu de nos cheminées ordinaires en donne la preuve. La suye qui y est déposée, a été mêlée avec la flamme, elle: en a fait partie, & est cependant restée une matiere trés combustible.

Les parties sulfureuses n'entrent pas seuses dans le fer, elles sont accompagnées de parties salienes. Le degré de chaleur qui est assés violent pour forcer ces sels à se sublimer jusqu'au dehors du sourneau, comme nous l'avons rapporté ailleurs, a sans doute assés de force pour les faire pénetrer dans le fer, qu'ils entourent. De plus les matienes sulfureuses sont des vehicules qui aident ex-

tremement lessels, on sçait combien elles peuvent augmenter leur volatilité. Mais ici le secours est apparemment réciproque, les sels facilitent l'introduction des soufres, comme les soufres facilitent la leur; ils sont connus pour de puissants dissolvans du fer. Le fluide enflammé dans lequel ils nagent se trouve par leur moyen en état d'agir plus efficacement contre le fer, de s'y ouvrir plus aisément des routes; aussi rendons-nous des compositions plus actives en ajoutant des sels à des matieres qui en contiennent déja. Mais les sels seuls agiroient foiblement, s'ils n'étoient portés ou poussés par les parties sulfureuses, ou plutôt ils n'agiroient point du tout. Nous l'avons vû par les expériences que nous avons faites avec des sels seuls, & que nous avons rapportées dans le premier Memoire; le mêlange des huiles & des Tels y a été prouvé absolument nécessaire.

Il est donc visible que des soufres, & des sels s'introduisent dans le fer qui est en place pour être convertie en acier; que la conversion du ser n'est avancée qu'à proportion du chemin qu'ont fait les parties sustureuses & salines, & que quand il est devenu entierement acier qu'elles l'ont penetré jusqu'au centre. Plus on continue à chauffer cet acier, plus on lui donne les qualités d'acier. La conséquence à laquelle on est conduit nécessairement, & que nous avons déja tirée par avance, ou au moins insinuée dans quelques uns des Memoires précedents, est donc que l'acier con-

fideré

LE FER FORGE EN ACIER. 209 sideré dans le temps où on le retire du fourneau, est un fer plus pénétré de soufres & de sels que le fer ordinaire; car on n'imaginera pas qu'il y a une circulation continuelle, qu'il fort continuellement autant de parties sulfureuses & salines du fer, qui est en opération, qu'il y en entre; & pour peu que cette idée, qui n'est appuyée sur aucunes preuves, donnât de scrupule, il seroit levé, si on se rappelle une des observations du Memoire précedent; sçavoir que le fer qui a été converti en acier a augmenté de poids. Cette augmentation, quoyque peu confidérable, ne sçauroit être attribuée qu'aux nouvelles matieres qui s'y sont introduites, & qui ne peuvent être que des portions de celles, dont il étoit environné.

L'acier nouvellement fait, l'acier qui vient d'être tiré du fourneau, qui n'a pas encore souffert le marteau depuis qu'il est acier, differe donc du fer parce qu'il est pénétré de plus de parties sulfureuses & salines; pour remettre cet acier dans l'état de celui qu'on façonne pour nos usages, il ne reste qu'à lui donner une chaude & à le forger. Le marteau rapproche ses parties, qui pendant la transformation avoient été trop écartées, & le rend tel que si on le casse ensuite, soit après l'avoir laissé resroidir doucement, soit après l'avoir trempé, sa cassure est differente de celle qu'avoir te même acier, avant d'avoir été forgé.

Le seul doute qui pourroit rester sur la nature de l'acier seroit donc de sçavoir si celui qui

210 L'ART DE CONVERTIR vient d'être forgé differe du fer par la quantité des matieres sulfureuses & salines, dont il est pénétré, comme il en differoit lorsqu'il a été tiré du fourneau. Si pendant qu'on l'a chauffé immediatement sur les charbons, on n'en a pas chassé les matieres qui s'y étoient introduites; enfin si les coups de marteau n'achevent pas d'exprimer ces mêmes matieres, lorsqu'ils resserrent les parties de notre metal. Au moius paroîtra-t-il probable, que plus on chauffera l'acier long-temps, sur les charbons, plus on le chauffera de fois, plus on le chauffera violemment, & plus on le dépouillera de ses soufres, & de ses sels, & plus en même temps on lui ôtera de sa qualité d'acier, plus on le rapprochera de l'état du fer. Ces dernieres conséquences ne sont pas seulement probables, elles sont certaines par l'expérience, & sont elles mêmes des preuves que l'acier ne differe du fer, que parce qu'il est chargé de matieres que le feu lui peut enlever. Les meilleurs aciers s'affoiblissent, si on les remet au feu plusieurs fois. Enfin il n'est point d'acier qu'on ne détruise, qu'on ne ramene à être fer, si on lui fait soutenir un trop violent degré de chaleur, ou une chaleur moins forte, mais trop longue. Tous les Ouvriers le sçavent, ils appellent un acier surchauffé, celui qui, pour avoir trop souffert le feu de la forge, a presque perdu les proprietés de l'acier, ou dans lequel elles sont très-affoiblies; & ils appellent un acier pâmé, celui qui, pour avoir

LE FER FORGE' EN ACIER. 211 été chauffé encore davantage, n'est plus en état de prendre de dureté à la trempe. Cet acier, exactement parlant, est redevenu ser. Les Ouvriers négligents, ou distraits ramenent asses souvent, & sans le vouloir l'acier à l'un & à l'autre de ces états; il m'est arrivé plus d'une fois en causant avec eux de leurs faire oublier de tirer à temps du seu l'acier destiné à quelque outil, cet acier sur lequel le seu avoit trop agi, devenoit inutile pour l'usage auquel on l'avoit destiné.

Mais ce seroit trop étendre ces conséquences, que de croire qu'une chaude ou deux peuvent enlever à l'acier les soufres & les sels qu'il a de plus que le fer. Si ces soufres l'ont bien pénétré, ils peuvent soutenir une longue action du feu sans se consumer, la nature de celui qu'on a emploié est telle. Quand on retire les barres des creusets où elles ont été renfermées pour être converties en acier, après deux, trois & quelquefois après plus de 8 à 10 jours de feu, on trouve les matieres, qui séparent les barres de fer, encore trèsenflammées, capables de flamber encore; quoyqu'elles aient brûlé pendant si long tems. Il est vrai qu'elles ont été renfermées dans les creusets assés exactement bouchés, que peu de parties pouvoient s'en dissiper. Mais quand la même matiere inflammable a pénétré jusqu'au centre des petites parties du fer, n'y est-elle pas aussi close que dans les creusets, lui est-il plus aisé de s'évaporer : le fer, qui boit les soufres avec avidité, ne les retien-

tiendra-t-il pas bien autrement que le charbon où

la suye les retiennent?

Il paroît donc bien établi que l'acier a plus de foufres que le fer; il faut une opération de plus pour le dépoüiller de ses soufres, que pour dépoüiller le fer des siens. Je veux dire que si onchausse trop le fer, qu'on le brûle, qu'on le réduit en écailles, ou en macheser. Si on chausse trop l'acier, on le réduit à être ser, & ce ser qui a été acier, comme le ser qui n'a jamais été que ser, pour être réduit en écailles, ou en macheser

doit être trop chauffé ou brûlé.

On dira des sels tout ce que nous venons de dire des soufres, que non seulement l'acier en est plus pénétré que le fer, quand sa conversion vient d'être operée; mais qu'il demeure pénétré de ces mêmes sels, tant qu'il subliste acier. De là vient: que les sels les plus fixes sont nécessaires pour changer le fer en acier plus dur, & plus durable. Nous: avons rapporté dans le premier Memoire, qu'avec certains sels nous avions change le fer en un acier, qui après avoir été forgé une seule fois avoit de la dureté, & un très beau grain, mais qui étant chauffé & forgé une seconde fois étoit méconnoissable, & qu'après la troisseme chaude, on ne le trouvoit plus, ou presque plus, acier. Le défaut: ne dépendoit point des matieres sulfureuses, j'y avois emploié les mêmes, & en mêmes doses, que dans d'autres experiences, où le fer avoit été transformé dans l'acier de la qualité la plus duLE FER FORGE EN ACIER. 273. rable; c'étoient donc des fels que naissoint ces différences. Ces aciers si peu fixes, car on peut bien leur donner le nom, étoient l'ouvrage de fels trop volatils, ou devenus tels par quelque circonstance:

On rencontre des aciers qui pendant qu'on les forge & chausse, répandent une odeur de souste semblable à celle du sousse le nuite du ser s'y sons réunies en proportions nécessaires pour composer ce souste. J'ai fait de ces sortes d'aciers, en entourant le fer de beaucoup de vitriol, & de charbon en poudre mêles ensemble; ils sont & difficules à travailler, & peu durables. La composition a été abreuvée d'eau sorte, dans une de nos expériences du premier Memoire, elle a changé le fer en un acier qui n'a pu soutenir deux chaudes:

Aussi le sel marin, qui est un des sels des plussisses, celui qui s'unit le mieux au ser, celui que y tient davantage, est de tous les sels celui que les expériences nous ont montré être le plus propre à contribuer à changer le ser en excellent acier. Mais si on me demandoit si le sel dont le ser a été empreint a conservé sa nature de sel marin; si même, avant de s'introduire dans le ser, il n'a point changé de nature; si l'acide du sel marin, détaché par la violence du seu, joint auxi parties huileuses sournies par les matieres dont ils est environné, n'a pas formé un sel ammoniac, pa

214 L'ART DE CONVERTIR qui s'est introduit dans le fer, ou si le sel marin s'introduit tel qu'il est ? c'est sur quoy on ne sçauroit prononcer avec autant de certitude. Les ob-fervations ne peuvent pas aller jusques la ; elles nous ont pourtant appris que la chaleur de nos fourneaux est suffisante pour sublimer le sel marin jusqu'au dehors de ces fourneaux ; peut-être ne lui est i' pas plus difficile de le contraindre à s'engager dans le fer, dont les parties sont plus écartées, que dans le temps où il est froid. Si cependant on vouloit soutenir que les sels qui pénétrent le fer, ne sont que des especes de sels ammoniacs, on n'avanceroit rien que de très probable; notre fer est environné des matieres avec lesquels on compose cette sorte de sel. Mais peutêtre est-il plus probable encore qu'avec ces sels

ammoniacs, il s'introduit dans le fer, non feulement de l'acide du fel marin, mais du fel marin même en fubstance, comme nous voyons qu'il s'en sublime, & que l'acier a une qualité d'autant plus durable qu'il y est plus entré de cette sorte de plus durable qu'il y est plus entré de cette sorte de

Si on vouloit soutenir, au contraire, que les sels qui s'introduisent dans le ser pendant notre opération sont des sels alcalis qui absorbent ensuite les acides de notre metal, peut être seroit ce une proposition qu'on pourroit désendre, quoyqu'elle paroisse moins s'accommoder avec la plûpart des saits que nous avons rapporté. Mais pour nous en tenir à ce qui est incontessable, contentons-nous

Tel.

LE FER FORGE'EN ACIER. 215, de voir que l'acier differe du fer en ce qu'il est pénétré de plus de soufres, & de sels, & qu'entre les aciers, les plus durables sont ceux qui sont l'ouvrage

des sels les plus fixes.

Nous avons vû que la figure & l'arrangement des parties du fer ont été changés à mesure que nos matieres sulfureuses & salines l'ont pénétré; qu'il eût des fibres, qu'il eût des grains, tout a été disposé de façon que la cassure montre des lames, plus ternes que celle des mauvais fers, & arrangées avec plus de regularité. Le poids du fer a augmenté, & son volume a aussi augmenté en même-temps; d'où il suit que ses parties ont été plus écartées les unes des autres ; les matieres qui s'y sont introduites les ont séparées, les ont divisées; & plus l'opération continue, plus le fer est tenu environné des matieres propres à le convertir en acier, & plus les parties du metal sont divisées La preuve s'en tire d'une des observations du Memoire précedent; sçavoir que du fer qui a été converti. en acier, & dont la cassure a des lames d'une certaine grandeur, fera voir sur sa cassure des lames plus petites, si on continue de lui donner le feu plus long-temps, & enfin les lames deviendront fa petites, elles auront été divisées en tant de parties, qu'elles ne paroîtront plus que des grains. Les lames qui sont proches de la surface sont toujours plus petites que celles qui font vers le centre, les premieres ont été attaquées pendant plus longtemps, & par une plus grande quantité de parties sulfureuses, & salines, elles ont été plus divisées. Nous en pouvons donc conclure qu'il reste moins de grumeaux dans l'acier que dans le fer, il a été, pour ainsi dire, mieux charpi; il conserve cette sorte d'arrangement de parties tant qu'il demeure acier: on a beau le frapper, les parties metalliques restent toujours séparées par les matieres étrangeres. De la laine bien cardée aura beau être comprimée, elle ne formera pas les grumeaux qu'elle formoit avant qu'on la cardât.

L'acier même qui pour avoir été trop chauffé est redevenu ser, conserve des vestiges de cette disposition qui a été dans ses parties. Si il a été de nature à devenir un ser fibreux, les sibres qu'on lui trouve sont incompatablement plus sines, que celles du ser ordinaire de pareille qualité; des parties qui ont été plus divisées se réunissent pour former

des fibres plus déliées.

La raison pour laquelle l'acier prend un plus grand degré de chaleur que le fer, pendant la durée du même feu, se présente, pour ainsi dire, d'elle-même. Un metal qui peut donner un plus grand nombre de passages à la matiere du feu, qu'un autre metal, & quiest en même-temps chargé de plus de matiere inslammable, doit être plûtôt échaussé dans toutes ses parties.

Quand nous avons examiné les differentes fortes de fers par rapport aux dispositions qu'ils ont à devenir aciers, nous avons trouvé que les uns ne pouvoient jamais être changés qu'en de mauvais

aciers,

LEFER FORGE EN ACIER. 217 aciers, que d'autres en pouvoient donner d'excellents, qu'il y en a dont la transformation est faite en moins de temps que celle des autres. Alors nous avons fait entrevoir les raisons de ces differents effets des matieres sur differents fers, mais nous pouvons à present nous faire des idées plus nettes des. causes de ces differences. Le résultat du Memoire dont nous parlons a été, que ce soit que les fers fussent du genre des fers à lames, soit de celui des fers fibreux, ou de celui des fers à grains, que les fers de chacun de ces genres sont d'autant plus propres à devenir d'excellents aciers, que les molecules dont ils sont composés sont plus petites. Les fers qui ont les plus perites lames sont préferables à tous les autres fers à lames. Leurs molecules déja très divisées, peuvent être divisées au point quedemande l'acier sans l'introduction d'une si grande quantité de matiere étrangere; il en est de même du fer de chaque autre classe.

Les fers qui ont une grainure inégale doivent faire des aciers inégaux, des aciers difficiles à travailler. Les matieres sulfureuses & salines auront pénétré de reste les petites molecules, quand les grosses, qui sont à même distance de la surface que celles-ci, n'auront pas éré suffiamment penetrées. Si les molecules sont extremement grosses, comme celles du fer à grandes lames, que ces molecules soient, comme elles le sont toujours, séparées par de grands vuides, elles ne tiendront plus assés ensemble, quand la masse du metal au-

ra pris le degré de rarefaction qu'elle prend pour devenir acier. Il est aisé de même de voir pour-quoy certains sers sont changés en acier, en moins de temps que d'autres : ce que nous avons reconnu de la nature de l'acier en general, s'applique-

ra aisément à chaque cas particulier.

Souvenons nous donc que l'acier loin d'être un fer plus affiné, un fer plus pur, comme on l'a voulu jusqu'à present, n'est qu'un fer plus penetré de parties sulfureuses & salines, & dont les molecules sont plus petites, mieux charpies que celles du fer ordinaire. Tout cela a été établi par la composition même de l'acier, par ce qui se passe dans le fer pendant la transformation. Une forte de composition de l'acier l'a encore prouvé, lorsque nous avons fait remarquer que la grande violence du feu ramene l'acier à être fer, mais le Memoire suivant donnera à cette derniere preuve, toute l'évidence que des preuves physiques peuvent avoir; nous y verrons au moins aussi clairement la maniere de décomposer l'acier, que nous avons vû celle de le composer.





HUITIEME MEMOIRE,

Où par la décomposition de l'acier, on acheve d'etablir que sa difference essentielle d'avec le fer consiste en ce qu'il est plus penetré de parties salines & sulfureuses. Et où l'on donne en même-temps le moyen de raccommoder la plupart des aciers desectueux.

'Objet de tous nos Memoires precedents a Objet de tous nos recents le fer en acier, été d'apprendre à changer le fer pour opéde faire voir ce qui se passe dans le fer, pour opérer certe transformation; dans celui ci nous allons travailler à deffaire notre ouvrage, à ramener l'acier à être fer. Si on croioit ne pas connoître encore assés sa nature, qu'elle n'eût pas paru suffifamment éclaircie par sa composition, sa décomposition va, je crois, la mettre dans toute l'évidence qu'on peut raisonnablement demander. Il est heureux en Physique quand ces deux voyes opposées concourrent à manifester les principes des corps; mais ce qui n'est pas moins heureux icy, c'est que la façon de décomposer l'acier, dont nous voulons parler, fait en même-temps la matiere d'une des parties des plus utiles de notre E e ij

210 L'ART DE CONVERTIR art; & c'est d'abord par rapport à l'utilité dont elle doit être dans la pratique que nous l'allons. considerer.

Nous avons parlé tant de fois d'aciers difficiles à travailler, d'aciers qui après avoir été forgés restent gerseux, qu'on a compris de reste, que c'étoit-là de tous les défauts le plus à craindre, & celui qu'on est le plus souvent exposé à rencontrer; il y a des fers qui, quelque chose qu'on fasse, ne donnent jamais que de ces mauvais aciers, aussi les avons-nous exclus. Mais nous avons vû que les aciers venus des meilleurs fers auront cette mauvaise qualité, si les matieres qui ont agi sur ce fer n'ont pas été emploiées en quantité, & en dose convenables, qu'une trop longue durée de seu peut produire le même mal. Nous avons à la verité tâché de donner des regles; mais comment s'assurer que les Ouvriers seront toujours assés attentifs à les suivre? si cependant ils y manquent, on est exposé à des pertes qui peuvent renverser, des établissements qui eussent été avantageux. Dans les nouveaux établissements tout est à craindre, fur tout parmi nous, dont le caractere n'est pas d'as voir la patience de surmonter les difficultés.

L'acier, en general, est presque toujours moins aisé à travailler que le ser, or dès que l'acier disfere du ser, parce qu'il est plus penetré de parties sus-fureuses & falines, il est naturel de penser que plus l'acier se trouvera chargé de ces parties, & plus il sera disficile à mettre en œuvre. Cet acier dissipation de la company.

LE FER FORGE EN ACIER. 220 cile à travailler, comme nous l'avons repeté tant de fois, est celui qui a soutenu l'action de trop de matieres sulfureuses & salines, ou une action trop longue de ces matieres, c'est à dire, que c'est celuidans l'equel ces matieres se sont introduires en trop grande quantité. Il devient, pour ainsi dire, trop acier, il n'a plus assés de molecules de fubstance merallique, de substance ferrugineuse par rapport aux molecules des matieres étrangeres; les parties metalliques se trouvent trop séparées les unes des autres. Si on chauffe un tel acier, ce qu'il faut toujours faire pour lui donner la forme d'outil, le feu écarte encore les unes des autres des parties déja trop écartées: elles ne tiennent plus asses ensemble pour soutenir le marteau, & rester liées; l'acier se creve, se fend fous les coups, ou au moins reste plein de fentes & de gersures dans les endroits où ses parties étoient. le moins adherantes.

La cause du mal connue met au moins en chemin d'y chercher le vrai remede; il étoit bien naturel de tâcher d'en trouver un qui empéchât d'être: inutiles des aciers qui ne sont devenus tels que par le désaur de prudence, ou d'attention des Ouvrierspour rendre ces aciers plus traitables, moins rebelles, selon le raisonnement précedent, tout se réduisoit à les dépouiller de ce qu'ils s'étoient chargésde trop de soufres & de sels.

L'expedient qui me vint le premier en idée,, & qui sembloit y devoir venir le premier, sur demettre des aciers difficiles à travailler au milieu de

charbons bien allumés, & de leur faire souffrir ce feu aussi long-temps que l'experience le montreroit necessaire, que de la sorte on parviendroit à brûler les soufres & à faire évaporer les sels superflus. C'est beaucoup que le raisonnement mette dans la bonne voye, on n'en doit pas attendre, en matiere de Physique, qu'il fasse tout prévoir. Inutilement, exposai-je mes aciers à un feu long, soit doux, foit violent; ils s'y bruslerent en partie, il y eut un déchet considerable par les écailles qui s'en detacherent, & leurs défauts ne furent point ou peu corrigés. Je ne doutai nullement que si, après avoir soutenu ce feu, ils étoient resté intraitables, que ce ne fut parce que l'huile & les acides du charbon avoient rendu à leurs parties interieures autant de ces matieres que la chaleur leur en avoit enlevé. C'est cette derniere réflexion qui m'a presque conduit en vrai denouement, qui est tout ce qu'on peut désirer de plus simple. Il ne suppose aucun appareil de procedés, aucune complication d'opérations, il n'a rien de ce qui peut donner un air de merveilleux, mais il n'en sera que plus utile pour la pratique. Il falloit enlever à l'acier ses soufres & ses sels superflus, le feu étoit le seul agent, à qui on pût avoir recours; mais il falloit empêcher que les matieres enflammées ne rendissent autant de soufres & de sels à l'acier que le feu lui en enleveroit, c'est ce qu'on devoit esperer d'empêcher dès qu'on feroit extremement chauffer l'acier, sans l'exposer à l'action immeLE FER FORGE' EN ACIER. 223 diate de la flamme. Suivant cette idée, je renfermai des aciers les plus intraitables dans des creufets, ou dans des caisses de terre; je lutai les creusets & les caisses de toutes parts, de façon que la slamme n'y pouvoit avoir aucune entrée: quand ces aciers y eurent soutenu une certaine durée de seu, que nous déterminerons assés précisément dans la suite, ils se laissement travailler aussi aisément que l'on le pouvoit souhaiter; après avoir été forgés, on ner voioit plus sur leurs surfaces ni sentes, ni gerfures.

J'ai repeté plusieurs fois cette experience avec le: même succés; il est cependant arrivé dans quelques circonstances que l'acier s'est écaillé, & cela lorsque: la flamme a pu s'infinuer dans les creusets, ou lorsque le feu à été trop violent. J'ai donc crû devoir chercher à rendre l'opération non seulement plus sûre, mais encore plus prompte. Les experiences qui ne réussissent pas, par rapport à ce: qu'on cherche, ont souvent d'autres usages, quand on veut bien être attentif à leur succés. Lorsque j'ai râté les differentes matieres, par rapport à la conversion du fer en acier, j'en ai éprouvé quelquesunes, que j'ai reconnu entierement incapables d'y contribuer, mais j'ai observé, & j'ai eu soin d'en: avertir dans le premier Memoire, que quelquesunes de ces mêmes matieres étoient propres à adoucir le fer, & qu'elles auroient dans la suite leurutilité; aussi allons-nous commencer à apprendre: à en faire usage. Aiant donc observé que diverses

matieres terreuses & très alcalines augmentoient la soupplesse du ser, il étoit naturel de penser qu'elles rendroient les aciers plus traitables. Les raisonnements rapportés ci - des la devoient sortisser cette idée, des matieres qui boivent avidement les soufres & les sels devoient être propres à dépoüiller l'acier

de ce qu'il en a de trop.

J'ai donc essayé l'effet que produiroient sur l'acier diverses sortes de matieres terreuses; j'ai arrangé dans des creusets quarrés des lits de barres d'acier intraitable, je les ai separés les uns des autres par des lits de ces matieres. Dans quelques creusets c'étoit de la marne en poudre, dans d'autres de la glaife, dans d'autres de cette craye, que nous nommons communément Blanc d'Espagne, dans d'autres de la chaux vive, dans d'autres de la chaux éteinte, dans d'autres du plâtre, dans d'autres du verre pilé, & dans d'autres de la chaux d'os, c'est-àdire, des os brussés au point de se laisser reduire en poudre. Après avoir bien luté les creusets, je leur ai fait soutenir la chaleur que j'ai crû convenable. La plupart de ces matieres ont contribué à rendre l'operation plus prompte, & ont parfaitement adouci les aciers, mais la chaux d'os, & la craye ont pourtant merité la préference.

Les terres qui contiennent plus de sels, comme la marne & la glaise ont eu un estet plus lent, & ont même quelquesois fait écailler l'acier. Le plâtre a encore plus mal réussi; il l'a fait fondre, lorsque j'ai donné une chaleur un peu vive, & LEFER FORGE' EN ACIER. 225 à une chaleur moderée, il l'a fait écailler considérablement. Le verre en poudre ne m'a point pa-

ru contribuer à adoucir l'acier.

Soit qu'on choisisse la chaux d'os, soit qu'on prenne la craye, ou quelque autre matiere terreuse, ce ne sont pas des matieres qui encheriront fort l'operation. La craye coute peu; pour la chaux d'os, nous indiquerons dans la suite de cet ouvrage la façon simple de la préparer, & où on se peut sournir abondamment de quoy la faire; comment il faut la réduire en poudre. On verra alors qu'il n'y a pas à apprehender que la consommation en soit considérable; ce détail se trouvera placé dans un endroit où il est encore plus important qu'ici. Nous ajouterons seulement qu'avec cette poudre on mêlera environ le tiers du poids de poudre de charbon. La raison qui engage à ajouter du charbon se trouvera encore expliquée dans l'endroit auquel nous renvoyons.

Nous avons déja dit que nous avons disposé ces poudres dans des creusets, lits par lits avec les barres d'acier; mais pour le travail en grand, on les mettra dans les fourneaux même où l'on renserme les barres qu'on veut convertir en acier, & cela précisément comme nous l'avons enseigné ailleurs pour faire l'acier; & on lutera les creusets de ces fourneaux avec les mêmes précautions.

A l'égard de la force, & de la durée du feu qu'on doit donner aux barres d'acier pour corriger leur défaut, c'est sur quoy on ne peut pas

Ft

établir de regles generales, elles varieront selont la figure. & la grandeur des fourneaux dont on fera usage, selon la quantité & l'épaisseur des barres qu'on y mettra. Mais ce qui doit tenir lieu de regles plus précises, c'est que pour adoucir l'acier, pour le rendre traitable, il ne faut au plus que le quart de la durée du seu qu'il a fallu pour l'amener de ser à être acier, supposé qu'ons se serve du même sourneau. Nous donnerons pour ant encore une autre regle: plus sûre & plus commode, mais ce ne sera qu'après que nous aurons.

fait quelques réflexions sur le succés de cette opé-

ration. Ce même acier, qui, lorsqu'il a été renfermé dans les creusets, ne pouvoit soutenir le marteau 20 lorsqu'on l'en retire se laisse presque forger comme le fer. Nous avons fait entendre de reste, que ce qui le rend si traitable, c'est que le seu que nous lui donnons lui enleve ses soufres, & ses sels superflus sans lui en rendre d'autres. Reste à examiner pourquoy le succés de l'opération est beaucoup plus prompt, quand des matieres alcalines, comme la craye, & la chaux d'os enveloppent notre acier, que quand il est seul dans les creusets. Quand il y est seul, quand il n'est entouré que d'air, quoyque le feu lui enlevât aussi aisément ses soufres & ses sels, l'acier n'en seroit pas dépouille en aussi peu de temps. Aussi tôt qu'ils sont sortis de l'acier, ils ne s'échappent pas tous des creusets bien lutés où ce metal est renfermés

LE FER FOR GE' EN ACIER. 227 une partie circule apparemment dans ces creusets, l'aciet la reboit, il s'en charge de nouveau; c'est en quelque sorte faire sécher un linge moüillé dans un vase assés bien bouché; le soleil pourroit faire élever en vapeurs l'eau de ce linge, mais une partie de la même vapeur retomberoit bien - tôt dessus; au lieu que les matieres alcalines s'emparent des soufres & des sels que le seu chasse hors de l'acier, comme elles en sont dénuées, elles les conservers.

Le contact immediat de l'acier, & de ces mêmes matieres est encore utile par une autre considération; dès que les soufres & les sels ont été conduits à la premiere surface du fer, ils sont saisis par nos matieres terreuses. Qui a vu enlever une tache de graisse ou d'huile de dessus quelque habit avec de la craye de Briançon, ou quelqu'autre terre grasse, a vû apparemment quelque chose semblable à l'effet de nos crayes & de nos chaux sur la surface de l'acier. La surface extérieure de l'acier, sa premiere couche est donc bientôt dépoüillée des soufres & des sels que le feu y a amenés, nos matieres alcalines les boivent; cette premiere couche de l'acier boit à son tour les soufres & les fels de la feconde couche, jufqu'au centre les parties de l'acier s'ôtent chacune quelque chose pour fournir à l'évaporation qui se fait sur la premiere surface.

Veut on une preuve que tout se passe de la sorte, une preuve qui acheve de démontrer ce que

que nous avons voulu établir jufqu'ici, que l'acier n'est qu'un fer plus penetré de matieres sulfureufes & salines, une seule observation la fournira cette preuve, & fera voir que toute notre opération. ne tend qu'à décomposer l'acier. Si on chausse, trempe & si on casse ensuite un morceau d'acier, qui a soutenu le feu dans nos creusers pendant quelque temps, on voit que route sa premiere couche est pur fer; c'est une bille d'acier qui est enveloppée d'une feuille de fer aussi mince qu'une feuille de papier. Si on pousse l'opération plus loin sur un autre morceau d'acier, si on lui fait souffrir le feu plus. long-temps, on lui trouve une couche de fer plus. épaisse. Une durée de feu encore plus longue ne laisse de l'acier que vers le centre. Enfin si l'on pousse l'opération à bout, l'acier disparoît entierement, le barreau est retourné à sa premiere condition de fer; & ce qui est à remarquer, c'est que cela arrive sans un feu violent, à un degré de chaleur que l'acier soutiendroit sur les charbons le même temps sans changer de nature.

Après avoir donné, par bien des expériences, la maniere de convertir le fer en acier, celles de ce Mémoire nous apprennent la maniere de ramener l'acier à être fer. Nous avons donc sa composition, & sa décomposition: pour rendre le fer acier, nous l'avons, entouré de matieres qui pouvoient lui fournir des soufres & des sels; pour le rendre ser nous l'entourons de matieres qui peuvent boire ces nous l'entourons de matieres qui peuvent boire ces.

mêmes foufres. & ces mêmes fels.

LE FER FORGE EN ACIER 129

Les remarques Physiques ne sont pas aussi souvent inutiles pour la pratique qu'on le croit communement. Nous verrons dans la suite de grands usages de celles-ci; à present nous en tirerons la regle la plus utile pour déterminer la durée du feu qu'on doit faire soûtenir aux aciers dont on veut corriger les défauts. Je suppose que pour adoucir l'acier, pour le rendre traitable, qu'on l'a renfermé dans le même fourneau que nous avons décrit pour faire cet acier, ou qu'on s'est servi de quelqu'autre fourneau de dedans lequel on peut, quand on yeur, retirer une barre fans déranger les autres. Pour se conduire sûrement, après quelques heures de feu, on tirera une barre d'acier du fourneau, on la trempera, & on la cassera ensuite: si tout au tour de sa cassure on apperçoit un cordon de fer,il est temps de tout retirer du fourneau; si ce cordon n'y est point encore, il faut continuer le feu, & repeter l'épreuve sur une nouvelle: barrea

Les aciers adoucis, rendus traitables au moyent de notre opération sont donc tous enveloppéss d'une espece de feüille de ser très-mince. Peut-être regarde-t-on cette conséquence comme un grand inconvenient; peut être pense-t-on qu'il ne faut pas tant saire valoir un secret qui corrige des désauts pour en donner d'autres? Mais loin que l'ont doive reprocher à notre opération la couche de ser mince dont elle recouvre l'acier, on doit l'estimer comme un de ses meilleurs essets. Se comme

230 L'ART DE CONVERTIR celui qui dédommage de reste de la petite dépense

où elle engage.

Il est vrai que les barreaux ou billes d'acier dans desquelles il reste du ser, sont regardés comme défectueuses par les Ouvriers; & ils ont raison; mais c'est que le fer n'y est pas placé, comme dans celles qui ont souffert nos recuits. Dans les aciers ordinaires le fer y est par veines irrégulieres, & qui fouvent occupent le centre, ou qui en sont proche ; là il ne peut être que nuisible ; quand on vient a applatir la bille pour en faire un outil tranchant, il arrive que le fer se trouve en partie dans le tranchant même, ce qui le gâte. Mais la feüille de fer mince, & égale, qui enveloppe simplement nos aciers recuits ne peut jamais nuire; elle ne se trouve jamais dans l'outil quand il est fini; elle est si mince qu'elle peut à peine fournir aux écailles qui se détachent de l'acier pendant qu'on le forge pour en faire un outil; & quand il en resteroit quelque chose, ce qui resteroit, se trouvant à la surface, seroit emporté par la lime.

Au lieu donc de regarder cette couche de fer comme nuisible, nous conseillons de la rendre plus épaisse que l'adoucissement de l'acier ne le demande; il y a même des cas où il sera avantageux de l'avoir très-épaisse. Si les Ouvriers se conduissient ordinairement par raison, dès qu'il auroient essay des aciers enveloppés de ser, ils les demanderoient préferablement aux autres; mais il faut plus d'un jour, avant de les accoutumer à trouver bon ce

LE FER FORGE' EN "ACIER. 231 dont ils ne sont pas dans l'habitude de se servir; il est même difficile de les déterminer à éprouver; mais pour peu qu'ils éprouvent, ils trouveront aux aciers recuits bien des avantages sur les autres, en voici quelques-uns. 1º. Les aciers fins veulent être chauffés avec une grande attention, ils soutiennent difficilement le degré de chaleur, qu'on a souvent besoin de leur donner, ils se brussent; quand ils seront couverts de fer, ils se brussent; quand ils seront couverts de fer, ils se brussent il qua beaucoup de cas où on est obligé de ses en couvrir.

2°. Quelque outil qu'on fasse comme rasoirs, ciseaux, couteaux, canifs, on a beaucoup'à travailler à la lime; mais la lime mord plus aisément sur le fer que sur l'acier, ce sera donc une commodité d'avoir à limer du ser, plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser, plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser, plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser, plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser plûtôt que de l'amodité d'avoir à limer du ser plus plus de l'amodité d'avoir à l'amod

cier, quoyqu'on fasse un outil d'acier.

3°. Mais un des avantages des plus considérables de nos nouveaux aciers, c'est qu'il épargneront bien les façons de corroyer & de faire des étoffes. Ce n'est guére qu'avec des étoffes que les Couteliers sont des taillants qui doivent être les plus viss, comme sont les rasoirs, &c. Pour composer ce qu'ils appellent étofses, ils forgent séparément cinq lames d'acier de qualités différentes, une de l'acier le plus sin, deux d'aciers mediocres, & deux des plus gros aciers; ils renserment la lame d'acier sin entre les deux lames d'acier médiocre, & celles-ci entre les deux lames d'acier grossier, ils les soudent, c'est-à-dire, qu'ils les chaussent, &c.

232 L'ART DE CONVERTIR forgent jusqu'à ce qu'elles fassent corps, & c'est ce qu'ils appellent étoffe. Nous examinerons dans l'Art de la Coutelerie la raison de ce procedé, mais à present nous voulons seulement faire remarquer qu'il tend à composer une barre d'acier de trois degrés de finesse differente. L'étoffe est graduée par trois degrés sensibles, les Ouvriers ne peuvent pas pousser cette graduation plus loin. Les recuits que nous donnons à nos aciers pour corriger leurs défauts, sans autre manipulation, en font des étoffes graduées par degrés insensibles, & infiniment variés. La surface est fer, ce qui est proche de cette surface est sans doute moins acier, acier moins fin, que ce qui en est un peu plus éloigné. La finesse de l'acier va en augmentant insensiblement jusqu'au centre. C'est donc-là la plus par-

4°. Il y a une infinité d'outils & d'instruments sur tout dans la Taillandrie, qu'on est obligé de faire d'aciers soudés entre deux sers, pendant qu'on soude ainsi l'acier, on l'assoibit, quelquesois on le brusse, & souvent on le soude mal; qu'on prolonge la durée de nos recuits, & on aura des aciers enveloppés de couches de ser aussi épaisses qu'on souhaitera. L'acier sers certainement plus parsaitement soudé à ce ser, que ne l'est jamais l'acier qu'on a mis entre deux sers, & on épargne-

ra cette façon.

faire de toutes les étoffes.

5°. En lisant les Memoires précédents & surtout le sixième, on aura sans doute remarqué que les

LE FER FORGE'EN ACIER. 233 barres qui ont été autrefois fer, ne deviennent jamais également acier dans toute leur épaisseur, ce qui approche le plus du centre l'est toujours moins que ce qui en est plus éloigné : c'est cependant dans le centre des barres où il seroit à souhaiter que l'acier fût le plus fin, mais on n'ose faire prendre au centre le dernier degré de finesse, de crainte de rendre la surface trop peu traitable. Au moyen de nos recuits on n'a plus à apprehender que le centre soit un acier trop fin ; ils donneront à l'acier une gradation toute contraire à celle qu'il avoit en sortant du fourneau où il a cessé d'être fer, & la plus favorable gradation; ce qui sera près des bords deviendra par degrés acier moins fin, que ce qui approche plus du centre.

Ce n'est pas au reste sur les seuls aciers venus de barres de ser qu'opérent nos recuits, ils produisent un esset pareil sur ceux qui viennent immédiatement des sontes; ils peuvent servir à raccommoder quantité d'aciers que nos Ouvriers ont été obligés de jetter au rebut. En un mot il n'est guére d'aciers que ces recuits ne puissent adoucir, mais il n'en est point qu'ils ne ramenassent à être entierement ser, si on les sait agir assés long-

temps.

Il y a des aciers que les recuits ne peuvent qu'un peu raccommoder, & qu'ils ne sçauroient jamais rendre aisés à forger; ce sont ceux qui sont venus des mauvaises especes defer, dont nous avons donné le caractere ailleurs. Les parties de ces sers

tiennent naturellement mal ensemble, on ne sçauroit les séparer les unes des autres par l'introduction d'une nouvelle matiere, quelque peu qu'on les sépare, qu'on les sépare trop. A peine les premieres couches de quelques-uns de ces sers commencent - elles à devenir acier, qu'elles ne peuvent plus soussir le marreau sans se gerser de toutes parts. Nous avons fait observer que ces sortes de fers sont d'un tissu moins serré, plus spongieux que celui des autres, il y en a qui paroissent même tels à la vûë simple; leurs molecules ou lames, sont séparées par des vuides sensi-

blement plus grands.

Lorsque j'ai parlé des premieres tentatives que j'ai faites pour rendre les aciers traitables, j'ai die que je n'y avois pas réussi en les exposant immediatement à l'action du feu; cette proposition generale a besoin de quelque explication, car lorsque le feu que j'ai fait agir immédiatement sur les aciers a été long, sans être excessivement vif, il les a rendus plus faciles à travailler, mais ç'a été avec un déchet considérable; les premieres couches des barreaux s'en sont allées en écailles. J'aimis de ces aciers dans un de ces fourneaux où on fait les essais de la teneur des mines, le feu n'y est point entretenu par le mouvement du souflet, il y est assés doux, les barreaux sont restés. une journée entiere exposés à son action; quand on est venu à les forger, il y a eu plus du tiers de diminution, & cependant la couche de fer dont ils LE FER FORGE' EN ACIER. 235 font restés enveloppés étoit à peine assés épaisse pour être sensible; c'en est assés pour faire voir que l'action immediate du feu est entierement à rejetter.

Cette experience & toutes celles qui la précedent nous apprennent pourquoy on affoiblit les aciers fins en leurs donnant plusieurs chaudes, & pourquoy une seule chaude pousée a un trop grand degré de seu, en fait ce que les Ouvriers appellent des aciers pâmés, ce qui est à proprement parler les détruire, les tamener à être ser une violente chaleur peut produire subitement l'effet que nos recuits doux ne produisent qu'à la

longue.

J'ai crû devoir éprouver si au moyen de recuits pareils à ceux que nous donnons aux aciers intraitables, on ne rendroit pas les mauvais sers propres à devenir de bons aciers. J'ai donc fait recuire de ces sers, & après qu'ils ont été sortis du recuit, je les ai remis au sourneau entourés de matieres qui les ont converti en acier; mais ils sont toujours devenus de mauvais aciers. Le recuit emporte bien une partie des sels ou des soufres qu'ils avoient de trop, mais il ne leur ôte pas la disposition qu'ils ont de s'en abreuver excessivement; quand on les entoure de matieres qui peuvent leur en sournir, comme on le sait lorsqu'on travaille à les convertir en acier, ils en prennent au delà de ce qu'ils en devroient prendre.

Au reste il seroit assés inutile d'entrer dans le

LE FER FORGE'EN ACIER 236 détail des frais ou engageront les recuits qu'on employera pour corriger les défauts des aciers, il est aisé de juger, par ce qu'il en coute pour convertir le fer en acier, qu'ils n'iront pas loin. Le recuit ne fçauroit couter le quart de la dépense qu'a couté la conversion, & rendra bons des aciers qui eussent resté en pure perte.





NEUVIEME MEMOIRE,

Sur l'analogie qu'il y a entre les procedés au moyen desquels on tire des aciers immediatement des fontes, & ceux qui changent le fer forgé en acier. Sur une maniere de faire de l'acier de fer forgé, dont nous n'avons point encore parlé; & pourquoy il est plus aisé de porter les aciers de fer forgé au point de perfection où on les veut, que ceux qui viennent des fontes.

E fer qui se charge d'une certaine quantité, de matieres sulfureuses & salines devient acier, l'acier qu'on a dépouillé de ces mêmes matieres redevient sers qu'oy que ces propositions puissent à present être prises pour des principes, il est pourtant bon de voir, comment elles s'accordent avec les differentes pratiques, au moyen desquelles on fait l'acier, Nous avons dit, dans le premier Memoire, qu'on le tire quand on veut immediatement des sontes, c'est même la façon generale; avec les mêmes sontes, sans addition d'aucune matiere, on peut saire ou du ser doux ou de l'acier, en suivant des procedés differents, maissippe de la cour de la course matiere, en suivant des procedés differents, maissippe de la course maiser de la course de la

G g iij

qui peut-être ne le paroîtroient pas assés, pour qu'on dût attendre des differences aussi considerables qu'on les trouve entre le fer & l'acier, si on connoissoit moins, que nous connoissons à pre-

sent, le principe de ces differences.

La fonte de fer, cette matiere qu'on a tirée de la mine par la premiere fusion, est souvent plus dure que l'acier le mieux trempé, elle est incapable de soutenir le marteau soit à chaud, soit à froid; nous ne nous sommes pas proposés, dans ces Memoires, d'expliquer en détail toutes les opérations qui la ramenent à être un fer forgeable & doux, ni celles qui la changent en acier, tout cela est réservé pour un plus grand ouvrage que celui-ci ; mais pour avoir des idées plus claires, plus completes sur la nature du fer & de l'acier, nous ne pouvons guére nous empêcher de faire voir ici l'analogie qu'il y a entre les aciers tirés immédiatement des fontes, & ceux qui sont venus de fer forgé : de quelque façon qu'ils soient faits, le point essentiel est de voir qu'ils sont toujours pénetrés d'une plus grande quantité de soufres & de fels que le fer. Nous venons à la verité de dire qu'on fait quelquefois des aciers avec la fonte sans lui ajouter plus de ces sortes de matieres, que quand on en fait du fer; & on n'en sera pas surpris dès qu'on sçaura que la fonte en a de reste. Comme nous avons décomposé l'acier pour le ramener à être fer, on décompose aussi la fonte pour la rendre fer doux,

LE FER FORGE' EN ACIER. 239 ou pour la rendre acier; mais on la décompose davantage, on lui ôte plus, quand on la rend un fer doux.

Pour développer davantage cette idée, & pour la prouver en même-temps, remontons encore une fois jusqu'à la mine & disons encore une fois que route mine de fer est un mêlange de parties terreuses, de parties ferrugineuses & de parties sulfureuses & salines. Les soufres & les sels abondent dans toutes les mines des métaux, il faut fouvent leur enlever une partie considérable de leurs soufres avant d'avoir les parties metalliques séparément. Il y a même des mines de fer, comme de celles des autres metaux, qu'on fondroit avec trop de déchet, si on ne commençoit pas par les rotir, c'est-à dire, par brusser à seu doux une partie de leurs soufres. Parmi ces mines, il y en a qui, pendant qu'on les rotit; répandent une odeur qui est précisément la même que celle que répand le soufre commun pendant qu'il brusle: Que les mines de fer aient été roties, ou qu'elles ne l'aient pas été, elles ont encore confidérablement de soufres quand on les jette dans le fourneau; là se fait leur fusion; & ce qu'elle opére principalement, c'est qu'elle met les parties metalliques en état de sé séparer des parties terreuses. Ces dernieres plus legeres surnagent après avoir été réduites en une espece de verre ; on donne un écoulement continuel à ce verre pour le retirer de dessus le fluide metallique;

mais pendant cette premiere fusion les parties metalliques ne laissent guére échapper de matieres sulfureuses & salines, ou n'en laissent pas échapper à beaucoup près assés; le feu n'en peut guére enlever au fer qui est en bain, il n'a au plus de prise que sur la surface supérieure du liquide. On fait couler hors du fourneau cette fonte, on la laisse figer ; elle est un fer encore mêlé avec quelques matieres terreuses, car la séparation de toute cette espece de matiere n'a pas pû être exactement faite, mais elle est surtout un fer trèspenetré de soufres & de sels. Ce qu'il y a à faire pour affiner cette fonte, pour la mettre en état de souffrir le marteau à chaud & à froid, c'est de la dépouiller d'une partie de ce qui lui est resté de mariere terreuse, de brusler ses soufres, & lui enlever ses sels superflus, après quoy les parties metalliques étant moins séparées les uns des autres tiendront mieux ensemble: mais on brusle--ra plus ou moins de soufres, on lui enlevera plus ou moins de sels, selon qu'on la voudra rendre ou du fer, ou de l'acier.

Si on purge bien la fonte de sa partie terreufe, nous dirons dans un moment qu'on y parvient en la fondant une seconde fois, cette sonte épurée de parties terreuses, mais très-chargée de soufres & de sels pourra être regardée comme acier; mais comme l'étant trop en quelque sorte, & étant par là intraitable. Les sers autresois malleables, qui après être devenus aciers, sont penetrés abon-

damment

LE FER FORGE' EN ACIER. 241 damment de nouvelles matieres sulfureuses & salines, ne peuvent plus soutenir le marteau; ils sont devenus trop acier; ils se sont rapprochés de l'état de la fonte. Il y a plus, si on veut venir à bout de fondre du fer, ou de l'acier, les rendre fluides une seconde fois, il leur faut joindre de nouvelles matieres sulfureuses, & après la fusion ils sont retournés à être une fonte qui approche de celle qu'ils ont été autrefois. Cette nouvelle fonte ne sçauroit soutenir le marteau, on ne viendroit à bout de la rendre malleable, soit à chaud. soit à froid, qu'aprés lui avoir enlevé ses soufres superflus; la fonte ordinaire, la fonte naturelle est dans le même état que cette espece de fonte artificielle, c'est pour abonder trop en soufres, & en sels, que ses parties tiennent si peu ensemble, que quoyque très dure, elle est très cassante. L'acier est plus aisé à ramollir par le feu que le fer, la fonte est plus aisée à ramollir que l'acier ordinaire.

Il ne manqueroit rien à la fonte pour avoir les caracteres de l'acier, si elle s'endurcissoit à la trempe. Les sontes blanches ont un degré de dureré qui égale, & surpasse même souvent celui des aciers trempés, de sorte qu'il n'est pas aisé d'essayer avec la lime si sa dureté augmente par la trempe; mais il y a des sontes grises qui sont limables. J'ai chausfé de ces sortes de sontes grises, je les ai trempées rouges; aprés la trempe la lime ne mordoit plus, où mordoit très difficilement sur les mêmes endroits qu'elle usoit facilement avant qu'ils eussent

Hh

été trempés. On peut donc regarder les fontes, & sur lout les fontes bien purgées de toutes matières terreuses, ou celles qui sont les plus blanches, comme de veritables aciers, mais les plus intraitables. Quand les sontes grises ne prendroient pas autant de dureté à la trempe que les excellents aciers, ce ne seroit pas qu'elles manquassent des sous les sur caracterisent l'acier, ce seroit la faute des parties terreuses, dont elles sont tropchargées; ces parties ne sont point acier, & quoyque virrisées elles cedent à la lime, comme le verre lui-même y cede. C'est donc beaucoup que ces sortes de sontes augmentent sensiblement en dureté lorsqu'on les trempe, c'est une preuve que leurs grains metalliques sont très acier.

De sorte que si on conçoit une progression composée de termes qui expriment les disterents états du ser & de l'acier; je veux dire de termes qui expriment des masses de matieres serrugineuses, dont les parties sont de plus en plus liées ensemble pour résister au marteau pendant qu'on les forge, & qui en même-temps ont toujours moins de parties sulfureuses & salines que les masses qui les précedent, si, dis-je, on conçoit une pareille progression, la sont bien épurée, bien blanche, en sera le premier terme; elle est le plus haut degré de l'acier. Si on brusse les soufres de cette sonte, mais seulement jusqu'à un certain point, on aura le second terme de la progression, qui sera un acier intraitable, qui restera

LE FER FORGE EN ACIER. 243 plein de gersures; mais qui pourtant étant chaud pourra un peu résister au marteau, au lieu que la fonte n'y réfistoit point du tout; & qui trempé sera extremement dur. Si on surchausse cet acier intraitable, si on lui enleve de ses matieres salines & inflammables, on le ramenera au troisiéme terme de la progression à être de l'acier aisé à travailler, & qui pourra prendre de la dureté à la trempe. Si cet acier, aisé à travailler, est ensuite chaussé trop violemment, mais seulement jusqu'à un certain point, il donnera, pour le quatriéme terme de la progression, un acier surchauffé, c'est-à-dire, un acier aisé à travailler, mais incapable de s'endurcir suffisamment par la trempe. Enfin on aura pour cinquiéme terme de cette progression, ce que les Ouvriers appellent de l'acier pâmé, ou du fer, si on chauffe encore trop fortement l'acier qui avoit été surchauffé.

Quoyqu'on ne puisse ramener la fonte à être fer ou acier, sans la saire passer par les états moyens de notre progression, on ne la voit pas paroître sous ces disserntes formes dans les forges où on la travaille; on la fair passer tout de suite à être acier; & de même, on la réduit sans la sortir de l'affinerie à être fer doux; mais les passages que nous avons indiqué n'en sont pas moins réels pour n'être pas apperçus, ni être à portée de l'être. Pour nous en convaincre, voyons en gros, en quoy dissert les procedés, qu'on suit pour la rendre acier.

Hhij

Veut-on faire du fer, & sur tout du fer bien doux, on prend par préference des fontes blanches. Cette fonte à été moulée en forme de gueufe; un des bouts de la gueuse est placé au dessus de l'affinerie qui est une espece de grand creuset quarré, formé par des plaques de fer, qui n'a que sept à huit pouces de profondeur. L'affinerie est remplie de charbon, il y en a même assés pour couvrir le bout de la gueufe; deux grands souflets entretiennent un feu violent qui ramollit le bout de la gueuse, qui la fait fondre; elle laisse tomber des goutes, comme on laisseroit tomber le bout d'un bâton de Cire d'Espagne posé au dessus. d'une bougie. Un Ouvrier tient dans cette affinerie un grand Ringard, avec lequel il raffemble la mariere qui y tombe, il la paîtrir, il la retourne, & en forme une masse du poids de 80 à 90 livres qui est appellée dans les forges une Loupe. Cette matiere, soit avant qu'elle ait pris la forme de Loupe, soit quand elle l'a prise, est environée de charbon allumé; le vent des soussets fait circuler la flamme de toutes parts au tour de la loupe; il n'y a même aucune partie de la masse contre laquelle elle ne soit dardée violemment. Mais ce à quoy il y a sur tout à faire attention ici, & ce que nous ne retrouverons point quand on voudra faire de l'acier avec de pareille fonte, c'est la façon de paîtrir la fonte & la loupe avec le Ringard : au moyen de cette manœuvre toutes les parties de la fonte sont successivement exposées à

LE FER FORGE' EN ACIER. 245 l'action immédiate de la flamme. Lexpérience a appris que mieux la loupe a été paitrie, mieux elle a été chauffée, & plus long-temps, & plus doux est le fer qu'on en tire ; mais aussi moins on en a. On brusle plus les soufres, on emporte mieux les sels, mais en même-temps on brusle plus de fer; aussi plus on fait le fer doux, fur tout avec des fontes médiocres, & plus on trouve de déchet. On imagine bien que pendant que la loupe a été tenuë dans l'affinerie, qu'une grande partie de ce qui lui restoit de matiere terreuse, de matiere vitriffiée s'en est séparé. Cette matiere est plus aisée à ramollir que le fer; elle en est encore exprimée quand on porte la loupe fous le gros marteau qui pese un millier, & quel. quefois jusqu'à 1500 livres; on y forge cette loupe à diverses reprises, après lui avoir donné à chaque fois une nouvelle chaude, comme on la donne à toute barre de fer qu'on doit forger.

Veur on faire de l'acier, on peut le faire avec des fontes blanches; mais on en prend par préference de mediocrement grises, c'est à dire, de celles qui ne sont pas les plus pures: ce n'est pas qu'on ait envie de laisser plus de matiere terreuse & vitrissée à l'acier qu'au ser, mais c'est qu'on ne peut pas emploier un seu si violent pour séparer cette matiere de la sonte, qui est destinée à être acier, que de celle qui est dessinée à être r; & quand elle en a eu un peu davantage, il est plus aisé de l'en purisser par un seu doux.

246 L'ART DE CONVERTIR Les methodes qu'on suit pour affiner la fonte, qu'on veut rendre acier, ne sont pas aussi uniformes que celles qu'on pratique pour la rendre fer; en general elles conviennent en ce qu'on place le bout de la gueuse, ou de la masse de fonte au dessus d'une affinerie beaucoup plus profonde. Il y a des pays où ce creuset, cette affinerie a plus de deux pieds, ou deux pieds & demi de profondeur. On laisse tranquille la fonte qui est tombée dans ce grand creuset, elle est simplement couverte de charbons allumés; la flamme des souflets n'est dardée que contre la matiere qui est à fondre : quand l'affinerie contient la quantité qu'on veur de matiere fonduë, c'est-à-dire, ordinairement, quand elle en est pleine, on arrête les souflets. Dans quelque pays on débouche le bas du creuset ou de l'affinerie pour la faire couler, & la mouler groffierement en plaques minces; en d'autres pays on la laisse figer dans l'affinerie même; à mesure qu'une couche, de l'épaisseur d'environ un pouce, s'est figée, on l'enleve. Mais avant de commencer à enlever ces couches de fer, on enleve d'autres couches de matiere vitrifiée qui l'ont surnagé, & qui se sont refroidies dessus. Si on a donné écoulement à la fonte, on trouve sur sa surface une couche d'une pareille matiere. Cette manipulation, de quelque façon qu'on la varie, tend donc à épurer la fonte de sa matiere terreuse, mais sans lui ôter beaucoup de ses parties sul-

fureuses & salines. Il y a même une pratique en

LE FER FORGE' EN ACIER. 247 usage dans les endroits, où l'on fait le meilleur acier de fonte qui semble n'avoir pour but que de rendre à la fonte ce qu'elle pourroit perdre de ces sortes de matieres pendant la fusion. Les parois de l'affinerie, qui sont tantôt de plaques de ser, tantôt de briques, sont revêtués d'une couche de charbon pilé; de sorte que la sonte est en susion dans une espece de creuset de poudre de charbon. Nos expériences du premier Memoire ont fait voir qu'un pareil creuser pourroit seul sournir au ser de quoy le rendre acier.

Il y a même des Ouvriers qui jettent dans leurs affineries des cornes, de la suye, & d'aurres matieres pareilles, l'effet qu'elles produisent n'a passmême besoin d'être indiqué; on voit suffisamment ce qu'elles peuvent sournir à la fonte.

Quoyqu'il en soit de ces pratiques plus raffinées, qui ne sont rien à l'objet principal que nous suivons; la sonte qui a été affinée par une seconde suson, est portée ensuite à une affinerie, à une chausterie, là il la saut chauster au point nécessaire pour faire évaporer asses de parties salines & sussituereuses pour que les parties metalliques ne soient plus trop écartées, pour qu'elles puissent tenir entemble. Comme c'est l'unique ouvrage qui reste à faire, que dans cette opération, on n'est pas obligé de mettre la matiere vitrisée en état de se dégager, comme lorsqu'on a voulu faire du ser, om a sest pas obligé de donner un seu si violent; que

que le feu l'a mise en état de soutenir le marteau; mais pendant qu'elle chausse on ne la paitrit point, comme on a paitri la loupe dont on a voulu faire du fer.

Le grand point est de tirer du feu à propos la masse de matiere; si elle l'a trop souffert, elle sera fer ; & quelque précaution qu'on prenne, il arrive presque toujours qu'une portion de cette masse, qui en fera tantôt le quart, tantôt le tiers, ne donnera que du fer. Il est impossible que tout ait chauffé également, & tout ce qui aura trop chauffé sera fer; un bout de la barre, qui sera forgée de cette matiere, la sera, & un autre bout se trouvera acier. Si le fer & l'acier pouvoient toujours se placer ainsi séparément, ce ne seroit pas un grand mal; mais le vrai mal, le grand inconvenient de cette façon de faire l'acier est qu'on ne peut guére s'assurer qu'une barre ne soit pas fourrée de veines de fer, qui tantôt seront plus proches du centre, & tantôt plus proches de la surface, selon l'endroit où les parties ferrugineuses qui auront eu trop de seu se seront trouvées, & selon l'endroit où les coups de marteau les auront forcé à se placer.

De là on peut conclure qu'il est bien plus difficile de faire avec la fonte des aciers où il ne reste point de veines de ser, qu'il n'est dissicile d'en faire d'exempts de ce désaut en convertissant des barres de ser forgé en acier; on est tou-

jours

Am.

LE FER FORGE'EN ACIER. 249 jours le maître de transformer les barres de fer jus-

qu'au centre.

Dans la plûpart des forges à acier, quand la fonte affinée, la fonte qui a été fonduë une seconde fois, est remise au seu, les Ouvriers jettent dessus du sable, ou quelque matiere vitrifiée, réduite en poudre, les crasses des sontes fournissent cette derniere matiere: le sable, ou cette poudre se fondent, ils enduisent la masse metallique, & empêchent que l'action du seu ne la
chausse trop, ou qu'il ne la réduise trop en ser.

Les aciers faits de fer forgé, & même les aciers de fonte, dont nous venons de parler, sont des ouvrages de l'Art, on peut les appeller des aciers artificiels; mais il semble qu'on peut donner le nom d'aciers naturels à ceux qu'on tire de ces fontes qui n'ont jamais coulé hors du fourneau; tels que sont les aciers du pays de Foix, ceux des environs de Foderberg en Allemagne, &c. Nous avons remarqué au commencement du premier memoire, qu'on laisse refroidir ces fontes dans le fourneau même, où a été fonduë la mine qui les a fournies; que ces masses de fonte y prennent une forme ronde qui tient de la boule applatie, ou du gâteau; qu'on la coupe en divers morceaux selon des lignes paralleles à un de ses diametres. Ces differents morceaux sont portés immédiatement à la chaufferie; on les en retire pour les forger en barres: Les barres venues des morceaux pris vers le milieu sont presque pur fer, & les barres ve250 L'ART DE CONVERTIR
nuës des morceaux pris près des bords sont acier, quoyque chaussées & forgées précisément de la même maniere. Le singulier est que ce qui se trouve près de la circonference de la masse donne de l'acier, pendant que le reste donne du fer. La cause de ce fair se tire pourtant très naturellement de ce que la sonte propre à faire l'acier est plus sluide; ses sousres la rendent telle; ce qui a été plus suide, ce qui a été plus propre à faire l'acier a dû couler plus loin, & par conséquent se trouver plus près des bords. Les morceaux détachés de la masse, ceux qui ont coulé encore plus loin, donnent, au rapport des Ouvriers, de meilleurs aciers.

que le reste. Il y a une maniere de convertir le fer en acier, dont nous n'avons point parlé, qui est enseignée par Vanoccio dans sa Pirotechnie livre I. chapitre 7. qui merite bien que nous en dissons quelque chose; elle auroit pû paroître difficile à expliquer, fi on n'avoit pas les notions que nous avons données de la nature du fer, de celle de l'acier, & de celle de la fonte. On tient en fusion une certaine quantité de fonte, dans cette fonte en bain on plonge du fer forgé, on l'y laisse tremper quelque temps, quand on l'en retire, on le trouve acier. J'ai fait cette expérience avant de l'avoir luë dans Vanoccio, & il n'étoit presque pas possible que je ne la fisse pas, aiant tenu tant de fois de la fonte de fer en fusion; pendant que cette fonte étoit en fusion, en bain, mille circonstances de-

LE FER FORGE' EN ACIER. 251 mandoient qu'on y plongeat des verges, ou de gros fils de fer pour la remuer : or le fer qui avoit trempé à plusieurs reprises dans la fonte se trouvoit acier en entier ou en partie. J'ai ensuite fait à dessein la même expérience, en tenant au milieu de la fonte en bain des morceaux de fer tantôt plus, & tantôt moins de temps. Mon dessein n'est pas de m'arrêter ici à toutes les circonstances de cette façon de convertir le fer en acier, qui est encore pratiquée en quelques pays. Je n'ai pas même fait sur cette matiere toutes les expériences que je pense nécessaires ; je l'ai éprouvée sur quelques especes de fer, mais je ne l'ai pas éprouvée sur assés d'especes; je n'ai pas même tenu les fers en fusion dans les differentes especes de fontes, que je crois devoir être essayées. Je n'ai point fait à ces fontes les additions des differentes matieres qu'on y peut faire; en un mot, je crois qu'elle merite encore un travail reglé & suivi, dont je ne me tiens pas quitte; mais j'avertirai ceux qui en voudront faire les expériences, & qui commenceront, comme il est toujours plus sage, par les faire en petit, qu'ils ne s'étonnent pas si ils trouvent un dechet considérable. Un morceau de fer qui ne fera pas plus gros que le petit doigt, étant tenu dans la fonte fluide pendant un quart d'heure, ou une demi heure, y perdra une partie considérable de son volume, s'y fondra lui-même en partie; mais ce qui sera resté sans se fondre, sera acier entierrement, s'il a demeuré assés long-temps plongé dans la

L'ART DE CONVERTIR

fonte. Quand on fera la même expérience plus en grand, que le fer, qu'on tiendra au milieu de la fonte, aura un pouce & demi en quarré ou davantage, il ne se convertira en acier que dans un temps beaucoup plus long proportionnellement; mais ne sera pasavec une diminution proportionnelle. Le fer le plus gros ne se fondra pas comme le plus mince, & plus il sera gros, & moins il s'en fondra.

J'ajouterai cependant encore qu'il m'a paru qu'il y aura ici un choix à faire des fers, comme pour nôtre autre conversion du fer en acier, que j'en ai trouvé, qui avoient été transformés au milieu de la fonte, qui sont devenus gerseux, comme ceux qui ont été transformés au milieu de nos compositions, & qu'au contraire d'autres fers y sont devenus

des aciers trés aisés à forger.

Mais pour revenir à la cause de cette transformation, elle se déduit si naturellement de ce que nous avons établi, qu'elle serviroit même à le prouver, s'il étoit besoin de nouvelle preuve. Le ser avide des soufres boit une partie de ceux de la sonte qui en a plus que lui, après les avoir bûs, après s'en être chargé, il se trouve dans cet état moyen que nous appellons acier; il a plus de soufres & de sels qu'il n'en avoit étant ser, & en a moins que la sonte. Il peut se rencontrer des sers, où les parties fulsureuses s'engagent moins aisément, & des sontes qui les retiennent mieux; l'une ou l'autre de ces circonstances, on toutes les deux ensemble peuvent



LE FER FORGE' EN ACIER. 253 faire naître bien des varietés dans le fuccés des expériences.

Quoyqu'il en soit cette derniere maniere de faire l'acier meriteroit fort qu'on cherchât à la perfectionner; mais il n'y auroit pas moins à travailler pour faire mieux réussir les aciers que nous tirons des fontes, on y parviendroit peut-être, si on se donnoit la peine de faire les experiences que cette matiere merite. J'ai voulu le tenter, mais j'ai été forcé d'abandonner mon projet; Je ne me suis pas trouvé à portée de faire des essais en grand, & de quelque façon que je m'y fois pris, je n'ai pu furmonter les difficultés qui se sont présentées dans le travail en petit. Je me suis servi d'une forge ordinaire avec un seul sousset double; j'y faisois fondre & affiner trois à quatre livres de fonte à la fois, sur un. si petit volume la diminution est très considérable; quelquefois je n'ai pu parvenir à retirer le quart de mon poids en fer, ou en acier forgé; pour l'ordinaire je n'en ai eu que la moitié, & rarement en ai je eu. les trois quarts. En petit, il y a proportionnellement plus de surface exposée à se brusser qu'en grand; plus de fonte proportionnellement se mêle avec les parties du charbon qui sont vitrifiées, par conséquent il y en a plus de réduites en machefer.

L'inconvenient du dechet ne m'eût pourrant pasarrêté, il m'eût suffi de parvenir à faire de meilleurs aciers; lorsqu'on les eûtfait en grand, en suivant la même methode, ce n'eût pas été avec la mê-



254 L'ART DE CONVERTIR me perte, mais en travaillant une si petite masse, il est bien difficile d'empêcher qu'elle ne chausse trop quelque part; & selon nos remarques précedentes ces endroits trop chauffés se trouvent fer, souvent même la masse entiere se trouve trop chaussée. De-là il m'est arrivé bien des fois, qu'après avoir affiné une certaine quantité de fonte & l'avoir partagée en deux parties égales, que je ne remettois à la forge que l'une après l'autre; il m'est arrivé, disje, qu'une de ces parties se trouvoit toute acier, & l'autre entierement fer ; quoyque j'eusse tâché de les placer semblablement & de leur donner un feu à peu près égal, j'avois été bien éloigné d'y réussir. Mais plus ordinairement il m'est arrivé que les barreaux ou petites billes que je tirois de ces fontes étoient partie acier, & partie fer.

En general pourtant j'ai trouvé moins de fer, & plus d'acier, lorsque j'ai eu attention que la masse de fonte sût bien enveloppée de matiere vitrissée,

de sable fondu.

Il y a sur tout deux choses ausquelles on doit s'attacher pour saire de bons aciers avec les sontes. La premiere, c'est de bien assiner les sontes, de les bien purger de leurs parties purement terreuses. Les aciers seront d'autant moins durs, qu'il y sera plus resté de cette partie terreuse, puisqu'elle est moins dure que l'acier, & qu'elle ne prend point la rrempe. Nous avons déja eu lieu de soupçonner que la matiere des aciers saits de sonte n'est pascaussi bien purissée des matieres terreuses ou vi-

LE FER FORGE EN ACIER. 255. trifiées, que l'est la matiere des barres de fer; ce soupçon sera peut être fortissé si on fait attention que le commun des aciers de sonte, n'ont pas autant de dureté que les aciers ventus de fer sorgé; il paroîtra probable que c'est qu'il est plus reste de matiere terreuse dans les premiers, que dans les seconds, parce que la sonte du ser a été mieux assinie que celle de l'acier. Tout paroît concourir à prouver, contre le préjugé où on étoit, que l'acier est moins pur que le ser, puisque les aciers com-

muns ont non feulement plus de soufres & de sels que le fer, mais qu'ils ont peut-être plus de matiere terreuse.

Si on affinoit les fontes deux fois, au lieu qu'on fe contente de les affiner une seule sois, ou si la fonte qu'on employe est de nature à ne pouvoir être resonduë, qu'on ne pût la rendre asses fluie; si on mêloit cette fonte avec partie égale, ou plus grande, de sonte encore impure; il est sûr qu'on parviendroit à l'affiner mieux. Mais ces procedés causent du dechet, coutent du charbon, & on ne peut faire entendre aux Ouvriers que les dépenses sont faites à usure, quand elles conduisent à donner de meilleur ouvrage. Il y a cent autres attentions pareilles qu'on pourroit avoir, pour mieux purisser les sontes.

Dans quelques cantons de l'Allemagne, on remet dans l'affinerie les masses de fontes affinées & forgées, au milieu d'une fonte moins pure: Des mêlanges de differentes fontes brutes pourroient biens



256 L'ART DE CONVERTIR faire; comme à Rives on le trouve bien de mêler des fontes de Dauphiné avec celle de Franche-Comté.

Après avoir bien affiné les fontes, il faut sur tout être attentif à les empêcher de brûler. Le sable & les differentes poudres sablonneuses dont on les arrose y contribuent; le laitier, ou les crasses des fontes, pulverisé y contribue aussi, es peut même être employé avec prost. J'ai remarqué ailleurs que j'avois éprouvé qu'il contenoit beaucoup de ser. Peut-être que dans la fusion il rendroit à la masse de sonte une partie de celui qu'il contient, ou au moins qu'il ne se chargeroit pas rant du ser de cette masse, que le fait un simple sable.

Ensin on peut tenter de saire liquesier dans la sonte de vieilles serrailles, des pointes de clouds, &cc. Du ser ainsi ajouté lui sera prendre corps plus vîte, il abregera le temps où on est dans la nécessité de la tenir sonduë; il s'en dissipera moins de sousres des parties les plus proches de la surface; le fer se chargera de ceux que le seu auroit sait évaporer; ils le rendront lui-même acier. J'ai fait de cette maniere des aciers dans une forge ordinaire qui ont bien réussi: j'ai mêlé tantôt un quart, & tantôt un tiers de ser avec la sente.

Mais ce qu'il faut sur tout tenter, c'est de mêler avec les fontes des matieres pareilles à celles dont on se sert pour convertir le ser en acier,



LE FER FORGE' EN ACIER. 217 des suyes, des sels, des charbons pilés. J'ai quelquefois revêtu avec ces sortes de matieres, differemment mélangées & combinées, les parois de la capacité, qui devoit tenir la fonte en fusion; en petit le succès n'en a pas été heureux, je n'en crois pas moins à propos de l'éprouver en grand. Il a fallu alors tenir mes fontes en fusion, au moins un temps triple ou quadruple du temps ordinaire avant de pouvoir rassembler assés leurs parties, avant de leur faire prendre suffisament de consistance pour pouvoir être forgées. Cet effet ne doit pas être si à craindre, sur une grande masse ; en petit on étoit obligé de mettre trop de ces matieres, où on n'en auroit point mis assés, elles eussent été brûlées trop vîte, s'il y en avoit eu peu. Il paroît pourtant, au moins par ces expériences que de pareilles compositions augmentent la fluidité de la fonte; qu'elles peuvent la mettre en état de se mieux affiner, qu'elles peuvent empêcher la surface de se brusser, la conserver au point où elle doit être pour rester acier; qu'elles empêcheront cette surface de devenir fer, dans le temps qu'on est obligé de la chauffer, pour que les parties du milieu puissent prendre consistance.

A la verité on peut s'en tenir aux aciers faits de fer forgé il fera aisé d'en faire affés pour fournir aux besoins de tout l'univers; & probablement se feront toujours les meilleurs; mais les autres peuvent être de quelque chose moins

Kk *



chers, & si avec cela on pouvoit les rendre bons, comme il y en a de bons en quelques pays, ce seroit un avantage. D'ailleurs il y a des endroits dont les sers ne conviennent pas pour faire l'acier, où on en pourroit saire avec les sontes.





DIXIEME MEMOIRE,

Des manieres de connoistre les défauts & les bonnes qualités de l'acier, & plusieurs vuës pour parvenir à comparer des aciers de disserents degrés de perfection.

'Acier peut être mauvais au point de le paroître au premier coup d'œil, avoir des défauts qui se manifestent assés. Nous avons répeté de reste, que quand les gersures y sont fréquentes *; que quand les angles des billes sont com- * Pl. 8. fig. me entaillés d'espace en espace *, qu'on peut ! fig. 2; compter qu'il est très difficile à mettre en œuvre; & parmi nous ces sortes d'airs peuvent être regardés comme mauvais, quoyqu'ils soient les plus fins. Est-ce entierement leur faute, si ils sont trouvé si mauvais, n'est-ce point un peu celle de nos » Ouvriers? C'est au moins une question, & qui peut-être ne seroit pas décidée à l'avantage de nos Ouvriers, si on leur demande autant d'habileté à traiter l'acier, qu'en ont les Ouvriers du Levant. Son Altesse RoyaleMonseigneur le Duc d'Orleans, a elle-même donné des ordres pour qu'on m'envoyât du Caire des aciers dont on fait les fameux sabres de damas. M. le Maire alors Conful du Caire s'est acquité de son mieux de cette commission,

Kkij

A

260 L'ART DE CONVERTIR

parmi les aciers que nous avons reçû de lui, & qu'il affure être les meilleurs, il y en a un Pain, qu'on dit être de l'acier des Indes, & le plus estiméen Egypte; il n'y a point d'Ouvrier à Paris qui vint à bout d'en forger un outil. Il ne foutient guére mieux le feu que la fonte de fer. Les autres aciers du Levant sont pour l'ordinaire dissiciles à forger, mais moins que celui-ci.

Si les billes ont beaucoup de pailles sur leur surfg. 8, M. face *, on ne doit pas se promettre d'en forger
des ouvrages nets. Quand on vend l'acier, il a été
trèmpé & cassé, si on apperçoit sur sa cassure des
veines de ser, des endroits inégalement grainés,
des lames brillantes en nombre mêlées avec des
grains gris, ou ternes, cet acier a beaucoup de

fer, & par conséquent ne vaut rien.

Mais les défauts de l'acier ne sont pas toujours si aisés à reconnoître ; une barre , une bille peut être très nette, & cependant de nature à être dissilement travaillée; la vraye épreuve pour connoître si l'acier est exempt de ce défaut , est de le forger après lui avoir donné une chaude suante, ou telle qu'il la faut pour qu'une partie de la bille aiant été repliée sur l'autre , puisse être forcée par les coups à s'y unit asses parsaitement pour ne paroître plus faire qu'un même corps ; c'est ce qu'en termes de Forgerons on appelle souder. De l'acier de mauvaise qualité peut être restétrès net , si on l'a forgé après l'avoir chausse rouge; & sera plein de gersures, si on le chausse

LE FER FORGE EN ACIER 261 d'un rouge blanc, ousi on le chausse presque suant, & on ne sçauroit le souder sans lui donner à peu près ce dernier degré de chaleur. Dans le mauvais acier les deux parties qu'on veut souder ensemble ne se soudront pas parfaitement. Si au contraire on casse de bon acier dans l'endroit où il a été soudé, on aura peine à reconnoître où a été autresois la séparation des deux parties.

Dans le temps même qu'on chausse de l'acier au point nécessaire pour le souder, on peut prévoir s'ilest en état de soutenir le degré de chaleur qu'on a besoin de lui donner; on n'a qu'à prêter l'oreille; on entend un bourdonnement, que sans beaucoup d'habitude, on distingue du bruit que sair la slamme, ou de celui du vent du souste. Ce bourdonnement est l'esser d'une espece de boüillonnement qui est produit dans l'acier; l'acier qui bout de la sorte se laisser amal forger. Encore un autre mauvais indice de la qualité de l'acier qu'on peut avoir pendant qu'il est dans la forge, c'est si, après l'avoir bien chaussé, l'avoir même un peu poudré de sable; sa surface ne laisse pas d'avoir un air sec, s'il ne paroît pas dessus une espece de vernis.

Quand l'acier bien chaussé aura été porté sur l'enclume, s'il se casse sous le marteau; si même en aiant recourbé un bour pour le souder sur le reste., l'endroit du coude se creve, se casse du moins en partie, cet acier se laisséra-mal travailler. *

Que le Forgeron pourtant ne metre pas sur le compte de l'acier les défauts que sa négligence ou K. k. iii,

* Pl. 8. fig;-



262 L'ART DE CONVERTIR fon ignorance peuvent lui donner; de bon acier peut être rendu mauvais si on le chausse excessivement, si on le rend fondant, ou presque fondant.

Une des marques de la bonté de l'acier que les Marchands de Paris vantent le plus, & dont les Ouvriers médiocrement habiles font cas, c'est d'avoir la rose. Ce qu'ils appellent la rose, est une espece de tache qui se trouve sur la cassure de quelques billes d'acier. Si cette tache ressemble à une role, ce ne peut êrre que pour sa rondeur encore souvent est-elle ovale, & souvent a t-elle d'autres contours très-irréguliers *. Le centre de la cassure est souvent celui de cette tache; il y en a qui occupent la plus grande partie de la cassure, d'autres qui n'en occupent qu'une partie assés petite; sa couleur n'est pas plus constante que sa figure. Il y en a d'un bleu assés clair, d'autres sont d'un bleu foncé presque noir, il y en a de jaunatres de differents jaunes, quelques-unes sont seulement un peu plus ternes que le reste; enfin il y en a ou ces differentes couleurs forment des bandes concentriques. En un mot les couleurs des roses d'acier peuvent être pareilles à toutes celles qu'on fait prendre à la surface de l'acier, ou à celle du fer poli, qu'on chauffe doucement sur des charbons, soit pour les colorer, soit pour les recuire. Nous parlerons ailleurs de ces sortes de couleurs, & lorsque nous en expliquerons la cause, nous indiquerons celle qui produit dans l'intérieur de quelques aciers les ta-

* fig. 4 , 5

LE FER FOR GE' EN ACIER. 263 ches appellées Roses. Elles n'ont rien de plus constant dans la même bille que dans des billes disserentes. Une bille cassée dans un endroit, montrera une rose de couleur, de grandeur & de figure disferente de celle qu'elle montrera cassée dans un autre endroit; il y a même des endroits où si la bille est cassée, on ne lui verra point du tout de rose.

Il n'est guére de signe plus équivoque de la bonté de l'acier, que cette rose, on la trouve à la verité à quelques aciers qui viennent d'Allemagne, & qui sont très-bons; mais on la trouve aussi à des aciers médiocres. Nous en avons de Champagne & de Limousin qui l'ont quelquesois, & la plus grande partie des bons aciers d'Allemagne ne l'a pas. Je l'ai trouvée à des aciers du pais de Foix *, si grossiers qu'on ne croit pas même dans le pays leur devoir donner le nom d'aciers; on les appelle sers forts. Ce que la rose marque de plus certain, c'est que l'acier où elle se trouve, est un acier qui vient de sont le saciers venus de fer forgé.

* fig. 40

Au reste cette tache n'est nullement permanente, elle est une suite du degré de chaleur qu'on a donné à l'acier pour le tremper. Si on sait beaucoup chausser la, bille où est la rose, on la sera disparoître dès la premiere chaude, ou au moins on l'assoiblira fort, on ne la retrouve plus dans les ouvra-

ges de cet acier.

Dans quelques-unes de nos Provinces où l'on

M.

264 L'ART DE CONVERTIR

fait de l'acier de fonte, on le forge en petites billes dont un des bouts est étiré en pointe *, on donne la rrempe à ce bout *; & il sert à faire une sorte d'épreuve de la qualité de lacier de la bille: pour cette épreuve, on la tient d'une main, environ par le milieu, & on donne un coup assés leger sur le gros bout *; quand l'acier est bon, au moins à un certain point, le bout de la bille opposé à celui qu'on a frappé, le bout amené en pointe se casse, cette épreuve apprend qu'il n'y avoit pas de veine de fer considérable dans l'endroit qui a été cassé; mais voilà aussi tout ce qu'elle apprend; c'est pour-

tant quelque chose que de ne point trouver de veines de ser dans des aciers de cette espece.

. L.

Si on excepte-les premieres épreuves grofficres dont nous venons de parler, le commun de nos Ouvriers n'ont presque rien qui les conduise sur la qualité des aciers qu'ils veulent mettre en œuvreils ne sçavent s'il est propre aux outils ausquels ils les destinent, que quand les outils sont sinis; & souvent encore que quand ceux pour qui ils ont été faits en ont eu fait usage. Des Couteliers de bonne soy, & qui n'étoient pas des moins habiles dans leur prosession, m'ont souvent avoüé qu'ils dignoroient si un nouvel acier qu'ils avoient employé en rasoirs y convenoir jusqu'à ce que le Barbier leur eût rendu bon témoignage des rasoirs qu'ils lui avoient vendu.

La plus grande connoissance qu'ils ont des aciers qu'ils mettent en œuvre est de sçavoir le pays d'où LE FER FORGE' EN ACIER. 265 ils viennent. Nos Couteliers de Paris ne connoissent pour bons que ceux d'Allemagne; offrés leurs des aciers d'Angleterre & d'Italie, pour être d'Angleterre & d'Italie, fussent ils meilleurs que ceux d'Allemagne, ils n'en voudroient point acheter; ils ne travaillent que par routine, ils sont accoutumés à une certaine forme d'acier; donnés au même acier une autre forme, ils le rejetteront, & cela, parce qu'ils n'ont point de regles pour juger de sa qualité.

Îl importeroit pourtant fort d'en avoir pour décider du merite de différents aciers & de ce a quoy les uns sont plus propres que les autres; je vais proposer les vûës que j'ai euës sur cela, je n'espere pourtant guére que le gros des Ouvriers se donne la peine d'en faire usage, mais au moins pourront-elles être utiles à ceux qui cherchent à se distinguer dans leur profession; les particuliers, & les sçavants qui veulent faire faire certains ouvrages qui doivent être d'aciers chossis, pourront en faire faire le choix selon ces regles; elles seront furtout utiles dans les manusactures d'acier, elles donneront moyen de s'assurer des qualités de celui qui y sera fabriqué.

Ce qu'il y a de difficile ici, ce n'est donc pas de découvrir quelques défauts assés ordinaires au commun des aciers: les aciers en general ont certaines qualités qui les rendent propres à des ouvrages qui ne sçauroient être faits de fet, le difficile est de déterminer le degré de persection qu'ons

266 L'ART DE CONVERTIR

chacune de ces qualités dans chaque acier. Ces qualités peuvent être réduites à trois principales. 1°. A celle de prendre une certaine forte de grainure étant trempé à un certain degré de chaleur. 2°. A celle d'acquerir plus ou moins de dureté felon les degrés de chaleur aufquels il a été trempé. 3°. Enfin à la disposition de conserver après

la trempe plus ou moins de corps.

Le nom de corps est pour l'ordinaire employé pour exprimer la proprieté qu'a un acier trempé de résister à la force qui tend à le casser; de deux aciers également durs, qui résistent également à la lime, celui qui est le plus aisé à casser, est celui qui a le moins de corps. De deux lames également épailses, & trempées également la moins roide, celle qui se laissera le plus plier, a le plus de corps. De deux ciseaux à couper le fer froid, également trempés, également durs & à taillants semblables & égaux, celui-là a le plus de corps, qui pendant qu'on frappe dessus pour lui faire couper le fer, ou quelque corps s'égraine moins, se casse moins. C'est dans ce sens que nous prenons ici, & que nous prendrons dans la suite le mot de corps; il exprimera toujours une sorte de souplesse qui reste à l'acier, malgré la dureté qu'il a acquise par la trempe. Les Ouvriers, peu accoutumés à attacher à leurs termes des idées nettes & des fignifications bien déterminées, prennent quelquefois le mot de corps, pour celui de dureté, si un ciseau resoule pendant. qu'on lui fait couper le fer à froid, ils disent qu'il

LE FER FOR GE' EN ACIER. 267 n'a pas de corps: mais nous éviterons de nous en fervir dans ce fens, qui est impropre, nous dirons plûrôt qu'un pareil acier manque de dureté; c'est par désaut de dureté que ses grains se laissent comprimer, & trop rapprocher les uns des autres. Ils disent aussi qu'un acier manque de corps, lorsqu'il ne soutient pas aisément de fortes chaudes, qu'il s'y affoiblit trop; de ces significations & des autres qu'on donne quelquesois au corps de l'acier, nous ne retiendrons que la premiere.

Un acier étant supposé sans pailles, sans gersures, sans surchauffures, sans veines ou lames de fer, & aisé à travailler, pour juger de sa valeur, & des usages ausquels il est le plus propre, nous avons dont trois choses à examiner, sçavoir sa grainure, sa dureté, & son corps; nous avons à chercher des moyens de déterminer, si un acier excelle sur un autre par quelqu'une de ces qualités; celui de deux aciers, par exemple, qui peut prendre le grain le plus fin, & qui sera aussi appellé l'acier le plus fin. Nous avons de plus à déterminer de quelle façon ces trois qualités se combinent dans un même acier, car on doit sçavoir que plus l'acier prend de dureré, plus il perd de corps & de finesse de grain; il s'agit donc encore de décider en quels aciers ces combinaisons sont les plus avantageules; mais avant de passer aux combinaisons, suivons chacune des qualités principales en particulier.

La finesse de l'acier, ou ce qui est la même cho-



L'ART DE CONVERTIR se, la finesse du grain qu'il peut prendre, semble être de ces trois qualités la plus aisée à reconnoître; & celle dont la comparaison est la plus facile à faire; les yeux en peuvent être les juges. Les bons Ouvriers avoüent pourtant qu'ils ne sçauroient connoître sur la cassure d'un acier trempé, s'il est plus fin qu'un autre; ils en donnent des raisons fort plausibles. Chauffés un morceau d'acier très fin presque blane, trempés-le en cet état, & le cassés, fa cassure ne vous fera voir qu'un gros grain. Ne chauffés un acier médiocre, ou même un acier à terre, que couleur de cerise, & trempés-le, si on le casse après la trempe, on lui trouvera un grain fin. La finesse du grain semble donc dépendre du degré de chaleur qu'avoit un acier quand il a été trempé; elle en dépend aussi: mais ce qu'il s'agit de sçavoir, c'est si de deux aciers trempés à un même degré de chaleur, l'un n'a pas un grain plus fin que l'autre; & c'est l'avantage que les aciers excellents doivent avoir, & qu'ils ont réellement sur les médiocres. Il n'est pourtant pas aisé de décider par les manieres ordinaires lequel des deux aciers a cet. avantage; premierement, par la difficulté de chauffer deux morceaux d'acier également chauds ; fecondement, par la difficulté de casser ces deux morceaux d'acier dans l'endroit précisément, où ils. étoient également chauds quand ils ont été trempés.

Pour sentir mieux en quoy consistent ces difficultés, & le défaut de l'essay ordinaire, on remar-

LE FER FORGE EN ACIER . 269 quera qu'un morceau d'acier qu'on fait chauffer n'a pas un égal degré de chaleur dans toute sa longueur; que même, si on le chausse par un bout, ce bout peut devenir fondant *, pendant que l'autre * Pl. 8. fig: bout * restera encore froid ou au moins noir; qu'on 8. F. trempe cet acier, qu'on le casse près de ce bout qui a été chauffé presque fondant*, on lui trouvera un gros grain; qu'on le casse un peu plus loin, on lui trouvera un grain moins gros*, cassé plus loin, fg. on lui trouvers peut être un grain fin *; & enfin cassé une quatrième fois dans un endroit encore gh. fig. 9. plus éloigné du bout chaud, on arrivera à une cal- bi. fure d'un grain beaucoup plus fin*. Si on traite de la même façon un autre morceau d'acier, qu'on veut comparer avec le précedent, on pourra peutêtre décider laquelle des cassures de ces deux aciers a montré le le plus beau ; mais on ne sera pas en état de décider lequel des deux l'a réellement le plus beau grain. On aura lieu de douter fi celui qui paroît avoir du dessous n'eût point eu l'avantage, si on l'eût cassé plus loin, ou si on l'eût cassé au milieu d'un des fragments qui a été fait par deux cassures, & ce doute est d'autant plus sondé que le plus fin de la grainure n'occupe quelques foisqu'une très - petite longueur du morceau d'acier.

Si on chauffe un morceau d'acier presque fondant par un bout, pendant que son autre bout est resté noir, on est sûr que cet acier a pris tous les différents degrés de chaleur qu'il peut prendre; car depuis le bout fondant, qui est le plus grandi

Lliij

* L.

270 L'ART DE CONVERTIR des termes de chaleur pour l'acier, jusqu'à l'autre bout les degrés de chaleur diminuent insensiblement, & on peut regarder la chaleur du bout qui est resté noir, comme nulle, parce qu'elle n'est pas capable d'y produire aucun effet. Si on trempealors cet acier, on est donc sûr qu'on lui donnera tous les degrés de grainure qu'il peut prendre, puisque ces degrés varient comme ceux de chaleur. Pour avoir la suite complette de cette grainure, pour en voir toutes les dégradations, & pour être en état de la comparer avec celle d'un autre acier, il faudroit donc pouvoir casser cet acier selon sa longueur. On ne le peut quand on laisse l'acier dans l'état ordinaire, les coups le cassent en travers, & dans l'endroit où il a été le plus trempé, qui est celui où il est le plus foible.

Pour faire la comparaison que nous avons en vûë le plus exactement qu'il est possible, tout se réduit donc à lever les difficultés qui empêchent qu'on ne casse un morceau d'acier tout du long de la partie trempée; Il y en a divers moyens, tous si simples que pour les trouver, il ne s'agissoit que de s'aviser de les chercher. On choisira des deux que je vais proposer, voici le premier. Je fais forger une lame de l'acier que je veux éprou-* Pl. 8. fig. ver * plus ou moins épaisse & plus ou moins large à volonté ; deux pouces de longueur lui suf-

fisent, si elle en a cinq à six, elle n'en sera que plus commode. Je fais souder ensuite cette lame

* fig. 11. d'acier sur une lame de fer * qui l'égale au moins

LE FER FORGE EN ACIER. 27F en longueur & en largeur, & qui la surpasse si l'on veut en épaisseur. Quand ces deux lames sont bien soudées l'une sur l'autre, je fais couper la lame de fer dans toute sa longueur avec un ciseau à couper à froid, jusqu'à l'acier; j'y fais creuser une entaille, une espece de rainure, de goutiere, qu'on élargit même un peu avec la lime *. Voilà à quoy se réduit toute la préparation, dont ap-ghhiik. paremment on prévoit déja l'effet. Quand on a chauffé presque sondant un des bouts de cette bille, partie acier & partie fer, & qu'on l'a eu trempée, on peut la casser en deux selon sa longueur; on n'a plus à craindre qu'elle se casse en travers. Dans l'endroit où elle a été trempée le plus chaud, & où l'acier est le plus cassant, cet acier ne sçauroit se casser en travers, parce qu'il est uni au fer, il fait corps avec lui; le fer, qui n'est point cassant, soutient l'acier. Il n'en est pas de même de la partie de la bille, où l'entaille a été creusée; tout du long de cette entaille, l'acier n'est plus soutenu par le fer, l'acier est donc cassable selon sa longueur, & ne l'est plus en travers. Si cependant on a donné plusieurs lignes d'épaisseur à la lame d'acier, & qu'on l'ait prise si longue qu'il y en ait eu une grande partie qui n'ait pas eu chaud, & qui par consequent n'ait pas pris la trempe, l'acier sera lui-même difficile à casser vers cet endroit, parce que l'acier non trempé est peu cassans; on en viendra pourtant à bout en mettant dans les endroits de l'entaille qui résistent le plus, un gras272 L'ART DE CONVERTIR

* Pl. 8. fig. ciseau un peu mousse, une espece de coin *, sur lequel on frappera pour forcer l'acier à s'entrou-vrir. Chacun des morceaux qui ont été ainfi séparés l'un de l'autre, montreront la succession de * fig. 15. tous les ordres de grainure *. La préparation mê-*, 12. 34. * me de l'expérience précedente est un essay de l'acier ; on y apprend s'il se soude bien avec le

fer. On peut encore s'y prendre d'une autre ma-

niere plus aisée à executer que la précedente. On laissera à un des côtés du morceau d'acier qu'on veut essayer toute son épaisseur, plus ce côté sera

épais & mieux ce sera. On applattira le côté opposé tout du long, ou pour donner une image de la figure que nous voulons faire prendre aux morceaux d'acier, on les forgera semblables à des *pl.9.fig.1. lames de rasoirs *, à cela près que dans leur longueur, ils auront par tout une largeur égale : l'expérience réuffira d'autant mieux que le côté applati aura été rendu plus mince, ou que le côté opposé aura été tenu plus épais. On chauffera l'acier fondant par un bout, & on le trempera; il ne restera plus qu'à le casser, ce qu'on fera en donnant de petits coups sur le bord mince, dont on détachera successivement divers fragments jusqu'à ce qu'on l'ait cassé tout du long. Pour faciliter la cassure on peut même, avant que l'acier foit trempé, y couper une entaille tout du long de l'en-

long de la partie qui n'aura pas eu assés chaud pour

Au

devenir cassante par la trempe.

LE FER FORGE' EN ACIER. 273

Au moyen des cassures faites d'une des manieres que nous venons d'expliquer, on voit d'un coup d'œil la progression de toutes les differentes grainures qu'un acier peut prendre par tous les differents degrés de chaleur qu'on peut lui donner; on est en état de comparer le grain le plus fin d'un acier avec le grain le plus fin d'un autre. Les Ouvriers qui aiment à se conduire avec connoissance devroient avoir une provision de ces sortes de cassures, de chaque espece d'acier connuë dans le Royaume; elles leurs ferviroient d'étalons pour mesurer le degré de finesse des aciers qu'on leur voudroit vendre. Ces billes seroient pour eux, ce que les Touches faites d'or & d'argent, mêlés en differentes proportions, sont pour les Orfevres quand ils ont à décider sur le champ du titre d'un or qu'on leur présente. Ces cassures une fois faites serviroient à un Ouvrier pendant toute sa vie, pourvû qu'il eût l'attention de mettre les billes dans des lieux secs, & de les renfermer dans une boiste. J'en conserve depuis plusieurs années, dont les cassures sont presqu'aussi blanches, aussi brillantes qu'elles l'étoient dans l'instant qu'elles ont été faites; mais j'ai eu la précaution de les mettre dans une boiste qui est elle-même dans une autre beaucoup plus grande & remplie de son.

Sans une forte de justesse dans les yeux & même sans quelque habitude à voir l'acier, on auroit peine à décider lequel de deux aciers, dont les qualités ne sont pas extremement éloignées, a le grain

274 L'ART DE CONVERTIR le plus fin; nos cassures néantmoins mettent des yeux groffiers en état de prononcer; elles donnent le moyen de mesurer au compas la finesse de ce metal. Pour entendre cette methode, & pour faire voir sur quoy elle est fondée, on observera que les differentes grainures qui paroissent sur les cassures, faites d'une des façons que nous venons d'expliquer, peuvent être réduites à quatre ordres. * Pl. 8. fig. de grains fort aisés à reconnoître. Le premier ordre n'a que de gros grains, blancs, brillants *, on Pl. 9. Li. n'y en apperçoit point d'autres, aussi le nommerons-nous l'ordre de grainure à grains blancs & brillants. Le second ordre de grainure est composé d'un mêlangé de grains blancs & brillants, & de Pl. 8. fig. grains ternes *; les grains brillants y sont cependant moins gros que les premiers du premier or-Pl. 9 fig. dre, nous le nommerons l'ordre des grains mêlés. 2, 3. 4, 5. 6. Le troisiéme ordre n'a qu'une espece de grains qui * Pl. 8. fig. sont tous fins, ternes, & souvent gris *; ce troi-15 2.3. siéme ordre est celui du grain fin. Enfin le quatriéme ordre commence où la grainure préceden-20.3. 4. 5. te finit, on y retrouve des grains beaucoup plus. gros; mais qui, quoyque ternes le sont moins que * Pl. 8; fig. ceux de l'ordre précedent *. Ces grains sont mal terminés, ils ne semblent pas si détachés les uns des autres, ils sont, pour ainsi dire par trainées, c'est-là l'endroit où l'acier n'a pas eu assés chaudpour prendre la trempe. Nous n'avons donc affaire qu'aux trois premiers ordres de grainure; les grains dont chacun d'eux sont composés ne sont pas dans tou-

15. 0 i.

15: 3:4.

LE FER FORGE EN ACIER. te l'étenduë de chaque ordre de même groffeur, ils diminuent à mesure qu'ils approchent d'un autre ordre; près de l'endroit où la grainure mêlée cesse. où celle du second ordre va commencer, les grains blancs & brillants font moins gros, & même moins brillants que les premiers grains de ce premier ordre ; de même dans l'ordre des grains mêlés , il y a plus de grains blancs, & moins de gris vers l'endroit où il commence; & vers celui où il finit, il y a au contraire plus de grains gris, que de blancs : aussi eussions-nous pû diviser cet ordre en deux autres, si nous n'avions craint de multiplier trop des divisions dont nous pouvons nous passer; pour le troisiéme ordre il est composé de grains beaucoup plus uniformes.

Il suit de ce que nous venons de dire que les limites de chaque ordre ne sont pas coupées bien net, il faut les juger à peu près; les Astronomes en usent ainsi quand ils ont à déterminer les limites de l'ombre & de la penombre d'une éclipse, & celles de la penombre & de la lumiere ; mais nos limites peuvent toujours être déterminées autant exactement qu'on a besoin pour l'usage que nous en voulons faire. On les déterminera pourtant avec une sorte de précision, si on aide ses yeux d'une loupe forte. Quelques fois les premiers grains du quatriéme ordre sont si fins qu'ils sembleroient être de ceux du troisséme *, ou de ceux qui sont * Pl. 9. sigproduits par la trempe, les regarde t-on avec la loupe, sont-ils vûs plus gros, on reconnoît à ne

176 L'ART DE CONVERTIR s'y pouvoir méprendre les differences qui sont entre eux & les grains de l'ordre qui précede.

De ces observations, qu'on pourroit nous passer quand elles n'auroient rapport qu'à la Physique de l'acier, & de celles que j'ai faires sur l'étendue qu'ont les differents ordres de grainure dans differents aciers, on peut tirer la regle que nous avons promise pour juger de la finesse de chaque acier. J'ai observé qu'à mesure qu'ils sont plus fins, l'érendue de l'ordre de la troisiéme grainure est plus grand, il a plus de longueur, par rapport à celui de la seconde : cette difference est assés considérable dans les aciers de qualités très-differentes pour qu'on ne doive pas craindre de s'y tromper en la mesurant; & pour qu'on n'ait pas lieu d'être inquiet sur ce qu'on aura mal limité les ordres. J'ai vû de mauvais acier de Nivernois, ou la grainure du troisième ordre n'avoit pas la moitié de la longueur de celle du second ordre; j'ai vû au contraire des aciers fins, où l'étendue de la grainure du premier ordre étoit plus que double de l'étenduë de la grainure du second ordre*; par conséquent ces aciers fins avoient quatre à cinq fois, au moins, plus de grainure fine que les gros aciers.

Quand le grain fin des uns & des autres auroismême degré de finesse, & de dureré, ceux qui ont une plus grande étenduë de grainure fine devroient être employés par préference pour les outils qui demandent cette sorte de grain; il est plus aisé de le donner aux taillants des outils faits de pareils

LE FER FORGE EN ACIER. 277 reiers; car dès que de deux aciers, l'un montre sur sa cassure une plus longue étenduë de la même grainure que l'autre, il suit de la façon dont nous avons chaussé ces aciers, qu'il y a un plus grand nombre de degrés de chaleur qui peuvent donner cette grainure au premier, qu'il n'y a de dégrés de chaleur qui peuvent la donner au second. Or lorsqu'on fait chauffer un acier, forgé en outil, pour le tremper, & lui faire prendre par la trempe une certaine grainure déterminée, on est plus sûr de réussir à lui donner ce grain, si l'acier le prend avec differents degrés de chaleur que lorsqu'il ne la prendra qu'à un seul degré de chaleur. Ce degré de chaleur est difficile: à faisir, & plus qu'on ne s'imagine. D'ailleurs on ne peut guere se promettre de l'avoir fait prendre à toutes les parties du taillant, celles qui auscont été plus chaudes, auront une grainure differente de celle qu'on souhaitoit leur donner.

Enfin de deux cassures d'aciers dont l'un este plus sin que l'autre, & qui auront été chaussés également, & dans une égale étenduë, la suite complette de toute la grainure sera plus longue dans l'acier le plus sin. Tout cela se déduiroit même naturellement de nos remarques sur la nature de l'acier; les plus sins, qui prennent une plus grande quantité de grainure, & de grainure plus sine sont composés de parties plus deliées & plus chargées de sources, & par conséquent de parties plus aisées àmettre en mouvement par ces deux considéras-

Mm iij

278 L'ART DE CONVERTIR

tions. Il n'y auroit rien de mieux que cette maniere de mesurer, pour ainsi dire, au compas la sinesse de aciers, si l'execution en étoit aussi simple qu'il seroit à desirer; mais elle demande bien de l'attention dans celui qui veut la mettre en pratique. Il saut que les aciers qu'on veut comparer soient chausses au même degré dans une égale étenduë, & il est bien mal aisé d'y réussir avec le seu ordinaire de bois, & de charbon. Mais nous donnerons dans la suite de ce Memoire le moyen de lever cette difficulté, qui nous arrêtera encore lorsque nous aurons à éprouver le corps de l'acier.

Si l'acier qui a été cassé étoit épais, & a été plus chaussé d'un côté que de l'autre, dans le même endroit de la cassure on pourra trouver une grainure differente; mais on ne laissera pas de pouvoir suivre les mêmes ordres le long de chaque côté; l'arrangement de chaque ordre ne laissera

pas de subsister.

Le gros grain, le premier ordre de grainure d'un acier, met au moins autant en état de juger de sa sinesse, met au moins autant en état de juger de sa sinesse, met au grain plus sin que les autres dans le troisseme ordre, en prennent souvent un beaucoup plus gros dans le premier ordre. Mais ce qui est plus constant, c'est que les grains de ce premier ordre sont plus blancs, plus viss, plus brillants dans le premier ordre de grainure des aciers sins, que dans le même ordre de grainure des aciers grossers, ils

LE FER FORGE EN ACIER. 279 y font plus égaux; dans ces derniers le premier ordre paroît mêlé de grains ternes. Les premiers grains du premier ordre d'un acier fin, font quelquefois eux-mêmes ternes quand le bout de l'acier a été presque fondu, mais les grains suivants ont le plus vis éclat: toute la suite de la premiere grainure des gros aciers, est semblable au commencement de celle des aciers fins, chauffés presque sondants, & même plus terne. Il y a plus encore, c'est que dans les gros aciers, les grains de l'ordre que nous considerons, semblent quelquefois disposés par couches; jamais il n'y a d'arrangements pareils dans les mêmes grains des aciers fins.

Passons à present aux moyens de reconnoître & de comparer les degrés de perfection de la seconde qualité de l'acier de sa dureté. Toutes les difficultés qui se présentent lorsqu'on veut juger des degrés de finesse, on les rencontre encore lorsqu'on veut juger des degrés de dureté : le mêmeacier est plus ou moins dur, selon qu'il a été trempé plus ou moins chaud. Communément la dureté diminuë à mesure que le grain devient plusfin; l'endroit ou le grain est le plus gros, l'endroit où il a été trempé le plus chaud, est pour l'ordinaire le plus dur. Il y a pourtant quelques fois des varietés sur cela, & ces varietés suffiroient pour embarasser ceux qui ont besoin de décider de l'endroit où une sorte d'acier prend le plus de: dureté par la trempe; mais ce qu'on n'a pas chir-

280 LART DE CONVERTIR

ché à déterminer, & ce qui est pourtant de conséquence, c'est lequel des deux aciers trempés au même degré de chaleur est le plus dur. On n'a absolument aucune regle là dessus. Nos cassures fournissent encore le moyen d'avoir sur cet article des regles aussi précises qu'on les puisse souhaiter &, ce qui est de commode, indépendantes de la difficulté qu'il y a à chauffer également les aciers qu'on veut comparer. Quand on veut sçavoir à quel degré de chaleur un acier étant trempé, il prend le plus de dureté, il ne s'agit que de sçavoir à quel degré, à quel ordre de grain il est le plus dur, car les différents ordres de grainure sont proportionnés aux differents degrés de trempe. De même pour comparer la dureté de deux differents aciers, il ne s'agit que de comparer les duretés qu'ils ont chacun dans leurs differents ordres de grains, & cette comparaison se fait aisément sur nos cassures.

Les Ouvriers n'ont que deux termes de dureté qu'ils puissent assigner; celui où la lime mord, & celui où elle ne mord point. Ces deux termes ne donnent pas, à beaucoup près, la connoissance des degrés de dureté dont differents aciers sont susceptibles; il n'en est presque point, ou plûtôt il n'en est point qui étant trempés à une certaine chaleur ne résistent à la lime. Il faut donc avoir des limes qui aient plus de degrés de dureté disserents que n'en ont les limes ordinaires; plusseurs sortes de pierres ou de matieres dures sont

pour

LE FER FORGE EN ACIER. 281 pour moy ces limes; j'en employe de sept fortes. La premiere est le verre dont la dureté est au dessous de celle des limes ordinaires. La seconde est le cristal de Roche le plus tendre. La troisieme sont des morceaux de cailloux transparents & durs, tels que sont les cailloux de Medoc. La quatriéme sont des morceaux d'Agathe, ou des especes de pierres à facettes qu'on trouve auprès de Perpignan. La cinquiéme, sont des morceaux de Jaspe Oriental. La sixième est la Topase d'Orient, ou quelqu'autre des pierres Orientales transparentes comme le Saphir. Enfin le diamant est la septiéme. Je ne donne ces pierres que comme un exemple, chacun en peut choisir d'autres à son gré, en augmenter ou en diminuer le nombre selon qu'on voudra pousser plus ou moins loin ces épreuves; pourvû que les pierres different de dureté entre elles il n'importe; après le verre on peut mettre la lime ordinaire, on peut aussi donner place à l'Esmeri entre les pierres d'essais.

Au moyen de ces limes de differentes especes, au moyen de nos differentes pierres, & de nos cassures qui ont tous les ordres de grains, nous sommes en état d'éprouver & de comparer la dureré des aciers avec précision. Il ne s'agit que de tâter avec quelles pierres on peut faire impression sur chaque ordre de grains, le rayer. Ce n'est pas sur la cassure même qu'on fera l'essay mais sur une des surfaces plates de la lame, tout auprès du bord de la cassure; quelques exemples metront au fait

282 L'ART DE CONVERTIR

de cette methode. Si je tâche, & que je vienne à bout, de faire une raye avec le verre, ou la lime sur le troisième ordre de grainure d'un acier, sur la grainure la plus fine, j'en conclus que cet acier n'a pas assés de dureté dans l'endroit où il y a le grain fin; qu'on n'en sçauroit faire aucun outil dur avec le degré de trempe qui lui donne ce grain; sur tout lorsque j'ai vû que d'autres aciers ne sçauroient être rayés dans le même ordre de grainure même par l'Esmeri. Si j'ai besoin de faire des outils d'une très-grande dureté, & à qui la finesfe du grain importe moins, & que j'aie trouvé que le second ordre de grainure d'un acier ne peut être rayé par l'Agathe ou le Jaspe, pendant que le même ordre de grainure dans divers autres aciers, sera rayé par le Cristal, ou le Caillou de Medoc, je prendrai par préference l'acier qui a résisté à l'Agathe. Enfin si j'ai besoin d'outils extraordinairement durs, lorsque j'aurai trouvé par mes essais un acier, comme il y en a, dont le premier ordre de grainure résiste à la Topaze orientale, quoyque d'autres aciers, dans le même endroit, puissent être rayés par la Jaspe, ou même par le Caillou, je choisirai l'acier que j'ai reconnu avoir résisté à la Topase. En voilà assés pour voir comment on peut comparer les differents degrés de dureté de differents aciers, & les avantages qu'on peut tirer de cette comparaifon.

La même methode donne encore le moyen de

LE FER FORGE'EN ACIER. 283 découvrir de quelle façon les deux proprietés essentielles, que nous examinons, se combinent dans un acier. Si mes essais, par exemple, m'apprennent que le grain fin a autant, ou presque autant de dureté que le grain mêlé, ou le grain du second ordre. Comme le grain fin est de lui-même un avantage, & qu'il est outre cela joint à celui du corps, on ne donnera aux outils de cet acier, que la trempe où il prend le grain fin. Si au contraire l'acier qu'on veut employer a une dureté beaucoup plus considérable dans son grain mêlé, que dans son grain fin, & que son grain mêlé ne soit pas extremement gros, on donnera à l'outil fait de cet acier la trempe qui lui fait prendre le grain mêlé. Si on reconnoît que le grain blanc d'un acier n'est pas considérablement plus dur que le grain mêlé, quoyqu'on ait besoin de faire de cet acier un outil extremement dur, on ne le trempera qu'au degré de chaleur qui donne le grain mêlé.

Des trois qualités essentielles de l'acier, le corps est celle dont la mesure, pour être soumise à des regles, demande plus de préparatifs. Nous avons défini le degré de souplesse, ou le degré de moindre roideur, qui reste à un acier trempé. Pour décider lequel de deux aciers a le plus de corps, tout se réduit, à la verité, à pouvoir juger lequel de deux aciers de mêmes dimensions en tous sens, & trempés, aiant le même degré de chaleur, lequel, dis je pourra se laisser plier da-

Nnij

184 L'ART DE CONVERTIR

vantage: mais cela suppose aussi deux difficultés, la premiere est de donner précisément les mêmes dimensions à deux morceaux d'acier, & la seconde de les chausser l'un & l'autre à un degré de chaleur égal. Ces deux difficultés levées, il ne restera plus qu'à avoir une maniere réguliere de les plier, & qui permette de mesurer les plis, ce qui n'est pas mal-aisé.

Pour avoir deux morceaux d'acier bien égaux en tous sens, je ne sçai qu'un moyen sur, c'est de les faire tirer à la filiere. On sera suffisamment certain de leur calibre, dès qu'on les aura fait passer plusieurs fois par les mêmes trous. On pourroit en forget dans des étampes, ou encore les travailler à la lime, & mesurer leur épaisseur, maistout cela n'approcheroit pas de la précisson de la

filiere, & seroit beaucoup plus long.

Supposons donc que nous avons fait reduire en fils de même diametre les aciers dont nous avons envie de comparer le corps; la grande difficulté qui paroîtra rester sera de les chausser l'untre dans toute leur longueur à un même degré pour les tremper. Elle seroit même une difficulté insurmontable, s'il falloit les mettre immediatement sur les charbons, comme on le pratique ordinairement. L'ardeur du seu n'agira jamais. Egalement sur les deux morceaux d'acier, ni même sur toute la longueur de chacun de ces morceaux; les charbons sont inégalement distribués, se le vent sousse sur les charbons. Pour

LEFERFORGE' EN ACIER. 287 les chauffer avec une égalité parfaite, il faut qu'ils foient entourés l'un & l'autre, & dans toute leur longueur d'une égale quantité de mariere également chaude. C'est ce qui m'a fait penser à les faire chauffer au milieu du plomb fondu. J'ai d'abord pris un creuser rond * précisément cylin- * Pl. 9. fig. drique, semblable à ceux dont nous avons parlé pour les essais en petit, mais d'un diametre bien moindre; afin de n'êrre pas obligé de faire fondre une plus grande quantité de plomb, que l'expérience ne le demandoit ; la longueur du creuset étoit de huit, à neuf pouces, c'est-à-dire, de quelques pouces de plus que le fil d'acier, dont je voulois éprouver le corps. On ne commence pas par penser à tout. Il y a ici un inconvenient, c'est que si l'on tient le plomb long-temps en fusion, pour peu que le creuset soit d'une terre poreuse, on perd une partie de ce metal; il traverse. les parois du creuser, il les imbibe, & dégoute ensuite. Une espece de creuser plus commode pour les Ouvriers en fer sera un canon de pistolet, ou un morceau de canon de fusil. * Il faut pourtant que ce canon soit bien soudé par tout, qu'il n'air. aucunes fistules, quelque peu qu'il y ait de jour à s'ouvrir des passages, le plomb le trouvera, on le verra tomber par goutes plus ou moins groffes, felon la grandeur des issues qu'il se sera faites: Après tout on ne risquera pas de grands frais; on a le temps de faire bien des expériences, telles que nous les proposons ici, avant qu'un quartes-Nn iii

286 L'ART DE CONVERTIR ron de plomb foit passé au travers de notre petit creuset de fer.

Si on veut se servir de creusets de terre au lieu d'y faire sondre du plomb, on pourra y faire sondre de l'étain, il ne passer pas au travers des parois avec la même facilité à beaucoup

près.

Soit qu'on ait fondu du plomb, ou de l'étain, soit qu'on ait choisi un creuset de terre, ou un morceau de canon de fusil, on ne se contentera pas de rendre le metal sluide, on lui sera prendre le plus grand degré de chaleur que la forge pourra lui donner. On plongera, & on tiendra plongés, dans ce plomb en bain, les fils d'acier qu'on a preparés; étant tous entourés de même matiere & également chaude, les fils égaux y prendront un égal degré de chaleur; qu'on les y laisse quel temps on voudra, pourvû qu'on les retire ensemble, & qu'on les trempe en même temps dans l'eau froide, ils auront été tous trempés au même point.

Ces fils, ou tous autres morceaux d'acier, étant tenus dans le plomb où l'étain fondu, pendant un certain temps, il y a lieu de croire qu'on donnera à l'acier toure la chaleur qu'il peut prendre dans ce fluide metallique, & que ce degré fera un degré de chaleur constant, un degré de chaleur déterminé; qui dans quelques circonstances, dont nous parlerons dans la suite, pourra être pris par un degré de chaleur fixe. Une des plus curieuses

LE FER FORGE' EN ACIER. 287 expériences de la nouvelle Physique est celle de M. Amontons, qui a observé que l'eau venuë au point de bouillir a acquis le plus grand degré de chaleur où elle peut parvenir; on a beau pousser le feu, il ne peut rien lui donner de plus. Le plomb ou l'étain qui viennent de commencer à fe fondre, peuvent être regardés comme l'eau qui vient de se degeler : la chaleur où peuvent arriver ces fluides metalliques est considérablement plus grande que celle de l'eau boüillante, maisprobablement c'est un degré de chaleur determiné, qui a ses bornes comme le degré de chaleur de l'eau bouillante a les siennes; & on l'a fait prendre, ce degré de chaleur, au plomb, ou à l'étain, quand on a poussé le feu aussi violemment qu'on le peut, & peut-être bien auparavant. Ce que nous venons de dire du plomb & de l'étain est probable aussi de tous les fluides metalliques; il y a apparemment un terme, où quand ils font parvenus le feu ordinaire n'ajoute plus à leur chaleur, & ce terme est vraisemblablement different en differents metaux. Il seroit curieux de le connoître & de sçavoir quel rapport ont entre eux les plus grands degrés de chaleur dont les metaux, tous les fluides, & même les autres corps font susceptibles, & quels rapports ont ces plus grands degrés de chaleur avec la pesanteur specifique de ces corps, & avec la difficulté qu'on? trouve à les mettre en fusion ; j'ai fait autrefois bien des experiences sur cette matiere, mais jes 288 L'ART DE CONVERTIR n'en ai pas fait à beaucoup près afsés pour m'éclaircir.

Ce qui paroît bien sûr, c'est que disferents metaux sont susceptibles d'un plus grand degré de chaleur, qu'ils ont chacun un maximum de chaleur disserent. Pour preuve, saites fondre dans un creuser du plomb; saites fondre dans un creuser du plomb; saites fondre dans un autre pareil creuset même quantité de fonte de ser, poussez dans chacun qu'il sera possible le degré de chaleur de ces deux sluides metalliques, & plongez dans chacun un morceau de fer égal. Le bout de celui qui aura été plongé dans la sonte de ser prendra la couleur la plus blanche que le ser pusse prendre au seu, si même on n'y a plongé qu'un fil de ser, ce sil de ser s'y fondra: au lieu que le sil de fer qui aura été mis dans le plomb, ou dans l'étain ne s'y fondra point.

Comme nous nous servons du plomb pour chauffer également les aciers dont nous voulons éprouver le corps, de même pour chauffer également les aciers dont on veut voir avec précision la suite des differents ordres de grainures, on se servira de sont de fer. Pour ce qui est de cette matiere on la mettra dans des creusets ordinaires; elle n'a pas besoin d'un creuset de ser comme le plomb. Et c'est là la maniere que nous avons promise comme sure pour chauffer également les aciers dont on veut comparer les differents ordres

degrainure.

Mais pour revenir à nôtre essay du corps de l'acier,

LEFER FORGE EN ACIER. 289 cier, les fils qui sont de même grosseur & longueur, plongés dans le plomb fondu, ou l'étain fondu, ou, si l'on veut, même dans la fonte de fer, qui ont été retirés en même-temps, & ensuite trempés, ont été trempés aussi également qu'il est possible ; si l'un des deux est plus flexible que l'autre, il a plus de corps. On peut imaginer bien des movens de mesurer leur flexibilité; celui dont je me suis le plus servi demande la construction d'une petite machine *; elle est composée d'une platine de cuivre * ou de fer, placée horizontalement * fig. 1. BB. & arrêtée par des vis sur une piece de fer pliée deux fois en équerre. Nous ne donnons point les mesures des differentes pieces de cette machine, elles sont assés arbitraires, & avec l'échelle de la pl. 10. on trouvera toutes les dimensions de celle que j'ai fait faire. A un des bouts de la platine, il y a un petit étau * fixé contre la même piece qui porte cette platine; l'usage de cer étau est de tenir serré un des bouts du fil d'acier dont on veut éprouver le corps. Les deux branches de la piece recoudée, qui porte la platine; sont prolongées par de-là cette platine; soit qu'elles ayent été recoudées près de leur bout, soit qu'on y ait rapporté une autre petite piece, ce bout est plus élevé que le reste, & percé par un trou quarré *; il * fig. D.D. a une espece de lunette pareille à celle de quelques Tours: ces deux lunettes, ou ouvertures reçoivent une piece de fer forgée quarrément * & * fig. 1. E plus longue que la platine; elle peut aller & ve-

* Pl. 10.

* fig. I.C.

250 L'ART DE CONVERTIR
nir dans les lunettes. Cette piece est rénsée vers
le milieu & cela parce qu'elle y est percée d'un
trou taillé en écrou, dans lequel est engagée une
longue & grosse vis *: une des branches, qui reçoit
la piece qui porte la grosse vis, est encore perceé en
dessus par un écrou dans lequel est une petite vis *,
qui étant serrée, arrête sixement cette piece; or
comme cette piece peut se mouvoir quand on le
veut, dans les lunettes, il est clair qu'on peut tenir

* F. G.

I.

la grosse vis plus ou moins éloignée de l'étau.
L'usage de cette machine est simple. On gesne
N.O. dans l'étau un des bouts du fil de ser * qui a été
trempé, aiant attention de poser le fil horizontalement, & qu'il soit à la hauteur de la vis. La
vis étant tournée jusqu'à ce qu'elle touche ce sil,
si on continuë à la tourner davantage, elle pousfera le fil devant soi. Elle contraindra le fil à se
plier, & ensin si on continue à faire avancer la vis
jusqu'à un certain point, le fil, dont la slexibilité a été poussée à bout, se cassera.

On remarquera sur la platine l'endroit jusqu'auquel la vis étoit avancée quand le fil s'est rompu. Pour le remarquer plus commodement, cette platine peut être divisée en autant de parties qu'on voudra par des lignes perpendiculaires à la direction de la vis. Qu'on ôte de l'étau le fil d'acier qui s'y est rompu; qu'on en mette un autre en

sa place; que la vis le force à se plier peu à peu; qu'on observe encore où étoit la vis lorsqu'il s'est cassé: le plus slexible de ces deux fils, celui qui avoit LE FER FORGE' EN ACIER 291 le plus de corps est celui qui avant de se casser a permis à la vis d'avancer davantage. La difference des espaces donnera une mesure de la flexibilité, ou du corps de l'acier.

Nous avertirons que le bout de la grosse vis * doit être percé comme celui d'une clef, & qu'il faut avoir une petite piece dont la tige soit ronde, & puisse entrer dans ce trou *, & y tourner librement; & qu'en dehors dela vis, cette tige se doit terminer par une petite sourche dans laquelle on met le fil de fer; autrement il seroit dissicile à la vis de pousser le fil devant elle, il s'échapperoit par dessus ou par

dessous.

Au lieu de graduer la platine, il fera encore plus commode d'avoir une petite regle graduée, & mobile sur la platine. Une piece de fer recourbée, de façon que ses deux parties soient paralleles l'une à l'autre, servira à faire cette regle*, il*fig.1.K,L, ne restera de distance entre les deux parties, qu'un peu plus que la platine a d'épaisseur. La platine entrera librement dans l'intervale qui est entre ces deux parties; celle de dessous aura une vis * qui * Fig. 2. M. étant servée sixera la regle où on aura jugé à propos de la placer. La partie supérieure, qui est à proprement parler la regle, sera divisée de ligne en ligne, ou de plus près en plus près, si on le souhaite.

Voici l'usage de cette petite regle. Le fil de fer à essayer étant en place, c'est à dire, gesné par un bout entre les machoires de l'étau, & aiant son

O o ij

* G.

292 L'ART DE CONVERTIR

autre bout dans la petite fourche de la grosse vis ; on approchera & on assujettira le bout de la regle tout près du bout de la branche inferieure de la fourchette; on tournera la grosse vis doucement, & à mesure qu'on la tournera, on verra à quel endroit de la regle correspond le bout de la branche inférieure de la fourchette : dans l'instant que le fil se cassera, on cessera de tourner la vis; & on remarquera la division de la regle où étoit parvenu un bout de la fourchette, lorsque le fil s'est cassé. Qu'il fût arrivé, par exemple, à la huitiéme ligne, à la huitiéme division; & que quand un autre fil se cassera, que le bout de la même: branche n'ait avancé que jusqu'à la sixième division; on voit alors que le premier est d'un acier qui avoit plus de corps.

Les fils qu'on mettra dans la machine ne feront pas toujours aussi droits qu'on le souhaiteroit, souvent ils se voilent à la trempe. Plus ils seront courts, moins ils seront exposés à se voiler; mais aussi moins ils se plieront avant de se casser. Cependant il est rare qu'ils se voilent asses pour empêcher de juget suffisamment du succés de l'expe-

rience.

Après avoir comparé le corps de deux aciers, on ne manquera pas de comparer encore leur grains car si celui qui a le plus de corps se trouve avoir en même temps un plus gros grain, c'est une marque qu'il auroit beaucoup plus de corps, si on le trempoit moins chaud, pour lui donner la grainure

LE FER FORGE' EN ACIER. 293; de l'autre. On feroit un raisonnement contraire, si l'acier qui a cassé plus près du bout de la regle, a le grain le plus gros; en le trempant moins chaud, on pourra lui donner plus de corps, & la

grainure du premier.

On pourroit encore avoir par des poids la mefure du corps, de la flexibilité. L'ouverture que nous venons de proposer suffit sans que nous donnions de desseins, ni même d'explication, de la saçon dont on attacheroit à l'acier la corde qui passeroit ensuite sur une petite poulie, & seroit chargée a son autre bout de poids qu'on augmente-

roit au point nécessaire.

Les faiseurs de ressorts de montres & de pendules ont plus besoin qu'aucuns autres Ouvriers d'avoir des aciers qui aient du corps. Ils leurs donnent des recuits dont il n'est pas encore temps de parler. Ils doivent rouler ces aciers; ceux qui n'ont pas de corps ne se laissent pas rouler. On pourroit éprouver le corps des aciers d'une façon qui revient à leur maniere de travailler; avoir de petites roues creuses de differents diametres, des especes d'anneaux *. L'acier qui se laisse. * pl. 9. figiroit tourner sur l'anneau du moindre diamettre, 14. & 155feroit celui qui auroit le plus de corps; mais alors il faudroit que l'acier fût forgé en lames minces, ou tiré en fil fin, autrement il n'auroit pas assésde flexibilité pour soutenir l'épreuve. On arrêteroit un bout de la lame, ou du fil sur l'anneau avec une vis *, & on tâcheroit d'appliquer le reste de * sig. 15682.

Oo iii

294 L'ART DE CONVERTIR l'acier sur la circonference de l'anneau, soit à la

b d main, soit avec un petit crochet *.

Ces façons d'éprouver le corps de l'acier sont à la veritéles plus exactes qu'on puisse souhaiter, mais elles demandent un peu trop d'appareil pour être pratiquées ordinairement. Je doute qu'on aille jusqu'où elles montrent qu'on peut aller. Du moins ne peut-on guére se promettre que le commun des Ouvriers y auront recours; ceux qui mettent l'acier en œuvre ne sont point pourvûs des machines nécessaires pour le tirer en sil, & quoyque ce travail soit fort simple, ils pourroient y être embarassés. Il leur faudroit une filiere, & quelque chose d'équivalent au bane des Orsévres, ils y pourroient aussi employer de petits crics pareils à ceux de M. Dalesme décrits dans les Memoires de l'Academie de 1717.

Au désaut de ces methodes précises, on peut recourir à une plus grossiere, qui ne laisse pourtant pas d'être bonne, & qui donne le moyen d'éprouver la dureté de l'acier, en même-temps qu'on éprouve son corps. Les Ouvriers ne connoissent guére d'autre sorte d'épreuve que celle dont nous voulons parler, nous y serons quelques additions qui ne lui seront pas inutiles. Pour essayer un acier, on en forge un ciseau à couper à froid. On forge ce ciseau ou de pur acier, ou, ce qui suffir, on acere seulement le bout de ce ciseau. On trempe ce ciseau, & on remarque à quel degré de chaleur, à quelle couleur on l'a trempé. On essayer passent de chaleur, à quelle couleur on l'a trempé. On essayer passent de chaleur, à quelle couleur on l'a trempé. On essayer passent de chaleur, à quelle couleur on l'a trempé.

LE FER FOR GE' EN ACIER. 295 faye ensuite sice ciseau peut couper le fer à froid; s'il resoule, on le chauffe, & on le trempe plus chaud; la premiere trempe ne lui avoit pas donné la dureté nécessaire. Si après la seconde trempe, il s'égraine, elle ne lui laisse pas assés de corps; on cherche à le tremper dans un degré moyen entre les deux précedents; si on n'en trouve aucun où cet aciet ne pêche par l'une des deux extremités; sçavoir ou de resouler, ou de s'égrainer, c'est une preuve sûre que cet aciet ne sçauroit avoir assés de corps quand il a beaucoup de dureté. Au lieu de tremper à des degrés de chaleur plus soibles, on lui donne aussi des recuits; mais ce n'est pas ici le temps de parler de ces recuits.

Si le ciseau résiste à couper le fer à froid, on peut le lui faire couper de deux manieres differentes; sçavoir ou obliquement, ou perpendiculairement *. * pl. 9. fig. Quand on le lui fait couper obliquement *, on l'ap- 17. puye ordinairement sur l'arrête de la barre qu'on veut couper; on en enleve des coupeaux, comme on en enleveroit d'un morceau de bois; on les prend minces d'abord & ensuire plus épais, c'està-dire, qu'on tient le ciseau tantôt plus & tantôt moins incliné, & qu'on frappe dessus, plus ou moins fort selon la grosseur du coupeau qu'on veut emporter. La coupure du fer, l'endroit d'où le coupeau a été détaché *, donne elle-même à * ** connoître la dureté de l'acier. Plus les aciers sont durs, plus les coupures sont nettes, vives & brillantes. On juge favorablement de l'acier, s'il en-

296 L'ART DE CONVERTIR

leve de gros coupeaux sans s'égrainer, sans se casser. Si pourtant l'acier s'égraine, le jugement qu'on porteroit contre lui ne sera pas aussi sûr; si la main qui tient le ciseau chancelle pendant qu'on frappe, le tranchant, qui avoit assés de corps, ne

laissera pas de se casser.

Cette sorte d'épreuve ne donne aucun terme de comparaison, elle ne sçauroit apprendre si un acier l'emporte fur un autre. Voici de quoy la rendre plus précise ; je fais forger une lame d'a-* Pl. 9. fig. cier du plus mauvais, du moins dur *; je la trempe foiblement par un des bouts *; je la divise en plusieurs parties, comme une regle; elle est la mesure de la dureré & du corps des aciers. Après avoir fait forger un ciseau d'acier, je lui fais donner successivement divers degrés de trempes, de recuits, & donner aussi diverses épaisseurs à son taillant. J'éprouve ensuite, après chaque opération, jusqu'à quel endroit, jusqu'à quelle division, & quelle partie de cette division, mon ciseau peut couper l'acier trempé sans s'égrainer ; quand j'ai trouvé le terme par de-là leguel je ne puis lui donner de prise sur l'acier, je le marque, Supposons que notre ciseau n'a pû faire d'impression par delà la troisième ligne. Je fais forger un pareil cifeau d'un autre acier, & après avoir essayé les trempes & recuits qui lui donnent le plus de dureté & de corps, si je parviens à faire couper ce · second ciseau jusqu'auprès de la deuxieme division, je connois que cet acier a plus de corps que l'autre LE FER FORGE EN ACIER. 297

l'autre & probablement plus de dureté.

Il y a peu de ciseaux d'acier qui puissent couper un autre acier trempé, même à l'ordre de sa grainure sine; pour que toutes sortes d'aciers puissent être éprouvés, il leur saut opposer quelque chose de moins dur, pour cela j'ai une lame d'un ser naturellement dur, dont un des bouts a été chaussé & trempé presque sondant. Tout acier ne peut pas mordre sur ce bout, ni même à quelque distance de ce bout. De sorte que je puis graduer & que je graduë cette barre de ser, pour compater les qualités de dissertes aciers.

Au lieu de se servir d'un marteau, on pourroit frapper sur le ciseau, posé verticalement, par le moyen d'un poids qui tomberoit d'une certaine hauteur fixe, & dans une direction constante; cela s'executeroit aisément en se servant d'une machine pareille à celle avec laquelle les Epingliers frappent les têtes des épingles, & ce seroit, à mon avis, un bon moyen de reconnoître les aciers les plus propres à faire des taillants trèsvifs. Je suppose qu'on eût donné à des ciseaux, faits de différents aciers qu'on veut éprouver, la même largeur & à peu près le même angle, qu'on leur sit couper du fer, ou même du bois ou quelqu'autre matiere; il est clair que le ciseau le plus trenchant seroit celui, qui frappé par un nombre de coups moindre, auroit coupé une partie d'une égale ou plus grande épaisseur. Que l'un n'eût coupe qu'après trente coups, ce que l'autre auroit 298 L'ART DE CONVERTIR

coupé après vingt, on jugeroit du rapport qu'a est entre les aciers dont ces ciseaux sont faits. Mais dans l'état où sont les arts, tant qu'on ne cherchera pas à entretenir une noble émilation entre les Ouvriers, tant qu'on négligera de récompenser ceux qui se distinguent dans leur profession, il ne saut pas se promettre qu'ils s'attacheront à de pareilles recherches, & qu'ils feront quelque

chose avec précision.

Outre les veines de fer qui peuvent se trouver dans l'acier, il peut se trouver d'autres inegalités dans sa tissure qui ne seroient pas si aisées à reconnoître. Nous avons vû qu'il y en a de plus ou moins fins, de plus ou moins durs les uns que les autres. Ces differences, que nous n'avons considerées qu'en differents aciers, peuvent se trouver dans la tissure d'un même acier, & le rendre défectueux. La meilleure methode que je sçache pour reconnoître si un acier est partout de même qualité, c'est d'en faire travailler un morceau au tour, en faire un cylindre plus ou moins long, & plus ou moins gros à volonté. Les Horlogers sont souvent obligés d'en tourner pour faire des arbres de rouës & de pignons, &c. Ils éprouvent qu'il y a des aciers dont la tissure n'est pas égale, le burin mord davantage. dans les endroits moins durs, les creuse plus que le reste. Au lieu que nos autres épreuves sont sur les aciers trempés, celle-ci se fait sur des aciers qui ne le font pas.

LE FER FOR GE' EN ACIER. 299

En general on peut aussi porter quelques jugements sur la qualité des aciers non trempés. en examinant leurs cassures ; Je voudrois qu'un Ouvrier attentif fût muni de toutes les cassures des especes d'acier non trempé, comme d'acier trempé. Ce que les cassures de l'acier non trempé font connoître le plus distinctement, c'est si l'acier a des grains, ou lames de fer, pour peu qu'il en ait ils paroissent avec un brillant qui les fait reconnoître parmi les autres grains. Ces lames de fer lorsqu'elles sont dispersées par-ci par-là ne sont pas li sensibles dans l'acier trempé; on ne sçauroit les distinguer dans l'ordre des grains blancs; dans celui des grains mêlés, on ne sçait pas sûrement s'ils ne viennent pas du mêlange; & si on les voit dans l'ordre des grains fins, on peut quelquefois douter si ce n'est pas un reste de grain. mêlé.

Ce que j'ai observé encore sur les cassures des aciers non trempés & bien recuits, c'est que plus les grains de ces cassures sont difficiles à travailler; ceux dont les grains sont plus gros se laifsent employer plus facilement. Il en est de même de ceux, dont la couleur est moins terne.

J'ai crû pouvoir comparer la dureté de deux aciers différents après les avoir fait forger dans des êtampes, où jeleur avois fait donner la figure deprifmes qui avoient pour base des triangles rectangles égaux. Il me sembloit qu'en posant l'angle droit de

300 L'ART DE CONVERTIR

L'explication des planches, qu'on a fait, à dessein, rrès détaillée aidera encore à éclaireir ce qui peut rester d'obscur dans les vûës que nous avons proposées pour reconnoître les qualités des aciers, &c

comparer celles d'aciers differents.



Explication de la huitiéme planche.

A fig. 1. est une bille d'acier intraitable, sa surface est toute remplie de gersures.

La fig. 2. est une autre bille d'acier gerseux, mais qui l'est moins que le précedent. Ici les gersures sont principalement sur les angles, comme en A. Quelquefois les gersures sont si fines, qu'il faut y regarder de près pour les appercevoir.

La fig. 3. est un morceau d'acier dont on a recourbé la partie DB pour la ramener sur DC. Cet acier étant de mauvaise qualité, peu propre à se laisser travailler, s'est cassé en partie dans le coude D; quoiqu'il fût chaud

quand on la replié.

Les fig. 4,5,6,7. font des cassures de différentes billes d'acier sur chacune desquelles il y a une de ces taehes appellées roses. La rose de chaque bille a une couleur

O une figure differente.

La fig. 8 est une petite bille d'acier, dont le bout F a été étiré en pointe ; & ensuite chauffé & trempé. Si on frappe sur le gros bout L, on casse la pointe FG. Dans la même figure, M marqué de ces fentes appellées pailles, qui sont des parties mal soudées avec le reste, or qui quelques fois peuvent être enlevées, quand elles sont minces.

La fig. 9. est composée des morceaux séparés f g , g h , hi, ik. Ce sont differents morceaux d'acier qu'on suppose avoir été faits en frappant sur la fig. 8. qui a été Ppiii, ⋑

cassée successivement en G, H, I, K. il faut supposer que la pointe avoit été chaussée presque fondante pendant que le bout L étoit resté presque froid, ou n'avoit pas pris de couleur, au moyen de quoy les cassures les plus proches de F ont des grains plus gros que celles qui ont été faites plus loin. ce qu' on peut remarquer en g h, h i, i k.

La fig. 10. est une lame d'acter qui a été forgée pour être soudée sur une lame de ser, & cela pour pouvoir ensuite casser la lame d'acter, de saçon que la cassure montre la

Suite de tous les ordres de grains.

La fig. 11. est la lame de fer.

La fig. 12. représente ces lames soudées en partie l'une sur l'aurre. Elles sont entierement soudées en a a , & jusqu'en b. db a, est la lame de ser, c. b a la lame d'acier, de, est la ligne suivant laquelle la lame de ser doit être entaillée après qu'elle aura été soudée.


La fig. 13 fait voir la pièce toute préparée. g h h, ii k, eft l'entaille qui a été creusée dans le fer ; ce qui refte par de-là l'entaille est acier. Il ne s'agit plus que de chauffer un bout de cette piece fondant , & le tremper ; après quoy on

sera en état de la casser en long.

La fig. 14. est la piece précedente , qu'on a déja-cassé en partie sçavoir en ll , & qu'au moyen du cifeau n , on

force de s'entrouvrir en mm, O aux environs.

La fig. 15, est une des moitiés, venué de la division de la piece précédente. La surface p qsf est celle du fer qui a été coupé par le ciseau, ou la lime qui a fait l'entaille. o p q r est la cassure de l'acier sur laquelle on trouve la suite des differents ordres de grainure. o , i , est le premier ordre ; l'ordre de la grainure à gros grains. 1 , 2 le second or-

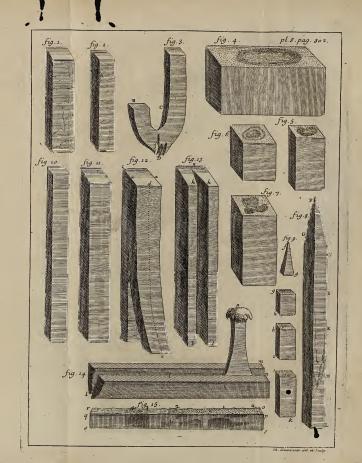



dre de grainure, l'ordre des grains mêlés; 2,3 le troisséme ordre, Fordre des grains fins: 3,4 & tout ce qui suit est le grain qu'a l'espece d'acier représenté ici, lorsqu'il n'a pas pris la trempe, le quatriéme ordre de grainure. La partie o, u est composée de grains moins blancs, & moins brillants que ceux qui survent dans le même ordre, & cela parce que le bout a été chaussé presque sondant.

Explication de la neuviéme planche.

A sig. 1 est une lame d'acier forgée en rasoir, asin qu'on la puisse casser aisément en long. A A le dos beaucoup plus épais que le reste. B C entaille saite avec le ciseau suivant la ligne où l'on veut casser cette lame. Si le bout C est celui qui ne doit pas prendre la trempe, on

y creuse plus l'entaille que vers B.

La fig. 2. est la lame précedente qui a été cassée tout du long de l'entaille B C. Sur la casure D E paroissent les différents ordres de grainure. Cet acier est un acier grofier, de très-mauvaise qualité. Sa grainure du premier ordre, 1, 2, n'est pas aussi blanche, aussi voir que celle de quelqués autres aciers; mais ce qui y est plus à remarquer, c'est que les grains y semblent arrangés par couches paralleles, ce qui y dénote du ser. Ces couches sont encore plus sensibles dans le second ordre de grainure 1, 2. On y voit des esfeces de sibres qui sont pur ser. Ces sibres paroissent encore davantage dans le troisseme ordre 2, 3. C'est aussi une regle que le ser qui est mêlé avec l'acier paroît toujours

304

plus dans le 3. ordre de grainure que dans les précedents. Dans le premier il est en grains blancs, qui ne peuvent guéres être distingué de ceux de l'acier, que lorsqu'on les tâte à la lime. La cassure du 4°. ordre 3,4, ressemble à celle des sers sibreux.

La fig. 3. est composée des quatre morceaux F, F, F, F,

qui ont été séparés de la fig. 1.

La fig. 4. est une autre lame d'acier; on voit par sa cassure qu'il est encore grossier, mais moins que le précedent; dans le second ordre de grainure 1, 2, il parvoit une petite veine de ser i. Il y en a deux plus grosses dans le 5', ordre 2,3. Les grains du 3', ordre de cet acier, est du précedent, ne sont pas aussi sins que ceux de la sig. suivante. Le 4', ordre 3, 4, est composé en partie de grains,

& en partie de fibres.

La fig. 5, represente comme les précedentes la cassure L M d'un acter, mais plus sin que les précedents, & sout des plus sins. Le grain du 1", ordre n'est nullement mêlé. La grainure du 2', ordre 1,2 est bien mêlée. Le 3', ordre 2,3 est composé de grains très-sins, bien détachés les uns des autres, Le 4", ordre n'a que des grains, qui sont eux-mêmes d'une grande sinesse; Et telle qu'elle égale celle du 3", ordre de quelques aciers trempés; ils sont plus gris que ceux du 3', ordre de cet acier. Une si grande sinesse grain dans l'endrott où l'acier n'est pas trempé, indique ordinairement un acier mal-aisé à mettre en œuvere, & qui a peu de corps.

Les fig. 6 & 7, représentent chacune la cassure d'un acier différent. On s'est contenté de dessiner la surface de ces cassures. On supposé que les deux lames d'acier, sur lesquelles on les a dessinées, pour être chauffées également, ont été

plongées

305

plongées chacune dans la fonte de fer fluide jusqu'en R.R. 01, est le premier ordre de grainure de l'autre; en 3 sinissent le premier ordre de grainure de l'autre; en 3 sinissent les troissemes ordres de grainures de l'une & de l'autre. Ce qu'on remarquera, & ce qu'on a eus en vûë de faire remarquer sur ces sigures, c'est que la sig, 7, qui est l'acier le plus sin des deux, à une suite de grainure Q 3 plus longue que la suite de grainure o 3 de la sig 6. On remarquera de même que dans la sig, 7, le 3°, ordre de grainure 2,3, est plus grand par raport à son second ordre de grainure 21, que ne l'est le 3° ordre de la sig, 6, par raport à son second ordre. Le 4° ordre l'de la sig, 7 est composé son second ordre. Le 4° ordre l'de la sig, 7 est composé

de parties plus fines que le 4° ordre de la fig. 6.

La fig. 8. est la suite complete de la grainure d'un acier,représentée grossie à la loupe. La figure ne laisse pas de rester courte, parce qu'on suppose qu'elle est prise sur un morceau d'acier, dont il n'y a eu qu'un petit bout trempé. u i est le premier ordre qui paroît composé de lames semblables à celles que certains fers font paroître à la vûë simple. Ce qui fait voir que l'acier differe moins du fer par la figure que par la petitesse de ses parties. I, 2, le second ordre qui a des lames brillantes mêlées avec des grains ternes. Dans le 3° ordre 2, 3, il ne paroît que des especes de grains. Qu'on n'en conclue pas néantmoins que les parties n'y ont pas, comme ailleurs, la figure de lames ; mais qu' on en conclue seulement que le microscope qui fait paroître dans le 1er & le 2e ordre des lames de la grosseur dont on les a représentées, n'en fait point paroître dans celui-ci. On y verroit des lames avec un microscope beaucoup plus fort. 3, 4 T ce qui n'a pas pris la trempe.

Qq

La fig. 9. est une bille d'acier dont le bout a été cassé; cet acier a été recuit, comme on l'a enseigné dans le 8. Memoire. La circonference de la cassure est une couche de ser, & tout le reste est acier.

La fig. 10. est un Fil d'acier dont on veut éprouver le

corps.

La fig. 11. est un canon de pistolet, ou un morceau de canon de sussil dans lequel on fait fondre du plomb ou de l'étain pour chausser également les sils d'acier, dont on veut comparer le corps.

Les fig. 12, & 13. Sont des Creusets qui peuvent servir au même usage, ou à tenir en fusion de la sonte de ser dans laquelle on veut chausser également des lames d'acier saçonnées en rasoirs, comme celles des sigures précédentes.

La fig. 14. est un anneau, ou cylindre creux sur lequel on peut roulir des lames ou des sils d'acier pour en éprouver le corps. a, V is qui arreste un bout de la lame, ou du fil de fer. b Crochet qui tient cet acier appliqué sur l'anneau.


d b. Crochet vû séparement.


La fig. 15. est un autre anneau de plus petit diametre : l'expérience apprendra les diametres qu'on a besoin de don-

ner à differents anneaux pour faire les essais.

La fig. 16. est une lame de mauvais acier, ou d'un fer dur, dont le bout f a éré trempé; elle est divisée par des lignes paralleles. 1, 2,3, elle sert à éprouver des ciseaux faits de differents aciers. Les meilleurs seront ceux qui couperont plus près de f, sans s'égrainer, & sans resouler.

La fig. 17. représente un morceau de fer sur lequel sons

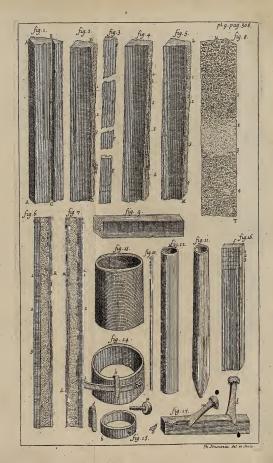

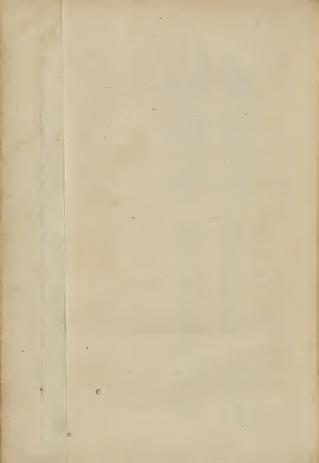

deux cifeaux. l'Un cifeau posé à plomb. m, Un cifeau posé obl: qu ment. n, Coupure faite ci-devant par le cifeau tenu obliquement. Plus cette coupure est vive, nette, & meilleur est l'acier qui l'a faite. o Coupeau qui a été emporté par le cifeau.

Explication de la dixiéme planche.

A fig. I. est la petite machine à éprouver le corps des aciers vue par dessus. On peut la tenir à la main, mais il est plus commode de l'arrêter dans un étau.

La fig. 2. est la même machine vûë par dessous.

Quelques-unes des parties de cette machine sont aussi représentées séparement ; mais les mêmes lettres marquent par tout les mêmes parties.

A A les deux branches de la piece de fer recoudée, qui

est la base de la machine.

BB platine de fer, ou de cuivre qu'on arrête fixement sur les deux branches.

C petit étau entre les machoires duquel on serre un

bout du fil dont on veut éprouver le corps.

DD les deux lunettes ou trous qui reçoivent l'arbre mobile.

E cet arbre, percé en E par un trou en écroue.

FG la große vis.

H petite fourchette qui entre dans le bout de la grosse vis , & qui y tourne librement.

Qqij "

I petite vis qui sert à arrêter l'arbre qui porte la grosse vis. La grosse vis est mise plus proche, ou plus éloignée de l'étau, selon que la longueur des sils, qu'on veut essayer, le demande.

K L fig. 1. petite regle recoudée en L.

L M sig. 2. est la même regle. M est la vis qui l'arête contre la platine.

NO fig. 1. fil de fer qui est en place pour être cassé, or qui le sera lorsque le vis F G lui aura fait violence jusqu'à un certain point.


Fig. 3. deux prismes d'acier égaux en tous sens , mis l'un sur l'autre. Ils ont été entaillés tous deux par le même


coup qui a tombé sur le supérieur.

La fig. 4. O les suivantes sont pour l'éclaircissement du Memoire 11. g hi est un fil d'acter dont le bout supérieur est acroché en g. En h est une petite platine sur laquelle on met un ou deux charbons rouges pour le chauffer en cet endroit au point nécessaire pour lus faire prendre la trempe. kl, levier autour duquel est arrêré le bout inférieur du sil d'acier. La branche i k est beaucoup plus longue que l'autre, on la fait aussi longue qu' on le trouve nécessaire. La branche i l est arrêrée par quelque corps en l. On charge la branche k i pour casser le sil d'acier.

La fig. 5. représente un grain d'acier qu'on imagine prodigieusement gross, a großeur naturelle étoit cellequi paroît en G. M., M., M sont les molecules, dont ce grain est composé. V., V les vuides qu'elles laissent relles.

La fig. 6. est une partie de ce grain, une molecu-

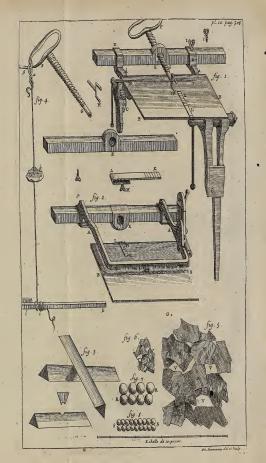

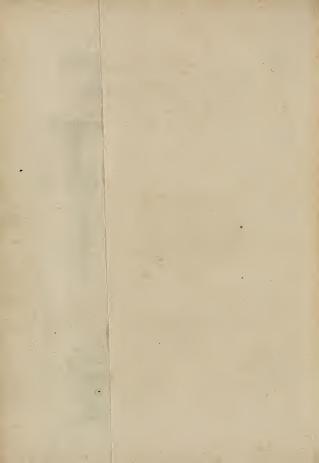

le representée aussi séparément. p, p, font les parties dont cette molecule est composée.

La fig. 7. est composée de deux rangs RR de boules égales, qui ne se touchent pas toutes.

La fig. 8. est composée de deux rangs SS de boules plus petites que les précedentes, qui se touchent toutes.





ONZIEME MEMOIRE,

Explication des principaux effets que la trempe produit sur l'acier.

OUS avons assés vû que le principal caractere de l'acier, consideré par rapport à nos usages, consiste dans la proprieté qu'il a de s'endurcir par la trempe ; c'est cette proprieté dont tant d'arts profitent, & sans laquelle ils ne subsisteroient pas: Sans la trempe une infinité de machines & d'outils n'auroient pas la dureté qui leur est absolument nécessaire. Si on fait quelque attention à la simplicité du procedé qui donne tant de dureté à l'acier, après avoir regardé cet effet comme un des plus utiles de la nature, on n'hésitera pas à le mettre, comme Rohault l'a mis, au nombre des plus admirables; j'ajouterai qu'il est un de ceux dont la cause merite le plus d'être connue pour l'avantage des arts, & que je ne crois pas qu'elle l'ait été jusqu'ici, malgré les tentatives qu'on a faites pour l'expliquer; on n'avoit pas des idées assés nettes de la nature de l'acier. Plusieurs Physiciens ont voulu rendre raifon de cet endurcissement subit, après avoir établi leur système sur la cause geLE FER FORGE' EN ACIER. 311 nerale de la dureté des corps; quelque foit cependant celle de la dureté, cette cause même supposée bien connuë, la cause de l'endurcissement de l'acier par la trempe a encore des difficultés qui lui sont particulieres: lorsque l'acier s'endurcit, il semble s'écarter de la loi generale. Le tremper n'est rien autre chose que de le restroidir subirement. Si nous prenons garde aux circonstances qui accompagnent & qui précedent cette opération, il paroîtra d'abord que l'acier devroit être:

plûtôt ramolli qu'endurci par la trempe.

On chauffe un morceau d'acier; quand il est devenu rouge, on le plonge dans l'eau froide : voilà le fond de tout le mystere de la trempe ordinaire, & en voilà assés pour avoir donné une dureté considérable à cet acier qui seroit resté tendre à la lime, si on l'eût laissé refroidir lentement au milieu des mêmes charbons, où il a rougi, ou même si on l'eûr laissé refroidir, exposé à l'air ordinaire. Si on avoir à deviner dans laquelle de ces deux circonstances l'acier a acquis le plus de dureté, si c'étoir de cesverités sur lesquelles l'expérience n'a point de prise, le raisonnement conduiroit à penser qu'il arrive précisément tout le contraire de ce que nous voyons arriver. On a commencé par donner un grand degré de chaleur à l'acier ou, ce qui est la même chose, on a introduit dans l'acier des torrents: de particules de feu qui séparent, qui écartent, qui détachent les parties de l'acier les unes des autres ; en un mot le volume de l'acier a été augmenté. Em

L'ART DE CONVERTIR

cet état on le plonge dans l'eau froide; l'eau arrête bien tôt le mouvement, l'action de la matiere du feu dont la couche extérieure étoit pénetrée. Voilà cette couche fixée à avoir une partie de l'augmentation du volume que le feu lui avoit donnée; car elle ne sçauroit perdre ce qu'elle a acquis, sans reprendre son ancienne place; or les couches intérieures qui ne sont pas encore refroidies, ou qui ne le sont pas au même point, l'en empêchent. Mais la premiere couche étant une fois refroidie, quelle force pourroit la faire rapprocher du centre; j'en dis autant de toutes les autres couches. De là il semble suivre qu'un des effets de la trempe est de donner à l'acier plus de volume qu'il n'en auroit, si on le laissoit refroidir lentement. Or la loi generale est que les corps de même nature sont d'autant moins durs, qu'ils ont plus de volume par rapport à la même masse, d'autant moins durs qu'ils font plus rares, parce que leurs parties plus écartées les unes des autres, tiennent moins ensemble. Suivant la loi generale l'acier trempé devroit donc être moins dur, que l'acier qui a été refroidi lentement.

Nous ne connoissons que l'eau qui, lorsqu'elle se gele, augmente de volume en acquierant de la dureté. Et pour parler à la rigueur, l'eau même n'augmente pas de volume en se gelant. Ce dont le volume paroît avoir crû, est dû à la dilation de l'air qu'elle renferme, comme nous l'a appris la belle expérience de seu M. Homberg. A près avoir

LE FER FORGE' EN ACIER. 313 avoir épuisé pendant long-temps, & avec grand foin, l'air que contenoit de l'eau, il a trouvé que cette eau, dont la plus grande partie de l'air avoit été pompée, diminuoit de volume en se gelant.

Si l'augmentation de volume que la trempe fait conserver à l'acier ne paroissoit pas assés prouvée par le raisonnement précedent, ce raisonnement pourroit encore être fortifié par la seule inspection de la cassure de l'acier dans les deux differents états; l'acier trempé semble plus poreux que l'autre. Mais ici nous avons plus, nous avons une expérience qui démontre absolument la verité de ce raisonnement; c'est de mesurer les dimensions de l'acier, avant de le chauffer, & de les mesurer, après qu'il a été trempé. M. Perrault a déja observé avant nous, qu'un fil d'acier trempé ne pouvoit passer par le même trou par où il passoit avant d'avoir été trempé; j'ai repeté & retourné cette expérience de bien des manieres, & j'ai toujours trouvé une augmentation de volume dans l'acier trempé: mais j'ai voulu sçavoir de plus jusqu'où elle alloit, & si elle étoit assès considérable pour être mesurée. J'ai fait faire des calibres de fer dans lesquels un morceau d'acier, long de six pouces, s'emboistoit exactement; mes morceaux d'acier avoient pour l'ordinaire deux pouces de largeur sur six lignes d'épaisseur. Lorsque je les ai trempés, après avoir pris au feu une couleur d'un rouge blanchâtre, j'ai toujours trouvé qu'après la trempe, ils étoient au moins plus longs d'une ligne, qu'avent

R

314 L'ART DE CONVERTIR d'avoir été chauffés : il y a eu de l'augmentation dans les autres sens, comme dans la longueur, mais qui n'étoit pas de même aisée à mesurer; cela n'empêche pas qu'on doive croire qu'elle étoit. proportionnelle à l'augmentation de la longueur. Cela supposé, les diametres des volumes des aciers trempés à un certain degré de chaleur, sont aux diametres des volumes des aciers non trempés, au moins en raison de 145 à 144; par conséquent le volume de l'acier trempé est au volume de l'acier non trempé dans un plus grand rapport que celui de 49 à 48 : car le cube de 145 est 3048625, le cube de 144 est 2985984, & la différence de l'un à l'autre est 62641. c'est-à-dire, que par la trempe l'acier acquiert au moins un 48e de son ancien volume.

Il est donc bien prouvé que l'acier endurci par la trempe est d'une tissure plus rare que l'acier plus mou, que l'acier non trempé : les causes qu'on peut soupeonner propres à augmenter la dureté de ce metal en augmentant son volume se réduisent à trois. 1°. Ou le seu ou l'eau ont ajouté à la masse une matiere qui fournit à l'augmentation du volume, & qui lie mieux les parties de l'acier ensemble. 2°. Ou au contraire le seu a chassé de dedans. l'acier quelque matiere qui empêchoit ses parties d'être aussi parsaitement unies qu'elles ie peuvent être. 3°. Ou ensin des changements se sont faits dans l'intérieur de l'acier, dans la figure, ou dans l'attangement de ses parties, au moyen desquels.

ces mêmes parties tiennent mieux ensemble.

J'ai fait les expériences qui m'ont semblé les plus propres à apprendre à laquelle de ces causes on devoit avoir recours; elles m'ont convaincu qu'il falloit entierement rejetter la premiere, & la seconde. Le raisonnement n'est pas favorable à la premiere ; la seule matiere qui pourroit s'insinuer dans l'acier, pendant l'instant de la trempe est l'eau ; car la matiere subtile n'est ici comptée que pour le vuide, or on ne voit pas que l'eau pût trouver des passages pour pénetrer jusqu'au centre d'une bille d'acier; quand elle en trouveroit d'ouverts dans les premieres couches, en refroidissant ces couches, elle boucheroit bientôt ceux qui lui seroient nécessaires, pour la laisser parvenir jusqu'au centre. D'ailleurs l'eau introduite dans l'acier ne paroîtroit pas fort propre à l'endurcir; pour endurcir un corps, il faut l'addition d'une matiere dont les parties soient mieux liées ensemble. Mais pour venir à l'expérience qui auroit pû épargner. le raisonnement précedent, & qui décide que l'acier ne tient l'augmentation de son volume, ni de l'eau ni de l'introduction d'aucune autre matiere pesante; j'ai pesé dans les balances les plus fines un morceau d'acier; je l'ai réduit au poids précis d'une once ; je l'ai chauffé ensuite jusqu'à lui faire prendre plus que le rouge couleur de cerise, & alors je l'ai plongé dans l'eau froide. Après l'en avoir retiré, je l'ai essuyé, fait sécher, & enfin je l'ai pesé, non seulement je n'ai trouvé aucune augmentation Rrij

dans son poids, j'ai même trouvé qu'il en avoit perdu un demi grain. Or si l'augmentation du volume venoit de l'introduction d'une matiere aussi pesante que l'acier, le poids de ce morceau auroit dû être augmenté de près de 12. grains, c'est àdire, avoir acquis 1/48 de son ancien poids, comme il en avoit acquis un de son ancien volume: & si la nouvelle capacité du volume avoit été remplie par des parties d'eau, l'augmentation du poids auroit dû être encore sensible, & proportionnée au rapport qui est entre le poids de l'eau & celui de l'acier.

Il est donc bien sûr que ce n'est pas par l'introduction d'une matiere pesante que l'acier acquiert dans la trempe & du volume & de la dureté : à l'égard de la diminution de poids d'un demi grain que j'ai observée, elle ne me semble pas meriter d'attention. J'avois pris toutes les précautions qu'on peut prendre pour empêcher que le feu ne brûlât mon acier, qu'il ne lui enlevât quelque chose ; aussi lui avoir ôté un demi grain, c'est ne lui avoir ôté

presque rien.

Enfin si l'introduction de l'eau avoit part à l'endurcissement de l'acier, trempé dans l'eau bouillante, il s'endurciroit davantage, que trempé dans l'eau froide, car l'eau bouillante le pénetreroit plus aisement. Cependant des expériences que nous rapporterons, quand nous entrerons dans le détail de celles que nous avons faites sur les trempes, montreçont que l'eau bouillante ne sçauroit donner un LE FER FORGE' EN ACIER. 317 grand degré de dureté à l'acier, qu'elle l'endurcit

moins que l'eau froide.

Ce que je viens de dirè contre l'introduction de l'eau a la même force, contre l'introduction des parties du feu, ou de parties poussés par le feu, qu'on pourroit imaginer être restées emprisonnées dans l'acier, lorsque l'eau en le restroidissant a serré les pores de sa surface extérieure; par des parties relles, en un mot, que celles qui restent engagées dans la chaux de plomb, d'étain, & de divers autres matieres qui ont soutenu long temps le seu. Ces parties augmentent le poids des corps où elles s'insinuent. Il n'y a donc aucune introduction de matiere dans l'acier trempé, si ce n'est d'une matiere sans pesanteur, ou de la matiere subtile.

Pour la seconde explication, je veux dire celle qui feroit dépendre l'endurcissement de l'acier d'une matiere que le feu auroit chassée d'entre ses parties, & à qui l'eau auroit bouché le retour, l'avoüerai qu'elle avoit d'abord été assés de mon goût; il me paroissoit naturel de soupçonner de l'air renfermé, & pressé entre les parties de l'acier non trempé. Où n'y en a t'il point ? que cet air tendant à écarter les parties de l'acier, les empêchoit de bien tenir ensemble; mais que le feu en rarefiant l'acier, en ouvrant ses pores chassoit d'entre: ses parties cet air, à qui toute entrée étoit bouchée, lorsqu'on refroidissoit l'air subitement, au lieu que le même air rentroit peu à peu dans l'acier qui perdoit sa chaleur par degrés insensibles. R r iii

Dans les explications de Physique on commence par deviner, ce sont les expériences qui décident li on a deviné juste. De crainte que quelqu'autre n'adoptât cette idée, comme je fus tenté de le faire : voici l'expérience qui m'en a désabusé & qui me paroît ne devoir laisser aucun doute. J'imaginai de laisser refroidir un morceau d'acier trèschaud dans un espace vuide, ou presque vuide d'air grossier. Là l'acier devoit s'endurcir, comme trempé dans l'eau froide, si son endurcissement venoit de ce qu'un air groffier chassé par le feu, ne peut plus rentrer dans l'acier refroidi subitement. L'espace où se refroidissoit mon acier, ne fournissoit pas plus d'air de cette nature qu'auroit pû faire l'eau. Je n'entrerai point dans un grand détail de la maniere dont jai executé cette expérience, en mettant un morceau d'acier plus que rouge par un bout, dans un long tuyau de verre plein de Mercure jusqu'auprès du bout rouge de l'acier : je me contentrai de dire que je bouchois toute entrée à l'air groffier, en entourant le vuide, que lacier laissoit autour de l'ouverture supérieure du tuyau, avec une composition de cire ou de resine. On voit qu'il m'étoit facile de faire trouver l'acier du tuyau dans le vuide, en laissant descendre le Mercure, comme on le pratique pour les barometres, & de juger de la rarefaction de l'air par la hauteur à laquelle le Mercure se soutenoit. Après avoir repeté cette expérience plusieurs fois, & avoir dans quelques-unes laissé refroidir l'acier

LE FER FORGE' EN ACIER. 319 dans une espace où il restoit très peu d'air grossier, l'acier est toujours demeuré aussi mou que s'il se sût.

refroidi dans un air ordinaire.

Puisque l'endurcissement de l'acier n'est produit ni par l'introduction d'une nouvelle matiere, ni par l'expulsion de l'air, reste donc à en chercher la cause dans les changements faits en sa tissure. C'est aussi où Messieurs Rohault & Perrault ont crû la devoir trouver. Le premier veut que sa tissure soit renduë plus uniforme par la trempe, parce que l'eau arrête ses parties dans un état approchant de celui de la fusion; que ses parties n'ont pas le loisir de s'assembler pour composer de gros grumeaux, qui puissent laisser entre eux des intervalles sensibles, où les pointes des burins, & les dents des scies, ou des limes puissent s'introduire. Mais apparemment qu'il n'avoit pas eu assés d'occasions de voir tremper l'acier, & casser l'acier trempé. Il eût sans doute observé que plus le même acier a été trempé chaud, & plus il a de gros grumeaux, ou grains, plus austi les vuides qui sont entre les grumeaux, ou grains, sont grands, & cependant plus l'acier est dur; sa dureté augmente à mesure que la grandeur de chacun des intervalles sensibles qui sont entre les grains augmente. Si l'acier est plus dur après la trempe, ce n'est donc pas que les intervalles, où les dents des limes, & les pointes des burins peuvent s'introduire, soient plus petits qu'avant la trempe, c'est que réellement chaque grain est plus dur, 310 L'ART DE CONVERTIR les parcies de chaque grain tiennent mieux ensemble.

M. Perrault a reconnu avant nous que les grains de l'acier deviennent plus durs par la trempe, quoyque les intervalles qui les séparent soient crûs. Il attribuë cette dureté des grains à la pression de l'air subtil, de la matiere subtile qu'il admet pour cause generale de la dureté des corps; il veut que le refroidissement subit renferme cette matiere: mais cette matiere ainsi emprisonnée auroit la liberté de s'échapper, & s'échapperoit surement quand on casseroit une barre d'acier en deux ; la surface de la cassure devroit donc devenir molle dans l'instant. Elle conserve pourtant toute sa dureté. D'ailleurs la façon dont on fait agir ici la matiere subtile tenant à la cause generale de la dureté, on ne sçauroit être content de cette explication particuliere, qu'on ne le soit de l'explication de la cause generale, & il n'est pas aisé de contenter les Physiciens sur cette importante question.

Indépendamment de la cause generale de la dureté, je crois que nous pouvons trouver la cause de l'endurcissement de l'acier, au moyen des connoissances que nos Memoires précedents nous donnent sur sa nature; il nous saut voir en mêmemps, & pourquoy la trempe endurcit extremement l'acier, & pourquoy elle endurcit très peu le ser, c'est encore ce dont on ne sçauroit rendre raison par l'explication de M. Perrault. Nous sçavons à present que l'acier ne dissere du ser, que

parce

LE FER FORGE' EN ACIER. 321 parce qu'il est plus pénetré de soufres & de sels. Or c'est ce en quoy ils different l'un de l'autre qui doit être la premiere cause des differences qu'on trouve entre eux, après les avoir traité d'une maniere semblable; c'est donc des soufres & des sels que l'acier a plus que le fer, que doit dépendre la proprieté qu'il a de s'endurcir. Tachons de découvrir comment ils peuvent rendre l'acier dur, lorsqu'il est refroidi subitement, & qu'au contraire, ils le laissent limable lorsqu'il a été refroidi lentement.

Nous sçavons & nous avons besoin de nous en souvenir, que le fer & l'acier boivent les soufres; mais nous sçavons aussi que le feu violent peut les leur enlever. A present, pour écarter le plus de circonstances inutiles qu'il sera possible, considerons un seul grain d'acier non trempé, un de ceux que la vûë seule découvre, & comparons le ensuite avec un grain, à peu près d'égale grosseur, d'acier trempé. Ce grain * que les yeux apperçoi- * Pl. 10. fig. vent aisément est lui-même un amas d'une infi-5.G. nité d'autres grains que nous nommerons les molecules de ce grain *; le microscope met ces mo-*fig.5.MM; lecules de grain à portée de nos yeux. Mais ces molecules sont elles mêmes composées d'autres parties *. Supposons, si on le veut, que ces der- * fig. 6. p, p. nieres sont les parties élementaires, quoyque pour y arriver il faudroit peut-être pousser la division prodigieusement plus loin; mais nous pouvons nous en tenir là. Nous avons donc à considerer

1322 L'ART DE CONVERTIR un grain, les molecules dont il est composé & les

parties élementaires des molecules. Comme les sels & les soufres pénétrent le fer intimement, nous pouvons au moins supposer que ceux que l'acier a de plus que le fer, pénerrent les molecules du grain. Si j'expose au seu l'acier tendre où est le grain, sur lequel nous avons arrêté notre attention, le feu fondra plûtôt les soufres, & les sels des molecules de ce grain, qu'il ne fondra les molecules mêmes; il chassera une partie des foufres & des fels, que l'acier a de plus que le fer, de dedans les molecules où elles étoient nichées; au lieu qu'ils pénetroient ces molecules, ils se placeront d'abord dans les intervalles qui sont entre elles; ce sera là le seul effet d'un seu moderé; & ce n'est pas pour en venir à notre explication que nous supposons cet effet; la décomposition de l'acier, faite soit par un feu lent, mais long, ou par un feu violent, ont démontré que le feu enleve à l'acier ses soufres & ses sels ; ceux qu'il a forcé de fortir des molecules, occupent d'abord les espaces qui sont entre ces molecules. Ne fai-sons donc nulle difficulté d'admettre que quand notre grain est parvenu à un certain degré de chaleur, que les vuides qui étoient entre les molecules dont il est composé, sont remplis en partie par une matiere sulfureuse qui n'y étoit pas auparavant, & dont les molecules ont été dépouillées; qu'une partie de cette matiere sulfureuse, que le feu a mis en chemin de sortir du fer, a passé des

LE FER FOR GE'EN ACIER. 323 molecules même dans les intervalles qu'elles laiffent entre elles. Dans cet état plongeons dans l'eau froide le barreau d'acier, où est le grain que nous considerons. Dans l'instant nous allons fixer les soufres & les sels qui nagent avec eux; nous leur ôterons leur fluidité, ils ne seront plus en état de rentrer dans les molecules. Mais alors les petits intervalles qui étoient entre ces molecules du grain seront mieux remplis, & remplis par une matiere, que nous supposerons presqu'aussi dure qu'il nous plaira. Les molecules du grain tiendront donc mieux les unes avec les autres. Notre grain d'acier en sera donc plus difficile à diviser, à rompre, ou ce qui est la même chose, voilà notre grain d'acier devenu plus dur. La même chose est arrivée à tous les autres grains de l'acier qui avoient pris le même degré de chaleur ; par conséquent voilà notre acier, ou plus exactement parlant, & pour s'en tenir à ce que nous voulons expliquer actuellement, voilà tous les grains de notre bille d'acier endurcis.

Il n'y a nulle difficulté à admettre que les soufres de l'acier puissent être fondus, réduits à être fluides, sans que les parties de l'acier le soient; nous venons de ctter ce qui arrive dans la décomposition de l'acier, pendant laquelle les soustres sont enlevés, quoyque les parties metalliques restent. Un exemple plus grossier nous montre qu'une partie de la matiere d'un composé fort solide peut prendre de la fluidité pendant que le reste, con-

ferve toute sa fixité Je veux parler d'un des moyens qu'on a imaginé pour séparer l'argent d'avec le cuivre, & d'un des plus commodes pour le travail en grand; c'est de faire passer cet argent dans le plomb d'où on le retire plus aisément que de dedans le cuivre. Pour le faire passer dans le plomb, on fond ensemble une certaine quantité de plomb & de cuivre chargé d'argent, on mêle bien ces deux metaux, on les laisse refroidir; refroidis, ils ne composent qu'une seule masse. On expose ensuite cette masse à un degré de seu suffisant pour fondre le plomb & trop foible pour fondre le cuivre. Le plomb s'y fond, il coule saiss de l'argent, & laisse la masse de cuivre spongieuse. Dans les molecules de notre grain d'acier, il se passe quelque chose de pareil à ce qui se passe dans la masse de plomb & de cuivre. Les soufres des molecules du grain sont fondus, ils coulent dans les espaces qui sont entre ces molecules, où étant fixes par le refroidissement subit, ils lient mieux ces moleeules, elles composent alors un grain plus dur.

Les Pyrites, ces especes de pierres susfureuses, si connuës des naturalistes, nous disposent à croire que les sousres & les sels mêlés ensemble peuvent avoir une dureté considérable; on sçait que les Pyrites ne sont presque que sels & sousres, elles sont cependant si dures qu'on s'en servoir autresois pour les arcquebuses à rouer, comme on sesent aujourd'hui des cailloux pour les sussilis. Quandises matieres seroient moins dures, dès qu'elles rem-

LE FER FORGE' EN ACIER. 325. pliroient les intervalles qui sont entre les molecules, les molecules se trouveroient mieux liées.

Au reste quand je parle des soufres du fer & de l'acier; il est rare que j'entende parler des foufres fimples & purs, je les regarde comme une sorte de foufre commun, comme la matiere de nos Pyrites, c'est-à dire, comme des soufres mêlés avec beaucoup de sels. Et si on vouloit même que ces foufres que nous avons fait couler entre les molecules des grains n'endurcissent, ou endureissent principalement les grains, à cause des sels qu'ils amenent avec eux, on trouveroit par la suite des observations qui favoriseroient cette idée; des observations qui prouveront que des sels introduits dans du fer l'endurcissent, lors même qu'il perd de sa partie huileuse; mais toujours paroît-il certain que l'endurcissement de l'acier trempé, est produit par la fixation de la matiere qui coule dans les interstices de ses parties, & cette matiere n'est pas une matiere simple, c'est sans doute une matiere sulfureuse chargée de beaucoup de sels.

Les trempes en paquet sont si propres à consirmer cette explication, que des expériences imaginées exprès, ne le seroient pas davantage. Si on veut donner à l'acier une plus grande dureté que ne la lui donne la trempe ordinaire, on le fait chausser, rensermé dans des especes de boistes, ou de creusets, où il est entouré de suye, de charbon, de sels, en un mot, de matieres qui peuvent lui sournir des sousres, & des sels; voilà donc les ja-

326 L'ART DE CONVERTIR terstices des molecules, & si l'on veut encore, les molecules elles mêmes qui se remplissent de soufres & de sels: en cet état, on retire l'acier rouge des boiftes, & on le trempe dans l'eau ordinaire; trempé au même degré de chaleur, il s'endurcit davantage, qu'il ne se fût endurci, si on ne l'eût pas fait chauffer au milieu de matieres sulfureuses & salines. Notre explication apprend la raison de certe différence, & cette différence confirme en même-temps notre explication. Les grains de l'acier chauffé en Paquet sont plus pénetrés de soufres & de sels, que les grains de l'acier qui ont chauffé immediatement sur les charbons, le refroidissement fixe plus de soufres & plus de sels dans un des cas que dans l'autre.

Le fer même qui a été recuit en Paquet & qui est trempé ensuite, prend. près de sa surface une dureté approchante de celle de l'acier. Pendant le recuir, les interstices qui sont entre ses parties ont été remplis des soufres & de sels; là il est dans un

état semblable à celui de l'acier.

Je ne dissimulerai pourtant point, ni même je ne chercherai à affoiblir deux dissicultés considérables, l'une est commune à toutes les explications qu'on a données jusqu'ici de l'esset de la trempe; & l'autre est particuliere à la nôtre. La premiere de ces dissicultés est que l'acier trempé, l'acier durci semble devoir être plus soible que l'acier non trempé; je veux dire qu'il semble nécessaire d'accorder, que si on tire par les deux bouts

LEFERFORGE EN ACIER. 127 deux morceaux d'acier de même diametre, deux fils d'acier, par exemple, que celui qui est trempé doit être rompu par une force plus petite que celui qui n'est pas trempé. Puisque le volume de l'acier est augmenté par la trempe, sans augmentation de matiere propre, il est évident que le nombre des points d'attouchements est moindre, ou ce qui est la même chose que la somme des surfaces qui se touchent après la trempe est moindre que la somme des surfaces qui se touchoient auparavant; aussi les intervalles qui sont entre les grains, sont-ils sensiblement plus grands après la trempe : si la liaison est proportionnelle aux attouchements, voilà donc une somme de liaisons moindre; le tout de l'acier est donc moins fort, après la trempe qu'auparvant. Il paroît difficile d'admettre que l'acier trempé, qui résiste incomparablement plus à la lime, aux pressions, soit plus foible quand il est tiré, que l'acier non trempé. J'avouerai austi que cette conséquence m'a étonné d'abord. Car quoyque je sçusse qu'un acier trempé devient cassant par la trempe, cela ne me paroiffoit prouver en aucune façon que la liaison de toutes ses parties ensemble, en fût moins forte; le coup de marteau qui casse un morceau de verre épais, ne casse point une paille, mais ce même morceau de verre tiendroit suspendu un poids confiderable, & la paille n'en pourroit soutenir qu'un leger.

Les conséquences pour être dures en apparen-

ce, n'en sont pas quelques fois moins vraies; j'ai voulu m'assurer si celle ci ne le seroit point ; si l'acier endurci par la trempe n'en est pas moins en état de résister aux forces qui le tirent. Pour cela j'ai pris un fil d'acier fort long qui avoit passé *Pl. 10.fig. par la filiere * J'ai chauffé & trempé ensuite une Fig. 4. b. partie de ce fil, longue de deux ou trois pouces *. j'ai marqué avec un brin de soye l'endroit qui m'avoit paru avoir été trempé le plus chaud. A près quoy j'ai arrêté un des bouts de ce fil au plancher, afin que le fil se trouvât dans une position verticale. J'ai chargé son bout inférieur de poids que j'augmentois jusqu'à ce que le fil se cassat ; ou pour plus de facilité, je l'ai cassé par le moyen d un levier au tour duquel le bout inférieur du fil étoit entortillé. Or quand il s'est cassé, ç'a toujours été dans l'endroit où il avoit été trempé, & presque toujours dans celui que j'avois marqué, pour avoir été trempé le plus chaud, & qui

l'ai repeté cette expérience autant de fois, & avec toutes les précautions qu'il étoit nécessaire pour qu'il ne me restât aucun scrupule. Le sil avoit des endroits pailleux, où il devoit être plus foible qu'ailleurs, j'évitois de le tremper dans ces endroits. Les dernieres sois que j'ai fait cette expérience, j'ai pris encore une précaution aussi essentielle; pour empêcher le fil de se courbet par la trempe, parce que courbé il ne seroit plus dans le cas d'un sil tiré verticalement, & que ce seroit en se redressaire.

par conséquent étoit le plus dur.

LEFER FORGE EN ACIER. 329
dressant qu'il se casseroit, comme se casseroit un
levier d'acier. Je commençois par mettre le fil
dans une position verticale * dans laquelle il étoit * Pl. 102
retenu par un poids qui le chargeoit assés pour fig. 4.
le bien tendre; près de ce fil bien tendu, j'approchois des charbons allumés, où je les posois sur une
petite platine de ser dans laquelle le fil passoit. Je
le chaussois dans l'endroit que j'avois estimé le plus
sort; jusqu'à ce qu'il sût rouge, alors je jettois de
l'eau dessus. Le poids dont il étoit chargé empêchoit
la trempe de lui faire prendre aucune courbure.
malgrécette précaution, ç'a toujours été dans l'en-

droit trempé qu'il s'est cassé.

Je n'ai pas fait d'expériences assés précises, & il n'est pas aisé d'en faire, pour déterminer de combien la force nécessaire pour rompre un morceau d'acier trempé, en le tirant, est moindre que celle qui est nécessaire pour le rompre avant d'avoir été trempé; mais je sçai que cette disference est considérable, & beaucoup plus que l'augmentation, que j'ai trouvée dans le volume de l'acier, ne l'auroit fait attendre. Il y avoit des endroits du fil d'où j'avois ôté des pailles, qui occupoient plus du tiers de la circonference, & qui avoient d'épaisseur le quart ou le tiers du diamettre, ces endroits si affoiblis, mais non trempés, étoient encore plus forts que ceux qui avoient été trempés.

Ainsi pendant que l'acier acquiert de la force pour résister aux frotements, aux pressions, il

perd de celle qu'il avoit pour résister aux tractions, sa force se distribue differemment; il se fait une sorte de compensation qui lui rend dans un

La seconde difficulté, qui est particuliere à no-

sens, ce qu'il perd dans un autre.

ş.

tre explication, c'est que les molecules des grains doivent être moins dures après la trempe, qu'avant la trempe. Pour mieux faire sentir la force de cette difficulté, considérons au microscope un * Pl. 10. fig. grain d'acier * qui n'a point été trempé, qu'il soit prodigieusement grossi; que tous les espaces renfermés par des traits, MMM, & croisés par des lignes, soient les molecules de ce grain ; dont le nombre est prodigieusement plus grand, qu'il ne paroît ici. Ce qui reste en blanc, V, V, sont les intervalles qui sont entre ces differentes molecules. Les molecules du grain sont elles-mêmes composées, d'autres parties que nous avons nommées parties élementaires du fer & de l'acier. Que la fig. 6. pl. 10. soit une des molecules du grain, où des traits marquent les séparations des parties élementaires, dont elle est elle-même composée. Si on chauffe le grain d'acier, les foufres qui sont dans les molecules de ce grain sont fondus, ils rempliront en partie les interstices qu'elles laissent entre elles; dès que la trempe les fixera en cet état, le grain sera un tout composé de parties mieux unies, ce tout sera plus dur. Mais ce qui fait la difficulté, c'est que les molecules de l'acier seront en même temps moins dures qu'elles n'étoient-

LE FER FORGE' EN ACIER. Après la trempe, les MMM fig. 5. tiendront mieux ensemble, qu'elles n'y tenoient auparavant, mais les parties dont les M M M sont composées, les p, p, fig. 6. seront moins unies. Cette conséquence est nécessaire; mais si on y prend bien garde, on ne fera pas de difficulté de l'accorder. Qu'en craindra-t-on? qu'il ne s'ensuivît que l'acier, aprés la trempe, ne résistat moins à la lime qu'auparavant? Premierement la lime n'attaque pas à la fois, seulement une portion de molecule, ni même une seule molecule du grain de l'acier; elle attaque à la fois un amas des parties dont ce grain est composé, telles que sont MMM, il s'en trouve peut-être des milliers de pareilles dans le chemin de chaque dent ; la lime trouvera donc plus de résistance, l'acier sera plus dur pour elle, dès que les grains & les parties qui composent les grains tiendront mieux ensemble. Secondement, quand cette conséquence nous forceroit à supposer que les molecules du grain sont composées de parties élementaires qui tiennent si fortement ensemble, que quoyque leurs liaisons soient affoiblies, qu'elles sont encore en état de réfister aux outils, où seroit l'inconvenient? Troisiemement enfin, on a peut-être preuve que les molecules de grain sont moins dures, sont plus faciles à détacher, ou à rompre dans l'acier trempe, que dans l'acier non trempé? N'en seroit-ce point une de ce que l'acier trempé prend un plus beau poli, que l'acier non trempé, & qu'il prend

332 L'ART DE CONVERTIR le poli d'autant plus beau, qu'il a été trempé plus dur; les poudres fines qu'on employe pour polir ont alors, prise sur de plus petites parties, de

plus petites parties leurs cedent.

Quand les grains eux-mêmes tiendroient moins bien ensemble dans l'acier trempé, que dans l'acier non trempé; dans le premier état il résisteroit plus que dans le second aux limes & aux ciseaux, pourvû que les parties qui composent les grains fussent mieux liées ensemble. Quand la lime agit fur l'acier, & même sur les fers les plus doux, elle n'emporte pas les grains en entier; la preuve est que les cassures du fer & de l'acier, quelques planes qu'elles soient, sont plus raboteuses que les endroits qui ont été limés; qu'on lime une pierre de grés, elle n'en paroîtra pas plus polie, parce que la lime emportera les grains mêmes; a l'acier & le fer sont plus polis, c'est donc que leurs grains ont été coupés. Le ciseau aussi ne sçauroit couper l'acier qu'il ne divise ses grains, il ne fait guére de chemin, précisément entre deux grains ; dès que les parties des grains tiendront mieux ensemble, l'acier paroîtra donc plus dur à la lime & au ciseau, qui sont les façons d'éprouver sa dureté.

Mais je crois néantmoins que les grains de l'acier trempé tiennent plus fortement ensemble, que ceux de l'acier non trempé; une partie des soufres qui ont été chassés des molecules ont coulé apparemment jusques dans les intervalles, que les grains

LE FER FOR GE' EN ACIER. 33% laissent entre eux, des portions de ces intervalles en ont été remplies. Quoyque l'acier trempé soit plus foible, moins en état de résister aux tractions, chacun de ses grains peut cependant mieux renir avec les autres, mais la fomme de ces forces est plus petite dans le cas de l'acier trempé. Ceci vient de ce que l'acier trempé a réellement de plus gros grains, que l'acier non trempé. Supposons que R. & S * soient des coupes de files de grains d'acier, * pl. 101 & que ces grains ont une figure approchante de fig. 7. 8. la ronde. C'est pour la facilité du raisonnement que nous leurs donnons cette figure qu'ils n'ont pas réellement; mais on pourra l'appliquer à tou-te autre figure: que S donc soient deux files de grains d'acter non trempé, & R deux files de grains d'acier trempé, & que les unes & les autres soient de même longueur, mais outre que les grains d'R font plus gros, qu'ils foient un peu plus séparés les uns des autres. L'augmentation du volume par la trempe demande cette derniere supposition; la somme des points d'attouchement qui est en S, une longueur faite de ces points mis bout à bout, fera plus grande, que la fomme des points d'attouchement de R, qu'une longueur de ces points mis bout à bout. Si la force pour résister aux tractions est proportionnelle à la quantité des attouchements, il faudra plus de force pour separer à la fois tous les grains de SS, que pour séparer à la fois, tous les grains de RR mais au contraire il faudra moins de force pour détacher un seul

Ttiij

grain de S, que pour détacher un seulgrain de R. parce que celui - ci plus gros touche ses voisins en plus de points. L'acier composé de grains, tels que ceux de S, sera donc plus difficile à rompre en le tirant; & il sera plus difficile d'enlever des grains à l'acier composé de grains tels que ceux de R; l'acier non trempé est dans le premier cas, & l'acier trempé dans le second; aussi plus le même acier, après la trempe, a de gros grains, & generalement par-

lant, plus il est dur.

Il y a encore une autre raison de cette augmentation de dureté, proportionnelle à l'augmentation de grosseur des grains, & cette raison est une suite naturelle de l'explication que nous avons donnée de l'endurcissement par la trempe. Nous avons fait remarquer en bien d'autres endroits, que plus l'acier a été chauffé, & plus il a été trempé chaud, & plus son grain est gros. Plus il a été chauffé, plus le feu a fait sortir de soufres, & de sels de ses parties élementaires, les intervalles qui sont entre les particules qui composent le grain, ont donc été mieux remplis; il y a pourtant des bornes à ce plus de chaleur, qu'on peut donner à l'acier pour augmenter sa dureté. Si cette chaleur va jusqu'à faire sortir les soufres hors de l'acier même, alors il n'est plus en état de s'endurcir par la trempe, ou de s'endurcir si considérablement; on la ramené, ou presque ramené à l'état du

Si les grains de l'acier sont d'autant plus gros,

LE FER FORGE' EN ACIER. 335 qu'il a été trempé plus chaud, c'est que la chaleuraiant plus ramolli l'acier, plus de parties ont été réunies ensemble; quand les intervalles qui sont entre deux grains, sont remplis de parties de soufre, ces deux grains n'en sont plus qu'un, les soufres qui circulent autour de ces grains les uniffent.

Enfin tous les phenomênes de la trempe se déduisent clairement de notre explication. On voit pourquoy elle durcit l'acier, pourquoy elle le durcit d'autant plus qu'il a été trempé plus chaud, qu'elle lui a fait prendre un plus gros grain, pourquoy aussi l'acier a moins de corps, c'est-à-dire, qu'il ne se laisse pas, ou se laisse peu, plier, sans se casser : les grains ne peuvent plus ceder dès qu'ils font durs, ils font roides: ils feroient même plus roides de cela seul, qu'ils sont plus gros. Le verre le plus cassant de tous les corps est souple à un point étonnant, quand il a été tiré en fils délié, comme nous l'avons fait voir dans les Memoires de l'Academie, année 1713. page 210. Entre des quantités égales de même matiere, cellelà sera la plus fléxible, qui sera composée de parties plus petites, un cylindre de verre fera cassant, & le verre de ce cylindre tiré en fils composera un écheveau flexible, & d'autant plus flexible, qu'il sera composé de fils plus fins. L'acier non trempé ressemble à l'écheveau composé de fils plus fins . & l'acier trempé à l'écheveau composé de plus grosfils.

Il nous reste à voir pourquoy cet acier qui a été trempé redevient mou, si on le fait chauffer, ou, ce qui est la même chose, pourquoy il fût resté mou, fi on l'eût laissé refroidir sur les charbons. Pour en rendre raison, il nous suffit de nous souvenir que le fer boit avidement les soufres & les sels: nous ne tâcherons point d'expliquer, comment cela se fait, peut être n'y réussirions-nous pas. Qui voudroit en Physique expliquer tout ce qui tient à la question la plus simple, seroit à chaque question obligé de donner une Physique complette; toutes les verités Physiques forment une chaîne, dont on peut considérer séparement quelque partie. Je suppose donc que nous sçavons assés que le fer boit avidement les soufres, & qu'il faut un feu violent pour lui enlever ceux dont il s'est saisi, ceux qui l'ont penetré. A mesure que l'action du feu s'affoiblit, qu'elle n'est plus en état de chasser des molecules de l'acier de nouveaux soufres, quelques uns de ceux qui étoient sortis, y entrent; ils s'y engagent de nouveau, & s'y engagent pour y rester; parceque dans notre cas, l'action du feu va toujours en diminuant. Cette action trop foible pour chasser les soufres qui sont rentrés, dans les parties élementaires, a assez de force pour entretenir la fluidité de ceux qui sont encore dehors; si la chaleur diminuë insensiblement, & pendant un temps considerable, plus de soufres peuvent rentrer dans les molecules & les parties élementaires. Ainsi l'acier plus il est refroidi lentement, plus il est éloigné

LE FER FORGE' EN ACIER. 337 gné de l'état où le met la trempe, plus il s'est refroidi brusquement, plus il est dur, plus il s'est refroidi

lentement, & plus il est souple.

Si on tire du fourneau le fer qui vient d'être converti en acier tout rouge, & qu'on le trempe, il s'endurcit, comme l'acier ordinaire; auffi a-t'il la provision de soufres & de sels, necessaire pour produire cet estet. Si on le laisse refroidir lentement, ilest encoredans lecas de l'acier non trempé, il a peu de dureté. Mais ce qui lui est particulier, c'est que dans cet état il est cassant. Aussi ses parties ont-elles été considerablement écartées les unes des autres pendant l'operation; par consequent elles tiennent mal ensemble, jusqu'à ce qu'elles aïent été taprochées par le marteau, jusqu'à ce qu'il ait été forgé. La même cause sait aussi que son grain n'est pas si beau si on le trempe avant d'avoir été forgé, qu'après qu'il l'a été.

Puisque le fer & l'acier ne different que du plus au moins, il semble qu'il ne devroir y avoir aussi de difference que du plus au moins dans les effets que la trempe produit sur l'un & sur l'autre. Que le fer devroit acquerir quelque degré de dureté par la trempe; aussi cela est-il: si on trempe du ser rouge couleur de cerise, ou rouge blanchâtre, on ne l'endureira pas au point de resister à la lime; mais il n'y a pas d'ouvriers qui ne sçache que le ser qui a été trempé est moins doux, moins pliant, que celui qui ne l'a pas été; & quand on veut avoir du ser très doux, on se donne bien de garde de le refroidit su'

bitement. Mais si on veut voir tout ce que la trempe peut produire sur le fer, qu'on le chausse prefque fondant, & qu'on le plonge alors dans l'eau froide. J'ai souvent trouve que le fer trempé ainsi fondant avoit une dureré approchante de celle de l'acier, qu'il resistoit aux limes. Le fer ajant moins de soufres que l'acier, il faut une chaleur plus violente, pour en faire sortir de dedans ses molecules & fes parties élementaires suffisamment pour remplir les interstices que laissent entr'elles les molecules qui composent les grains. Je conçois donc que le feu, qui a rendu le fer presque fondant, n'a pas plus exprimé de soufres de ses parties, qu'il en a exprimé de celles de l'acier, à qui il a fait prendre la couleur de cerife. Tout ce que nous avons dit de la nature de l'un & de l'autre doit donner cette idée. En general l'acier est plus aisé à échauffer que le fer, & l'acier se refroidit plus promptement. Le même degré de chaleur augmente plus considerablement le volume de l'acier, que celui du fer : en voici les preuves. J'ai fait chauffer un morceau d'acier, & un morceau de fer, longs chacun de 12. pouces, jusqu'à ce qu'ils eussent la même couleur, autant que les yeux en pouvoient juger. En cet état je les ai mesuré l'un & l'autre; la longueur de l'acier avoit augmenté de trois lignes, & celle du fer seulement: de deux; j'ai repetté plusieurs fois cette experience, quelque couleur que j'aïe fait prendre par le moïen du feu à l'acier, quand je l'ai fait prendre pareille au fer , le volume de l'acier a toûjours plus augmenté que celui du fer.

LE FER FORGE EN ACIER. 339

Après avoir mesuré les morceaux d'acier & de fer également chauds, je les ai trempé, & je les ai encore mesuré au sortir de la trempe: l'acier a aumoins conservé un tiers & quelques sois la moitié de l'augmentation de volume que le seu lui avoit donnée : j'ai au contraire trouvé que le fer revenoit presqu'à son premier volume; il ne conservoit point d'augmentation de volume mesurable. Les sous seus aires à refroidir, à fixer que les sous seus metalliques, l'acier aïant plus desous re doit être refroid plus substement; ses parties ont moins le temps de retourner dans leur premiere situation; d'ailleurs dès que les sous seus sont figés, le retour

des parties qu'ils separent est arrêté.

Quoique toutes les fois que nous avons parlé du refroidissement produit par la trempe, nous l'aïons fait regarder comme très fubit, nous n'avons pourtant pas voulu faire entendre qu'il fût instantané. Le fer & l'acier ne sont pas froids dès qu'ils ont été plongés dans l'eau, ils y conservent pendant quelque temps une chaleur considerable; si les morceaux sont épais, on voit au travers de l'eau qu'ils conservent pendant quelque temps une couleur rouge; pendant que la trempe agit, une partie des foufres que le feu avoit conduit entre les molecules des grains, rentre dans les molecules. Lorsqu'un acier trempé blanc est refroidi, il n'y a peut - être pas plus de soufres entre ses molecules, qu'il y en à entre celles de l'acier, qui a le degré de chaleur qu'accompagne la couleur de cerise. L'acier trem-

Vvij

pé couleur de cerife, quand il est refroidi n'a pas peut-être plus de soufres entre ses parties, qu'en a l'acier chaud d'un rouge tirant sur le noir, ainsi il faut concevoir que le fer, des parties élementaires, duquel peu des soufres ont été chassés, les reboit presque tous, que ses soufres ne s'opposant pas au retour des molecules de fer, elles reprennent à peu près leur premiere situation. Ainsi la masse du fer revient à peu près à son premier volume.

Ces dernières remarques éclaireissent une des regles sondamentales des trempes qui sera rapportée dans la suite, sçavoir que de deux aciers de disferente sinesse, chausses & trempés au même degréde chaleur, le plus sin prendra plus de dureté que l'autre, il est plus éloigné de la condition du ser, plus de sousres outété sixés entre ses molecules.

J'espere de même que tout ce que nous avons dit fur la cause generale de l'estet de la trempe repandra de la lumiere sur les differentes saçons de tremper; qu'on sera en état de prévoir l'estet que doivent produire les differentes sottes de trempes, & que les esfets de ces differentes sottes de trempes appureront encore une explication qui me paroît pourtant très-prouvée; aussi n'avons-nous pas crû nous pouvoir dispenser de parler des trempes un peu plus en détail; c'est ce que nous allons saire dans le memoire suivant.



DOUZIEME MEMOIRE.

Sur les differentes trempes qu'on peut donner à l'acier; es sur les recuits qu'on lui donne souvent aprés l'avoir trempé.

E'S que tremper l'acier n'est que le refroidir subitement, toutes les varietés des trempes peuvent être considerées sous deux vûës generales; sçavoir par rapport à l'état où étoit l'acier quand il a été refroidi, & par rapport aux matieres & à l'état des matieres qui l'ont refroidi. L'acier quand ila été trempé pouvoit être plus ou moins chaud, & c'est par rapport aux degrés de chaleur qu'il avoir reçûs avant la trempe que nous le regarderons d'abord; après quoi nous verrons ce qui arrive, lorsqu'il est trempé dans differentes matieres. Nous reviendrons pourtant ensuite aux differents effets de la trempe considerés par rapport à l'état même de l'acier; nous examinerons les dispofitions qu'on lui donne quelques fois à prendre: plus de dureré, trempé au même degré de chaleur dans les mêmes matieres : c'est ce qu'on fait par le moyen des trempes en paquet.

Nous ne nous proposons pourtant pas de traiter cette matiere dans toute son étendue; il faudroir parcourir les essets que la trempe produit sur les

V'viii

differens aciers; entrer dans un prodigieux détail des matieres dans lesquelles on le peut refroidir; déterminer les degrés de trempe qui conviennent à chaque outil: ce dernier article seul meneroit loin, il engageroit à expliquer comment chaque outil agit; & ces considerations ne peuvent être placées dans une étendue convenable que dans les arts qui travaillent ces outils, c'est ce que nous esperons faire à mesure que nous les décrirons: à present nous nous en tiendrons aux notions generales, aux principes des trempes, nous nous reduirons à en rapporter les principales regles, à appuyer ces regles de quelques experiences que nous avons faites, mais qui peuvent être poussées beaucoup plus loin.

Nous reprendrons encore icy quelques uns des faits dont nous avons déja parlé dans les memoires precedents, pour qu'on voye de fuite ce qui regarde les trempes. D'ailleurs nous avons obmis des circonstances, qui le devoient être alors, mais qui ne le peuvent être à present, commençons par les trempes ordinaires, les trempes à l'eau commune, qui sont celles qui donnent la dureté à la plus grande partie des outils dont nous nous servons, comme sont les coureaux, ciseaux, rasoirs, canifs,

couperets, haches, &c.

Le degré de chaleur qu'a pris l'acier qu'on a fait chaufer, le connoît par la couleur de fa surface; mais de toutes les couleurs qu'il peut prendre, il n'est que celles qui commencent à tenir du rouge, qui LE FER FORGE' EN ACIER. 343 le rendent sensiblement susceptible de la trempe; il saut au moins qu'il ait commencé à rougir. La premiere nuance de rouge est d'un rouge brun; à mesure qu'il s'échausse il devient d'un rouge plus clair, plus vis, & monte à la nuance que les ouvriers nomment couleur de cerise, & qui approche aussi du couleur de cerise ordinaire; par un plus grand degré de chaleur ce rouge s'affoiblit, il devient mélé de jaune. Enfin la chaleur de l'acier étant montée à l'extrême, quand il est presque sondant, sa couleur est d'un blanc jaunâtre, appelléblanc par les ouvriers.

La couleur qu'a pris l'acier au milieu du few marque donc le degré de chaleur qu'il y a acquis; & c'est cette couleur qui conduit à tremper l'acier, qui apprend s'il a le degré de chaleur auquel on

veut le tremper.

La regle la plus generale sur les trempes est que le grain de l'acier est d'autant plus gros, & plus blanc, qu'il a été trempé plus chaud; & que son grain est d'autant plus sin, plus gris, plus terne, qu'il a été trempé moins chaud. C'est ce qui nous a été montré par la suite des differents ordres de grainures dans le memoire 10°. La seule exception qu'il y ait à cette regle, est que si l'acier a été surchaussé, s'il a été chaussé fondant, alors il n'aura pas le grain is iblanc, ni si gros qu'il l'eût eu chaussé un peur moins chaud. Le trop grand degré de chaleur lui at fait perdre de sa qualité d'acier.

La seconde regle est que l'acier est d'autant plus

L'ART DE CONVERTIR dur, qu'il a été trempé plus chaud : elle souffre pourtant quelques exceptions; j'ai connu des ouvriers plus attentifs à observer, qu'ils ne le sont communement, qui même ne convenoient pas de cette regle; ils avoient remarqué, qu'il arrive à des aciers d'être moins durs, quand ils sont trempés très chauds, que s'ils eussent été trempés un peu moins chauds. Desaciers trés-fins leur auront fourni comme à moi cette observation; si on les chausse presque fondants, il arrive quelques fois qu'ils n'ont pas plus de dureté dans l'endroit où ils ont été chauffés blancs, que dans l'endroit où ils n'ont été chauffes que couleur de cerife. C'est que le degré de feu trop violent affoiblit ces sortes d'aciers. Il peut même les détruire entierement, les ramenerà être fer, en faire ce que nous avons nommé avec les ouvriers des aciers pâmés. Dés qu'ils ont souffert un degré de feu qui les rend moins aciers, il n'est pas étonnant qu'ils aïent moins de dureté. La regle subsiste néantmoins; il est vrai en general que plus l'acier a été trempé chaud, & plus il a de

Mais une troisième regle, & qui éclaircira la précedente, c'est qu'entre des aciers de differentes especes, ceux qui sont les plus sins prennent plus de dureté trempés au même degréde chaleur: trempés couleur de cerise, un acier qui n'est propre que pour des outils à terre, & trempés couleur de cerise, un acier propre aux taillants les plus sins, ce deşnier sera plus dur que l'autre. Mais vous pou-

dureré.

LE FER FORGE'EN ACIER. 345 wés tremper l'acier le plus fin à un degré de chaleur si foible, & l'autre à un degré de chaleur si fort, que le gros acier sera plus dur que le fin. Entre les aciers fins, plus ils sont fins, & moins ils deman-

dent à être trempés chauds.

C'est ici la place d'une experience que j'ai promise ailleurs qui est très-propre à confirmer cette regle, & à en faire voir le fondement; selon l'idée de la nature de l'acier que nous avons établie, les aciers les plus fins sont penetrés d'une plus grande quantité de soufres & de sels ; pour rendre de l'acier, qui avoit été auparavant fer forgé, aussi fin qu'il pouvoit le devenir, au risque de le rendre trop difficile à travailler, je remis plusieurs fois au fourneau divers morceaux d'aciers; je les environnai chaque fois d'ingredients propres à les changer en acier s'ils ne l'eussent pas été; quand ils eurent ce qui leur falloit de soufres, ils en prirent trop; je sis forger fort doucement les bouts de ces morceaux d'aciers, & je les fis tremper un peu plus que couleur de cerise. Ce qui arriva à quelques - uns me parut singulier; il y en eut qui, des qu'ils furent plongés dans l'eau, s'y en allerent par parcelles; d'autres furent tirés de l'eau entiers, mais quand je vins à frapper dessus le bout, même legerement, ce bout s'en alla en grains, à peu près comme eur fait une pierre de grés. J'eus un gros sable d'acier, dont les grains étoient durs & très durs, mais les amas de grains étoient friables.

Une 4°. regle, qui est un corollaire de la 3°. c'est

que quand on veut faire des outils durs avec des aciers qui ne sont pas sins, il saut les tremper trèschauds, par-delà la couleur de cerise, tirant sur le blanc; on doit pourtant éviter de tremper des aciers sont sur le peut pratiquer sont rares, & ne sont que pour detrès grosses pieces qu'on veut remper bien avant, comme on en fait quelques sois dans la taillanderie; pour faire prendre la trempe à la piece, jusques vers le centre, on est dans la nécessité de donner à la sur la currop grand de-

gré de chaleur.

Les gros aciers approchent du fer, leurs parties élementaires sont bien moins chargées de soufres & de sels que celles des aciers fins; il n'y a qu'une chaleur considerable qui puisse fondre une quantité suffisante de ces matieres, & la faire passer entre les molecules des grains, & en remplir assès leurs interstices. Les soufres & les sels sont bien plutôt mis en fusion dans les aciers fins, qui en ont plus abondamment. Dans les aciers extrêmement fins, dans ceux qui sont tropacier, qui sont surchargés de soufres, une chaleur trés-legere suffit pour les dégager de dedans les parties du meral, pour les faire couler entr'elles, & même les y faire rassembler en telle quantité que les parties métalliques s'en trouvent trop écartées les unes des autres; c'est alors que si on trempe l'acier dans l'eau froide, il fe divisera par grumeaux au milieu de la trempe ; ou s'il y reste entier, pour peu qu'on vienne à le frapper, il se separera en grains, comme une pierre

LEFER FORGE EN ACIER. 347 de grés; en un mot ce que nous avons vû de la cause de l'endurcissement de l'acier par la trempe, de la nature de l'acier, étant appliqué à ces phenomenes

n'y laissera rien d'obscur.

Une regle fort importante, que bien des Ouvriers n'observent pas assés, c'est de ne faire prendre à l'acier précisément que le degré de chaleur avec lequel on veut le tremper; il y en a qui croyent faire asses, s'ils trempent leur acier avec la couleur convenable; ils le chauffent fouvent plus qu'il ne faudroit, & après l'avoir retiré du feu trop chaud, ils le laissent refroidir jusqu'à ce qu'il soit revenu à la couleur qu'ils lui veulent. Les parties de l'acier, en revenant à une certaine couleur, ne reprennent pas precisément le même arrangement qu'elles auroient eu, si le feu leur eût donné simplement cette couleur, il y a des parties qui ne sont plus en état de retourner à leur premiere place. Pour bien tremper, on trempera donc l'acier aussitôt qu'il aura pris le degré de chaleur auquel on souhaite qu'il soit trempé.

Aussi un Ouvrier attentis ne doit pas perdre des yeux son outil pendant qu'il le chausse pour le tremper. C'est pour tremper juste, à ce degré de chaleur, que quand il s'agit de petites pieces, qu'il e refroidiroient à l'air, si on les portoit seulement à quarre à cinq pas de la sorge, qu'il saut avoir sur la sorge même l'eau dans laquelle on veur les tremper : les bons Couteliers le pratiquent pour les

canits.

Pour avoir des preuves décisives de la remarque précedente, j'ai pris deux morçeaux du même acier; j'en ai chaussé un precisèment couleur de cerise, & alors je l'ai trempé; j'ai chaussé l'autre morceau presque blanc, beaucoup par delà la couleur de cerise, je l'ai retiré du seu, j'ai attendu qu'il sût revenu à cette couleur pour le tremper. Ces deux aciers aïant été cassés, la cassure du premier a toujours paru faite de grains plus sins, plus égaux, mieux détachés que celle du second. J'ai repetébien des sois cette expérience, & ça toujours étéavec le même succés. Pour être plus sûr de la comparaison, je l'ai quelques sois faite sur des sils d'aciers tirés par le même trou de filiere, & venu du même brin.

J'ai vû des Ouvriers assés intelligents, qui à dessein faisoient prendre à leur acier un degré de chaleur plus grand que celui auquel ils avoient envie de le tremper; mais au lieu de laisser diminuer sa chaleur en le tenant sur les charbons de la forge, ou à l'air, comme on le pratique ordinairement, ils le portoient sur l'enclume, & le forgeoient à petits coups, jusqu'à ce qu'il n'eût que le degré de chaleur convenable. Leur idée étoit de le préparer à prendre plus de dureré par la trempe en rapprochant ses parties que le seu avoit écartées. Ce raifonnement assés specieux, ne m'a pas semblé s'accorder avec l'expérience. Les cassures des aciers qui avoient eu cette petite saçon avant la trempe, ne m'ont pas paru d'un aussi beau grain, que celles de

LE FER FORGE' EN ACIER. 349 l'acier trempé au même degré de chaleur, immediatement après avoir été retiré du feu: peut-être que les coups de marteau qui compriment l'acier forcent des foufres à rentrer dans ses parties, qu'il y en a moins dans leurs interstices, qu'il y en en D'ailleurs ces coups peuvent donner aux parties un arrangement moins favorable pour l'endurcissement que celui que le feu seul leur donne.

De ces regles, ou remarques, où nous n'avons consideré que l'état où étoit l'acier dans l'instant qu'ila été trempé, passons aux differentes matieres, & à l'état des différentes matieres, dans lesquelles. on le peut tremper, & commençons par l'eau. Par par rapport aux trempes faites à l'eau, la principale circonstance qu'il y ait à observer, c'est le degré de froideur. Si de deux aciers également chauds l'un est trempé dans une eau plus froide, celui qui aura été trempé dans l'eau la plus froide, après la trempe, sera plus dur, & plus cassant que l'autre. par consequent il aura le grain un peu plus gros: Les Ouvriers sçavent presque tous, que les outils qu'ils trempent quand il fait grand froid font plus cassants, ce qu'ils appellent être trempes plus secs ; austi ceux qui sont habiles les font-ils moins chauffer alors. Il y a une sorte de compensation entre tremper une piece moins chaude dans une eau plus froide, & tremper une piece plus chaude dans une eau moins froide. L'explication de la cause de l'endureissement par la trempe étant un peu plus étenduë explique encore ces deux faits. L'endurcife-

ment est produit par les sels & les soufres qui sont fixés entre les molecules des grains, par les soufres dont le retour est arrêté. Il y a moins de soufres de sels entre les grains de l'acier chaussé moins chaud, mais l'eau plus froide fixeen moins de temps les matieres, elle leur ôte plûtôt leur sluidité: il y en a moins qui peuvent rentrer dans les parties de l'acier, quand il est moins long-temps à se refroidit; l'acier ne se refroidit pas dans un instant, il conserve même sous l'eau une couleur rouge, & la conserve d'autant plus long-temps qu'il a été

trempé plus chaud.

Pour avoir des preuves encore plus completes de cette espece de compensation que nous venons d'expliquer, pour être certain que c'est en quelque sorte la même chose, par rapport à l'endurcissement, de tremper un acier moins chaud dans de l'eau plus froide, ou de l'acier plus chaud dans une eau moins froide, ou chaude elle-même. J'ai chauffé de l'acier seulement couleur de cerise, & je l'ai plongé dans de l'eau boüillante; il n'y a pas pris une dureté suffisante pour resister à la lime; il s'y est endurci, mais ce n'a pas été au point où il se fût endurci dans l'eau froide; il n'y étoit pas même devenu cassant, il s'applatissoit sous les coups du marreau. J'ai ensuite fait prendre à l'acier un plus grand degré de chaleur, je l'ai rendu d'un rouge très-foible, trempé avec cette couleur dans l'eau bouillante, il y a acquis la dureté qu'il eût acquis s'il eût été trempé dans l'eau froide n'aïant que la couleur de cerife.

LE FER FORGE' EN ACIER. Puisque tremper l'acier n'est que le refroidir, il est clair que toutes les matieres qui peuvent le refroidir, arrêter le mouvement de ses parties, sont propres à luy donner la trempe. Que differentes liqueurs peuvent produire un effet semblable, ou approchant de celui de l'eau; des corps solides mêmes, qui s'appliqueront exactement contre l'acier chaud, le tremperont. En voici quelques exemples. Il y a des circonstances où on trempe des outils, dont la pointeest deliée, dans le Plomb. A près avoir fait chauffer la pointe de l'outil, on l'appuye sur un bloc de Plomb, on la force à y entrer; le Plomb se fond un peu pour faire place, il ne laisse pas de tremper la pointe aussi dure à peu près qu'eût fait l'eau.

S'il étoit aussi de faire entrer un outil chaud dans l'Or, l'Argent, & le Cuivre, que dans le Plomb, on le tremperoit de même en le faisant entrer dans ces metaux. L'Etain approche plus de la molesse du plomb. J'ai essayé s'il ne tremperoit pas de même l'acier, & j'ai trouvé qu'il ne manque jamais à endurcir la partie qui y a été enfoncée; mais comme il est un peu plus difficile à sondre que le Plomb, on est obligé d'appuyer plus fort sur l'outil, ou même de le frapper pour l'y faire entrer suffisamment.

l'ai de même trempé des pointes d'acier rouge en les contraignant d'entrer dans de l'Etain de glace ou Bismuth : je l'ai trempé aussi en le faisant en-

trer dans du regule d'Antimoine.

Ces matieres, quelques differentes qu'elles soienz

de l'eau, ne m'ont pas paru avoir donné à l'acier aucune qualité différente de celle que l'eau lui donne. Je n'ai pas trouvé que l'Antimoine y ait produit aucun mauvais effet, quoiqu'il foit trèspropre à alterer le fer & l'acier; mais la trempe est d'une si courte durée, l'acier est sitôt refroidi, que les matieres qui le touchent n'ont guere le temps d'agir efficacement que pour le rendre plûtôt froid.

Une matiere qui m'a paru meriter plus qu'aucune autre qu'on essayat d'y tremper l'acier, c'est le Mercure ; aussi n'ai je pas manqué d'en faire l'expérience. A près l'expérience de la trempe aïant par hazard mis le doigt dans le Mercure, il me parut avoir pris une chaleur bien plus grande que celle qu'eût pris l'eau dans laquelle un égal morceau d'acier eût été trempé; cependant un volume de Mercure étant environ 13. fois plus pesant, aïant environ 13 fois plus de masse à mettre en mouvement qu'un égal volume d'eau, sembleroit demander un degré de chaleur beaucoup confiderable pour être échauffé au même point que l'eau; il n'étoit pas naturel d'attendre, qu'au contraire le Mercure seroit plus échauffé que l'eau par un degré de chaleur égal. Pour m'assûrer d'un fait que je n'eusse pas prévû, je pris deux creusers très-égaux dont j'en remplis un d'eau, & l'autre de Mercure; je trempai dans l'un & dans l'autre un fil d'acier égal, & chauffé également; s'il y eût quelque avantage pour le plus de chaleur, il fut toûjours donné au creuset où étoit l'eau. Après que l'acier eût été trempé

LE FER FORGE' EN ACIER. 353 trempé dans l'un & dans l'autre; je mis le doigt dans chacune des liqueurs, l'eau à peine avoit pris une chaleur sensible, à peine avoit elle le degré de chaleur de l'eau tiede, pendant que la chaleur du Mercure étoit telle, que je ne pouvois tenir mon doigt long-temps dedans; il me brûloit. Je sçai, & qui ne le sçait point? qu'on ne peut pas juger sûrement par le sentiment du toucher du degré de chaud, ou de froid des corps; j'eusse voulu avoir sous ma main des thermomêtres de grandeur & de figure convenable pour m'assûrer davantage du fait, ou pour parler plus naturellement, pour en donner aux autres une preuve incontestable; car quoique je sçusse que le mercure moins froid, ou moins chaud que l'eau peut causer un plus grand sentiment de chaud, & de froid, parce que plus de parties de ce fluide sont appliquées à la fois, contre le corps qui le touche, de même que l'eau fait plus d'impression sur nous que l'air; quoique dis-je, je scusse ce fait, la difference ici étoit si considerable qu'il n'y avoit pas à craindre d'erreur du côté des sens. Mais ce qui m'auroit ôté tout scrupule, s'il m'en fût resté, & une preuve qui équivaut à celle qui auroit été donnée par les thermomêtres, c'est que le creuset, dans lequelétoit le Mercure, étoit devenu sensiblement plus chaud au toucher que l'autre. Pourquoi donc une quantité de chaleur, qui devroit échauffer le Mercure environ 13. fois moins que l'eau, l'échauffe-t-elle davantage, & considerablement davantage? On pourroit dire que les

L'ART DE CONVERTIR parties du Mercure sont plus aisées à mettre en mouvement que celles de l'eau, qu'elles conservent mieux la chaleur qu'elles ont acquise; ces raisons peuvent être bonnes & avoir quelque part au phenomêne; mais nous en avons une meilleure, & qui apparemment est la vraye cause de cette difference. Quand on trempe l'acier rouge dans l'eau froide, on entend une sorte de bruit, une espece de siflement connu de tout le monde, pareil à celui d'un tison allumé sur lequel on jette de l'eau; quand on plonge l'acier dans le Mercure on n'entend pas le moindre siflement. Celui qu'on entend, quand l'acier rouge est plongé dans l'eau, est la suite d'un bouillonnement qui s'y fait : & ce bouillonnement estapparemment produit par la rarefaction considerable & subite de l'air contenu dans l'eau; mais quelqu'en soit sa cause, il suffit qu'on sçache que l'eau bout autour de l'acier qui y a été trempé; ces bouillons sont des espaces que l'eau ne remplit pas, il y a donc de temps en temps des espaces vuides autour de l'acier, ils sont à la verité de peu de durée, mais ils reviennent frequemment : par consequent l'eau ne doit pas être regardée comme continuement appliquée contre l'acier; elle n'est pas continuëment en état de recevoir toute la chaleur qu'il peut lui donner; une partie de cette chaleur passe dans la matiere qui forme ces bouillons, & se perd avec elle. Le Mercure au contraire plus difficile à soulever, & qui contient moins d'air, est toujours appliqué contre l'acier rouge, il prend plus de cha-

leur , & conferve celle qu'il a acquise.

LE FER FORGE' EN ACIER. 355

L'acier trempé dans le Mercure m'a toujours paru avoir le grain plus gros, que le même acier trempé dans l'eau au même degré de chaleur. Pour donner un grain aussi fin à l'acier trempé dans le Mercure, il a fallu l'y tremper moins chaud que dans l'eau. Le Mercure refroidit l'acier plus subitement, quoiqu'il s'échausse lui-même. Or dès qu'il le refroidit plus subitement, l'acier qu'on trempe dans le Mercure, selon une de nos remarques précedentes, quoique trempé au même degré de chaleur, se trouve dans le même cas qu'un acier plus chaud qui eût ététrempé dans un ssuide plus froid.

Les Ouvriers de divers Païs vantent fort leurs eaux pour la trempe. Si il y en a qui aïent plus de vertu que d'autres, il y agrande apparence que ce ne fera qu'autant qu'elles feront plus froides. Si une cau pouvoit plus produire d'effet qu'une autre fur l'acier qu'on y trempe: ce ne feroit que par les foufres & les fels dont elle fe trouveroitchargée; or je ne fçai s'il y a lieu de croite qu'une cau foit chargée d'assés de soufres & de sels pour produire plus d'effet qu'une autre eau, on en jugera par les expériences suivantes. Ce que je dis-de l'eau commune, il y a grande apparence qu'on peut le dire aussi de la rosée, quoyque très - vantée pour les trempes; & entre les rosées c'est celle de May qui l'a été le plus.

Pour sçavoir si on devoir beaucoup se promettre des eaux qui se trouveroient naturellement chargées de certains sels, ou si par des additions de sels,

on pourroit rendre les eaux communes plus efficaces, j'ai rempli d'eau de riviere plusieurs creusets très-égaux, tous tournés fur le même moule. J'ai donné à l'eau de chaque creuset un sel different à dissoudre, & je lui en ai même donné plus qu'elle n'en pouvoit dissoudre: l'eau d'un des creusets étoit impregnée de sel marin, celle d'un autre de fel de verre, celle d'un autre de sel ammoniac. celle d'un autre de salpêtre, celle d'un autre d'alun, celle de l'autre de vitriol. Pour faire une comparaison exacte de l'effet de ces eaux avec celui de l'eau pure, j'avois un retit creuset plein de cette derniere eau, égal à ceux où étoient les eaux composées. Tout étant ainsi préparé, je faisois chauffer deux fils d'acier en même temps, j'en plongeois un dans le creuser plein d'eau ordinaire, & l'autre dans un des creusets plein d'eau chargée de sel. A chaque nouvelle expérience, je metrois dans le creuset d'eau ordinaire de nouvelle eau fraiche. L'acier trempé rouge couleur de cerise dans l'eau commune, ou dans de l'eau chargée de quelque sel, s'y est toujours endurci à un point tel, qu'il n'étoit pas possible de juger par la lime, s'il avoit pris. plus de dureté dans l'une que dans les autres, elle ne pouvoit mordre sur l'acier trempé à ce degréde chaleur.

Pour donc découvrir si l'eau chargée de quelques sels étoit capable de produire sur l'acier un effet beaucoup plus considerable que l'eau simples, j'ai chaussé l'acier, dans le Plomb sondu, à diverss LE FER FORGE EN ACIER. 357 degrés de chaleur au dessous de la couleur de cerise. L'ai trempé en même tems dans l'eau pure un sil d'acier: quand il n'a pas eu assés de chaleur pour prendre dans l'eau commune une dureré considerable, pour s'y endurcir au point de résister à la lime, je n'ai jamais trouvé qu'il ait pris une dureté plus considerable dans l'eau empreinte de sel, ce qui me dispose à croire, qu'il y a peu à esperer des sels mêlés avec l'eau pour augmenter. l'esset de la trempe.

Cependant qui voudroit étendre ces expériences aussi loin qu'elles le peuvent être, il resteroit à les saire sur des aciers préparés, pour être cossés de long, comme nous l'avons expliqués dans le memoire 10°. On verroit si les sels apporteroient des changements dans les ordres de grainures, & les duretés de chaque ordre de grainure, étant essayées avec les pierres, donneroient sur cette matiere des éclaircissements complets, dont je ne sçai s'il y a beaucoup à se promettre pous la pratique; mais nous avons averti que nôtre dessein n'étoit pas de traitter des trempes dans toute leur étendue, mais seulement d'en donner les nortions les plus generales, & quelques vues pour les persectionner.

Quand on trempe l'acier extrêmement chaud dans l'eau froide, plus chaud qu'à la couleur de cerife, après qu'on l'a retiré de l'eau, sa furface est blanche, nette, il ne paroît dessus aucune crasse, rien de noirâtre; c'est ce qu'on appelle de l'acier

To Paris

bien découvert; & quand un acier trempé à un dégré de chaleur plus foible qu'un autre, sort blanc de la trempe, on dit que cet acier le découvre bien. Les aciers le découvrent beaucoup mieux dans les eaux chargées de sels; que dans l'eau commune. L'acier qui n'est point découvert est celui sur lequel il reste une crasse; cette crasse est composée de quelques matieres terreuses, mais mêlées avec des matieres graffes, qui ont été fournies par le charbon & par le fer même. Ce sont ces matieres grasses qui lient ensemble les parties terreuses, & qui les attachent à l'acier ; si on plonge l'acier dans des eaux chargées de sels, le sel dissout ces matières graffes, il emporte la tache, comme le sel du savon emporte les taches du linge & des étoffes. Cette crasse, cette espece de tache ne reste point sur l'acier, ni même sur le fer trempés extrêmement chaud: la chaleur du fer & celle de l'acier étant montées à un certain point, tout ce qui arrive de gras, d'onctueux à leur surface estalors aussi-tôt consumé qu'il y est arrivé.

L'acier qui est trempé dans le vinaigre s'y découvre parfaitement; il n'a paru aussi qu'il y prend plus de dureté que dans l'eau ordinaire, qu'il y devient plus cassant. Le Verjus produit un esset approchant de celuï du vinaigre.

Parmi les fecrets pour endurcir l'acier on met presque par-tout le jus de Raves. J'ai trempé l'acier en l'enfonçant dans les Raves mêmes. J'ai aussi fait exprimer du jus de Raves après les avoir pillées. LEFER FORGE EN AGIER. 359 L'acier trempé dans ce jus, ou dans la Rave même ne m'a pas paru plus endurci que celui qui a été trempé dans le vinaigre, je ne sçai même s'il l'a été autant.

Mais une liqueur dont l'effer n'a pas été équivoque, c'est l'eau forte, j'y ay trempé de l'acier en differents états ; je l'y ai trempé quelques fois fi peu chaud, qu'à peine montroit-il une nuance de rouge, regardé même dans l'obscurité; si on l'eur plongé alors dans l'eau froide, il en fût sorti très-limable; & quand il a été retiré de l'eau forte il étoit bien trempé, la lime n'y pouvoit mordre. Une difference si sensible ne peut être attribuée qu'aux esprits pénetrants de l'eau forte; sans doute qu'ils se font introduits dans l'acier, il n'est pas surprenant que ces esprits actifs agent pénetre dans l'acier, pendant qu'un simple sel dissous avec l'eau n'a rien operé. Il y a une grande difference d'activité, l'acier lui-même seroit bientôt entierement divisé, rendu fluide, fi on le laissoit long-temps dans cette liqueur; si on ne l'y laisse qu'un instant, il ne fait qu'y prendre beaucoup de dureré; une piece quelque délicate qu'elle fût ne seroit pas pour cela défigurée. Le succés de cette expérience doit faire renter l'effet des differentes sortes d'esprits pour l'endurcissement de l'acier.

J'ai encore éprouvé celui de l'esprit de sel marin, il a endurci l'acier trempé à un degré de chaleut, auquel l'eau commune ne l'eut point endurci, mais je doute qu'il ait autant produit d'esset que l'eau forte; aussi cet es prit n'est - il pas un aussi prompte

dissolvant du fer; il n'a pas autant de facilité à s'in-

troduire dans ses parties.

Toute matiere qui refroidit l'acier le trempe; on peut le trempe dans des matieres grasses, ou huileuses, conime sont le suif, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'esprit de vin, l'esprit de therebentine, des resnes, &c. mais aussi est-il aisé de prévoir que ces matieres, aisément instammables, peuvent aisément prendre un degré de chaleur approchant de celui de l'acier qu'on y trempe, sans lui ôter beaucoup de la sienne, par consequent qu'elles ne le refroidiront ni si considerablement, ni si subtement que seroient d'autres liqueurs, ou même l'eau commune.

Il y a pourtant des cas où l'on doit avoir recours à des trempes analogues à celles qui peuvent être faites dans ces matieres. Certains outils n'ont besoin dedureté que jusqu'à un certain point; il n'est pas nécessaire quela leur aille jusqu'à résister à la lime, il leur faut du corps. Un Faiseur d'Instruments de Mathématique, qui a à tremper des pointes de compas, les chauffe à la chandelle, dont il darde la flamme avec le chalumeau successivement surune des pointes; quand cette pointe a pris couleur, il l'enfonce dans le suif de la chandelle même, & la voilà assés trempée. Mais les faux nous donneront un exemple plus important d'un des cas, où ces sortes de trempes douces sont nécessaires. Si une faux étoit trempée au même degré que l'est une coignée, que l'est un rasoir, que l'est un

couteau

LEFER FORGE' EN ACIER. 361 couteau, elle n'en couperoit que mieux l'herbe; mais à la quantité d'herbe qu'elle a à abbatre, il est impossible que son taillant, de quelque façon qu'il soit trempé, ne s'émousse bien des fois en un, jour. Si elle étoit trempée au même point que les autres outils dont nous venons de parler, le faucheur seroit donc dans la nécessité de la faire émoudre plusieurs fois dans un jour ; quelle perte de temps, s'il avoit à la porter chaque fois chés un Taillandier ? il faudroit peupler toutes les campagnes de cette espece d'Ouvriers. Les choses les plus communes dans les arts, sont pleines d'inventions ingénieuses ausquelles on ne prend pas garde. Il a fallu mettre le faucheur en état de faire les fonctions de Taillandier: pour cela on a imaginé, & rien ne l'est mieux, de donner aux faux une sorte de trempe, qui laisse à l'acier assés de corps, assés de souplesse pour qu'il puisse être applati par le marteau sans se casser. Au moyen de cet expédient, dès que le trenchant de la faux est trop gros, & trop mousse, le faucheur le pose sur une petiteenclume qu'il porte toujours avec lui , & à petits coups de marteau il le rend mince, il l'applatit; au lieu de le faire user sur la grande meule du Taillandier, il n'a plus qu'à repasser le tranchant avec une pierre qui n'est guere plus grande que les pierres à rasoirs, mais dont le grain est plus gros. Il est vray que le tranchant de la faux n'est pas aussi vif que ceux des outils, dont la trempe est plus cassante, la lime même peut mordre dessus. Mais la gran-Zz

deur de la masse dont il fait partie, la longueur du manche auquel il tient, enfin la vitesse avec laquelle la faux est poussée, tout cela ensemble sait que son taillant peut couper l'herbe, quoiqu'il

n'ait pas une extrême dureté.

Free

Nous nous sommes un peu arrêtés à cet outil, nous ne voulons pourtant pas entrer dans le détail des differentes trempes que divers Ouvriers lui donnent; cela est du ressort de la Taillanderie, & nous meneroit loin. Une page suffiroit à peine pour nommer toutes les drogues que quelques Ouvriers font entrer dans cette espece de trempe; ils la composent de la plûpart des mineraux, & même des préparations de mineraux, de plantes d'un grand nombre d'especes différentes, & sur-tout de plantes d'odeur forte. C'est la thériaque des Taillandiers : je ne sçai s'il y a autant à retrancher de la veritable thériaque que de celle - ey; mais je scai que quelques Ouvriers font entrer dans la trempe de leurs faux bien des matieres inutiles, & d'autres peut être nuisibles. Le fond se réduit à tremper la faux dans le suif, ou dans des matieres équivalentes: je ne sçai mêmesien la trempant dans l'eau bouillante, ou chauffée à un certain point, on ne donnera pas à son taillant le degré de durete & de souplesse qui lui sont nécessaires. Mais comme nous l'avons dit, cela regarde un autre art.

Pour dire cependant un mot de nos matieres graffes, & de nos matieres huileufes, j'aitrempé de l'acier dans le fuif, dans le bœure, dans la cire, dans l'huile, LE FER FOR GE'EN ACIER. 363 dans la refine, dans l'esprit de vin, & dans le savon. Toutes ces trempes n'endurcissent pas autant que celle à l'eau froide; il en est de celles-ci comme de celles à l'eau boüillante, ou chaude. Si par exemple, on trempe de l'acier couleur de cerise dans de l'esprit de vin, il n'y prend pas une dureté suffisante pour résister à la lime, & si on trempe l'acier plus chaud dans la même liqueur, il en sortira assés dur pour que la lime ne puisse mordre dessus.

Si on trempe dans l'eau de vie, elle endurcira l'acier, trempé à un degré de chaleur où il ne se fût pas endurci dans l'esprit de vin ; elle ne l'endurcit guere moins que l'eau commune : aussi la plus forte eau de vie contient elle considerablement de cette eau commune, comme on le peut voir par le curieux memoire de M. Geofroy le jeune imprimé parmi ceux de l'Academie de l'année 1718. p. 35. il y enseigne les manieres les plus exactes d'éprouver l'eau de vie, & l'esprit de vin. il trouve que de bonne eau de vie, loïale & marchande, après avoir été brulée, laisse la moitié de son poids de flegme pur. Cette partie qui a été brulée est celle qui eût composé l'esprit de vin, si on l'eût reçue dans un recepient. Cet esprit de vin mis à l'épreuve, donne lui-même bien plus de la moitié de fon poids en flegme; & ce qu'il en donne n'est pas probablement, à beaucoup près, tout ce qu'il en contient.

Venons à present à considerer l'acier par rapport aux dispositions qu'on peut lui donner pour être plus susceptible de la trempe. Suivant ce que rous 364 L'ART DE CONVERTIR avons dit de la cause de son endurcissement subir,

Engra

& même de la cause de la transformation du fer en acier, il ne paroît pas qu'il y ait rien de plus avantageux à faire, que de remplir les interstices, qui sont entre les molecules de l'acier, de plus de parties sulfureuses & salines. Pour y parvenir qu'y a t'il de mieux que de le chauffer au milieu de marieres qui lui en puissent fournir? C'est à quoi tendent les trempes en paquet. Nous nous sommes déja trouvés dans la nécessité de parler plus d'une fois de ces sortes de trempes, elles ne sont point une façon particuliere de tremper l'acier; car ici on trempe à l'ordinaire l'acie dans l'eaufroide; mais elles supposent une façon particuliere de le chauffer avant de le tremper : au lieu de lui faire prendre la couleur de certse en le posant immédiatement au milieu des charbons, on le renferme dans des boîtes de tole dont routes les jointures sont bien enduites de terrre, afin que la flamme ne trouve point d'entrée dans ces boîtes. Il y est environné des ingredients convenables. On Ty fair chauffer une, ou plusieurs heures, & dans l'instant qu'on le retire de la boîte on le plonge dans l'eau.

Les bases des trempes en paquet, ou les principales matières dont on enveloppe les pièces qu'on veut chausse pour leur donner cette sorte de trempe, sont des suyes ou du charbon; la suye ordinaire y est très - souvent employée; chaque Ouvrier a sa methode pour rendré sa trempe en paquet meilleure; & scloon leur louable contame; ils.

en font mystere.

LE FER FORGE EN ACIER. 365 On ne peut rien de mieux, & de plus utilement inventé par rapport aux trempes, que certe façon de tremper. Nous avons vû grand nombre de fois, que des qu'on augmente la dureté de l'acier, qu'on le rend plus cassant, & qu'en même remps on groffit fon grain, ce qui est un vray inconvenienr. Au moyen des trempes en paquet, on peut le rendre plus dur, sans le rendre plus cassant, & sans lui donner un grain plus gros. Et cela parce qu'un acier qui a été trempé en paquet, ou plus exactement parlant, qui a été trempé après avoir été reeuir en paquet, parce que dis-je ceracier n'étant rrempé que couleur de cerife, sera aussi dur que s'il eut été trempé presque blanc, sans avoir été recuir : on donne de la dureté en conservant le corps de l'acier, & la finesse de son grain.

M'ais les trempes ou recuits en paquet ne sont pas seulement faits pour l'acier, ils endurcissent le fer, ils le rendent susceptibles de la trempe. C'est avec les trempes en paquer qu'on donne aux limes de ser une dureté à peu près égale à celle des limes d'acier, qu'on endurcit les platines & divers.

autres pieces des fusils.

Pour prendre des idées plus nettes des effets de cette trempe, considerons d'abord ce qu'operent sur le fer les recuits qu'on lui donne, lors qu'on lui fair sousir enveloppé des suyes & d'autres matieres. L'est visible que cette operation tend à convertir le fer en acier, les expériences que nous avons rapportées dans les me thestales.

Egent

res qui ont cette conversion pour objet, n'en sçauroient laisser douter, ce sont même nos recuits des trempes en paquet, qui m'ont donné le plus de lumieres, pour découvrir la maniere de faire cette conversion. Quand on retire le fer du paquet où il étoit renfermé, sa premiere couche est devenuë acier. Si on le trempe alors dans l'eau, il n'est donc pas étonnant qu'il y prenne une dureté qu'il n'y auroit pas prise auparavant. Si on casse cette piece, on lui voit tout au tour un cordon formé de grains pareils à ceux qu'a l'acier trempé. Mais si les trempes en paquet nous ont conduit à l'art de convertir le fer en acier, cet art à son tour nous met en état de voir, pourquoi ces trempes operent, & de les porter au point de perfection, où elles peuvent aller.

Si c'est de l'acier qu'on recuit pour le tremper en paquet, les matieres dont il est environné le rendront, pour ainsi dire plus acier, l'éleveront à in plus haut degré d'acier, en feront un acier plus sin; il s'endurcira donc davantage étant trempé au même degré de chaleur, selon une des regles, que nous avons données dans ce memoire. L'acier qui chauste dans le paquet est environné de matieres qui abreuvent la surface de soufres, & de sels, la quantité de soufres, dont il étoit penetré naturellement, est donc augmentée, il en a donc davantage entre ses parties, que si le seu eûr seulement fait fortir de dedans ses parties une portion de ce qui y étoit. Loss qu'on trempera cet acier, plus pe-

LE FER FOR GE' EN ACIER. 367 netré de foufres, & de fels, quoiqu'on le trempe au même degré de chaleur, après la trempe il aura

plus de dureté qu'il n'en eût eu.

Mais ce qui est surrout à remarquer icy, c'estique si le recuit, qui a precedé la trempe, n'a pas été d'une longue durée, les soufres & les sels n'auront pas penetré avant, il n'y aura que ce qui sera proche de la surface qui aura pris une disposition à s'endurcir davantage, le reste aura donc autant de corps, que s'il n'eût pas été trempé si dur.

Qoique la ressemblance soit parfaite pour le fond entre les recuits des trempes en paquet, & ceux qu'on employe pour convertir le fer en acier, il y a pourtant des matieres qui conviendroient aux uns, & qui ne conviendroient pas aux autres; il y a des matieres qu'on doit éviter, lorsqu'il s'agit de convertir le fer en acier, & qu'on doit prendre par préference pour les trempes en paquet. Les raifons de ces différences nons ouvriront en même temps un chemin pour perfectionner nos trempes. Après que le fer a été converti en acier, cer acier a à soutenir plusieurs chaudes, il faut qu'il résiste au marteau sans s'entr'ouvrir, sans se gerser, que fes parties aïent de la disposition à se réunir. Quand on fait de l'acier on doit donc se donner de garde d'employer les matieres qui le rendent trop difficile à travailler. On doit de même éviter de faire produire sa conversion par des matieres trop volatiles, qui s'échaperoient dans quelques chaudes, qui le laisseroient trop s'affoiblir. Il n'en est pass

de même des aciers qu'on recuit en paquet pout les tremper; ils sont actuellement façonnés en outils; car on doit sçavoir qu'on ne trempe l'acier en paquet; ni autrement; qu'après lui avoir donné la forme sous laquelle il doit rester : en sortant du recuit, on trempe ces outils, & on ne s'embarasse pas qu'ils souriennent difficilement le marteau, on ne doit plus les forger; que leur dureté vienne de marieres très - volatiles, c'est aussi ce qui n'importe point, puisqu'ils nedoivent plus être remis sur leseu.

Mais les matieres qu'on cherche au contraire sont celles qui peuvent leur donner plus de dureté, & les penetrer le plus promptement. Au lieu que dans la conversion du ser en acier, on veut que les matieres sulfureuses parviennent jusqu'au centre, afin de le rendre parfait acier, ici il seroit à souhaiter que les matieres qu'on employe pour les recuits, ne passassifient pas par delà les premieres couches. Ce sont ces premieres couches qu'on a besoin d'avoir dures. On veut du corps aux couches suivantes, de là naissent quelques regles.

Les matieres les plus propres à durcir l'acier, & à le penetter aisément, sont les meilleures pour

nos trempes.

2º. Plus on peut recuire vîte & à petit feu, & meilleure est la trempe. Si le degré de chaleur n'alloit qu'à rougir la surface d'un rouge foncé, noirâtre, ou un peu par-delà, la trempe en seroit plus parfaite; car alors l'interieur de la piece, qui est toujours moins échaussé, n'a encore que le degré de

LE FER FORGE' EN ACIER. 369 de chaleur d'une couleur noire; d'où il suit que les marieres sussiureuses & falines, qui ne s'introduifent que dans les endroits, où elles sont portées par le seu, alors ne seroient pas portées beaucoup par-delà la surface.

3º. Or pour recuire vîte à petit feu, il faut les matieres les plus propres à penetrer le fer. Pour bien juger de l'efficacité des matieres qui doivent être employées pour ces sortes de recuits, pour en faire les expériences, il ne faut donc pas seulement être attentif au degré de dureté, que differentes matieres peuvent donner au fer ou à l'acier, il y a nombre de matieres, qui les peuvent rendre l'un & l'autre aussi durs par la trempe qu'on le peut fouhaiter; & il ne seroit pas aisé de décider de la difference qui seroit entre les degrés de dureté produits par differentes matieres. Mais il s'agit de voir quelles sont les matieres qui en moins de temps, & à un moindre degré de chaleur rendent le fer plus dur. Je dis le fer, parce qu'il est beaucoup plus propre que l'acier à nous montrer le succés des recuits : l'acier prenant toujours une dureté considerable à la trempe, le succés des expériences pourroit être plus difficile à démêler.

Dans celles que j'ai faites, pour m'instruire sur les trempes en paquet, j'ai donc chois le ser : ce qu'elles nous apprennent de plus favorable pour le tremper en paquet, le ser aussi pour tremper l'acier. J'ai rensermé dans differents creusets des morceaux de ser de mêmes dimensions, & de même qua

170 L'ART DE CONVERTIR lité, & entourés de differentes matieres. Je vais rapporter quelques-unes des principales expériences que j'ai faites, elles fourniront des trempes qui me paroissent telles qu'on les peut demander; si cependant on le juge à propos, on pourra multiplier ces expériences, la matiere n'en sera que mieux approfondie.

1º. J'ai essayé la suye de cheminée toute seule.

2º. J'ai aussi essayé de la savate reduite en charbon; les Ouvriers qui se piquent de bien tremper en paquet la préserent à la suye. Mais il m'à été difficile de m'appercevoir de diffierences qui sussement faveur de la savate. Si elle a quelqu'avantage, il est si peu considerable qu'il est aisé de le rendre à la suye, & même de lui rendre plus, par l'addition de quelques unes des matieres dont nous parlerons. D'ailleurs la suye est plus aisée à recouver, ce qui est quelque chose, quand il s'agit de tremper une grande quantité de ser.

3º. J'ai ensuite essayé de la suye détrempée avec l'urine; la plûpart de ceux qui trempent des limes en paquet n'y cherchent point d'autre saçon. Ils prennent par préserence l'urine la plus vielle & la plus épaisse. On détrempe la suye avec l'urine a consistance de pâte, & on enveloppe de cette espece de pâte les pieces de ser. L'urine a acceleré l'esset de la suye, le ser en a été plutôt en état de prendre la

trempe.

4°. J'ai essayé le charbon de savate détrempé avec l'urine, & j'ai comparé son esset avec celui LE FER FOR GE' EN ACIER. 371 de la fuye détrempée aussi avec l'urine, je n'ai point reconnu encore dans cette épreuve que la savate

eût quelque avantage.

3°. J'ai mêlé une partie de fleurs de soufres avec deux parties de suye, sans y ajouter d'urine: le soufre a paru arrêter l'esfet de la suye. Le ser n'a pas pris de dureté, quoiqu'il eût été bien durci pendant le même temps par de la suye demêlée avec l'urine.

6°. Dans une autre expérience j'ai mêlé une partie de fel marin reduit en poudre, avec de la suye seule. La suye détrempée avec l'urine n'a pas à beaucoup près, autant endurci le ser pendant le même temps, car il faut toujours remarquer qu'il s'agit ici principalement de la durée du recuit.

7°. Pour continuer à éprouver l'effet des sels, j'ai mêlé du sel marin dans de la suye détrempée

avec l'urine.

8°. Dans d'autre suye détrempée avec l'urine j'ai mis même poids de sel ammoniac en poudre.

9°. Dans la suye détrempée avec l'urine, j'ai

mêlé du sel de verre.

10°. Dans la suye détrempée avec l'urine, j'ai

mêlé de la potasse.

Ces quatre derniers essais aïant éte faits pendant la même durée de seu, le fer entouré de sel ammoniac a pris le plus de dureré, quoique sa place par rapport au seu sût une des moins savorables. La composition où étoit entré le sel marin avoit durci, mais moins; celle des deux autres sels n'avoit

Aaaij

372. L'ART DE CONVERTIR rien produit. Si l'effet du recuit est acceleré par le sel marin, il l'est donc encore plus par le sel ammoniac. Quand je dis que les autres sels n'avoient rien produit, je ne veux pas dire qu'ils n'eussent rien produit par la suite; il s'agit de leur effet dans le temps qui avoit suffi au sel ammoniac & au sel marin pour agir efficacement.

nº. Dans une autre expérience à la place d'un

des sels précedents, j'ai mis de la gravelée.

12°. Dans un autre du vitriol.

Mais de toutes les expériences que j'ai faites sur les sels, il en a résulté que le sel ammoniac & le sel marin étoient ici bien supérieurs aux autres, mais que le sel ammoniac l'emportoit sur le sel marin.

13°. Mes essais sur la conversion du ser en acier m'ont sait connoître une matiere qui rend le ser un acier plus dur qu'aucun autre, & aussi plus intraitable, c'est la fiente de pigeon brulée, & reduite en charbon, je m'en suis promis beaucoup. Je l'ai essay e pluseurs fois; seule, elle a produit autant d'esser que la suye détrempée avec l'urine, & mélée avec la moitié de son poids de sel marin.

14°. Je crois donc que pour faire un recuit aussi prompt & aussi efficace qu'on le puisse souhairer, il n'y a qu'à prendre de cette siente détrempée avec l'urine, & mêlée avec du sel ammoniac, ou du sel marin. L'experience m'a appris que le fer s'y endurcissoit en très peu de temps, je ne sçai si om parviendra à faire mieux.

15°. Au lieu de suye j'ai aussi employé du char-

LE FER FOR GE'EN ACIER 373 bon de terre reduit en poudre, & mêlé avec le sel marin, & cela conduit encore par mes expériences sur la conversion du fer en acier. Il a bien durci, & je ne sçai s'il n'a pas fait plus d'effer que

la fuye.

Il nous reste à parler d'un recuit d'une autre espece que celui qu'on donne aux ouvrages d'acier pour les tremper plus durs, d'un recuit qu'on leur donne au contraire pour les ramollir. Si l'acier qui a été trempé le plus dur, est remis au seu, qu'on lui fasse prendre un degré de chaleur approchant de celui qu'il avoit lorsqu'il a éte plongé dans l'eau, on lui sera perdre la dureté qu'il avoit acquise; il redevient mou, limable; le chausser ainsi, est ce qu'on appelle le recuire. Mais outre ce degré de chaleur, entre ce recuit qui rend l'esse de la trempe absolument nul, il y a une infinité de recuits de degré de chaleur moyenne, qui n'ôteront à l'acier qu'une partie de sa dureté, & qui lui rendront une partie de sa soupesse.

Comme on n'est pas maître de tremper un outil d'acier precisément au degré de chaseur qu'onsouhaiteroit, qu'en voulant ne lui faire prendre que la dureté nécessaire, on pourroit lui, en faire prendre trop peu; l'usage est de tremper dans l'eau froide les outils d'acier sin, après les avoir rougi à peu près en couleur de cerise. On laisse cette duretéaux ouvrages à qui elleconvient, & onen ôceà ceuxqui n'ont pas besoin d'en avoir tant, mais qui one besoin d'avoir plus de corps; & on leur en ôte-

plus ou moins, selon l'usage auquel ils sont destinés, & aussi selon la qualité de l'acier dont ils sont faits. De deux ciscaux, dont l'un est destiné à couper le ser à froid, & l'autre à couper du bois, on ôtera plus, par le recuir, de la dureté du ciscau qui n'aura à agir que sur le bois.

Ce seroit encore matiere à un asses long traité, que d'examiner à fond ce qui concerne les differentes fortes de recuits, la maniere de les proportionner aux differentes sortes d'ouvrages, & aux ouvrages faits de differents aciers; mais nous nous restraindrons encore ici, comme nous l'avons fait par rapport aux trempes, aux notions les plus

generales.

On connoît par la couleur de l'acier, s'il est assés chaud pour être trempé; de même connoît-on par sa couleur s'il est assés détrempé, s'il est recuit au point où on le veut. La piece qu'on recuit doit être placée sur les charbons de maniere qu'on puisse apercevoir les differentes couleurs qu'elle prend successivement. Supposons qu'elle y a été mise, mais supposons de plus que cette piece, ce morceau d'acier quel qu'il soit, avant d'être trempée a étéau moins polie à la lime, que sa couleur est blanche, d'un blanc qu'ont le fer ou l'acier polis; supposons encore que les charbons sur lesquels nous l'avons placée sont peu vifs, qu'ils ne sçauroient l'échauffer que lentement. Si nous observons à present les changements qui vont se faire à la surface, nous verrons d'abord le blanc de l'a-

LE FER FORGE EN ACIER. cier devenir plus pâle; il prendra une nuance du jaune le plus foible, cette nuance se fortifiera par degrés, & enfin le jaune parviendra à être ce que les Ouvriers appellent couleur d'or, & qui dans les aciers bien polis l'est réellement. Si l'acier continuë à s'échauffer de plus en plus, la couleur d'or commencera à disparoître, elle se mêlera avec une legere teinture de pourpre: enfin tout ce qui étoit couleur d'or, deviendra pourpre. Le pourpre prendra des nuances de plus foncées en plus foncées, il deviendra violet. Le violet se changera ensuite en un beau bleu foncé, ce bleu se delaiera insensiblement, & il deviendra bleu clair, & du plus clair. Enfin la derniere des couleurs qu'on pourra suivre fera la couleur d'eau, qui est pour ainsi dire le dernier degré de bleu. Il n'y a plus de nouvelle couleur à observer, entre cette derniere & la premiere nuance de rouge, que la chaleur augmentée donnera à l'acier.

Si l'acier à qui on fait prendre couleur est chaufé également dans toute son étendue, il paroîtra par-tout d'une des couleurs, ou d'une des nuances de couleurs, que nous venons de déterminer; mais s'il est chaussé inégalement, les couleurs seront différemment distribuées comme les degrés de chaleur. Qu'on le chaussé par un bout, & que la chaleur qu'acquierrera le reste lui soit toute communiquée par celle du bout, qui insensiblement gagnera de proche en proche; alors on trouvera bientôt sur l'acier la suite entiere des couleurs, & de toutes

leurs nuances. A mesure que le jaune soible, qui sera la nuance la plus éloignée du bout, avancera, il se fera un changement dans chacune des cou-

leurs, qui la précedent.

Quand l'acier a été bien poli, & chauffé avec des précautions que nous ne devons pas expliquer ici, ces couleurs ne le cedent en beauté, & en vivacité, à aucune des plus éclatantes couleurs de la peinture. Aurefte on fçair qu'elles font fixes quand on le veut; dés que l'endroit, qui a pris une certaine couleur, n'augmentera plus en chaleur, il conservera cette couleur. Il n'est personne qui n'ait vû de l'acier en violet & en bleu, on lui donne ces couleurs pour embellir encore les plus beaux ouvrages, & sur tout ceux qui sont dorés; & la premier fois qu'on la vû ainsi coloré, on aura été tenté de croire que c'étoit une couleur rapportée avec le pinseau, au moins n'auroit-on pas imaginé, qu'un leger degrè de chaleur a suffi pour la lui donner.

Au reste il n'en est point de ces couleurs, comme des differents rouges qu'une chaleur plus violente donne à nôtre métal, ces dernieres pénetrent l'acier de toutes parts; l'acier est rouge interieurement, ou en état interieurement de produire sur nous le sentiment de rouge, comme à la surface; au lieu que le bleu, le violet, la couleur d'or, dont nous venons de parler, sont seulement à la surface de l'acier. Laisses restroidir lentement, ou restroidisses subitement l'acier qui a pris une de ces belles couleurs, sa surface conserveracette couleurs, mais

LE FER FORGE'EN ACIER. 377 mais emportés avec la lime la premiere surface, cassés yôtre morceau; au - dessous de la premiere surface, & dans tout l'intérieur, vous ne trouverés plus que la couleur blanche qui lui est naturelle. La proprieté de se colorer ainsi par differents degrés de chaleur n'est pas particuliere à l'acier, elle lui est commune avec le fer; mais le fer ne prend pas de si belles, & de si vives couleurs que l'acier,

& les prend moins aisément.

Si on veut chercher la cause de ces differentes couleurs qui paroissent à la surface de nôtre acier. il faut encore avoir recours aux parties sulfureuses de ce métal. Et après tout si nous n'y avions pas recours, il nous faudroit chercher ailleurs des foufres pour produire cet effet. Une chaleur douce les fait elever, les conduit jusqu'à la surface, & ils lui donnent des couleurs différentes selon la quantité qu'il y en a de rassemblés. Mais il n'y a qu'une chaleur mediocre qui puisse teindre la surface de l'acier par les soufres qu'elle y conduit; si la chaleur étoit plus considerable, elle brûleroit ces matieres inflammables, elle ne leur permettroit pas de s'arrêter sur la surface.

On remarque que l'acier qui a pris couleur se rouille moins vîte que l'acier qui est resté blanc; je n'en ai pourtant pas fait une expérience suivie; mais ceux qui craignent le rouille pour leurs fusils, en font mettre les canons en couleur d'eau. Il est très-connu que l'huile empêche ce métal de se rouiller, la couche mince de matieres huileuses,

978 L'ART DE CONVERTIR ou fulfureuses qui le colorent, doit donc aussi le préserver de la rouille, au moins jusqu'à un cer-

tain point.

Les taches appellées roses, qu'on trouve dans l'interieur de l'acier, doivent leur origine aux mêmes matieres, quipendant une chaleur plus considerable, & dans des aciers encore plus chargés de ces matieres, ont été poussées vers le centre de la bille, comme elles le sont ici à la surface. Ou si l'on veut la chaleur, qui a mis ces soufres en mouvement, a brûlé les plus proches de la surface, & a laissé les interieurs

fur qui elle a eu moins d'action.

Qu'on n'ait pas au reste le moindre d'oute, si les matieres sulfureuses qui colorent nôtre acier, viennent de l'acier même, ou si elles ne viennent point des charbons sur lesquels on le fait chauffer; sice n'en sont point les sumées qui s'attachent à sa surface; un fait que nous avons besoin de rapporter, pour revenir à nos recuits, ôte toute incertitude... Après qu'on a chauffé un outil d'acier, & qu'on l'a eu trempé dans l'eau, si on le retire sur le champ, il est encore chaud, & sur-tout interieurement; l'eau n'a eu le temps de bien refroidir que la furface. Dès qu'il est hors de l'eau, la chaleur, que son interieur a conservée, se communique de proche en proche, la surface s'échauffe, & échauffée à un certain point, elle paroît jaune pâle, ensuite couleur d'or, violette, bleuë; en un mot si l'acier a été: retiré vîte de l'eau, il se peindra successivement de toutes les couleurs qu'on lui eût fait prendre en le LE FER FORGE EN ACIER. 379 chauffant sur les charbons; les couleurs que prend cet acier au milieu de l'air, ne viennent donc que des matieres qui sont dans sa substance propre.

Mais pour revenir à nos recuits sur lesquels. nous ne pouvions rien dire de net, jusqu'à ce qu'on! connût les ordres des différentes couleurs, par où passe l'acier à mesure qu'il s'échausse. Il est clair que ces recuits mettent les soufres de l'acier enmouvement, & il est naturel d'en conclure que comme ils en amenent à la surface de l'acier, qu'ils en mettent d'autres en état d'être repris par ce métal. Ce qui est de certain, & sur quoi est fondé l'effet qu'on attend du recuit, c'est qu'il change le grain. Qu'un acier ait été trempé à un degré de chaleur tel, qu'il ait pris un grain blanc, ou un grain mêlé; qu'on casse cemorceau d'acier en deux; qu'on conserve un des morceaux, & qu'on donne un recuit à l'autre, jusqu'à ce qu'il soit bleu clair, ou couleur d'eau; quand il sera refroidi qu'on le casse; qu'on compare cette cassure avec celle qu'on a conservée, on trouvera celle du morceau recuit d'un grain plus fin: mais ce qu'on remarquera beaucoup plus distinctement, c'est que le grainde cette derniere cassure sera plus terne que celui. de l'autre. On a donc remis l'acier dans un état pareil à celui, où il se seroit trouvé s'il eût été trempé moins chaud, ou au degré de chaleur qui donne le grain qu'il a après le recuit.

Il y a deux manieres differentes de recuire un outil, comme nous ayons vû deux manieres de

faire prendre couleur à l'acier. La premiere est de tremper l'outil, & de le laisser entierement, ou presque entierement, refroidir dans l'eau, où il a été trempé, & de le porter ensuite sur les charbons allumés, jusqu'à ce qu'il y soit échauffé au point convenable. La seconde est de tirer l'acier de l'eau immediatement après qu'il y a été plongé; on laisse ensuite venir les couleurs sur sa surface, on le laisse, pour ainsi dire, se recuire lui même; & quand sa surface a la nuance de couleur qui convient au recuit, on trempe l'outil une seconde fois, on le laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit entierement refroidi. Par exemple, si on veut que le trenchant d'un outil reste très-dur, on lui laissera prendre la couleur d'or, & aussitôt on le trempera, de crainte qu'il ne fût trop recuit, trop détrempé, si on avoit laissé monter la couleur jusqu'au violer. Pour un autre outil à qui l'on veut plus de corps, on lui laissera prendre le bleu, & on le trempera alors, pour l'empêcher d'aller jufqu'à la couleur d'eau. Il y en d'autres à qui on laissera prendre toute la couleur qu'ils peuvent prendre de la sorte sans les tremper une seconde fois, on ne craint pas qu'ils se recuisent trop par la chaleur que leur a laissé

Mais il y aun terme par delà lequel le recuit étant poussé, il ôtera à l'acier toute la dureté qu'iltenoit de la trempe, & pour arriver à ce terme, il ne faut pas, à beaucoup près, donner à l'acier le degré de chaleur qu'il avoit quand il a été trempé. LE FER FORGE EN ACIER. 38#

De l'acier qui aura été trempé blanc, ou presque blanc, sera entierement detrempé, si après l'avoir remis au seu, on lui sait prendre les premieres nuances de rouge. Dès que l'endureissement de l'acier dépend des soufres qui sont sixés entre ses molecules, la raison de ce fait est simple. L'acier se saiste aissement des soufres, & retient ceux dont it s'est sais. Dès que la chaleur aura été assés forte pour sondre ceux qui ont été resroidis entre les molecules, ils rentreront dans les molecules, sans qu'il soit nécessaire que l'acier soit aussi chaud, qu'il l'étoit lorsqu'ils en sont sortis; la disposition naturelle de l'acier savorise leur entrée, &

s'oppose, à leur sortie.

Quand on fait recuire un outil à la forge, il n'est pas toujours aisé de voir la couleur qu'il y a prise; les environs de la forge sont rarement assés éclairés, souvent la surface de l'outil est crasseuse .. ce qui empêche les couleurs de bien paroître. Pour juger donc si l'outil a eu assés de recuit, il faux dans ces circonstances, qui sont les plus ordinaires, avoir recours à de petits expedients. Il y a des outils qu'on frotte d'huile avant de les recuire, l'huile qui brûle apprend que la durée du recuit a été fusfisante: après avoir un peu chaussé d'autres outils, on les frotte avec un morceau de bois sec, & l'on juge si l'outil a eu trop, ou trop peu de recuit par la façon dont le bois brûle. Mais ce sont-là précisément les détails où nous ne nous sommes pass proposés d'entrer, & qui regardent d'autres arts.

Mais nous voilà loin, même depuis du temps, de nôtre art de convertir le fer forgé en acier; après avoir échairci ce qui le regarde directement, nous avons crû devoir expliquer quelques unes de fes dépendances; ne trouvera-t-on point que nous les avons tropétenduës? elles nous laissent pourtant encore beaucoup à dire.



L'ART D'ADOUCIR

LE FER FONDU,

0 U

L A R T
DE FAIRE DES OUVRAGES

FER FONDU AUSSI FINIS QUE DE FER FORGE.

L'ART



L'ART D'ADOUCIR LE FER FONDU,

L'ART DE FAIRE DES OUVRAGES de Fer fondu aussi sinis, que de Fer forgé.

PREMIER MEMOIRE.

Des differentes fortes de fontes de Fer, ou de Fers fondus, & de leurs qualités; de la maniere de rendre ces fontes plus pures; & à quoi il a tenu qu'on ne fit de Fer fondu quantité d'Ouvrages, qu'on peut faire de Fer forgé.

E caractere le plus sensible qui distingue les métaux, des mineraux, & des pierres, c'est de se laisser étendre sous le marteau, d'être malleables. Mais dés que le fer a acquis cette proprieté, dès qu'il apris, pour ainsi dire, le principal caractere métal-

L'ART D'ADOUCIR

386 lique, il differe des autres métaux en ce qu'il n'est pas fusible par la force du feu de nos fourneaux. Tout ser forgé, tout ser en barres peut au plus être réduit en une sorte de pâte assés molle pour tomber par gouttes; & c'est ce que nous avons nommé du fer chauffé fondant; mais il ne peut plus être rendu liquide comme le peuvent être le Plomb, l'Etain, le Cuivre, l'Or & l'Argent. On parvient pourtant à le mettre en fusion, mais c'est en luidonnant des fondants qui le ramenent en quelque sorte à son premier état, à celui où il étoit immediatement après avoir été tiré de la mine. Ainsi refondu il perd sa malleabilité & sa souplesse, il redevient presqu'aussi dur, & aussi cassant qu'il l'étoit avant d'avoir été affiné: la plûpart même. des fondants le rendent très-spongieux.

Pour faire des ouvrages de fer, forgé en barres, on est donc contraint de travailler ce métal au marreau, à la lime, au cifeau, au burin, ou avec d'autres outils semblables; & si on en excepte le marteau, c'est presque toujours à froid qu'on le faconne avec ces outils. Or comme il est alors trèsdur, on n'en peut faire des pieces qui aïent des ornements recherchés & finis, qu'avec un temps. considerable. Il y a tel clef qui a occupé pendanc plusieurs mois un Ouvrier habile. Quand les pieces sont grosses, la difficulté augmente encore pair une autre consideration; on commence par faire: forger une masse de fer , composée de plusieurs barres, d'où on puisse comme d'un bloc de mar-

bre, tirer la figure dont on a fait faire le dessein, cu le modelle; cette masse, faite de diverses barres foudées les unes contre les autres, n'est pas toujours d'une tissure, d'une solidité, aussi uniforme que le bloc de marbre, auquel nous venons de la comparer; souvent il reste dans l'interieur des fentes, des crevasses, des endroits mal réunis; & quelques fois on ne parvient à découvrir ces endroits défectueux, qu'après avoir emporté bien du métal avec le ciseau. Il n'est que trop ordinaire que de pareils défauts rendent inutile tout le travail precedent; on est obligé d'abandonner la piece, pour en forger une nouvelle, avec le même rifque; c'est ce que les Ouvriers appellent faire un pâté, & il leur arrive quelques fois de faire deux ou trois de ces mauvais pâtés, avant de parvenir à une masse de fer, qui merite d'être employée. Mais le prix de ces fortes d'ouvrages peut encore mieux mettre au fait du temps qu'ils demandent. Les Curieux de fer bien travaillé connoissent, à Paris. le marteau, ou en terme de Serrurie, la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté, ruë de Richelieu, il a coûté sept cens livres dans une année où tout étoit à sa commune valeur; on païe quelque fois plus cher des gardes d'épée bien cifelées, qu'on nomme par honneur des gardes d'acier, quoiqu'elles ne soient pour l'ordinaire que de simple fer; mais ici ce n'est pas la matiere qui encherit l'ouvrage. A la verité ceux de fer de ce prix excessif ne sont pas communs, il seroit même dom-

Ccc ij

388

mage qu'on les multipliat jufqu'à un certain point; ce sont choses, dont on peut fort bien se passer, & qui consomment trop de temps, qui peut être mieux employé. Mais il seroit agreable, qu'on les pût faire à juste prix, & il seroit avantageux, surtout pour la décoration des grands Edifices, & des maisons des Particuliers, qu'on pût faire à bon marché de beaux ouvrages de ce métal. Les balcons, les grilles, les portes grillées, les rampes d'escalier ne sont pour l'ordinaire que d'un travail mediocre; on n'y met rien de bien limé, de recherché, de poli; ou si on y veut quelque chose de tel, on est force d'abandonner le fer : on lui substitue le cuivre, qui, quoique plus cher, revient à beaucoup moins étant mis en œuvre. Ce qu'il y a enfer dans ces grands ouvrages ne sont guere que desbarres, ou lames roulées ou contournées, & auplus quelques ornements de tole emboutie, toujours longs à finir, & rarement assés beaux pour être regardés de près. A peine peut-on citer dans le Royaume quelques grands morceaux de fer massif bien travaillés, telles que sont les fameuses. portes du Château de Maison près Poissy; ce sont de magnifiques ouvrages; mais il n'y a guere que: des Souverains, ou ceux qui gouvernent leurs finances, qui puissent faire exécuter quelque chose: de pareil. On assûre que ces portes, qui ne consistent qu'en trois battants, ont été autrefois païées; foixante - neuf mil écus : à combien reviendroientelles aujourd'huy? Enfin on n'ose entreprendre de

grands & beaux Ouvrages de fer forgé à cause des

fommes excessives qu'ils coûteroient

Le prix des ouvrages de Cuivre, & même de ceux d'Or, d'Argent est considerablement diminué par la facilité qu'on a de les jetter en moule, & de les réparer quand ils en sont sortis : sans cette facilité nous n'aurions point ces superbes Statuës, ces grands morceaux de bronze, & une infinité d'ouvrages de cuivre plus communs, mais plus né: cessaires. A la verité le fer avant d'être parvenu à l'état de fer forgé, le fer tel qu'il a été tiré de la mine, en un mot le fer qu'on appelle fonte de fer, se coule en moule : nous devons à cette maniere de le mouler divers ouvrages, mais qui ne font pas d'une grande beauté, & qui n'ont de valeur que proportionnellement à leur poids, comme les contrecœurs des cheminées, les poêles, les pots, & les marmittes de fer, des vases à fleurs, des tuïaux de conduite d'eau, des canons, &c. Mais on ne fair de cette matiere aucunes pieces de prix; les usages mêmes ausquels on l'employe sont très 4 bornés. Nous osons pourtant nous promettre qu'on fera dans peu, avec cette même fonte de fer; des ouvrages aussi beaux, aussi finis, que s'ils étoient de fer forgé, ou même d'acier, qu'ils engageront à si peu de frais, qu'on ne craindra pas de les enrreprendre; mais avant d'expliquer ce secret, &: de faire même sentir l'étendue de l'utilité dont il doit être à un grand nombre d'arts, il nous faut donner ici quelques notions des differentes sortes.

C.c.c. iii.

de fontes de fer, de leurs qualités, & expliquer les difficultés qui ont empêché qu'on n'en fit les ouvrages aufquels nous ne doutons nullement qu'on

les employe par la suite.

390

On sçait, & nos memoires précedents l'auroient appris de reste, que la matiere qui coule
du sourneau immediatement après que la mine de
fer a été sonduie, est ce qu'on appelle sonte, & est
un ser qui n'est pas malleable; que son caractere
est d'être dur, & cassant. Quand cette matiere a
été moulée en ouvrage, elle porte ordinairement
le nom de ser sondui, les canons qui en sont faits
sont appellés des canons de ser, ou de ser sondu,
les tuïaux de conduite d'eau, des tuïaux de ser, ou
de ser sondui, elle ne retient guere le nom de sonte,
que quand elle a été coulée en gueuse, ou sous
quelqu'autre sorme, qu'elle ne doit pas conserver.
Nous ne l'appellerons aussi sonte que jusqu'à ce que
nous l'aïons fait jetter en moule.

En general on peut distinguer les sontes, & on les distingue en deux classes par rapport à la couleur qu'on voit sur leur cassures sont des sont des fontes grises.*

* Pl. 11. fig. la difference des mines a quelques sois part à cette

Fig. 5, 7, difference de couleur ; souvent elle vient de la maniere dont le fourneau a été chaussé & chargé.

Quand on les divise en sontes blanches & en sontes grises, on ne prend pourrant que deux des termes moyens, qui expriment leurs differentes couleurs. Parmi les grises il y en a qui sont pres-

que noires, & entre les blanches & les grises, il y en a de nuances variées de toutes sortes de degrés. Ensin parmi les blanches on en trouve de plusieurs blancs disterents. Il y en a une sorte qui pourroit saire classe à part, on la nomme en Champagner sonte, truitée elle est blanche, mais parsemée de taches grises, ou noirâtres, qui imitent en quelque saçon celles des Truites.

Les fontes blanches sont plus pures que les sontes grises, elles contiennent plus de ser; nous l'avons déja vû, & nous en donnerons encore une preuve, qui est que dans les sorges, on retire plus de fer forgé d'un certain poids de sont est plus de matieres étrangeres dans les sontes grises, & surtout, probablement, plus de matiere vitrissée, de ce qu'on appelle, dans les de matiere vitrissée, de ce qu'on appelle, dans les

fourneaux à mine de fer, du laitier.

La cassure des fontes blanches paroît d'une tissure compacte, on n'y voit point de grains; considerée attentivement, elle sembleroit plutôt faite de lames, mais très-pressées les unes contre les autres, & qui ne laissent point d'intervalles entre elles, comme en laissent les lames de fers forgés. Quelques fois les cassures de fontes blanches montrent des radiations, on y remarque des especes de raions qui se dirigent à peu près vers le centre, **pl. 11, significations de dirigent à peu près vers le centre, **pl. 11, significations de ce qu'on voit dans 33, 41 certains regules d'Antimoine, mais ce ne sont pour sant pas des raions si bien marqués. On observera

pourtant, & on aura besoin ailleurs de se rappel. ler cette remarque, que le blanc des fontes les plus blanches, n'est pas de l'espece de celui des fers à lames, ou de celui de l'acier trempé fondant; ces derniers blancs sont éclatants, & l'autre est un blanc mat. Le blanc des fontes comparé au blanc brillant de certains fers, est comme celui de l'Argent mat, comparé à celui de l'argent bruni. La cassure des fontes grises est plus spongieuse, que celle des fontes blanches, elle approche plus de celle de l'acier trempé, elle est souvent grainée, mais à grains gros, mal arondis, & mal détachés les uns des autres. Quelques unes, & ce sont souvent celles, qui ne sont ni des plus grises, ni des plus blarches, ont un cordon, qui vient de la croute qui les enveloppe, qui est composé de grains peu differents par la couleur, & la figure de ceux d'un acier trempé. On estime assés celles-là pour en faire de l'acier.

Si on examine les unes & les autres fontes au microscope, les fontes bien blanches y paroîtront toujours d'une tissure compacte, on y pourra observer quelques lames plattes parsemées, mais beaucoup plus perites que celles de l'acier; la même loupe qui fait appercevoir celles dont sont composés les grains d'un acier trempé peu chaud, ne feroit pas appercevoir celles-cy. Les fontes grises paroissent au microscope d'un tissu tellement spongieux, que tout semble un amas d'especes de cristalisations, * ou si l'on yeur des brosailles, des es-

peces de vegetations chimiques, faites d'une infinité de branchages * entrelassés , mais composés cha- * Fig. \$. cun de petites lames agencées les unes sur les autres *. Si on place au foyer du microscope des grains des unes & des autres , aussi petits que les grains d'un sable extrêmement sin; ils y paroissent plus transparents que le sable le plus cristallin; leur transparents que le sable le plus cristallin; leur transparence, & sur-tout la vivacité de leur couleur approche plus de la transparence & du brillant du Diamant. Malgré la vivacité de la couleur-qu'ont alors les grains des differentes sontes, on distingue la couleur des grises de celle des blanches; les grises ressemblent plus à l'acier poli, & les blanches à l'argent poli.

Mais une remarque plus importante sur les sontes de ser, & celle qui regarde le plus l'usage que nous voulons en faire à present, c'est qu'on peut prendre pour une regle à laquelle je ne connois point d'exception, qu'elles sont d'autant plus dures, qu'elles sont plus blanches. Quand elles sont bien blanches, il n'y a lime, ni ciseau qui puissent bien blanches, il n'y a lime, ni ciseau qui puissent moordre dessus. Au lieu qu'il y a des sontes grises, & sur-tout des sontes extrêmement brunes tirant sur le noir *, qui cedent à la lime; j'en ai trouvé * Fig. 7- nême qui se laissoient assessine limer, & en general je les ai toujours trouvées d'autant plus limables, que leur couleur étoit plus soncée.

Aussi de presque tous les sourneaux à ser dont on coule la sonte en moule, soit pour des contrecœurs de cheminées, soit sur-tout pour des pots,

Ddd

des marmites, des Canons, de tous ces fourneaux dis je, on ne tire que des fontes grifes; foit que les mines qu'on y fond donnent naturellement ces fortes de fontes, foit qu'on les y rende telles par les circonstances qu'on observe en les faisant fondre. L'usage ordinaire est de ne point jetter en moule les fontes blanches des grands fourneaux; ce n'est pas qu'elles n'en prissent bien la forme; mais les ouvrages de fonte, quelques groffiers qu'ils doivent rester, ont presque toujours besoin d'être un peu travaillés, après qu'ils sont sortis du moule ; au moins faut-il abbatre les jets de la fonte; on ne réussit pas toujours à les casser asses près; on veut emporter les inégalités les plus considerables, les ébarber; on passe la lime, ou la rape sur la plupart des marmites; les canons demandent à être allezés. Or si ces ouvrages étoient defonte blanche, on useroit dessus les outils sans rien operer.

Mais quoique nous aïons dit qu'il y a des fontes grifes, qui se laissent limer asses passablement, il ne faut pourtant pas esperer qu'il y en ait qui pour roient être propres à faire des ouvrages qui doivent être bien finis à la lime, être ciselés & polis; la lime prend dessus, il seroit cependant presque impossible de les reparer avec les ciseaux, & les ciselets. Ces outils morderoient sur le fer sondu, le mal même est qu'ils y morderoient souvent plus qu'on ne voudroit. Le fer, le cuivre, & tout métal qu'on cisele, qu'on repare, se doit laisser couper comme le bois, ou même plus net; onen doit

395

de même enlever des coupeaux, qui ne soient précisément que ce que l'outil a rencontré dans son chemin; & ce n'est pas de cette façon dont nos sontes grises cedent à l'outil; elles y cedent comme feroient les parties d'une pierre de grés; elles s'égrainent; le ciseau n'en emporte pas des lames, il en détache des grumeaux; il ne coupe aucun grain, il brise des masses composées de plusieurs grains. Inutilement donc entreprendroit- on d'en faire quelque chose de sini.

Les limes réussifient un peu mieux dessus que les ciseaux, mais ce n'est pas asses, & s'il y avoit des endroits où la lime les useroit, il y en auroit d'aurres sur lesquels elle n'auroit point de prise. Il y a de l'inégalité dans leur dureté, la fonte blanchese trouve quelques fois mêlée avec la fonte grise. D'ailleurs quand on auroit cisclé, limé, poli les ouvrages de ces fontes, jamais ils n'auroient il a blancheur, ni le brillant du beau ser, leur couleur seroit toujours trop soncée & trop terne.

Enfin tout ouvrage de fer fondu fait de fonte grise, telle qu'elle fort du fourneau, auroit toujours le grand défaut du fer fondu, d'être excessivement cassant, de ne pouvoir soutenir les coups de marteau, ni à froid, ni à chaud, quoiqu'il y ait une infinité de circonstances où cela soit nécessaire, pour ajuster & attacher ensemble differentes pieces.

Pour faire des ouvrages de fer fondu qui aïent la blancheur & l'éclar des beaux ouvrages de fer

396

forgé, on est donc dans la nécessité de les composer de fonte blanche: elle se moule parfaitement bien. Des Curieux en ont fait jetter pour en composer des medailles, des dessus de tabatieres, & d'autres pieces délicates; & ces pieces moulées & fonduës avec adresse, sont quelques fois sorties si nettes du moule, & avoient si bien pris les traits les plus fins, qu'il n'étoit nullement nécessaire de les reparer. C'est à quoi on réussira quand on sera les moules de ces petites pieces, avec autant de soin que l'on fait ceux, où le verre prend si exactement les empreintes des pierres gravées. Mais inutilement tenteroit-on quelque chose de pareil en grand, on n'y parviendroit pas. Quelque parfaite qu'une grande piece fût sortie du moule, il resteroit à couper ses jets, à l'ébarber, & encore à la rendre moins cassante. Mais au moins sçavonsnous que la fonte blanche peut se mouler très bien, quoiqu'on ne la moule pas ordinairement.

Il est aisé d'avoir de la fonte blanche, & toute aussi blanche qu'on voudra, il est bon de le sçavoir, & d'où cela dépend, parce que c'est cette sonte que nous emploierons dans la suite; il y en a qui le sont à un tel point, que ce n'est pas exagerer que de dire que leurs cassures ne le cedent guere en couleur à l'argent. Les sontes grises, & même les sontes les plus grises se peuvent changer en cette belle sonte; & cela sans beaucoup d'art. La sonte blanche est de la sonte naturellement plus affinée, de la sonte qui, comme nous avons dit, a naturel-

lement plus de parties métalliques, & moins de parties étrangeres; & en general, comme nous l'avons encore vû ailleurs en passant, pour affiner la fonte, on n'a qu'à la refondre. De sorte que ces expressions, affiner la fonte, ou la rendre plus blanche, peuvent être prises pour synonimes, plus on en réstere les fusions, plus elle est affinée. On changera donc quand on voudra les fontes les plus grises, & même les noires en fontes blanches, & cela en les refondant. La fonte qui est sortie blanche du fourneau où la mine a été jettée, le devient donc davantage, & le devient assés, si elle est fonduë une seconde fois. Les fontes qui ne font que grises, qui ne sont pas noirâtres, se changent même en fontes assés blanches par une feconde fusion; mais les fontes noires demanderoient à être refonduës plus d'une fois.

Ce qu'on fait par des fusions résterées, on le peut pourtant en tenant la fonte resondué plus-long-temps en bain, plus long-temps liquide, & en retirant de fois à autres toute la crasse qui la surnage. Mais toujours saut-il mettre parsaitement en susion la sonte qu'on veut affiner, lui donner tout le degré de liquidité qu'elle peut prendre.

Pour raccommoder les fourneaux à mine, on est obligé chaque année de cesser pendant quelque temps de les tenir en feu. La premiere fois qu'on y rallume le seu, après la premiere susson qui y a été saite, on ne retire que des sontes grises ou brunes, des mêmes mines qui en donneront par

Ddd iii

la suite de blanches. Et cela probablement, parce que quand la mine s'est fonduë la premiere sois, le sourneau n'avoit pas acquis le degré de chaleur où il parviendra dans la suite. Cette raison seule pourroit suffire, une autre pourtant y contribuë, mais dont l'examen nous menèroit trop loin, c'est qu'avant de sondre la mine, on a jetté une plus grande quantité de charbon, proportionnellement à la quantité de mine; or c'est un principe, parmi les sondeurs de mine, que plus on met de charbon, par rapport à la même quantité de mine, & plus

on rend la fonte grise.

Mais rien ne contribue davantage à affiner la fonte, à la rendre blanche, que de la couler après qu'elle a été fonduë, & sur-tout de la couler trèsmince. J'en ai eu la preuve, en observant bien des fois un fait qui d'abord m'a paru singulier. Après avoir fait refondre des fontes grifes, & les avoir fait couler en des moules, où elles devoient prendre certaines figures, quand quelque accident a empêché la piece de bien venir dans le moule, il m'est arrivé de casser cette piece, or voici l'observation dont je veux parler. Dans la même piece je trouvois de la fonte de differente couleur, dans quelques endroits elle étoit presqu'aussi grise, que quand elle avoit été jettée dans le fourneau, & dans d'autres elle étoit très - blanche: mais la remarque que j'ai faite, c'est que les endroits, où elle étoit grise, étoient communément les plus épais. Si on casse les jets d'une fonte mediocre-

ment affinée où il soit resté de la fonte grise *, les * Pl. 11. fig. bords , & sur-tout près des endroits où les jets 10. sont le moins épais, feront blancs On donne le nom de jets à la mariere qui a rempli les conduits, par-où a passé celle qui a rempli le moule, souvent j'ai vû que tous les jets étoient blancs, la surface & tout ce qui en approchoit étoit blane aussi, tous les feuillages ou autres ornements minces l'étoient de même, mais ce qui étoit épais étoit gris. Enfin il m'a paru constant que la fonte coulée mince devenoit blanche: Il y a pourtant quelquefois des endroits d'égale épaisseur, dont les uns seront blancs, & les autres gris, la fonte blanche s'est rassemblée d'un côté, & la fonte grise de l'autre *.

Pour rendre raison de ce fait, & pour prouver en même temps qu'en rendant la fonte plus blanche, on l'affine; nous rapporterons un procedé, dont nous avons touché quelque chose dans le memoire 9e, de l'art de convertir le fer forgé en acier. Pour affiner la fonte dont on veut faire de l'acier, l'usage de quelques Provinces du Roïaume, comme du Nivernois, est de mettre une certaine quantité de fonte en fusion, deux ou trois cens livres. Quand elle est fonduë on débouche le bas du fourneau, on lui donne écoulement, elle se moule grossierement sur la terre même, où elle forme une plaque de figure irreguliere, & épaisse d'un pouce & demi, ou deux pouces. Quand cette: fonte est refroidie, on la trouve couverte d'une couche de matiere étrangere, & qui s'en sépare ai-

sément; la plaque de fonte est couverte d'une plaque plus mince de matiere noirâtre & vitriffiée; cette matiere noirâtre est une espece de machefer, appellé laitier, c'est une terre vitriffiée, mêlée avec quelques parties ferrugineuses. Le verre est plus leger que le fer, quand le fer fondu a cté coulé, le verre s'est élevé de toutes parts sur sa surface, au moins celui qui s'est pû élever avant que la masse fût refroidie; la fonte purgée de cette partie terreuse vitrissiée est plus pure, & plus blanche. Si au lieu de couler cette fonte en plaque mince, on la recevoit au fortir du fourneau dans un creuset, il ne faut pas compter qu'il s'en dégageat autant de matiere vitriffiée; elle n'est ni legere, ni fluide à un point qui puisse la faire monter avec vitesse. La masse de fer contenue dans le creuset, ne se trouveroit guere couverte d'une couche de laitier plus épaisse que la plaque mince, ou au moins elle ne seroit pas à beaucoup prèsassés épaisse pour compenser ce dont elle est surpassée par l'étenduë de l'autre.

L'application de ce fait & de ce raisonnement à nôtre sonte coulée en ouvrage, est si naturelle qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur ce qui rend blancs les jets, tout ce qui est proche de la surface, tout ce qui est mince, pendant que les endroits épais restent gris. On voit par-là de reste pour quoi toute sonte coulée minces affine, se blanchit d'avantage, que lorsqu'on l'a coulée épaisse il ne saut pourtant pas croire, que pour veriser absolument ce raisonnement, on doive trouver

dans

dans les moules une couche de matiere vitriffiée. Si la couche qui couvre une piece épaisse de plusieurs pouces, n'a que quelques lignes, celle qui couvrira une piece qui n'a que quelques lignes, n'aura que quelques parties de lignes; à peine suffira-t-elle pour baigner les grains de fable ou de terre qui forment le moule, & pour remplir leurs interstices. Peutêtre aussi qu'il y a des parties, plus volatiles que la matiere terreuse, qui se dégagent de la fonte mince, & de toute la surface de la fonte; qu'il s'en échappe par exemple des soufres & des sels, soit qu'ils abandonnent ce métal, ou qu'une portion passe des parties métalliques dans les intervalles qu'elles laissent entr'elles.

La fonte blanche & la fonte grise se trouvent pourtant mêlées quelques fois avec irregularité dans la même piece, & cela arrivera surtout, lorsque toute la matiere n'aura pas été mise en fusion bien également, & bien parfaitement; ce qui a été fondu à un certain point sera blanc, pendant que le reste sera demeuré gris. La fonte encore grise peut être mêlée grossieremert avec la blanche, par l'agitation qu'on donne au creuset, par les boüillonnements de la matiere mieux fonduë, & par diverses autres causes pareilles.

Enfin plus on tiendra de la fonte en fusion, & mieux les crasses, les matieres purement terrestres monteront à sa surface; on donnera à cette fonte encore plus de facilité de s'en purger, si on enleve les crasses dès qu'elles la surnageront; avec ces at-

tentions on rendra la fonte auffi blanche qu'on

la puisse desirer.

Au reste si pour affiner de la fonte grise, on la fait sondre dans des creusets, comme nous l'expliquerons dans le memoire suivant, on ne trouvera pas qu'elle ait perdu beaucoup de son poids, pour passer du gris, ou brun, au blane. l'ai pesé neus livres de sonte très-brune, je l'ai fait sondre dans un creuset, & jetter en moule. Elle étoit devenuë très-blanche: l'aiant pesée en ce second état, j'ai trouvé moins de 10. onces de diminution, ce qui n'est pas une 14^e, partie de son premier poids. Ce 14^e, même ne doit pas être regardé comme venant uniquement des matieres terreuses, ou autres matieres étrangeres, car quantité de parcelles de ser ressent

mêlées avec les crasses qu'on enleve.

Nous voyons donc affés que les fontes blanches font plus affinées que les grifes; & en general de quoi il est question pour avoir des fontes austiblanches qu'on les voudra. C'est une des choses nécessaires à la perfection de l'art que nous cherchons, & dont il falloit parler; mais cen est point du tout en quoi consiste la difficulté qui a arrêté; c'est de faire en sorte que cette sonte coulée en moule, que les ouvrages de ser sondu se laissent travailler; limer, ciseler, reparer, &c. En un mot il s'agit de rendre la sonte blanche, traitable; il s'agit de lui ôter de sa dureté, de sa roideur, il s'agit de l'adoucir. L'art de faire des ouvrages sinis de ser sondu, n'est donc precisément que l'art d'adoucir le ser sondu.

On peut concevoir deux manieres d'adoucir le fer fondu, scavoir; 1º. Ou de l'adoucir pendant qu'il est en susion, de le rendre tel que les ouvrages qui en seront saits, se laissent reparer. 2º. Ou on peut couler du fer sondu très affiné, le mouler en ouvrages qui auront toute la dureré, & la roideur naturelles à ce fer, mais qu'on adoucira ensuire, & rendra traitables. Il est indifferent dans lequel des deux états on l'adoucisse, pour vû qu'on le rende propre à nos usages; ensin le secret de l'adoucir à ce point, est ce qui nous man-

quoit.

Si on s'en rapporte à la tradition des Ouvriers, c'est un secret qui a été perdu & trouvé plusieurs fois. Tout ce que nous voïons de grand, & de surprenant en fer, comme sont les ferrures des portes de Nôtre-Dame, ils veulent que ce soient des ouvrages de fer fondu. Ce qui est de plus certain, & d'assés recent, c'est qu'un Particulier a eu en France quelque chose de fort approchant du veritable secret d'adoucir le fer fondu, qui a été jetté en moule. Il entreprit même d'en faire des établissements à Cône, & à Paris dans le Fauxbourg Saint Marceau, il y a vingt ans ou environ. Il rassembla une compagnie qui devoit fournir aux frais, & qui fit même, à ce qu'on m'a dit, des avances considerables ; elle fit exécuter quelques beaux modelles, qui furent ensuite jettés en fer. Il y eut divers ouvrages de fer fondu adoucis; cependant l'entreprise échoua, & l'Entrepreneur dis-

parut, sans qu'on ait sçû en aucune façon ce qu'il est devenu. Il avoit apparemment commencé trop. legerement, avant d'être assés sûr de son secret, avant de l'avoir porté au degré de perfection nécessaire. J'ai vû des ouvrages venus de cette manufacture passablement adoucis; mais ceux qui ont eu quelques connoissances de ces établissements, m'ont assûré que le hasard avoit trop de part au succés: quelquefois, après avoir consumé bien du bois, on retrouvoit aux ouvrages toute leur premiere dureté; plus souvent les ouvrages n'étoient ramollis que par parties, il y restoit des endroits durs, intraitables, qui obligeoient à abandonner le reste: souvent enfin les ouvrages sortoient du fourneau défigurés par les écailles qui s'en détachoient. J'ai rencontré toutes ces difficultés en mon chemin, elles ne sont pas moins capables, que le fond du fecret même, d'arrêter ceux qui ne se conduisent pas par principes.

Quelqu'imparfait que fât ce secret, j'en ai longtemps regretté la perte, l'Entrepreneur l'avoit emporté avec lui; la description que j'ai faite de tous les arts qui mettent le fer en œuvre, les souhaits que j'avois tant de sois entendu faire pour ce secret, m'avoient convaincu de reste de l'importance dont il devoit être. C'est déja une grande avance que de sçavoir que ce qu'on a besoin de trouver n'est pas absolument impossible. Je l'ai donc cherché, ce secret, comme une des choses que j'ai crû devoir être des plus utiles, j'espere que l'on.

en tirera les avantages que je m'en étois promis, que bientôt il n'y aura plus rien à craindre qu'il coure risque de se perdre; & qu'on travaillera à le perfectionner, en même temps qu'on travail-

lera à en faire usage.

La maniere d'adoucir le fer fondu que nous voulons apprendre aujourd'hui, est celle de l'adoucir, lor (qu'il a été moulé sous une forme qu'on veut qu'il conserve toujours. J'ai fait aussi quantité d'expériences pour parvenir à l'adoucir dans le temps même qu'il est en fusion; je pourrai ailleurs en rapporter quelques-unes, qui ne paroissent pas devoir faire esperer autant, à beaucoup prés, de cette saçon d'adoucir que de l'autre, qui semblent même faire croire, qu'il y a peu à en attendre. A près tout que nous importe de pouvoir rendre le fer sond doux dans deux états differents, pourvû que nous aïons une saçon de l'adoucir trèscommode, & à très-bon marché.



Explication de l'onzieme planche.

📑 Lle represente des cassures de diverses especes de fonte de fer, ou de fer fondu.

La fig. 1. fait voir la cassure d'une espece de fonte blanche, mais qui a quelques inégalités sur sa surface.

La fig. 2. est la cassure d'une autre fonte blanche, telle que sont ordinairement celles des fontes affinées une Seconde fois.

La fig. 3. est la cassure d'une autre fonte blanche, qui semble en quelque sorte radiée. Le plus souvent ces especes de raions, qui tendent au centre, ne sont pas aussi bien marqués qu'ils le sont ici.


La fig. 4. est encore la cassure d'une fonte blanche, où l'on peut remarquer des especes de raions dirigés vers le centre, mais bien plus foibles que dans la figure 3.

La fig. 5. est la cassure d'une fonte grise, qui approche assés de celle d'un acier grossier qui auroit été trempé; à cela prés que sa couleur est beaucoup plus brune, & que les grains sont plus gros.

La fig. 6. est la cassure d'une de ces fontes qu'on appelle truitée ; le fond est blanc, & se trouve parsemé

d'especes de petites étoiles.

La sig. 7. est la cassure d'une fonte trés-brune, presque noire : outre qu'elle differe de celle de la figure 5. par sa couleur, elle en differe encore en ce qu'elle est moins bien grainée , elle a des grains moins distincts , & est parsèmee de lames.

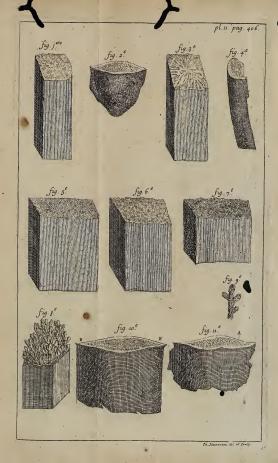



407

La sig. 8. est une petite portion de la sigure 5. prise à un de ses angles , representée grossie par le microscope. elle paroît compose d'une infinité de branchages.

La fig. 9. est un des branchages de la fig. 8. desfiné separément, pour faire observer que chaque branchage ne semble formé que de petites lames posées les unes sur les autres.

La fig. 10. est la cassure d'un jet de fonte, qui a été coulée dans un moule. Cette fonte n'avoit pas été parfaitement affinée; elle n'est bien blanche qu'auprès des bouts minces BB, & autour de la circonference; tout le milieu est resté gris.

La fig. 11. est la cassure d'un autre jet de fonte assinée, où il est resté un peu de fonte grise, mais moins que dans la fig. précedente. A est ce qui est resté de fonte grise.





SECOND MEMOIRE,

Sur les differentes manieres de fondre le Fer, fur des attentions qu'il faut avoir pour jetter le Fer fondu en moule, & pour tirer les Ouvrages des moules.

'ART de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que ceux de fer forgé, demande d'abord qu'on fonde ce métal, & qu'on le jette en moule : il faut ensuite adoucir les ouvrages qui sont sortis des moules, les mettre en état de ceder aux outils, les adoucir; & enfin il reste à les reparer. Ce dernier travail appartient aux Ciseleurs, qui s'exerceront sur le fer, comme ils s'exercent sur le Cuivre, l'Or & l'Argent, dès que leurs instruments auront prise sur ce métal, comme ils l'ont sur les autres. Ce qui nous regarde ici n'est que d'adoucir le fer fondu, assés d'Ouvriers sçauront achever le reste. Nous pouvons donc de même nous dispenser d'entrer dans le détail de l'art de jetter le fer en moule; s'y engager ce seroit se mettre dans la nécessité de décrire en entier l'art du Fondeur, assés vaste pour demander seul un long traité. Si nous ne voulions rien laisser

L'ART D'ADOUCIR LE FER, &c. laisser en arriere, nous aurions à expliquer comment on fait les modelles, de quelles matieres on les fait; comment on fait les moules, foit en terre, soit en sable, soit en cire; pourquoi certains ouvrages veulent être moulés en fable, d'autres veulent être moulés en terre, & pourquoi d'autres demandent la cire; comment il faut faire secher les differents moules; les differentes manieres de mouler des pieces de figures differentes, comment on fait les noyaux, comment on rapporte les parties qui ne sont pas en dépoüille; enfin nous viendrions aux differentes manieres dont on fond le fer, & aux attentions particulieres que ce métal peut demander pour être coulé en moule. C'est seulement de cette derniere partie de l'art du Fondeur, dont nous voulons dire ici quelque chose, & cela afin que ceux, qui auront à faire faire des ouvrages de fer fondu, sçachent comment il faut s'y prendre, ce qu'ils pourront exécuter par euxmêmes, & à qui ils doivent s'adresser pour le refte.

Toutes les manieres de fondre le fer, se reduifent à deux manieres generales; sçavoir, ou de le fondre dans des creusers, où il n'est rendu sluide que par la chaleur qui passe au-travers de leurs parois; ou de le fondre en le tenant immediatement exposé à l'action du seu, en le tenant au milieu de la slamme & des charbons. Mais il y a plusieurs moyens de mettre ce métal en fusion, soit pendant qu'il est rensermé dans des creusers,

foit pendant qu'il est placé immediatement au milieu des charbons allumés.

Les Fondeurs ordinaires en cuivre, ceux dont nous avons déja parlé plusieurs fois, & dont nous avons fait representer le fourneau pl. 2. fondent le fer comme le cuivre, dans de semblables creusets, & dans le même fourneau *. Le fer yest un peu plus long-temps à y être mis en fusion, mais cela ne va pas à une difference de temps assés considerable pour encherir la façon; il est rendu liquide d'aurant plus vite, qu'il a été concassé en plus petits morceaux; on y en peut pourtant fondre de très gros; & on peut se servir de creusets qui contiendront chacun jusqu'à trente ou quarante livres de métal fondu.

Le fourneau, ordinaire des Fondeurs n'occupe pas une grande place, mais il est bâti à demeure; on en peut faire de plus petits, ou d'aussi grands, très-portatifs, qui paroîtront commodes en bien des circonstances. J'en ai actuellement un de cette * Pl. 12. f, derniere espece * à ma maison de campagne, je le fais quelquefois mettre au milieu des jardins : au lieu que le fourneau ordinaire est fait de quantité de briques arrangées les unes fur les autres, celuici n'est bâti que de quatre à cinq pieces qui, pofées les unes sur les autres, le composent en en-*D, E, F,G, tier *. Qu'on conçoive le fourneau ordinaire cou-

M, L. pé à differentes hauteurs, divisé par des plans paralleles en differentes tranches; chacune de nos. pie es est une de ces tranches, mais qui n'est point

410

composée d'un assemblage de differentes briques: elle est faite de terre à creusets, & il n'y a pas grande façon à la faire; tout se reduit à former quarrément un bloc de terre * de l'épaisseur que la piece * L. doit avoir, & qui ait extérieurement la largeur qui convient au fourneau; on percera ensuite, au milieu de cette piece de terre, un trou quarré du diamêtre que demande l'intérieur du fourneau. Plusieurs pieces semblables, ajustées les unes sur les autres, composeront le fourneau entier : une seule sera differente des autres, c'est celle qui en fera la base, qui formera le cendrier *. On laissera à celleci un rebord tout-au tour, excepté dans les angles: ce rebord est destiné à porter la plaque de fer sur laquelle on pose le creuset. Pour faire usage de ce fourneau, on aura un ruyau recoudé qui recevra le vent du souflet d'une forge, & qui le conduira à-l'ordinaire sous la plaque de fer de ce fourneau. Si outre le forneau portarif, on a une forge portative, une forge roulante *, on pourra transpor- * i, k. ter son fourneau où l'on souhaitera. Plus les pieces dont ce fourneau sera fait seront minces, & plus aisé il sera à transporter. Chaque fois qu'on le changera de place, on lutera toutes les jointures avec une terre sablonneuse.

Si on ne veut fondre du fer que pour des experiences, ou pour en jetter en moule de petites pieces, une forge ordinaire est un fourneau suffifant; en moins d'une demie heure, on y pourra rendre très-sluide une livre ou deux de ce métal,

Fffij >

il n'est question que de pousser le vent du souflet, & d'être attentif à tenir le creuset bien entouré de charbons. Je me sers encore dans cette occasion de creusers cylindriques par préference, j'en prends toujours un plus grand qu'il ne le faut pour contenir la quantité de métal que j'y veux mettre en fusion; & cela parce que je le couche dans la forge, environ sous un angle de 45. degrés, ou davantage, le plus & le moins ne font rien ici. Ainsi couché il est moins exposé à être renversé; on peut plus aisément mettre le fer dedans, on voit mieux le point où en est le fer qui est dans le creuset, s'il est liquide, s'il l'est suffisamment; d'ailleurs le creuset en est plus aisé à retourner.

Cette maniere de fondre, toute simple qu'elle est, est très bonne quand on aura envie de jetter en moule de petites pieces remplies de traits fins; & cela parce qu'on rend la fonte parfaitement liquide, & par consequent en état de bien remplir les plus petits vuides du moule. Quoiqu'on ait recours à des fourneaux, où la chaleur est plus violente, comme on y fond austi, proportionnellement à leur grandeur, une plus grande quantité de fer à la fois, on ne l'y met pas dans une fusion aussi parfaite, aussi égale. Toute la matiere contenue dans un grand creuset n'est pas également exposée à la chaleur : cette matiere, dans le temps même qu'elle est fonduë, peut être comparée à une barre de fer qu'on a fait rougir au milieu du feu, dont le centre a toujours pris un

degré de chaleur inferieur à celui qu'ont pris les couches les plus proches de la surface. Cette inégalité de chaleur dans differents endroits de la même fonte, semble assés prouvée par une seule observation; sçavoir, que de la fonte refroidie dans un creuset, une partie se trouve blanche, pendant que l'autre est grise : or nous avons vû que mieux la fonte a été fonduë, & plus elle devient blanche, celle qui est restée plus grise, a donc été moins bien fonduë que l'autre.

On peut fondre à la forge une plus grande quantité de fer à la fois, si on y met un plus grand creuset, & qu'on l'entoure d'un serre feu, qui retiendra les charbons. J'en ai fait faire un pour cet usage qui vaut presqu'un fourneau *: la consom * Pl. 12. M. mation du charbon y est pourtant un peu plus grande proportionnellement à l'effet produit, que

dans le fourneau du Fondeur.

Avant de jetter la fonte, le fer fondu, dans le creuset, on pourra la faire chauffer blanche ou rouge sur les charbons, ce sera toujours autant d'avance. Dès que le creuset contiendra une certaine quantité de fer en fusion, on aura attention de n'y point remettre de nouvelle fonte qu'elle n'ait été: chauffée, autrement elle refroidiroit trop celle qui est en bain.

Les differentes façons dont on peut fondre le fer dans des creusets se reduisent aux précedentes ; il nous reste à parler des manieres de le sondre, en l'exposant immediatement à l'action du feu-

Je ne sçai si on y rèussiroit dans des fourneaux de reverbere, semblables à ceux où l'on fond le cuivre en grand, comme pour jetter en moule des canons & des cloches; je n'en ai point fait d'expérience, mais des personnes intelligentes, & à qui l'usage de ces fourneaux est familier, sont dans le sentiment que leur chaleur n'auroit pas la force de mettre le fer en bain : quoique cela soit peut-être vray de ces fourneaux, dans l'état où ils sont à present, comme il est très possible d'augmenter leur activité, peut-être le seroit-il de l'augmenter au point nécessaire pour faire couler le fer comme le cuivre; mais assés d'autres especes de fourneaux peuvent suppléer à ceux-là : tous ceux où l'ardeur du feu est excitée par des soussets peuvent être mis en état de fondre le fer.

Puisque le vent d'une forge ordinaire, fait fondre le fer contenu dans un creuset, on ne doutera pas que ce même fer ne fonde encore plus vîte, s'il est placé immediatement au milieu des charbons de cette forge; mais comme il n'est pas question seulement de le fondre, que lorsqu'il est fondu, il faut avoir la facilité de le couler dans les moules, une forge ordinaire à qui on ne feroit aucun chan-

gement ne seroit d'aucun usage.

* Mem. 9.

Nous avons parlé des affineries * où l'on affine les fontes qu'on veut changer en acier; deux souflets mûs par l'eau y poussent le vent contre la fonte de fer, ils la rendent liquide; elle tombe dans une caisse, ou dans une sorte de grand creuset, où

419

elle conserve sa liquidité jusqu'à ce qu'onsuidonne écoulement. Il y a de ces creusets qui contiennent plus de deux à trois cens livres de fonte : nous avons dit aussi que dans quelques Provinces du Royaume, on donne écoulement à cette sonte par le bas du creuset; je ne crois pas qu'il sût difficile de disposer ces sortes d'affineries, ou de creusets de maniere que le métal sût conduit dans des moules préparés; ou de maniere qu'on placât ces moules pour le recevoir dés qu'il sort du creuset, afin qu'il se moulât plus chaud. Je propose cette idée seulement pour ceux qui ont des forges à ser, afin qu'ils voient si, sans grands frais, ils ne pour-ront pas se mettre en état de faire jetter de la sonte blanche en moule.

Des fourneaux construits sur le même principer que ceux où l'on fond les mines de ser, mais plus petits, & dont l'ardeur seroit encore plus vive, s' feroient très-propres à mettre en susson une grande quantité de ser à la fois. Pour rendre leur activité plus grande que celle des sourneaux à mine, sout se reduiroit à introduire continuellement une quantité d'air plus grande, par rapport à la capacité du sourneaux.

Quoique presque tous les Fondeurs en cuivre, même médiocrement habiles, soient aujourd huy en état de fondre du fer dans leurs fourneaux, ils n'y en fondent presque point, & cela parce que des ouvrages, qu'on étoit dans la necessité de laisse tels qu'ils étoient sortis du moule, n'avoient que

416

des usages très-bornés. Il y a pourtant une sorte de Fondeurs qui fondent journellement du fer, & qui ne fondent point d'autre métal; leur nombre n'est pas grand, je ne sçache pas qu'il y en ait eu à Paris plus de deux ou trois à la fois, & je crois qu'à present il n'y en reste qu'un. Il y a de ces Fondeurs qui courent la campagne, ils paroissent successivement en differentes Provinces; ils font des poids de fer, des plaques destinées à certains usages; ils moulent quelquefois des marmites, & quelquesois les raccommodent; si une marmite de fonte a un pied cassé, ils coulent un nouveau pied de fonte en la place de celui-là. Comme cette maniere de fondre le ferest moins commune, & moins connuë, & qu'elle pourra être de grand usage dans la suite, nous nous sommes sur tout proposés dans ce memoire de la décrire precisément comme elle est pratiquée aujourd'huy, afin qu'on s'en serve dans l'état où elle est, ou qu'on travaille à la perfectionner.

La fonte de fer n'est pas fort chere, cependant pour l'avoir encore a meilleur marché, il y a des gens qui parcourent les Villages pour en acheter les vieux fragments, qu'ils vendent ensuite à nos Fondeurs. Dans la campagne ces sortes de marchés ne se font guere avec la monnoye courante, aux environs de Paris on achete toutes ces vielles ferailles pour des pommes: un homme la balance à la main conduit un cheval chargé d'asses mauvais fruits, & donne aussi pesant de ces pommes,

qu'on

qu'on lui donne pesant de fer. Le commerce des vieux chiffons, si nécessaires pour le papier, se fait aush avec sa monnoye particuliere, en échange les Chiffonniers donnent des épingles aux Païsannes. Dans Paris on trouvera pour du temps provision faite de fonte de fer, les vieilles marmites, les contrecœurs de cheminée cassés, & sur-tout les tuyaux de conduite d'eau en fourniront beaucoup. Je ne l'ai point vû acheter plus d'un sol la livre, & quelquefois on l'a pour moins de deux liards; peut-être rencherira-t-elle, lorsqu'on sçaura qu'elle sera d'usage, au lieu qu'elle étoit presqu'inutile; mais il sera toujours aisé de s'en fournir à bon marché dans les fourneaux où l'on fond la mine: là on la fera mouler en plaques minces, plus aisées à être concassées en petits morceaux, que ne le sont les gueuses ordinaires.

Mais pour revenir au fourneau, dont nous voulons parler à present*, il est asses semblable en pe- * Pl. 13. a.b. tit à celui où nous venons de dire que se fait la fonte des mines, mais pourtant different de ceux que nous avons proposé en passant de construire sur ce modelle; tant en ce que celui de nos Fon. deurs est encore plus petit que ce nouveau fourneau ne le devroit être, qu'en ce que nous voulons que l'autre soit stable, au lieu que celui que nous allons décrire se détruit, ou au moins se renverse chaque sois qu'on coule le métal liquide, se qu'on le rebâtit de nouveau chaque sois qu'on veut sondre. Il est composé de deux pieces, d'une

Ggg

418 L'ART D'ADOUCIR *Pl.13. AA, sorte de creuset *, & d'une tour en forme de cone *F, G, H, L tronqué *, qu'on pose sur ce creuset. Nous décrirons d'abord ces deux parties, & toutes les autres, faites aussi simplement qu'elles le sont chés nos Fondeurs, nous dirons ensuite comment on les peut faire plus folides, les mieux affembler; il est bon de connoître ce qui peut s'exécuter à moins defrais, il y a des circonstances où le folide importe peu. Le creuset est appellépoche par les Ouvriers, & leur maniere de fondre s'appelle fondre à la poche, il est composé en partie d'un vieux pot, ou d'un vieux chaudron deferfondu, selon qu'on le veut plusgrand * A, B, B, A. ou plus petit *, ou plutôt ce vieux pot, ou ce vieux & L, M, M, chaudron servent à maintenir le creuset qui est fait d'une couche de terre fablonneuse, épaisse d'environ un pouce & demi ; elle revest interieurement le vase dont nous parlons. Pour le solide, & c'est ainsi que je l'ai fait pratiquer, cet enduit doit être des mêmes terres, dont on fait les creusets, & preparées de la même façon : car s'il est d'une terre trop fondante, il y a trop souvent à y retoucher. La terre peut s'élever au-dessus des bords du

être dans le bord même du vase. La seconde partie du fourneau*, la tour coni-*F, G, H, I. que, est faite pour être placée sur le creuset; sa base pole sur ce creuset, par consequent son diamêtre:

Di

vase qui la soutient *, alors elle a seule, quelque

part, une échancrure en demi cercle *, qui recevra en partie la tuyere dans laquelle les souflets. doivent pousser le vent; cette échancrure pourroit

419

est déterminé à peu près par celui du creuset qu'on a choisi: exterieurement elle est aussi de fer fondu, nos Ouvriers la forment souvent de plusieurs marmites sans fond, ajustées les unes sur les autres, mais il est plus commode de la faire de tole. On lui donne environ 15. à 16. pouces de hauteur, mais on ne doit pas craindre de l'élever davantage; interieurement elle est revêtuë de terre pareille à celle du creuset, & de façon que l'ouverture du haut reste un peu plus étroite que celle du bas. Nous ne donnons aucunes mesures précises, parce qu'on peut extrêmement les varier toutes; mais si on veut faire usage de ces fourneaux, tels qu'il y en a actuellement de construits, les desseins en donneront les dimensions, sur lesquelles on pourra se regler.

N'oublions pas de remarquer que la tour a une échancture semblable à celle de la poche ou du creuset, au-dessus de laquelle elle se pose directement, les deux ensemble forment l'ouverture qui

reçoit la tuyere *.

L'assemblage de ces deux pieces compose le fourneau en entier, on y excite l'ardeur du seu par le moyen de deux sousses; ils occupent chacun un Ouvrier *. La force peut être appliquée sur ces sou- * Fig. 1, 2: slets d'une maniere plus avantageuse, qu'elle ne l'est dans le dessein que nous avons fait graver; mais nous l'avons déja dit, & nous le repetons, que nous nous sommes sait une loy de décrire d'abord ce qui est actuellement pratiqué. D'ail-Ggg ij

leurs ce sont-là des choses qui ne sont nullement particulieres à nôtre art, & sur lesquelles l'industrie peut s'exercer. Ici les soussets sont placés d'une maniere stable, la position du sourueau est déterminée par la leur; mais ce qui est plus essentiel, c'est qu'ils doivent être inclinés, & de saçon qu'ils dirigent le vent vers le sond du creuset, non pas précisément au milieu du sond, mais au moins, tout au bas de la parois qui est opposée à la tuyere.

Le terrain qui est au-dessous des bouts, ou en terme de l'artau-dessous des bures, des sousses, ce terrain, & même un peu par-delà est plus creux, que celui du reste de l'attelier. Ce creux est rempli de cette espece de poudre de charbon, qu'on trouve toujours au sond des tas qu'on a fait de charbons, de ce qu'on appelle du fraissil, & des crasses qui se tirent de dessus le fer, qui ont été concassés c'est au milieu de ce tas de poudre qu'on place la poche ou le creuser. Il est aisé d'y faire sur le champ un trou pour le recevoir, on creuse dans ce fraissi aussi aisément que dans le sable.

Mais nous avons à faire remarquer qu'on ne met pas le creuset immediatement dans le sond du trou. Ce creuser recevra bientôt la matiere sonduë; quand il en sera plein, il faudra le porter sur les moules, où elle doit être coulée; pour avoir la faciliré de l'enlever dans la suite, on le pose dans une espece de cuillier à jour, dont le cuillier on est cr.V.X.Y. composé de differentes bandes de ser * y elle a un manche long de plusieurs pieds, & de plus une

AZT

anse à peu près semblable à celle des chaudrons. Il n'est pas temps encore de voir l'usage de l'anse & du manche, pour le present imaginons seulement cette cuillier ensoncée dans la poudre, dans le fraisil, & le creuset, ou la poche, posé dans la cuillier; & cela à une distance des sousses telle, que leurs bouts entrent d'environ un demi pouce dans l'échancrure que nous avons destinée à recevoir la tuyere; nous supposerons aussi que la tuyere a été mise dans cette place; elle est ordinairement de fer sondr, & toujours est beaucoup plus évasée par dehors, par l'ouverture qui reçoit les bouts des soussets, par l'ouverture qui reçoit les bouts des soussets, que par le dedans.

Posons enfin la tour fur le creuser, & enveloppons bien le creuset, & même le bas de la tour de fraisil, afin que la flamme ne puisse s'échaper du fourneau par les jointures de nos deux pieces; si on les a lutées avec de la terre, tour pourtant n'en sera que plus clos. Cela fait nôtre fourneau est dressé, & prêt à recevoir le seu; on jette par son ouverture superieure quelques charbons allumés, & par-dessus ceux-ci on en jette de noirs que le vent des sousses on acheve ensin de le remplir de charbon.

Quand tout le charbon est allumé, & ensuite quand en la place de celui qui est descendu, on en a eu remis de nouveau, & ensin quand on voit que le fourneau est suffisamment échaussé, on y porte la première charge du ser qu'ony veut sondre.

Ggg iii

422

Chaque fois qu'on met du fer, il est toujours plein de charbon jusqu'à son ouverture superieure, c'est le seul endroit par où on puisse le charger, soit de charbon, soit de métal.

Le fer est concassé en morceaux de la grandeur à peu près d'un écu, ils doivent être fondus quand ils arrivent au creuser, & des morceaux trop gros pourroient ne l'être pas pendant qu'ils font ce chemin.

Quand la derniere charge de charbon s'est abaisfée de deux ou trois pouces, il est à propos de faire entrer une verge de fer dans le fourneau, par son ouverture superieure; en agitant cette verge, on oblige les charbons à se mieux arranger, à dessendre davantage, à laisser moins de vuide entr'eux; mais il reste en haut une plus grande place vuide, on la remplit d'une nouvelle charge de charbon, au dessus de laquelle on étend une nouvelle charge de fer. Chaque charge de fer n'a d'épaisseur que celle des morceaux de ser, & a de largeur, ou surface, toute celle de l'ouverture superieure du fourneau. Tant qu'on juge à propos d'entretenir le seu, de faire sondre de nouveau ser, on repete les manœuvres precedentes.

Mais pendant tout ce temps, il faut veiller à la tuyere, les bures, les bouts des fouflets ne la remplifent pas en entier, il reste assés de place pour voir, comme par un tuyau, ce qui se passe dans le fourneau à une certaine hauteur du creuset; on n'a pas un grand champ, il y en a pour-

tant assés pour avoir quelquefois un spectacle trèsamusant. On apperçoit la fonte qui, après s'être allongée, se détache par gouttes; de temps en temps quelque nouvelle goutte tombe dans l'espacequ'on peut voir; mais ce qu'on cherche à observer, c'est si la lumiere de la tuyere est bien brillante, bienblanche, ou en termes d'Ouvriers, si elle paroît comme une lune, expression qui donne une idée fort juste de la couleur qu'a le feu du fourneau vis-à-vis cette tuyere, quand les soussets l'ont rendu aussi vif qu'il le doit être; mais si la couleur paroît rougeatre, c'est un mauvais signe. C'en est encore un plus mauvais, si la tuyere se barbouille, si on y apperçoit du noir; c'est qu'elle se bouche, & il faut être continuellement attentif à empêcher que cela n'arrive : ce qu'on fait en paffant une petite verge de fer rouge, ou même une petite baguette de bois dans la tuyere, & cela jusqu'au dedans du fourneau; par ce moyen on emporte les matieres qui commençoient à s'attacher à son bout interieur, qui commençoient à le boucher, & qui peu à peu le boucheroient au point que le vent n'auroit plus asses de passage. De la matiere vitriffiée, qui se sera collée contre la tuyere, un morceau de fer mal fondu qui l'aura touchée, peuvent être le cause de cet accident : car tout ce qui se trouve precisément au bout de la tuyere ne se fond plus; la matiere même qui a été mise en fusion se refroidiroit, si elle s'élevoit jusques là; tant que le vent est dans la tuyere, & dans l'inf-

424 tant qu'il en sort, il est froid, il refroidit donc ce qu'il rencontre avant d'avoir rencontré des charbons. Si on n'étoit pas très - attentif à déboucher continuellement cette tuyere, on seroit souvent exposé à avoir brûlé du charbon inutilement.

Enfin quand à diverses reprises on a eu jetté dans le fourneau tout le fer qu'on a besoin de rendre fluide, on se dispose à le couler dans les moules; on regarde si au-dessus des charbons il ne paroît plus de morceaux de fer qui restent à fondre; si on n'y en voit point, on tâte avec une verge de fer s'il n'en reste pas qui ne soient pas vibles, & en cas qu'il s'en rencontre, on les fait descendre jusqu'au creuset; on agite la matiere qu'il contient, afin d'y faire amollir celle qui y est descenduë nouvellement: lorfqu'on croit que tout est fondu, on cesse de mouvoir les soussets; on deterre le sourneau, on ôte tout le fraisil, dont on l'a entouré, & on renverse la tour.

Alors le creuser est découvert, la matiere est prête à être coulée dans les moules; les moules ont été preparés à la recevoir : il faut ôter le creuset de place & le porter au-dessus de ces moules. La maniere commune d'enlever le creuset de son trou, c'est de passer une barre de fer dans l'anse de cette cuillier, dans laquelle nous l'avons vû mettre, & c'est seulement pour pouvoir retirer le creuset avec plus de facilité, & le renverser, qu'on a donné une anse & un manche à cette espeçe de cuillier. On passe donc une barre de fer

LE FER FONDU.

dans l'anse, deux hommes prennent cette barre, chacun par un bout, ils portent le creuset auprès des moules; un troisseme Ouvrier tient le manche de la cuillier, au moyen duquel il fait pencher le creuset, & lui fait verser le fer fondu dans un moule.

Le Sieur Cusin, Ouvrier industrieux du Fauxbourg Saint Antoine, a une maniere moins fatiguante de porter le creuser; à quelques pieds de distance du fourneau, il a planté un arbre vertical de plusieurs pouces d'équarisage * : le bout su- * Pl. 13. s. perieur de cet arbre porte un levier *, dont la * g, g. plus courte branche a assés de longueur, pour que son bout aille jusques vis-à-vis le fourneau. Le levier tourne librement sur l'arbre qui le soutient, il est passé dans un anneau qui fait partie de la tête d'un boulon de fer. Ce boulon a près d'un pouce de diamêtre, il entre verticalement dans l'arbre, il est logé dans un trou, où il tourne avec facilité *. A la plus courte branche du levier tient * 9,10,11. une chaine terminée par un crochet. Quand on veut enlever le creuset, on engage l'anse de la cuillier dans ce crochet, & afin d'avoir moins de péine à soulever le tout, on a soin de charger l'autre branche d'un poids qu'on augmente selon le besoin : de sorte que le levier seul porte le creuset. En faisant tourner le levier, on conduit le creuset au-dessus des moules; on a eu attention de les disposer à peu près dans la demi-circonference que parcourt le bras qui est chargé du creuser :

Hhh

à mesure que le creuset a été conduit au dessus d'un moule, un homme prend le manche de la million se incline le creuset *

* Fig., & 4- cuillier, & incline le creuset *.

Nous ne nous arrêterons point à expliquer la construction des moules, & leurs differences, c'est un des principaux détails de l'art du Fondeur. Les moules qui sont representés, pl. 13. Sont simplement chargés de poids, & il y a des cas où ils doivent être servés dans une presse, comme ceux

de la pl. 12.

C AME:

Quand le creuset a été enlevé de sa premiere place, le ser sondu étoit encore couvert de charbon, & de scories sluides, sçavoir, de matiere vitrissiée, ou laitier, qui a été sournie par le ser à mesure qu'il s'est affiné, & aussi par les cendres du charbon qui ont été reduites en verre. A vec quelqu'outil, quelque barre de ser, quelqu'espece de ratissoire, on ôte d'abord les charbons; & ensuite on tâche de retirer toute la matiere vitrissiée qui surnage le ser; comme elle est fluide, il ne seroit pas assé de l'enlever, sans enlever en même tems du ser sondu ; un expédient simple en donne la facilité.

Un Ouvrier arrose d'eau la matiere du creuser, & cela avec un linge moüillé, qui est attaché au bout d'un bâton. Aussi tôt un autre Ouvrier avec un bâton, ou avec quelqu'outil, pousse par-dessus les bords du creuset tout ce qu'il trouve avoir quelque conssistance, ce n'est que la matiere vitrisfiée qui en a pris ; outre qu'elle est plus aisée à

LE FER FONDIJ.

refroidir que le fer, c'est que l'eau est tombée inmediatement sur elle. On continuë de même à jetter de l'eau à sept ou huit reprises differentes, & à retirer du creuset toute la matiere que le bâton peut entraîner; la surface du fer est alors bien nette, bien découverte, enfin il ne reste plus qu'à

faire couler ce méral dans les moules.

Le peu d'eau dont on arrose la surface du fer à diverses reprises, paroît contribuer à le bien affiner; comme on remuë le métal en ôtant la crasse, le laitier qui s'est figé, on donne la facilité à de nouveau laitier de venir sur la surface, d'où on peut toujours le retirer. On peut résterer l'operation tant que le fer ne paroît pas perdre de sa fluidité, mais on prendra garde que ce métal ne s'épaissifisse, & ne devienne trop peu coulant.

Le fourneau que nous avons décrit est construit très grossierement, mais après tout il donne idée de la maniere dont il s'y faut prendre, pour faire mieux : on voit assés qu'on peut établir le creuset plus solidement que dans une marmite de fer fondu. J'ai fait faire un bâtis de barres de fer, & rempli les intervalles que laissent les barres avec

de bonne tole *.

* Pl. 14. Pour la tour plus elle sera haute, & mieux le fer s'y fondra; son assemblage sera plus sûr & plus stable, s'il est de tole que de fragments de marmites, toujours mal ajustés les uns sur les autres. Cette enveloppe de tole n'est faite, que pour soutenir la terre dont elle est revêtue interieurement:

Hhhii ?

pour que la terre s'y foutienne mieux, qu'il ne s'en détache jamais de grandes pieces, & afin qu'il foit plus facile d'en remettre en la place de celle qui sera tombée, on lardera cette tour de clouds. dont les têtes seront en dehors, & dont les pointes penetreront horizontalement en dedans; plus les clouds seront près les uns des autres, & mieux la terre sera retenuë.

Au lieu de ces clouds on a mis en dedans d'une tour que j'ai fait faire, des verges de fer repliées *Pl. 14. H, par leurs deux bouts *, & qui ont toute la lon-H2. H3. gueur de cette tour; elles ne sont éloignées les unes des autres que d'un pouce: la terre se trouve enchassée entre ces verges de fer, & elle les recou-

vre au moins d'un pouce.

Nôtre fourneau a son creuset enterré. J'en ai fait construire un, dans une situation tout-à-fait differente; le creuset est en l'air, son fond est éloigné de terre de plus de 14. à 15. pouces ; il est soutenu dans cet état par deux tourillons, qui sont portés par deux montants d'un assemblage * Fig. 12. de bois *. Je n'expliquerai point en détail les particularités de ce fourneau, on en sera assés instruit par la planche & son explication; on peut y faire des additions qui le rendront plus commode.

Ce que je me suis proposé principalement, c'est qu'on ne fût plus dans la nécessité de renverser la tour chaque fois qu'on a à couler la fonte; par cette manœuvre le fourneau se refroidit; il n'est pas aisé de le redresser sur le champ ;

LE FER FONDU.

chaque fois qu'on veut fondre, on est donc obligé de recommencer sur nouveaux frais, on ne profite point, ou on profite peu du charbon qui a été brûlé auparavant. Au lieu de porter le creuset sur les moules, dans nôtre nouvelle disposition, on apporte les moules sous le creuser; on incline ce creuset, on lui fait verser sa matiere fans le déplacer, & sans ôter la tour. La tour fait en quelque sorte corps avec lui, ou ils sont liés ensemble par des barreaux de fer aussi solidement que s'ils faisoient corps; même pour incliner le creuset, on prend deux branches de fer atrachées, ou enclavées dans un lien qui entoure le haut de la tour; un homme se saisit d'une branche, & un autre de l'autre *, en abaissant le haut de la * Fig. z. I.L. tour, ils font pencher le creuset qui verse la matiere dans des moules qui la reçoivent. Si les moules sont dans une presse, un Ouvrier avance ou recule, incline ou redresse la presse, à mesure qu'un des moules est rempli, il est attentif à bien presenter l'ouverture d'un autre au métal qui coule. On peut même placer les moules sur une espece de petit chariot, dont un Ouvrier tiendra le timon, ce qui donne plus de facilité à les mouvoir & à les incliner de la façon qu'on trouve la plus convenable:

Comme il n'est pas aussi aisé de verser la matiere qui sort de ce grand creuser dans l'ouverture du moule, qu'il est aisé de verser celle d'un petit creuset qu'on tient avec des renailles; on

Hhhiii

trouvera commode de se servir, comme je l'ai fait pratiquer, d'un petit entonnoir de terre cuire*, ou si on le veut plus durable, de ser forgé, ou de cuivre fondu. On place cet entonnoir au-dessus de l'ouverture du moule. Il est soutenu par une piece de ser ", qui au milieu sorme une espece de collier affés grand pour laisser miere l'entonnoir su sur l'estre projet. Cette piece de ser près de ser pr

* X.

Z 2.

piece de fer*, qui au milieu forme une espece de collier assés grand pour laisser entrer l'entonnoir jusqu'à un certain point. Cette piece de fer près de ses deux bouts est repliée à equerre, & à des distances telles l'une de l'autre, qu'entre les deux parties repliées il y a precisément une distance ègale à la largeur des chassis, dont le moule est formé. Ce n'est pas une dépense que d'avoir de ces pieces de toutes les grandeurs dont on a des chassis; mais avec des vis on peut mettre la même piece de fer en état de servir à des chassis de différentes grandeurs. Avant de poser l'entonnoir en place, on aura la précaution de le faire chauffer; on le placera aussi de façon qu'il reste quelque distance entre le bout de son tuyau & le trou, ou jet du moule, afin de pouvoir remplir le moule · sans qu'il reste de métal dans l'entonnoit.

Dans la pl. 14. qui represente le nouveau soura a.a., b.s.d. neau, il y est placé sur un bâtis de bois dont les
quatre piliers ont des roulettes; ce que j'ai sait
saire pour qu'on le pût changer de place à son
gré; mais cette disposition n'est nullement nécessaire. Les piliers qui porteront le sourneau, peuvent être fixes, il peut même être sourenu d'un
côté par une potence scellée dans un mur.

Au lieu d'un fouflet, qui ici est encore porté par le chassis de bois qui soutient le soutneau, on peut disposer, & de toute autre manière, deux sousses, l'activité du fourneau n'en sera que plus grande. On augmentera la grandeur des sousses, & on les sera mouvoir avec plus de sorce, & de vitesse, se lon qu'on voudra construire un sourneau capable de contenir plus de ser en bain: mais on remarquera qu'un seus sousses equivant à deux sousses, chacun de même grandeur que le precedent, mais mus la moitié moins vite.

Quand le creuset est enterré, il est placé plus favorablement pour conserver sa chaleur, que lorsqu'il est au milieu de l'air; pour remedier à ce que cette derniere disposition a de désavantageux, on donnera à l'espece de boîte, à l'espece de calotte de tole * qui forme les parois exterieures * P, P. du creuset, plus de profondeur & de diamêtre que le creuset ne le demanderoit; & dans celle cion en mettra une seconde, moins profonde, & qui n'aura un diamêtre égal à celui de l'exterieure qu'auprés des bords; ce sera alors cette derniere qu'on recouvrira de terre & qui formera le vrait creuser. Il restera un vuide entre ces deux especes de calottes de tole; l'exterieure sera percee de trois ou quatre ouvertures assés grandes pour laisser entrer des charbons allumés qui rempliront le vuide, & échaufferont le fond & les parois exterieuzes du veritable creufer.

On fera quelque chose d'équivalent à la seconde calotte, en arrangeant divers morceaux de fer de façon qu'un de leurs bouts porte contre le bord superieur de la calotte de tole, & que l'autre bout de tous ces barreaux aille se réunir autour d'un même point. Ils rensermeront une espece de cone; ils formeront une espece de grille conique qu'on enduira interieurement de la couche de terre qui doit former le creuset.

Qu'on ne cherche pas à rendre le creuset trop solide, en donnant beaucoup d'épaisseur à la couche de terre; il auroit peine à s'échausser, la sonte qui toucheroit le fond, pourroit se figer; que son épaisseur soit d'un pouce, ou peu davantage, &

elle sera suffisante.

* D.

On aura soin de réserver une ouverture tout au bas de la tour *, opposée à peu près à celle où est la tuyere; son usage sera juger de la grandeur qui lui convient. Chaque sois qu'on sera prêt à couler la sonte, on sera entrer par cette ouverture un ringard crochu, quelque espece de ratissoire avec laquelle on entraînera les charbons & surtout toutes les crasses, toute la matière vitrissée, qui surnagent la sonte.

Les grands fourneaux dont nous venons de donner quelque idée, sont necessaires pour jetter en moûle de ces grosses pieces dont la mariere ne sçauroit être contenue dans les creusets qu'on peut placer dans les sourneaux ordinaires des Fondeurs: mais on réussira mieux aux petites pie-

ces,

433

ces, aux pieces délicates, si on fait fondre le fer dans les creusets ordinaires. Ce n'est pas que le metal ne soit mis dans les grands fourneaux, en une aussi parfaite, & même en une plus parfaite sus fosion, mais il n'est pas aussi aisé de le conduire dans de petits moûles. D'ailleurs le déchet du poids de la fonte est plus considerable, quand le feu agit immédiatement dessus, que quand il n'y agit qu'au travers des parois d'un creuset.

Pour les ouvrages grossiers de fer fondu qu'on a faits jusques à present, on a deux manieres de remplir les moules de fonte. Pour faire des canons, des tuyaux de conduite d'eau, des contrecœurs de cheminée, depuis ces especes de grands moules jusques au fourneau, on dispose des rigoles en pente, par où le metal coule dés qu'on a fait une ouverture au fourneau pour le laisser sortir. Pour mouler des marmites, des pots, on puise dans le fourneau même la fonte avec une grande cuillier de fer, & on porte sur le moule la matiere qu'on veut y faire entrer. Mais de la fonte blanche, de la fonte plus raffinée qu'on transporteroit si loin avant de la verser dans le moule, seroit rarement assés fluide pour remplir les impressions qui ont laissé les modelles des pieces minces & délicates; à moins qu'on n'ait attention de bien chauffer les cuilliers dans lesquelles on veut prendre la fonte liquide, & de placer les moules bien prés du fourneau.

Une des choses à quoi on s'attachera le plus, . •

sera donc de rendre la fonte tres - liquide, & de lui conserver sa liquidité jusques à l'instant qu'elle entre dans les moules. Mais que ce soit par la feule ardeur du feu, qu'on la rende ainsi liquide, que pour y mieux reussir on n'y mêle point de fondants, au moins pour les ouvrages ordinaires. Ceux qui contribuent à la mieux fondre lui donnent des dispositions contraires à l'adoucissement qu'on veut lui procurer. Dans une épreuve où je faisois adoucir divers ouvrages de fer fondu, il y en avoir que j'avois placés plus favorablement qu'aucuns des autres, & que j'avois envie qui fusfent les mieux adoucis: tous les autres le furent cependant parfaitement, & ceux-là seuls le furent tres-mediocrement. Je cherchai avec inquietude à demêler la cause d'un succés si contraire à mon attente, jusques à ce que le Fondeur m'eût avoué que pour mieux fondre son fer, & plus promptement, il avoit jetté du soufre dans le creuset.

Je ne prétends pas néantmoins exclure les fondants dans toutes circonstances; je pourrai donner ailleurs des observations que j'ai faites sur les cas, où on peut les employer; mais que les Fondeurs ne s'avisent pas d'en mettre dans les ouvrages ordinaires, dans ceux qu'ils ne voudront pas ren-

dre plus difficiles à adoucir.

Les Fondeurs sçavent qu'il importe que les moules dans lesquels ils out à couler du metals soient tres secs; c'est quelque chose de les biens seches. Mais on s'attachera encore à les tenir less

435

plus chauds qu'il fera possible, lorsqu'ils seront prêts à recevoir notre ser fondu. Il est certain que plus ils seront chauds, & moins le metal s'épaissira en coulant dedans; plus il sera en état de remplir parfaitement les moules. On ne sequiroit donc leur donner un trop grand degré de chaleur, pourvis qu'on le leur donne avec des précautions qui empêchent qu'il ne s'y sasse interieurement des fentes ou des gersures. Les chassis des moules en sable sont de bois, & par là peu en état d'être exposés à un grand seu, mais je ne vois nul inconvenient à faire de pareils chassis de fer; il n'en faudroit pas une grande provision, il sussirioit d'en avoir pour y mouler les pieces les plus sines, celles qui demandent au fer sondu plus de sluidiré.

Aprés même que le fer fondu a été jetté dans les moules, souvent il exige encore l'attention du Fondeur. On sçait qu'il est extremement cassant; mais nous devons apprendre qu'il l'est au point de se casser de lui-même dans les moules, sans recevoir aucun coup. Quand on veut retirer des pieces, qui d'ailleurs étoient bien venues, souvent on les trouve casses, presque d'outre en outre; quelques fois elles ont seulement de legeres festures, mais qui les affoiblissent toujours, & les rendent pour l'ordinaire des pieces inutiles. Cet accident n'arrive guere qu'aux pieces minces, & il arrive sur tout à celles qui sont minces & grandes. Notre ser fondu, bien affiné, est presque cassant comme le verre, & il se casse de même son le laisse

refroidir trop subitement: on doit donc chercher à prévenir cet accident par un expedient semblable à celui qui conserve entiers les ouvrages de verre; aussitôt que ces ouvrages sont faits, on les porte dans des fourneaux appellés archets. La chaleur de ces fourneaux entretient pendant quelque temps celle du verre, elle ne la laisse diminuer que peu à peu; le verre ainsi refroidi peu à peu conserve la figure qu'on lui a fait prendre. Avec une précaution équivalente, on empêchera sûrement les ouvrages de fer fondu de se casser. Dans une Manufacture on fera la dépense d'un four sem-* Pl. 12. 9. blable à ceux des Boulangers & Patissiers *, on le chauffera comme les leurs avec le bois; on le tiendra chaud pendant tout le temps qu'on jettera du fer en moule. Aussitôt que la matiere y aura été jetée, on ouvrira les moules, on en retirera l'ouvrage tout rouge, & sans perdre un instant, on le

mettra dans le four où il se refroidira peu à peu. Sans saire la dépense de bâtir un four, pai confervé les ouvrages les plus minces, les plus délicats, d'une maniere qui peut être pratiquée par tout; ça été de faire allumer un tas de charbon,

*Pl. 12. p. tout auprés des moules *, dès que le fer avoit été coulé, je les faisois ouvrir, j'en retirois l'ouvrage que j'enfonçoissur le champ dans le ras de charbon.

L'avidité du Fondeur est souvent cause que les ouvrages minces se cassent dans les moules. Quoiqu'ils n'aient que de petites pieces à mouler, ils les mettent autant en risque de se casser, que sa

LE FER FONDU. elles étoient considerablement plus grandes, & aussi minces. Et cela parce que pour n'avoir pas la peine de préparer tant de chassis, ils les remplissent du plus grand nombre d'empreintes qu'il est possible, qui toutes se communiquent. Ces empreintes de differents ouvrages, ou du même ouvrage repeté, mettent chaque ouvrage presque dans le risque où il seioit s'il avoit une grandeur approchante de celle du chassis; & plus que s'il avoit seul celle de toutes les autres pieces ensemble. En voici la raison, par une seule & même ouverture du chassis * Ils coulent la matiere qui doit * pl. 12. N. remplir les differentes empreintes; par consequent toutes les pieces qui ont été moulées se communiquent par des tuyaux, par des especes de canaux, des jets *. Ces jets se remplissent, comme le * p. reste, de matiere qui s'y fige, toutes les pieces du moule se trouvent liées ensemble, ou n'en faire qu'une qui a des découpures*. Or il est aisé de voir * Q. R. S. pourquoi une piece plus elle est grande, plus elle T, V, X. Y.

est exposée à se casser. Car elle ne se casse que par ·ce que toutes les parties ne diminuent pas de volume, ne se retirent pas en même proportion; s'il y en a qui ne suivent pas les autres, là se fait une fracture. Un corps d'une matiere extremement cassante, comme le verre, exposé à l'air se casseroit en se refroidissant par cette seule raison. Mais um

corps d'une matiere un peu moins cassante, comme notre fonte, peut se casser dans des moules, dans des circonstances, où elle ne se casseroit pas au

438 milieu d'un air qui auroit seulement le degré de chaleur des moules. Les parties des pieces, qui sont engagées dans le moule, pour se retirer, ont à vaincre la résistance que leur oppose le sable contre lequel elles frottent; & cette résistance est d'autant plus grande & d'autant plus considerable par rapport à l'ouvrage, que cet ouvrage à plus de surface; & moins d'épaisseur.

Il est rare que les grosses pieces se cassent dans les moules; & cela parce que plus elles sont épaisses, & plus lentement elles se refroidissent, & plus aussi elles ont de force pour vaincre les frottemens. D'ailleurs la résistance qu'elles trouvent dans le sable est moindre proportionnellement à leur volume; la résistance étant en raison des surfaces.

Si les Fondeurs veulent absolument remplir beaucoup leurs chassis au moins devroient-ils y multiplier les ouvertures par où ils jettent le métal fondu, ils ne seroient plus dans la necessité d'ouvrir tant de canaux de communication.

Quand ils feront faire des modelles de nouveaux ouvrages, qu'ils évitent de faire trouver une. partie grosse, tres-rensiée, tout au près d'une partie mince de quelque étenduë; autrement, dans l'ouvrage qui aura été coulé en fer sur ce modelle, la partie mince sera en risque de casser dans le moule, pour les considerations précedentes, ou de mal venir. Mais si l'ouvrage demande absolument qu'il y ait des parries tres-grosses, tresrenslées; qui tiennent à des parties minces; le

plus sûr fera de mettre des noïaux dans les endroits renflés, afin qu'ils viennent creux. La forme de l'ouvrage n'en fera point changée, & les endroits, qui auroient été confiderablement tropépais, n'aiant plus qu'une épaisseur proportionnée à celle des parties minces avec lesquelles ils tiennent, ils ne mettront plus ces dernières si en-

risque de laisser des vuides-

Il est arrivé à des picces que je n'avois pas misrefroidir à une chaleur douce, de se casser plusieurs heures & même un jour aprés qu'elles avoient été entierement refroidies. Cet accident arrive aussi quelquesois au verre. M. Hombert pour conserver les verres à qui il avoit fait prendre l'empreinte des pierres gravées, les égrisoit tout au tour; & il prétendoit qu'alors ils étoient hors de risque. On défigureroit nos ouvrages de fer fondu, si on les égrisoit, on pourroit tout au plus faire cela à leurs jets. Mais cet accident m'a paru si rare, qu'il ne me semble pas être de ceux à qui il importe beaucoup de trouver remede; & je doute même que les ouvrages, qui après avoir été tirés du moule, auront été refroidis au milieu des charbons, y soient sujets.

Un dernier avertissement que je donnerai encore aux Fondeurs sera de faire les jets, les canaux qui conduisent la matiere dans le creux des moules, le plus minces qu'il leur sera possible; qu'ils ne donnent aux jets & évents, que ce qui est necessaire, pour que la matiere coule facilement, qu'ils en pour que la matiere coule facilement, qu'ils proposers de la coule facilement, qu'ils proposers de la coule facilement, qu'ils proposers de la coule facilement.

L'ART D'ADOUCIR &c. ils compensent autant qu'ils pourront par la largeur, ce qu'ils donneroient en profondeur. Il se-

roit désagreable d'être obligé d'adoucir avec l'ou-* Pl. 12. Q vrage tous les jets qui y tiennent *; il faut donc casser les jets; or s'ils ont l'épaisseur, ou une épaisseur approchante de celle de quelques unes des parties de l'ouvrage, dans le temps qu'on frappera sur le jet, il arrivera souvent qu'on cassera quelqu'une des parties minces; si les jets sont foibles, elles

ne seront pas exposées à cet accident.

R,S,T.

Quand il y a de gros jets & qu'on veut absolument les abbatre, tout ce que j'ai trouvé de plus sûr, c'est de mettre l'ouvrage à la forge, & de le faire rougir, furtout dans l'endroit où on veut le casser; on le portera ensuite sur l'enclume, on sera ensorte que la partie qu'on veut séparer du reste n'y pose point à faux, on mettra dessus un ciseau, & on frappera sur le ciseau, comme pour lui faire couper du fer forgé, mais pourtant à plus petits coups



Explication de la douzieme planche.

E haut de la planche represente deux petits fourneaux à fondre, & des Ouvriers occupés à tout le travail qui en dépend.

a, b. Est un angar, sous lequel on a placé le fourneau qui est ordinairement dans la boutique de nos Fon-

deurs de menus ouvrages.

c. Le fourneau de ces Ouvriers, qui est le même dont les coupes sont representées dans la planche 2.

La fig. 1. tire le souflet de ce fourneau.

d, d. La caisse, espece de huche qui contient le sable dont on remplit les moules.

e, e. Moules qui sont à secher. .

f. Est un petit fourneau portatif, à qui le vent est fourni par le sousset d'une forge.

g. Tuyau qui conduit le vent du sousset, h, dans ce

fourneau.

- i, k. Forge roulante, quand on s'en fert en qualité de forge, le souflet est redressé, & sousse vers l'endroit k.
- La fig. 2. verse dans un moule le métal sluide du creuset, qui vient d'être tiré du fourneau, f.

m. La presse dans laquelle les moules sont serrés.

n. Trois moules renfermés dans cette presse.

o. Moule ouvert.

La fig. 3. met dans un tas de charbons, p, les pieces K k k 442

qu'elle vient de tirer toutes rouges du moule, o.

q. Four semblable à ceux des Boulangers, dans lequel on peut mettre les pieces à mesure qu'on les tire des moules.

Bas de la planche.

A. Le petit fourneau portatif.

B. Pierre sur laquelle il est posé.

C. Son convercle.

D, E, F, G, H, I, K. Sont toutes les pieces qui composent la figure precedente, separées les unes des autres.

D. La pierre.

E. La piece qui forme le cendrier, qui feule a interieurement un rebord pour foutenir la plaque de fer dont les angles font abbatus.

F. Cette plaque de fer.

G, H, I, K. Les autres pieces du fourneau.

L. Piece de terre molle, façonnée quarrément, qu'il ne reste plus qu'à percer pour en faire une piece pareille à une des precedentes.

M. Serre-feu d'une figure plus avantageuse que les Serrefeux ordinaires, & qui mis sur une forge, y tient

lieu d'un fourneau.

N. Moule, dans lequel on suppose qu'on vient de couler

du métal:

O, P. Est le moule N ouvert : ce font les chassis dont il est composé, remplis de sable, où l'ouvrage paroît moulé.

Q, R, S, T, V, Y, Z. Le fer fondu qui a été coulé dans le moule N, & qu'on imagine en avoir été re-





tiré; les differents ouvrages tiennent ici ensemble par les jets. R., S. est une branche de bride. T., une platine de targette. V., une garde d'épée. X., Y., des platines de sussil. Q., Z., est le tronc du jet qui a fourni des branches pour remplir toutes ces pieces: les endroits où nous avons récommandé de tenir les jets minces, sont ceux où ils rencontrent les ouvrages.

Explication de la treizieme planche.

E le represente le fourneau ordinaire où l'on fond la fonte de fer, en la jettant avec les charbons, sans

la mettre dans un creuset particulier.

Le haut de la planche fait voir un de ces fourneaux en place, où l'on fond actuellement le fer. Il montre aussi comment on coule dans les moules le fer qui a été fondu dans un autre fourneau.

Les fig. 1. & 2. font mouvoir les fouflets.

a, b. La partie superieure du fourneau, dont l'inferieure est enterrée dans le fraisil, ou la poussière de charbon.
b. Est l'ouverture dans laquelle on jette le charbon, or les morçeaux de fonte.

c, c. Tas de poussiere de charbon qui entoure le bas du

fourneau.

d. La tuyere qui reçoit les bures des souflets.

e. Tas de charbon.

e 2. Tas de fragments de fonte.

 L'arbre qui porte le levier, au moyen duquel on enleve facilement la poche, le creuser, qui fait le fond du fourneau. g, g. Ce levier.

h. Est le crochet dans lequel on passe l'anse qui sert à

Soulever le creuset.

Les fig. 3. © 4. sont occupées à verser dans des moules le fer qui a été fondu dans un autre fourneau, mais entierement semblable au precedent. La fig. 2. conduit, sait tourner le levier, à un des bouts duquel est suspendue la poche, le creuset où est le fer sondu.

La fig. 4. tient le manche de la cuillier, & penchant

la poche, lui fait verser son métal dans un moule. i, i. Trou où la poche étoit cy-devant placée.

1. Tour qui couvroit la poche renversée.

k, k. La poche ou le creuset.

m. L'anse de la cuillier.

n. Moule dans lequel on verse la fonte.

o. Moule rempli.

p. Moule à remplir.

Le bas de la planche fait mieux voir la construction de quelques-unes des parties representées dans le haur.

A,A,B,B,C,D. La poche, ou le creuset qui sait le fond du sourneau. A,A,B,B, Est le vieux chaudron. C, Est la terre qui s'éleve au-dessus deses bords. D, Est l'échancrure menagée pour recevoir la tuvere.

la tuyere.

E, F, G, H, l. La tour du fourneau, cette partie qui fe rapporte sur la poche. E, G, H, l, sont les disferentes pieces dont elle est composée, qui ordinairement ne sont pas aussi propres à s'ajuster bien ensemble, qu'elles le sontici. E, L'échancrure qui reçoit la tuyeres.

K. La tuyere representée separément.

la poche.

M, L, L, M. Est le vieux chaudron, ou pot de ser, revêtu en dedans d'une couche de terre sablonneuse.
M, N. La partie de la terre qui s'éleve au-dessus du chaudron. O, La tuyere qui est en place. Ce qui est au-dessus d'N, est la coupe de la piece F. de la sig. E, F, G, H, I.

P, P, Q, Q. Coupe des pieces G, H, de la tour. Une partie depuis P, P, jusques en Q, Q. est revêsuë

de terre.

R. La partie superieure I, de la tour. On a arrangé
à son ouverture des morceaux de fonte comme ils le sont
à chaque charge; alors c'est le charbon qui les soutient.
S. Divers fragments de sonte.

T, V, X, X. La cuillier dans laquelle on met la poche.

Y. L'anse de cette cuillier.

Z, V. Son manche de fer, qui entre en partie dans un manche de bois.

1. 2. 3. Marquent la poche placée dans la cuillier.

4. L'anse suspendue à un crochet.

- 5. 6. Differents crochets qui suspendent la cuillier à un des bouts du levier, 7. dont il ne paroît ici qu'une partie.
- 8. 9. 10. 11. Est la coupe d'une partie de la figure marquée f dans le haut de la planche.

3. Anneau dans lequel passé le levier.

9. 10. Boulon qui porte l'anneau precedent.

11. 11. Coupe de l'arbre, dans laquelle on trouve la tige.
10. du boulon qui y tourne librement.

Kkk iii 0

446

12. Poids qu'on suspend au bout du levier, pour contrebalancer le poids du creuset.

13. Moule.

14. Mortier qui a été coulé dans ce moule.

Explication de la quatorzieme planche.

E haut de la planche represente en perspective ce fourneau à fondre le fer, sous lequel on porte les moules, vû dans deux temps differents.

La fig. 1. le represente dans la situation où il est,

lorsqu'on y fond le métal.

La fig. 2. represente la position où on le met pour lui

faire verser le métal fondu.

a, a, a, a. Fig. 1. 6 2. Sont les roulettes, sur lesquelles porte tout l'assemblage.

b, b, c, d. Quatre montants maintenus à l'ordinaire

par des traverses.

d. Est un montant beauconp plus élevé que les autres, parce qu'il porte des pieces, qui servent à faire mou-

voir le souflet.

f. Le souflet dont le bout, la bure, fig. 1. entre dans la tuyere du fourneau, & dont la même bure fig. 2. est hors du fourneau. Avant de renverser le fourneau, comme on l'a fait dans la fig. 2. on pousse le souflet en arriere, ce qui est facile, parce que les deux branches de la piece de fer recoudée, qui le soutient par derriere, entrent dans des entailles percées d'outre en outre dans chaque traverse, dans toute la longueur, h h.

g. Le fourneau, droit fig. 1. & renversé fig. 2. En i, i.





font deux cremailleres qui reçoivent les deux sourillons qui portent le fourneau, & fur lesquels il peut tourner. Au moyen des cremailleres i, ì, on peut placer le fourneau plus haut, ou plus bas selon qu'on le trouve nécessaire. En g. fig. 2. le fourneau est entouré d'une épaisse frette de fer, dans deux endroits de laquelle, diamétralement opposés, s'engagent les leviers, avec lesquels les Ouvriers, k, abaissent le fourneau ils en soutiennent aisément le poids, dont on pourroit pour ant les décharger en partie par des contrepoids.

L'Ouvrier le fig. 2. tient les deux vis d'une presse dans laquelle le moule, ou les moules sont génés.

o. Echelle où l'on monte pour charger le fourneau, soir de charbon, soit de fonte.

p. Perche qui fait ressort & oblige le souflet de s'abaisser..

Bas de la planche:

On n'y a point mis le détail de tout ce qui regarde la charpente qui porte le fourneau, parce que c'est une disposition absolument arbitraire, et qui ne convient même qu'à ceux qui veulent faire marcher leurs sourneaux, ce qu'on ne cherche guere dans des manufactures. Maison y a un peu plus developpé ce qui regarde le fourneaux même.

A, A, B, B, C. Est le fourneau entier representé separément.

A, A, B, B. Eft la tour. B, B, C, La poche, le creufet, le fond du fourneau. B, B, Les deux tourillons par lesquels il est sourceur. 448

D. La porte par où on donne écoulement au fer fondu; pour cela feul il feroit inuile qu'elle fût si grande; mais elle fert de plus à donner passage aux crochets qu'on fait entrer pour retirer les crasses. El charbon qui surnagent la sonte, qu'on est prêt à couler.

D 2. Cette porte representée separément.

E.E. Verges de fer assemblées à vis, par leur bout superieur, avec la tour, & par leur bout inferieur avec la poche.

F. Frette de fer dans laquelle on engage les leviers, par

le moyen desquels on abaisse la tour.

F 2. Cette frette representée separément.

G. Un des leviers qui servent à abaisser la tour.

H, H, I, K. Est une coupe de tout le fourneau qui en fast voir l'interieur. I, L'ouverture par où sort la fonte. L, La tuyere dont la direction est suivant la

ligne ponctuée.

O, H, H. 2. Est de part & d'autre de la coupe une lame de ser attachée par ses deux bouts contre les parois de la tour, & qui contribue à soutenir la terre; l'interieur en a de pareilles asses proches les unes des autres, mais qui ne paroissent pas ici à cause de la terre dont elles sont recouvertes.


H 3. Une de ces lames de fer , separément.

M, M. La tour representée separément, ou D, est l'ou-

verture par où on retire les crasses.

N, N, O, O. Le creuset, la poche dont l'interieur est tout garni de terre representée separément. O, O', Les ouvertures par où on fait entrer les charbons qui empêchent le fond du creuset de se refroidir.



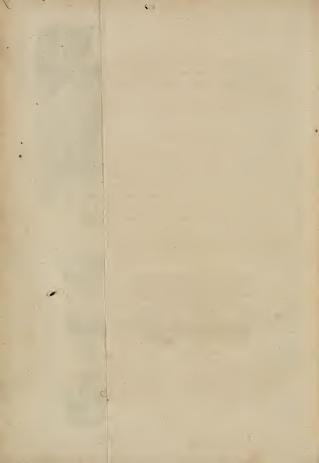

P, P. L'enveloppe exterieure de la poche, la calotte exterieure dont l'interieur n'est pas encore rempli.

Q, Q. Espece de grille conique qui se place dans la

capacité P , P.

S. La grille mise en place dans la poche, & prête à être recouverte de terre pour devenir semblable à la fig. N, N, O, O.

T, T, X. Le charriot sur lequel on peut mettre les grands moules. V. Moule posé sur le charriot.

X. Entonnoir qu'on pose sur le moule. Pour mieux conduire le métal dans le moule p, on pourroit faire des tuyaux de conduite, qui partiroient du fourneau; mais il les faudroit faire chauffer avant d'y couler la ma-

Y. Piece de fer qu'on assujettit sur le moule, & qui porte l'entonnoir.

Z. Un moule sur lequel l'entonnoir est placé.





TROISIEME MEMOIRE

Où sont rapportés les essais qu'on a faits de differentes matieres pour adoucir le fer sondu, & quelles sont celles que ces essais ont montré y ètre les plus propres.

OUS supposons, qu'au moyen des Arts connus, de la fonte blanche & bien affinée, a été fonduë & jettée dans des moules, dont elle a rempli exactement les empreintes; en un mot qu'on a, ou qu'on peut avoir des ouvrages de fer fondu bien conditionnés, mais qu'il reste à les adoucir, pour leur ôter partie de leur roideur, & furtout de leur dureté, afin qu'ils deviennent en état de se laisser reparer. L'importance dont ce secret m'avoit paru, me l'a fait chercher il y a déja du temps, & même avant que je songeasse à celuide convertir le fer en acier. Il n'y avoit pas de doute, qu'il ne fallut faire agir le feu pour operer dans le fer fondu un changement pareil à celui que je souhaitois; mais je m'étois convaincu que l'on ne devoit pas l'attendre de l'action immediate du feu. Je sçavois que les contrecœurs des cheminées des groffes cuisines confervent leur dureté, quoiqu'ils aïent resté pendant longues années en une plaL'ART D'ADOUCIR LE FER, &c. 451 ce où ils ont été chauffés vivement, & à bien des reprises. Je pensai donc qu'il falloit renfermer dans des creusets le fer fondu qu'on cherchoit à adoucir, & l'entourer de matieres qui, avec le secours

du feu, produiroient cet effet.

Après diverses tentatives, dont quelques unes m'avoient fait croire que j'étois dans la bonne voïe, j'abandonnai pour quelque temps ce travail pour suivre celui de la conversion du fer en acier, qui étoit en quelque sorte la matiere du temps; tous les jours on voyoit gens qui se présentoient avec ce prétendu secret, & qui répondoient mal aux esperances qu'ils vouloient donner. J'ai dit que j'abandonnai mes experiences sur le fer fondu pour suivre celles de la conversion du fer en acier, j'aurois dû dire que je crus les abandonner. Je les continuai réellement en travaillant à convertir le fer en acier; mais d'abord sans y penser. Je me trouvai bien du chemin fait pour adoucir le fer fondu; je me trouvai dispensé de bien des experiences composées, par lesquelles il eût fallu passer, avant de parvenir aux expedients simples qui suffisent ici, lorsque je sis reslexion à ce que nous avons prouvé ci-devant sur la composition de l'acier, sur son veritable caractere, sur ce qui le diferencie essentiellement du fer, sur le caractere que nous avons donné de la fonte de fer; & sur tout lorsque je sis attention à la maniere de rectifier les aciers qui ont le defaut de se laisser difficilement forger, ou ce qui est la même chose, à la maniere

Lll ij 🍎

de décomposer l'acier, que nous avons rapportée

dans le huitième Memoire.

En Phyfique l'experience & le raisonnement doivent s'entr'aider; ceux qui ne veulent que des experiences & ceux qui ne veulent que des raisonnements sont également éloignés d'avancer, sur tout dans la Physique utile. Toutes mes reflexions, & toutes mes experiences sur la nature du fer & de l'acier, m'avoient donc appris qu'en convertissant le fer en acier, on le rapprochoit du premier état où il avoit été; que plus il étoit pour ainsi dire acier, plus il étoit proche de redevenir fonte de fer; que les aciers trop penetrés de sels & de soufres, avoient de commun avec la fonte, de se laisser difficilement forger, & de se laisser plus aisément ramollir par le feu que l'acier & le fer ordinaire. Nous avons même cru être conduits par * Mem. 9. ces raisonnements & ces experiences à conclure * que la fonte de fer bien affinée, bien pure, est une forte d'acier, mais la plus intraitable de toutes. L'acier difficile à forger devient un acier qui sourient bien le marteau, si on lui enleve ses soufres & ses sels superflus. La fonte a encore plus de soufres que l'acier ordinaire quel qu'il soit.

Qu'y avoit-il de plus naturel que de pousser plus loin ces conséquences? de penser que si la fonte, le ser fondu, est absolument incapable de foutenir le marteau, & est en même temps si dure, que c'est qu'elle est excessivement penetrée de soufres & de sels, c'est ce qui la rend en même temps.

4

plus fusible, plus aisée à ramollir par le feu que ne le sont le fer forgé & l'acier ? Je n'eus nulle peine à croire que des soufres fussent capables d'augmenter jusqu'à ce point la dureté d'un métal; j'ai déja parlé de la grande dureté de certaines Pyrites, qui ne sont ni métal, ni pierre, quoi qu'on leur donne souvent ce dernier nom assés improprement, mais qui ne sont presque que soufres & fels; qu'on les réduise en poudre & qu'on les mette sur les charbons, elles y bruslent presque entierement, elles y flambent comme le soufre commun, & répandent la même odeur. Cependant ces mêmes Pyrites sont si dures, comme nous l'avons déja dit, qu'autrefois on en faisoit pour les arquebuses à rouer un usage pareil à celui qu'onfait aujourd'hui des cailloux pour les fufils.

Dès que je crus suffisamment établi que la dureté de la sonte de ser étoit produite par les soufres & les sels dont elle est penetrée, il me parut que le secret de la ramollir, de l'adoucir, n'étoit que celui de lui enlever une partie de ses soufres; & que le moyen d'y parvenir devoit être le même, pour le fond, que celui que nous avons employé pour corriger le desaut des aciers difficiles à forger. Vraisemblablement, les mêmes procedés, & ses mêmes matières qui avoient enlevé aux aciers intraitables leurs soufres superflus, qui pouvoient même ramener ces aciers à être ser, devoient operer quelque chose de semblable sur les sontes; les mettre aussi en un état approchant de

LLL iii

celui du fer forgé. Nous avons vû que les matieres qui produisent ce changement dans les aciers, sont des matieres terreuses, des plus alcalines; & que celles dont l'effet est le plus prompt sur les aciers, sont la chaux d'os, & la craye reduite dans

une poudre fine.

Presque sûr du succès de mon experience, je renfermai dans des creusets des morceaux de sonte blanche, fort minces: ceux de quelques creusets étoient entourés de chaux d'os, & ceux des autres de craye. Je donnai quelques heures de seu à ces creusets, après quoi j'en retirai mes sontes. Lorsque je vins à les eslayer, je trouvai tout ce que j'avois esperé; que les sontes de dures, de rebelles à la lime, qu'elles étoient, elles s'étoient ramollies au point de se laisser limer comme le fer.

Je comptai pourtant un peu trop sur ce succés; j'eus bientôt une nouvelle preuve de ce dont on a tant d'experiences, que les consequences du petit au grand ne sont pas toujours bien certaines. Je sis jetter en moule des pieces de ser sond d'une grandeur raisonnable, épaisses de plus d'un pouce, ou d'un pouce & demi: elles étoient chargées d'ornements; je les entourai de toutes parts de chaux d'os; je les rensermai dans un sourneau où elles pouvoient chausser sa l'action immediate de la flamme, pareil à nos sourneaux à acier; elles y sostiturent le seu pendant plus de deux jours, & ce n'étoit point trop pour leur épaisseur. Lorsque je vins à les tirer du sour-

neau, je trouvai bien du mécompre; ce n'est pas que les ouvrages de ser sondu n'eussent été adoucis autant que je me l'étois promis; ils étoient aisse à travailler, mais ils avoient un désaut qui s'accommodoit mal avec l'esperance des grands usages dont je m'étois slatté; leurs premieres couches s'en alloient toutes en écailles, les feuillages minces, les traits délicats, qui étoient dans le modelle, étoient emportés par ces écailles; on eût pû travailler ces pieces, mais il eût fallu employer bien du temps pour reparer tant de désordres. Ce ne seroit pas asses que d'adoucir le ser sondu de cette façon, alors il ne seroit presque d'aucun usage pour les ouvrages délicats.

Les mêmes principes qui avoient conduit à le rendre aise à travailler, conduisoient à découvrir la cause de cet accident, & me firent esperer d'y trouver remede. Les matieres terreuses, alcalines, se chargent, s'imbibent des soufres dont le fet fondu est penetré, mais pendant une longue durée de seu, elles en enlevent trop aux couches les plus proches de la surface; elles dépouissent les premieres couches du ser de tout ce qu'elles ont d'onctueux, de ce qui lioit leurs parties : ces parties alors se trouvent désunies, & se décachent à la fin, sous la forme d'écailles friables, semblables à celles qui tombent de dessus le fer qu'on forge au matteau, ou du ser qui a été trop chaussé. Ces écailles sont d'autant plus épaisses, & en plus grandes

nombre que l'action du feu a été plus longue. Il n'arrive rien de semblable à des morceaux de fonte qui ne soûtiennent le seu que peu d'heures, & de là étoit venu le succès de mes premieres ex-

periences.

Je pensai qu'à ces matieres trop absorbantes, qu'in er rendent point au ser ce dont elles se sont saises, qu'il falloit joindre une autre matiere qui moderât leur effet; qu', quoiqu'elle ne pût rendre au ser autant qu'on lui ôteroit, fourniroit au moins assés de parties huileuses pour humecter ce qui se servit rop deseché; faire quelque chose d'à peu près équivalent, à ce qu'on pratique, quand on chausse à la forge du ser qu'on cherche à mênager, dont on veut conserver la surface; quoiqu'on veuille que le seu agisse puissamment dessus, on le poudre pourtant, en bien des rencontres, de sable, de terre sine, & cela pour défendre sa surface contre l'action immediate du feu.

Quoiqu'il en soit de ce raisonnement, il me détermina à mêler de la poudre de charbon, tresfine, avec de la craye, ou de la poudre d'os calcinés. Mes experiences sur la conversion du fer en acier, m'avoient assés appris, que quelque durée de feu que la poudre de charbon soutienne, qu'elle ne se consume point, pourvû qu'elle n'ait point d'air, qu'ainsi elle seroit toujours en état d'operer sur le fer sondu, l'effet que je m'en promettois. Je la mêlai donc en differentes proportions.

tions, avec des poudres d'os, ou de craye, afin de découvrir le mêlange le plus convenable. Le succés de ces experiences sur aussi heureux que je le pouvois souhaiter; avec cet expedient je parvins à adoucir le fer fondu, & à le tenir au seu

aussi long-temps, qu'il étoit necessaire, sans qu'il s'en détachat d'écailles

Quelque sûr, quelque efficace que j'eusse trouvé l'effet du mêlange rapporté ci-dessus, quoiqu'il m'eût parû adoucir parfaitement la sonte, & en même temps l'empêcher de s'écailler, j'ai pourtant voulu essayer s'il n'y auroit point d'autres compositions dont l'effet sût plus prompt ou plus considerable; je ne me suis sait grace sur aucunes des experiences, que j'ai crû devoir être tentées; je ne rapporterai pourtant ici que les principales, que celles dont il semble qu'on devroir le plus se promettre.

J'ai essayé l'effet de differents sels, & surtout des sels alcalis, comme de la soude, de la Potasse, &c. J'ai aussi essayé le sel marin; j'ai entouré de ces differents sels des morceaux de sonte, les sels remplisoient tout le vuide du creuser; seuls, ils ont mis le ser sondu en état de s'écailler. D'ailleurs les frais du travail augmenteroient considerablement s'il falloit uniquement employer un sel,

quel qu'il fût.

Mais j'ai crû devoir tenter s'il n'y en avoit point quelqu'un qui rendît notre composition plus ac-

J'ai aussi éprouvé ce que produiroient l'antimoine, le vert de gris, & le sublimé corrossf; j'ai même employé d'autant plus volontiers cette derniere matiere que j'avois oui dire qu'on s'en étoit servi avec succès pour l'adoucissement des fers. fondus. Mais elle a plûtôt retardé, qu'avancé l'effet des matieres avec lesquelles elle étoit mêlée. Pour l'antimoine il a gâté le grain de la fonte, &c

quand on voudra abreger la durée du feu; mais-

on peut s'en passer à merveille.

LE FER FONDU.

l'a empêché de s'adoucir. Il a fait plus, l'effet d'une fournée entiere, où étoient quantité d'ouvrages de fer fondu, fut arrêté par un peu d'antimoine que j'avois fait entrer dans la composition qui entouroit le fer que j'avois mis dans un petit creufet. Ce petit creuset étoir, comme tous les grands ouvrages de fer, placé dans le grand creuset. Quoique j'eusse eu soin de luter ce petit creuset, presque tous les ouvrages qui l'environnoient resterent durs, quelques-uns même s'écaillerent assés considerablement. Le vert de gris n'a point sait de mal, & peut-être a-t'il fait quelque bien.

Au charbon de bois j'ai substitué en même poids le charbon de savate réduit en poudre; on s'en sert avec succès pour les recuits du fer, & surrout pour les trempes en paquet, mais je n'ai pas reconnu que cette poudre eût ici aucun avantage

sur celle du charbon ordinaire.

Il n'y avoit pas lieu de se promettre que des matieres huileuses sussent propres à avancer l'operation; mais comme il faut être extremement en garde contre les raisonnements, même les plus vrais-semblables, & qu'il est toujours bon de les consirmer par de nouvelles preuves, j'ai abreuvé des matieres terreuses de suif sond, elles en ont moins produit d'esset que lorsqu'elles ont éré seules.

Pour m'assûrer si nos poudres, soit d'os calcinés, soit de craye, méritoient d'être préserées à d'autres matieres insipides ou alcalines, j'ai mis en

460

pareil poids, que dans mes autres essais, de la chaux vive, de la chaux éteinte, des terres à Potier réduites en poudre fine, du verre pilé. La chaux a adouci la fonte, mais elle ne lui a pas donné tant de corps que nos deux autres matieres. La terre à Potier, la glaife, l'adoucit assés bien, mais elle la fait plus écailler. Le gyps, ou plastre transparent, est de toutes les matieres celle qui est le plus à craindre pour produire des écailles.

De sorte qu'après avoir examiné les differentes matieres que j'ai pû soupçonner propres à être emploïées pour nôtre operation, je n'ai rien trouvé de mieux que les os calcinés & la craye.

Nôtre nouvel art sembloit fait pour fournir des preuves de la difference qu'il y a entre le travail en petit, & le travail en grand; nous en avons déja rapporté un exemple, lorsque nous avons parlé de l'accident auquel nous avons imaginé de remedier par la poudre de charbon, un autre évenement nous en a donné une nouvelle preuve plus singuliere. Il n'est que trop ordinaire à ceux qui semblent reveler des secrets au public de se reserver ce qu'il y a de plus important; on donne en avare, on veut paroître donner, pour faire voir qu'on a, mais on garde les coups de Maîtres, certains tours de main, certaines observations essentielles; l'observation dont nous voulons parler, cachée, ce qui peut assûter le succés de nôtre art, le seroit. Dans nos essais en petie, la craye reduite en poudre, & la chaux d'os ont été de pair ; nous. CHE OLDY SA

461

n'avons pû découvrir aucune difference dans leurs effers: dans les premiers essais que je fis en grand, je me servis de chaux d'os, ils réuffirent à souhait ; aïant dans la suite à faire un autre essay en grand, & ne me trouvant pas ma provision de chaux d'os, j'emploïai la craye sans hésiter. Cette épreuve me fit reconnoître que les os ont sur la craye des avantages si considerables, qu'il est surprenant qu'ils m'eussent échappés dans les épreuves en petit; dans une durée, du même degré de feu, près d'une fois plus longue, la craye produit à peine autant d'effet que les os. Quelque considerable que soit cet avantage, les os en ont encore un plus important, ils ne manquent jamais d'adoucir le fer fondu, & il y a une circonstance, difficile à éviter, où la craye n'opere aucun adoucissement, ou même, ce qui est plus surprenant, elle rend au fer la dureté qu'elle lui avoit ôtée. C'est quand le feu agit trop fortement, s'il est poussé jusqu'à un degré que nous déterminerons dans la suite, quoiqu'on ne retire les ouvrages de fer fondu du fourneau, qu'après qu'ils y ont resté par-delà même le temps necessaire, on les trouve aussi durs, que quand on les y a mis; j'ai vû plus, des pieces que j'y avois mis déja adoucies, je les ai vû en sortir très dures. Or il n'est guere possible que dans un fourneau tout chauffe également ; souvent même une piece un peu grande ne prend pas par-tout un égal degré de chaleur, si quelquesunes des pieces, ou quelques endroits des pieces, M.m m iii

ont été chauffées par-delà le degré convenable, elles restent dures en entier ou par parties : ce qui étoit ramolli redevient même dur. C'est apparemment quelque matiere pareille à la craye, qui rendoit si incertain le succès des adoucissements qu'on a tenté de faire à Cosne, & dans le Faux-bourg Saint Marceau; ç'a été apparemment un des inconvenients, qui joint à celui des écailles qui survenoient en diverses circonstances, a renversé ces établissemens, & qui a engagé à une infinité de faux frais. Pour les os calcinés ils adoucissent s'urement & immanquablement, & ils adoucissent d'autant plus vîte, qu'on a fait prendre un degré de chaleur plus considerable aux fers sondus qu'ils environnent.

La craye ne réussit donc bien, que quand on l'employe pour adoucir des pieces minces, ou que quand on donne un seu très-doux aux grosses pieces, qu'on ne leur sait prendre qu'une couleur de cerise; d'où il suit qu'outre que cette matiere ne peut procurer au ser d'adoucissement que dans un temps beaucoup plus long que celui que les os demandent, qu'il est toujours dangereux de s'en servir, puisqu'après avoir produit un bon esset, elle peut elle-même totalement le détruire. Mais pourquoi cette craye, qui adoucit en petit, à seu moderé, n'adoucit-elle pas, & rendurcitelle même, lorsque la chaleur est plus violente? & pourquoi la même chose n'arrive-t-elle pas à la chaux d'os? Ce phenomêne est assés singulier

pour meriter que nous en cherchions le dénouëment, nos principes doivent encore nous le donner. Ils ont appris que le fer fondu s'adoucit à mesure qu'il est dépouillé de ses parties sulfureuses & salines; pour qu'il s'adoucisse de plus en plus, il faut qu'il en sorte de nouveaux soufres, & de nouveaux sels, & que les soufres & les selsque le feu en a chassé n'y rentrent plus; que d'autres matieres se chargent de ces soufres & de ces sels, qu'elles ne les laissent plus échapper; c'est ceque la poudre d'os calcines fait toujours. La plus part des sels propres aux os sont volatiles, ils leur ont été enlevés pendant la calcination; leurs soufres ont été brûlés : cette chaux se saisse de tout ce qui s'échappe du fer, & a des places pour le loger. La craye est bien une matiere absorbante, maiselle n'est pas si denuée de soufres & de sels, ses soufres & ses sels sont fixes, étant fixes ils y restent tant qu'elle n'est échaussée que jusqu'à un' certain point; elle s'empare même alors de ceux: qui sont ôtés au fer : pendant tout ce temps, pendant la durée de ce degré de feu, elle contribue à l'adoucissement de la fonte, mais s'échauffe-telle davantage, alors la chaleur a assés de force: pour emporter ses sels & ses soufres, malgré leur fixité; alors la craye ne prend plus ceux du fer, elle peut même lui en fournir davantage à chaque instant que le seu ne lui en ôte; alors elle ne l'adoucit donc plus , elle peut même contribuer à l'endurcir; & c'est ce qui arrive réellement toutes

les fois, où de la fonte adoucie, ou commencée à adoucir, par le moyen de la craye, se trouve ensuite rendurcie par le moyen de cette même craye: les acides, les sels de la craye sont probablement vitrioliques, & par là très-difficiles à enlever, ils ne partent qu'à une très-grande chaleur. Nos expérien-* Mem. 1er. ces sur la conversion du fer en acier * nous ont fait voir, à la verité, que les sels ne s'introduisent guere dans le fer qu'à l'aide des matieres huileuses ou sulfureuses, qu'ils ont besoin de ce vehicule, la craye ne peut peut-être pas fournir assés de ces parties; mais celles mêmes qui s'échappent du fer fondu y peuvent rentrer, après s'être emparées des sels de la craye; rien n'empêche cette sorte de circulation, le fer fondu a bien une autre quantité de matiere sulfureuse que le fer forgé.

L'effet de toute craye peut pourtant n'être pas également à craindre, il peut y en avoir de moins chargées de sels, & d'autres dont les sels seront plus fixes, & qui par consequent n'en pourront être détachés que par un feu plus violent; mais je n'en ai point rencontré, parmi celles que j'ai ensuite essayées en petit, qui n'aïent rendurci le fer déja devenu doux, quand ce fer a été asses échaussé pour devenir presque sondant.

Puisque la craye, qui de toutes les matieres terreuses que nous avons estatées pour nos adoucissements, est la meilleure, est sujette à tant d'inconvenients, que differentes sortes de chaux ont encoge bien moins réussi; la chaux d'os paroît la

veritable

LE FER FONDU.

veritable matiere, à qui on doive avoir recours, & c'est faute d'avoir pensé à en faire usage, qu'on n'a pas réussi à adoucir sûrement le ser sondu.

Après tout dès qu'il s'agissoit de se servir des matieres les plus denuées de fels, dès qu'on se conduisoit par ce principe, la chaux d'os étoit, de toutes les matieres que nous connoissons, celle qui promettoir le plus; les sels des os, comme ceux de toutes les matieres animales sont volatils, ils peuvent leur être enlevés par la calcination; après la calcination on ne leur trouve point, ou presque point, de sels fixes, comme on en trouve aux differentes especes de cendres. Ils n'ont point de sels de la nature de ceux des mineraux, comme en ont toutes les differentes terres. Veut - on faire des coupelles, qui de toutes les especes de creusets, sont celles qui demandent à être composées de terres plus insipides, plus privées de sels, c'est la chaux d'os qu'on employe.

Quoiqu'elle soit la matiere qui doit être prise par préserence à toutes celles que nous avons éprouvées pour nos adoucissements, nous avons vû qu'il falloit songer à moderer l'esset qu'elle produit, en la mêlant avec la poudre de charbon; mais comme cette derniere poudre retarde peutêtre l'adoucissement, ou au moins ne l'avance pas autant que le sont les os, j'ai cherché, & j'en ai déja averti ci-devant, en quelle proportion il salloit saire ce mêlange. Tautôt je n'en ai mis qu'une sixieme partie, tantôt qu'une quatrieme, tantôt

qu'une troisieme; si le feu ne doit pas être long, ces doses peuvent suffire: ou pour regle encore plus generale, mieux les creusets seront clos, & moins il sera nécessaire d'employer de poudre de charbon; mais le plus sûr est d'en mettre une partie contre deux parties de l'autre matiere; après tout un peu plus de charbon n'est pas capable de rerarder l'operation. Si la poudre de charbon ne contribuë pas beaucoup d'elle-même à adoucir la fonte, au moins est-il sûr qu'elle ne la rend pas plus dure: après un assés long seu, j'ai tiré de la fonte d'un creuser, où je l'avois uniquement entourée de cette poudre, elle m'a paru y avoir été un peu adoucie; le charbon de savate seul a aussi produit le même effet; après un assés long feu, il a operé un leger adoucissement.

D'ailleurs il m'a semblé que la poudre de charbon contribuoit à faire prendre plus. de corps au fer sondu; peut être qu'elle empsêche l'adoucissement de se faire d'une maniere trop précipitée, & cette derniere consideration seule engageroit à donner la dose de charbon un peu plus sorte.

Quelque peu d'adoucissement que la poudre de charbon procure seule au ser sondu, cet adoucissement peut paroître singulier, si on se souvient que nous avons vû ailleurs que cette poudre peut seule convertir le ser en acier, lui donner asses de sousses de sels pour changer sa nature. Comment se peut-il donc faire qu'elle n'augmente pas la dureté de la sonte, qu'elle lui ôte plutôt des foufres, que de lui en donner! l'explication de cette difficulté revient encore à l'explication que nous avons donnée de la différente façon dont la craye agit à differents degrés de feu; je pense que les foufres du fer riennent bien plus que les foufres de l'acier, & encore plus que ceux de la fonte, il en a moins, & en est penetré plus intimement; les foufres du charbon s'échappent plus aisément que ceux du fer, le fer les boit s'il est entouré de ce charbon, au contraire la fonte qui est furchargée de soufres, qui est en quelque sorte une espece de Pyrites, mais plus métallique que l'ordinaire, laisse plurost échapper ses soufres, ou

en plus grande quantité, que le charbon ne laisse

échapper les siens.

Il refulte de ces experiences que pour bien adoucir le fer fondu, ce qu'il y a de mieux, c'est de s'en tenir aux os calcinés & au charbon, & on ue craindra pas que le prix de ces matieres sasse monter trop haut celui des ouvrages, il ne seroit guere aisé d'en trouver qui sussent à meilleur marché. Qu'on ne se fasse pas un embarras de la quantité d'os nécessaires, les voiries des villes en fourniront de reste : que voudroit-on de plus commode que de n'avoir que la peine de ramasser des matieres qui ne coûtent rien. D'ailleurs il me semble qu'on doit voir avec une sorte de plaisir que des matieres, ci - devant inutiles pour nous, ont de grands usages. Si on veut s'épargner la peine de rassembler les os dont on aura besoin, ceux qui

Nnnij

n'ont d'autre occupation que de ramasser les chisfons pour les papeteries, ajoûteront cela à leur emplois; ils trouveront même dans les ruës plus d'os que de chissons. Les boucheries fourniront

encore des os abondamment.

La quantité d'os dont on aura besoin, ne sera pas même aussi considerable qu'on le croiroit; une provision suffisante pour remplir ses creusets ou fourneaux étant une fois faite, il n'en faudra presque ramasser que pour remplacer ce qui se perdra de cette matiere, comme il s'en perd de toutes celles qu'on manie & remanie; elle ne diminuera pas sensiblement au feu. J'ai employé la même mariere plusieurs fois sans avoir apperçû de difference sensible dans son effet : peut-être pourtant qu'à force de servir, elle se chargeroit de trop de sels; en la calcinant de nouveau & la lessivant ensuite, on la dépoüilleroit encore tant de ceux qui peuvent lui être venus du fer, que des sels ascalis du charbon qui aura été reduit en cendre. Une partie du charbon se brûle dans chaque operation, mais on la remplacera en y en ajoûrant un peu de nouveau à discretion; nous avons vû par les expériences sur les sels, que les sels alcalis qu'il y laissera ne seront pas à craindre. Mais après tout si on a fait entrer dans la composition une partie de charbon contre deux parties d'os, on peut hardiment s'en servir trois à quatre fois, sans y ajoûter de nouveau charbon.

Pour composer les coupelles, on cherche certaines speces d'os, comme les os de pieds de mou-

tons, ceux de têtes de veaux. Je crois bien qu'il y a des os qui peuvent valoir mieux les uns que les autres, mais j'ai fait usage indifferemment de tous ceux qu'on m'a ramassés, sans m'embarasser de quels animaux, & de quelles parties d'animaux ils venoient, je les ai tous trouvés très-bons. Quand il est question du travail en grand, on doit souvent préferer ce qui est le plus commode, à ce qui seroit le meilleur. Notre art ne pourroit pourtant qu'y gagner, si on faisoit des expériences sur les especes d'os qui agissent le plus efficacement, peut-être en trouveroit-on de ceux-là d'aisés à recouvrer; & si les meilleurs étoient d'especes rares, on les conserveroit pour les ouvrages qui meritent le plus d'attention; mais ce sont des expériences qui eusfent été longues & difficiles à suivre, & qu'on fera nécessairement à mesure que l'usage d'adoucir le fer fondu s'étendra.

Nous n'avons encore rien dit de la façon d'one il faut calciner les os, auffi y a-t-il bien peu a en dire, car tout se reduit à les faire brûier jusqu'à ce qu'ils deviennent aisément friables, & très-blancs. On peut en remplir tout four ou sourneau, où on fera du seu jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment calcinés, ce qui n'est pas long, & qui le sera pourtant proportionnellement à la quantité d'os qu'on calcinera à la fois; mais on ae craindra pas de les brûler trop. L'ai crû avoir observé que la poudre d'os, dont je me suis servi pour adoucir le ser, avoit plus operé à une seconde

fournée, qu'à la premiere, & cela probablement, parce que la calcination de ces os avoit encore été continuée pendant toute la durée de la premiere fournée. Mais on doit être averti qu'on ne sçautoit faire brûler ces os, sans qu'il se répande une

odeur desagreable.

Les os étant bien calcinés on les pulverisera; la poudre dans laquelle on les reduira, ne sçauroit être trop fine, mais il n'est pas necessaire qu'elle le soit extremement, j'en ai souvent emploié d'aussi grosse que du sable, elle sait plus d'esse quand elle est plus fine. Lorsqu'elle est grosse, il arrive quelquesois que de petits endroits de l'ouvrage de fer, proportionnés à la grosseur des plus gros grains d'os, s'écaillent, l'ouvrage est quelquesois partout piqué de pareils grains. Alors le mélange de la poudre d'os & de la poudre de charbon n'a pas été si bien fait.

A l'égard de la quantité de poudre d'os qu'on doit employer à la fois, elle est trés arbitraire; il n'en est point, comme de nos compositions à acier, le plus ici ne sçauroit rien gâter. Mais il y en a assés quand il y en a ce qu'il faut pour empêcher les ouvrages du même creuset de se toucher, & les

tenir un peu separés les uns des autres.

Outre les differentes matieres, dont j'ai dit cidevant que j'avois fait des épreuves, j'ai crû en devoir essayer quelques unes, qui venant des animaux, ont quelque analogie avec les os. Les coquilles sont, pour ainsi dire, les os de divers animaux aquatiques, & terrestres; j'ai suit calciner des eoquilles d'huîtres, des coquilles de moules de riviere, des coquilles de limaçons de jardin; & de chacune de ces differentes chaux, j'ai entouré le fer de differents creusets. Dès que la chaux ordinaire est capable de procurer quelque adoucissement, il étoit sans difficulté que le fer s'adouciroit dans ces dernieres: il s'y est aussi adouci.

Une autre espece d'os de poisson que j'ai crû encore devoir éprouver, sont les os de seche, ils sont trés connus des Orfévres, des Metteurs en œuvre, des Diamantaires, tous ces Ouvriers s'en fervent pour mouler de petits ouvrages. Ces os calcinés ont encore adouci le fer. Mais le fer s'écaille avec toutes ces differentes chaux, comme avec celle des veritables os, si on ne modere leur effet par une addition de charbon. La plupart de ces matieres seroient aisées à recouvrer au bord de la Mer, on y en pourroit faire, à bon marché, de grands amas. Mais valent-elles mieux que la chauxd'os ordinaires, valent-elles même autant? Après ce qui m'est arrivé sur l'effet de la craye, il ne seroit pas sage de décider, avant d'avoir fait des experiences en grand; & je ne croy pas qu'on exigeât de moi que j'eusse cherché à faire en grand toutes ces experiences; il n'y a que dans des Manufactures où l'on travaille regulierement que des épreuves de cette sorte se feront sans trop de frais.

Comme j'ai voulu au moins essayer en petit toutes les matieres que j'ai pû penser être conve-

nables, j'ai aussi essayé des coques d'œufs, après les avoir fait calciner; elles ont réussi à peu près comme les matieres précedentes, mais il ne seroit

pas aussi aisé de s'en fournir.

J'ai encore fait une épreuve par laquelle je finirai ce memoire. Je me suis servi du fer même, pour adoucir le fer fondu. On se souviendra que quand j'ai parlé de notre fourneau propre à convertir le fer en acier, que j'ai composé les creusets, les capacités qui renferment le fer, de plaques; que j'ai dit, que pour resister à un seu violent, ces plaques devoient être de terre, mais qu'elles pouvoient être de fer fondu quand on ne vouloit donner qu'un feu plus moderé. En bien des circonstances je n'ai mis à mon fourneau que des plaques de fer fondu; après qu'elles ont eu soutenu le feu pendant un ou plusieurs jours, & que ce feu a été entierement éteint, la surface de chaque plaque sur laquelle le seu avoit agi, s'est trouvée recouverte d'une couche alsés épaisse d'une poudre d'un tres beau rouge, & quelquefois d'un rouge tirant sur le violet. Cette couche étoit faite des parties du fer, qui avoient été brûlées; en un mot les Chymistes sçavent que cette poudre étoit ce qu'ils ont nommé du safran de Mars, & un safran de Mars fait fans aucune addition. J'ai fait balayer les plaques, j'en ai fait détacher & ramasser toute cette poudre: ce que nous venons d'en dire, & la place où elle se trouve, montre assés qu'elle n'est qu'un fer brûlé, qui a été dépouillé de sa partie

partie huileuse. Comme cette poudre est bien éloignée d'avoir la quantité de parties huileuses & salines dont elle se peut charger, j'ai pensé qu'elle seroit tres propre à adoucir le fer fondu qui en seroit enveloppé. J'ai donc entouré du fer fondu de cette poudre: elle l'a adouci parfaitement, & il m'a paru qu'elle l'a adouci bien plus promptement, que ne l'ont fait toutes les autres matieres. Pour tâcher de m'assurer de cette circonstance dans le fond d'un creuser cylindrique j'ai mis de cette poudre, de ce safran de Mars, toute pure: dans le même creuset j'ai mis un second lit composé de ce safran mêlé avec des os; & plus haut j'ai mis des os seuls. Ce creuset ayant été tenu au feu pendant quelque temps; quand il en a été retiré, j'ai trouvé que le fer fondu, de ce creuset, le mieux adouci, étoit celui qui s'étoit trouvé au milieu du safran de Mars seul. Le mêlange de cette poudre & des os avoit fait moins d'effet, mais plus que les os seuls.

On pourroit ramasser quantité de cette poudre dans des Manusactures, où on ne se serviroit que de plaques de ser. On en pourroit même saire à bon marché. Cette poudre occupe bien un autre volume que le ser, mais après tout, il n'y a guere d'apparence qu'elle puisse convenir pour le travail en grand, ce seroit beaucoup qu'on s'en servir pour l'adoucissement de quelques petits ouvrages. Mais il ne saudra pas donner le seu violent au creuset, où elle sera rensermée, autrement

elle deviendra une masse compacte, qui se trouvera attachée sur le fer fondu; quelques coups pourtant la détacheront, mais ce sera avec risque d'emporter quelque petite partie de l'ouvrage. Si le seu aété violent dans le fourneau, on ne trouvera plus cette poudre sur la surface des plaques; les grains se réuniront, & formeront des écailles spongieuses; & en si grande quantité, qu'on sera étonné de voir que l'épaisseur du set ne soit pas diminuée bien sensiblement, dans des endroits d'où les écailles font tombées, car ces écailles mises les unes sur les autres auroient plus que l'épaisseur de la plaque. Mais c'est qu'elles sont d'une tissure tres spongieuse, & beaucoup plus même qu'elle ne le paroît.





QUATRIEME MEMOIRE,

Des fourneaux propres à adoucir les ouvrages, de fer fondu.

D'Uisque nos ouvrages de fer fondu demandent, pour être adoucis, d'être environnés de poudres fines, il s'ensuit qu'ils doivent être renfermés dans des creusets, comme nous l'avons toujours supposé jusques ici. Mais de cela seul il ne s'ensuivroit pas que les creusets dussent être aussi bien lutés que ceux où nous avons mis des barres pour être converties en acier. Pour faire de l'acier, il faut contraindre des soufres & des sels à penetrer le fer, pour adoucir le fer fondu, il faut au contraire lui enlever ce qu'il a de trop des uns & des autres: Dans ce dernier cas, il semble donc que l'évaporation ne soit pas à craindre, elle est même à souhaiter; cependant les creusets, ou capacités équivalentes dans lesquelles on arrange le fer fondu, doivent être lutées, comme lorsqu'il s'agit de faire l'acier, & cela par d'autres considerations. Le mêlange de poudre de charbon avec celle d'os, a été trouvé necessaire; si le creuset avoit air le charbon se brûleroit. D'ailleurs c'est une regle generale que tout fer qui chauffe pen476 dant longtemps dans un endroit où l'air a quel-

que entrée libre, est sujet à s'écailler.

l'ai pourtant voulu voir si l'adoucissement ne se feroit pas plus vîte, lorsque les soufres & les sels auroient la liberté de se sublimer. J'ai pris un creuset long & étroit; je l'ai rempli de couches d'os, & de couches de fer fondu jusques environ à la moitié de sa hauteur. Là j'ai mis une cloison de terre, qui empêchoit la communication de cette partie avec la partie restante. J'ai rempli cellelà, comme l'autre, de lits d'os & de lits de fer fondu; & j'ai laissé le creuset ouvert, afin que les foufres & les fels des matieres de la moitié superieure du creuset eussent la liberté de s'évaporer. Après la durée de feu, que j'ai crû necessaire, j'ai comparé les morceaux de fonte qui étoient au bas, avec ceux qui étoient au haut. Je n'ai pas trouvé de difference assés considerable, pour faire regretter de ce que la poudre de charbon empêcheroit qu'on ne laissat les creusets ouverts.

Les mêmes raisons qui nous ont conduit à donner au nouveau fourneau à acier la figure que * Mem 4 nous avons expliquée *, subsistent pour l'adoucissement du fer fondu. On ne doit pas moins songer à mettre la chaleur à profit, à diminuer la consommation de la matiere combustible, dans l'une que dans l'autre operation; il y faut également chauffer du métal dans des creusers bienclos à la flamme. Mais ce qui est surrout aussi necessaire pour adoucir le fer fondu que pour con-

p. 81. & fuivantes.

vertir le fer en acier, c'est d'avoir la facilité d'apprendre ce qui se passe dans les creusets. de sçavoir où en sont les ouvrages, qu'on y a placés à differentes hauteurs; & c'est à quoi servent nos especes de senestres, nos grands trous, qui du dedans du creuset vont jusqu'au dehors, & qui reçoivent des bouchons qu'on ôte & remet à son gré. Pour plus de facilité à retirer les épreuves, par ces trous, on peut retrancher une partie de l'épaisseur exterieure du fourneau à la hauteur où ces trous sont percés, faire une retraite au mur du fourneau, de la prosondeur dont on la voudra.

Pour adoucir le fer fondu, nous nous servirons donc des mêmes fourneaux dont nous nous fommes servis pour convertir le fer en acier: Quoiqu'un très long Memoire ait expliqué leur construction, nous en avons reservé, à dessein, quelques particularités pour ce Memoire ici, qui fervira de supplement à l'autre : ce que nous avons reservé regarde pourtant plus le fer fondu que l'acier. Par rapport à l'acier nous avons paru pencher pour les fourneaux où la chaleur est excitée par le vent des soussets, nous aimerions mieux n'employer ici que ceux où l'air entre librement. Ce n'est pas que les souflets ne fissent bien, mais fi on veut s'en servir, il faur être attentif à moderer leur vent, la chaleur ne doit pas être aussi considerable dans cette derniere operation que dans la precedente; les barres de fer en soutien-

acier, de construire des fourneaux que l'on pût charger par le côté, & nous l'avons fait executer * Pl. 15. fig. pour adoucir les ouvrages de fer fondu *, & cela afin que dans la seconde fournée on puisse profiter de la chaleur que le fourneau a acquise dans la premiere. Une autre raison encore nous a determiné à avoir recours ici à cette disposition; nous dirons dans un moment qu'on doit élever les fourneaux à recuire le fer fondu d'un tiers, ou meme de la moitié plus que les fourneaux à acier, & alors l'incommodité de les charger pardessus augmenteroit beaucoup.

Nous supposons toujours qu'on se souvient de ce que nous avons appellé creusers dans nos fourneaux, & de la maniere dont ils sont distribués; pour charger par le côté, tout se réduit à laisser chaque creuset ouvert d'un côté, depuis son fond, ou à peu près, jusques en haut. Si le fourneau a trois creusets, cette grande ouverture du creuset * Fig. 2. C. du milieu sera sur une face du fourneau *, & cel-

les des deux autres creusets, des creusets des bouts * Fig.3. I,H, seront sur la face opposée *.

L, M.

2.863.

A mesure qu'on chargera un creuset, on bouchera une partie de son ouverture. Pour cela on Origina

LE FER FONDU.

aura cinq à fix pieces de terre cuite*, de terre Fig. 5, & à creuser, propres à s'ajuster les unes sur les aurres, 6. & dans l'ouverture qu'on a laissée au creuser. Ces pieces feront ensemble une espece de petit mur de rapport*, qu'il sera aisé d'élever, & d'abbatre * Fig. 4 dans un instant. Chacune de ces pieces sera traversée par deux barres de fer qui sortiront en dehots de la piece, & y formeront une tête *; ce * Fig. 5, P, P, feront deux poignées qui donneront la facilité de retirer la piece à qui elles tiennent. Chacune de ces pieces aura une ouverture quarrée, qui recevra un bouchon de même figure *; c'est * Fig. 6. Qe par ces trous qu'on verra ce qui se passer à differentes hauteurs du fourneau , & par où on en pourra retirer des épreuves.

Quand nous avons donné la premiere idée de cette disposition *, nous n'avons pas manqué d'a * * Mem. 4. vertir, que comme elle affoiblit le corps du fourneau, qu'on doit songer à le mieux fortisser par des liens, pour l'empêcher de s'entr'ouvrir : outre les liens posés horizontalement, on posera d'autres barres de ser verticalement, dont les bouts seront recourbés, & entreront dans la maçonne rie *. Lès liens horizontaux seront arrêtés sur les *Fig.2,K,K-barres verticales, soit avec des rivets, soit avec

des vis & des écrouës.

Mais sur tout il faut qu'une barre verticale soit placée presqu'à fleur de chaque côté de l'ouverture exterieure du creuset, & que les liens horizontaux * soient bien assemblés avec ces dernieres H I.

1300

480

Fig. 7.

barres; voici ce qui y oblige. Pour avoir plus de commodité à charger, les liens horisontaux seront brisés vis à vis chacune des ouvertures; il seroit incommode de trouver devant soy, quand on charge, la partie des liens qui passe sur cette ouverture; il faut que cette partie puisse s'ôter, & se remettre. De cent manieres, dont cela peut s'executer, il suffit d'en rapporter une; près des ouvertures des creusets, chaque lien se terminera par une tête plus grosse que le reste, & percée en espece * Fig. 2. H, d'anneau *; dans chacun des anneaux qui sont à même hauteur, & placés de part & d'autre du bord de l'ouverture d'un creuset, entrera le bout recoudé d'une verge ou barre de fer. Cette piece mise en place rend le lien complet; ses deux bouts seront percés par des trous qui recevront des clavertes, qui les arrêteront en place, & qui même contribueront à les mieux serrer *. Ces pieces pourront s'ôter & se remettre à volonté; quand elles seront en place, le fourneau se trouvera aussi bien serré, que si tous les liens étoient d'une piece. Ces parties de rapport peuvent être assemblées avec des vis, & comme nous l'avons dit, de bien

Si l'air qui entre dens le fourneau n'y est pas poussé par des souflets, on multipliera les ouver-* Fig. 1, 2. tures du cendrier, on y en laissera quatre, une 3. A. au milieu de chaque face; on aura des portes en bouchons pour chacune de ces ouvertures, & ces portes en bouchons tiendront lieu de registres; felon Qireci .

d'autres manieres.

selon qu'ils seront en place, ou qu'ils en seront ôtés, il entrera moins d'air, ou plus d'air dans le fourneau.

On obligera même l'air d'entrer avec plus de vitesse, & en plus grande quantité dans le fourneau, on lui fera produire un effet approchant de celui que lui font produire les souflets, mais moins dangereux, en menageant des conduits pour l'amener de loin. On connoît les especes de souflets qu'on pratique dans quelques cheminées, & qui sont expliqués dans la Mécanique du feu de l'ingenieux M. Gauger; dans ces sortes de cheminées, pour sousser le feu, on n'a qu'à lever une petite soupape qui est au niveau de l'âtre; aussitost que le trou est ouvert, le vent en sort avec plus de vitesse qu'il ne sortiroit d'un sousset qui donneroit beaucoup de peine à agiter. Toute la mécanique de ce louflet simple depend de la communication qu'on a menagée à ce trou avec l'air exterieur: pour pratiquer quelque chose d'équivalant dans notre fourneau, on établira le fond de son cendrier au-dessous du niveau du terrain qui environne le fourneau. Et à commencer à chacune des ouvertures qui donnent entrée à l'air, on creusera dans la terre une tranchée*, qui for- * Pl. 15. fig. mera une espece d'entonnoir, qui depuis le four-A. neau ira toujours en s'élargissant. Ces quatre tuyaux étant ainsi creusés, on les recouvrira pardessus avec des planches, & l'on recouvrira les planches elles-mêmes avec de la terre; plus ces

tuyaux de conduite d'air feront poussés loin, & plus leurs embouchures feront évafées, & plus il

y aura d'air introduit dans le fourneau.

On n'aura pourtant rien à craindre de son activité, qu'on modérera à son gré; on diminuëra à son gré la quantité d'air qui tendra à passer par chaque tuyau, ou même on l'empêchera totalement de passer par un des tuyaux; & cela en disposant au-dessus de chacun, dans l'endroit qui semblera le plus commode, des especes de portes qu'on pourra tenir ensoncées jusques au sond du tuyau, ou tenir élevées jusqu'à son bord superieur. La même chose pourra s'executer par d'autres dispositions très-arbitraires. Ces tuyaux de conduite d'air seront plus durables, si on les revest interieurement de pierres, ou de carreaux de terre cuite.

Ce fourneau, qui ne sera chausse qu'avec du bois, & destiné aux recuits du ser sondu, pourra, & même doit être tenu au moins d'un tiers, ou de la moitié, plus haut que ceux dont nous avons donné les mesures, pour la conversion du fer en acier. La slamme du bois s'éleve bien à une autre hauteur que celle du charbon; d'ailleurs la chaleur ici n'étant pas l'esser d'une aussi grande quantité d'air introduite continuellement, les raisons qui vouloient qu'on le tint plus bas, lors qu'on se servoit de sous etc. Sur se sondifient plus. Le haut de ce sourneau, quoique plus élevé, aura donc une chaleur suffisante; d'ailleurs il pourra être occupé par les ouvrages les plus minces: or dès qu'on

donne plus de hauteur au corps du fourneau, on trouvera plus commode d'en enterrer le bas en partie, c'est-à-dire de le mettre au-dessous du niveau du terrain; on en sera plus à portée de regarder dedans le fourneau par le dessus; & cette disposition s'accommode à merveille avec celle de nos tuyaux de conduite d'air, qui engagent aussi à le tenir isolé.

Dès qu'on chauffera avec le bois, on pourra hardiment former les creusets avec des plaques de fonte: on se rappelle, ou on se doit rappeller la position de ces plaques, nous supposerons aussi qu'on scait que nous avons dit dans le 4e. memoire que plus le fourneau sera large, & plus il faudra les prendre épaisses : cette épaisseur ne doit pourtant guere passer un pouce. A mesure qu'elles servitont elles deviendront de plus minces en plus minces; à la fin de chaque fournée, la face sur laquelle le feu aura agi, sera recouverte d'une couche asses épaisse, d'une poudre rouge, c'est un safran de Mars qu'on fera bien de ramasser; il a les proprietés du safran de Mars ordinaire, & est preparé sans addition de soufres; on s'en servira aux usages, où la medecine l'employe, & à quelques autres dont nous avons déja parlé. Les plaques deviennent minces par ce qui s'en détache pour fournir à cette poudre, & encore par des écailles qui s'y forment; mais malgré cette poudre & ces écailles elles durent long-temps. Plus elles sont minces, plus elles sont exposées à se

voiler; afin qu'elles ne se courbent pas au point d'en être trop contrefaites, ce qui changeroit la figure, & les proportions des creusets, & des foyers, on aura soin de les retourner après chaque fournée; on mettra en dehors du creuset la face qui étoit en dedans; le feu les redressera, & même il les fera ensuite devenir convexes du costé où elles étoient concaves.

Si on veut les maintenir plus sûrement dans leur figure à peu près plane, sans être dans la necessité de les retourner si souvent, les précautions fuivantes y contribueront : je suppose qu'elles sont de fonte grise, ou noire, qui se laisse percer, comme se laisse percer celle dont on fait les poëles, & en cas qu'elles ne soient pas de sonte de cette qualité, après qu'elles auront servi à deux fournées, on pourra toujours executer ce que nous allons * Pl. 15. fig. proposer *. Ayant divisé leur hauteur dans le nombre de parties qu'on voudra, trois ou quatre fuffiront, on tirera par ces divisions des lignes paralleles, & dans chaque ligne on percera deux ou trois trous, de quelques lignes de diamêtre; dans chacun de ces trous on fera entrer un boulon de fer; ce boulon aura une tête percée quarrement & propre à recevoir une barre de quarillon, ou d'autre fer plus mince, la tête de chaque boulon sera sur la face de la plaque, qui doit être en dedans du creuset, & leur bout passera tout au travers, jusques à l'autre face, sur laquelle il sera bien rivé: dans toutes les têtes des boulons, pla-

cées sur une même ligne horizontale, on fera entrer une barre de quarillon de longueur presque égale à la largeur de la plaque. Il est déja visible que ces barres disposées d'espace en espace, maintiendront la plaque. Mais pour affurer encore plus l'effet des barres, afin que quand elles seront arangées elles ne cedent point à l'effort de la plaque, on liera en quelque sorte ensemble les barres des deux plaques; le moyen en est simple; je suppose que les barres traversantes sont sur chaque plaque à des hauteurs correspondantes. On aura des morceaux de fenton de fer, ou de fer plus gros, dont les deux bouts seront recourbés, seur longueur entre les deux courbures sera égale à la distance d'une plaque à l'autre; un de ces erochers sera accroché aux deux barres à même hauteur. On sera maître de donner à chaque barre, plus ou moins de ces liens. Un des liens peut être arraché fixement par un bout à une des barres, & entrer par l'autre bout dans un trou percé à l'autre barre. Toutes ces dispositions peuvent se varier selon le genie de l'Ouvrier, on lui laisse à choisir. Il mettra par exemple des clavettes, s'il le juge à propos, pour retenir les bouts des crochets. Les plaques avec cette précaution seront solidement maintenuës: l'allongement des barres & desliens ne leur permetera pas de s'étendre au point de les défigurer; & la place que tiendroient ces: barres dans le creuser, ne sera pas assés considerable pour meriter attention.

Ppp iii

486 Une plaque seule auroit peine à suffire à toute la hauteur du fourneau, si on le tient aussi haut qu'on le peut, & même qu'on le doit pour profiter de la chaleur. On en disposera deux, ou davantage, les unes sur les autres. Mais alors pour empêcher plus sûrement l'entrée de la flamme, le bord d'une des plaques devroit être moulé en * Fig. 8. bb. coulisse, qui recevroit le bord de l'autre *; de la

terre pourtant appliquée du côté interieur du creuser pourra boucher assés bien les jointures

pour suppléer à la coulisse.

Ces plaques dureront plus long-temps, fi on enduit de lut le côté qui est exposé à la flamme; à la verité, il aura peine à s'y foutenir, à moins que la plaque ne soit lardée de clouds assés proches les uns des autres qui aideront à maintenir le lut. Si au lieu de plaques de fonte on se servoit de plaques de tole épaisse, il seroit plus aisé de les larder de clouds, elles seroient plus aisées à percer: mais la tole aussi est plus chere que la fonte.

Nous avons fait valoir dans le 4° memoire de l'art de convertir le fer en acier, l'avantage des plaques, & fur-tout l'avantage des plaques minces, il est considerable aussi, tant qu'on sera obligé de laisser refroidir le fourneau pour le charger, tant qu'on le chargera par-dessus; mais si on le charge par le côté, & encore très chaud comme on le pourra faire aisément, en suivant ce que nous avons expliqué au commencement de ce memoire; Capital

487

alors il n'importera plus tant d'avoir des cloisons. si minces pour former les creusets, & d'en avoir qu'on puisse ôter de place si aisément; on bâtira des especes de petits murs, épais d'environ un pouce & demi; on les composera, ou de petites. briques de pareille épaisseur, ou même d'un seul massif de terre; mais cette terre, & celle des briques sera toujours une terre préparée, comme celle des creusets ordinaires, & de la façon dont nous l'avons expliqué tant de fois. Sans être fort habile à manier la terre, on élevera ces cloisons ces especes de petits murs; sur-tout si on a une table de bois passablement unie, de la hauteur & de la largeur de la cloison; on mettra la table: de bois debout dans le fourneau, elle conduirapour appliquer la terre uniment, & l'élever bienà plomb; mais les bouts de chacune de ces cloisons seront enclavés dans l'épaisseur du mur, dans des entailles, ou coulisses pareilles à celles qui retiennent les plaques.

Pour rendre ces cloisons plus stables, pour qu'elles soient moins en risque de se voiler, on pratiquera quelque chose de semblable à ce que nous avons proposé pour les plaques de ser; en dedans du creuset on les tiendra plus épaisses qu'ailleurs en un ou deux endroits, depuis le bas jusques en haut; on formera en ces endroits des especes de pilastres. Pour les assurer encoremieux, on donnera à chaque pilastre deux ou trois parties saillantes; ces parties saillantes serons

No. of London

423 chacune percées d'un trou d'outre en outre, dont la direction sera verticale. Les pilastres de chaque cloison ou plaque, étant vis-à-vis de celles de l'autre cloison, & les parties saillantes de l'une à même hauteur que les parties saillantes de celle vis-à-vis de laquelle elle est placée; les plaques serviront mutuellement à se soutenir, si on enclave un des bouts d'une verge de fer dans une des parties faillantes, & l'autre bout dans l'autre.

Une autre maniere de maintenir les plaques encore plus simple, & que j'ai trouvé suffisante, c'est de mettre dans chaque foyer, c'est-à-dire, entre les plaques de deux creusets differents une 3e. plaque de terre, ou de fonte de fer. La largeur de celle-ci sera perpendiculaire à la largeur des * Pl. 15. fig. autres *, & égale à l'intervalle qui est entr'elles; ce sera une espece de cloison qui divisera chaque foyer en deux parties égales; on ne la fera pourtant pas descendre jusques au fond du foyer, jusques au bas du fourneau; que son bout inferieur en soit à un pied, ou à neuf à dix pouces, & il en sera assés proche. Pour retenir plus solidement cette plaque en sa place, en formant les autres, on y menagera des coulisses dans les endroits contre lesquels cette troisieme plaque doit être appliquée, on les tiendra plus épaisses dans ces endroits de ce qu'il faut pour fournir aux coulisses. Si on craignoit que la plaque d'un des petits creusets ne fût renfoncée en dedans le creuset par l'effort que la plaque du creuset du milieu pour-Cari.

1,2,3, F.

roit faire sur elle, par l'entremise de celle qui les touche l'une & l'autre; on l'empêcheroit sûrement en plaçant dans chaque creuset des bouts, & d'une maniere semblable, une autre petite plaque pareille à celle qui est dans le foyer*.

Au reste on proportionnera la grandeur des G. creusets de chaque fourneau à la quantité & à Fig. 3. G.

creutets de chaque fourneau a la quantite & a la grandeur des ouvrages qu'on y veut renfermer; nous n'avons eu nullement en vûë de gêner aux mesures des desseins. La durée du seu necessaire deviendra plus grande, à proportion de l'augmentation de la capacité, mais toujours se souviendration que, pour menager le bois, on ne doit pas élargir beaucoup les soyers, ou cheminées.

On sçait que pour chauffer il y a grande difference de bois à bois; mais ici on doit sçavoir encore qu'il y a grande difference, pour nos fourneaux, entre du bois bien sec, & le même bois humide. L'experience l'a aussi appris à ceux qui conduisent le travail des Verreries, ils placent leur bois dans le même Angard où est le fourneau; ces Angards sont pour l'ordinaire disposés de façon, que le bois peut être mis immediatement au-dessus du fourneau; il y'est arrangé en pile sur une espece de plancher à jour. Le degré de chaleur que prend le bois en s'enslammant doit être temperé par les parties d'eau, dont le bois humide est chargé. Si les parties enflammées qui s'élevent, s'élevent mêlées avec une plus grande quantité de vapeurs aqueuses, ces dernieres peuvent éteindre la

Q CA

290

chaleur de quelques - unes des premieres, & moderent celle de toutes les autres.

En cas qu'on ait envie de faire en petit des adoucissements d'ouvrages de fer sondu, soit par curiosité, soit autrement, il en sera ici comme de nos essais pour la conversion du ser en acier. On aura recours au seu de la sorge, ou à celui de tout petit sourneau, où l'on pourra donner un degré de chaleur considerable au ser, mais sans le faire sondre; il y a relle piece de ser qui sera adoucie de la sorte en deux ou trois heures. On se serviet des creusets de la grandeur, & de la forme la plus convenable aux pieces qu'on y voudra rensermer.

La maniere d'arranger les ouvrages de fer fondu dans le fourneau, ne demande aucune explication; nous avons dit ailleurs qu'on ne sçauroit trop mettre de notre mêlange d'os, & de charbon pulverisés, mais qu'il y en asses, quand il y en a fuffisamment pour séparer les pieces. Il seroit aussi inutile d'avertir de placer les pieces les plus épaifses, & celles qui ont besoin d'être le plus adoucies, dans les endroits ou la chaleur est la plus vive. Mais nous avertirons de bien ôter tout le sable qui pourroit être resté sur chaque piece, quand on l'a tirée du moule; les endroits où on en aura laissé ne s'adouciront point, ou s'adouciront beaucoup moins que le refte; d'ailleurs si le sable vient à fondre, il formera un enduit qui s'étendra beaucoup par-delà l'endroit où il a été mis ; s'il ne rend pas la piece plus dure, il la couvrira d'une matiere qui sera Suvent difficile à détacher.

Après avoir bien essayé si une chaleur moderée & plus longue ne produiroit point de meilleurs effets, pour nos adoucissements, qu'une chaleur plus violente, je me suis convaincu que la chaleur ne sçauroit être trop grande, pourvû qu'elle ne le soit pas au point de faire fondre les pieces. Mais on ne peut encore donner de regles generales sur la durée du feu que demandent les ouvrages pour être adoucis: outre qu'elle doit être plus grande, quand les ouvrages sont plus épais, c'est qu'ils ne demandent pas tous à être adoucis au même point. Pour sçavoir si les plus épais le sont au point où on les veut, & pour s'assûrer se la chaleur n'est point trop foible, ou si elle n'est point trop violente, loríqu'on chargera le fourneau, on aura foin de placer, à la hauteur de chacune des ouvertures des morceaux de fer fondu de differentes épaisseurs, du plus blanc, & du plus affiné; qui puissent être retirés aisément; ceux - ci serviront à instruire de l'état des autres. Il n'importe point qu'ils soient saçonnés en ouvrages, il importe même qu'ils soient peu contournés, ils en seront plus faciles à ôter de place, sans rien déranger dans l'interieur du fourneau. De toutes les formes, la plus commode qu'on leur puisse donner, c'est la ronde. Je les fais mouler en petits cylindres, en forme de baguettes *, qui ont * Pl. 16. A; chacune de longueur au moins la moitié de celle B, C. du fourneau; & je fais faire de ces baguettes de differents diamêtres; celui de quelques-unes est

presqu'égal à l'épaisseur des plus grosses qui doivent être adoucies jusqu'au centre. Les petites apprennent si les pieces minces ne sont pas en danger de sondre; c'est ce qu'on voit surtout sur les barbes qui sont restées à ces baguettes; quand on les a retirées du moule, elles ont tout du long de deux côtés, diamêtralement opposés, une petite seülle de métal, qui s'est moulée dans les vuides, que ne manquent guere de laisser vuides, que ne manquent guere de laisser les deux parties du moule, quel que exactement qu'on les ait appliquées l'une sur l'autre; il n'y acertainement rien de plus mince dans le sourneau que ces petites barbes, & par consequent rien qui soit plus en risque de sondre.



Explication de la quinzieme planche.

LLE reprefente un fourneau propre à adoucir les gent par les côtés. Ce même fourneau peut aussi être employé à convertir le fer en aoier. Il doit être ifolé de façon qu'on puisse tourner librement tout autour.

La fig. 1. est le plan de ce fourneau.

A, A, A, A. Les quatre conduits par où l'air entre dans le fourneau. On les prolongera autant que le terrain le pourra permettre; & de même on les feraplus ou moins évafés.

B, B. Ouvertures par où on met le bois.

C, D. Les deux plaques ou cloisons qui, ensemble, forment le creuset du milieu.

E, F. Les deux plaques qui, avec une des faces interieures du fourneau, compofent les creufets des bouts, E-H, F G.

EC, DF. Deux plaques qui servent à maintenir, à empêcher de se voiler, cell-s entre lesquelles elles sont press. On remarquera que dans les endroits où elles present contre ces autres plaques, contre les plaques des crussets, qu'il y a des coulisses, qui servent à les empécher de glisser à droite, ou à gauche.

F. G. Petite plaque, qui comme les plaques D.F., E.G., archoute la plaque F., du creuset du bout:

La fig. 2. represente le fourneau en perspective, vie

494 du côté où est l'ouverture par où on charge le creuset du milieu.

A. Ouverture qui donne entrée au vent.

B, B. Portes par où on met le bois.

C, D, E, E. L'ouverture par où on charge le grand

creuset, le creuset du milieu.

F, F. Les deux petites plaques, mises pour empêcher les plaques des creusets d'avancer, en se courbant, dans les foyers. Elles ne descendent pas, à beaucoup prés, jusques au bas des grandes plaques.

G. Marque l'ouvrage dont on a commencé à charger ce

creuset.

- IH, IH, IH. Les liens du fourneau, dont on peut augmenter le nombre à volonté. Ils sont brisés en H, & dans le même endroit ont chacun une espece d'an-
- K. K. Une des barres verticales, dont les deux bouts sont engagés dans la maçonnerie du fourneau; & sur lesquelles les liens sont assujettis, soit avec des rivets, foit avec des vis.

TT. Est le terrain qui se trouve élevé des deux côtés audessus du plan du fourneau. Il pourroit aussi couvrir


l'ouverture A , l'enterrer.

La fig. 3. reperesente encore le fourneau en perspective , & vû du côté opposé à celui qui paroist dans la fig. precedente; elle le represente wû du côté où l'on charge les petits creusets.

A. Est encore ici une des ouvertures par où l'air entre

dans le fourneau.

F, F. Les petites plaques qui soutiennent les grandes.

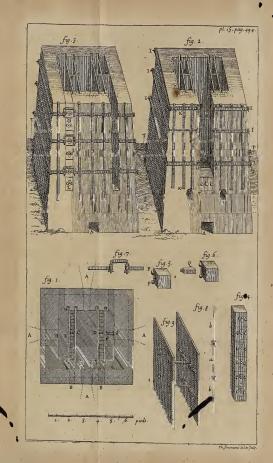



499

G. Autre petite plaque par laquelle on archoutera aussi, si l'on veut, les plaques des creusets des bouts.

IK. L'ouverture d'un des creusets des bouts. La partie de chaque lien, qui doit passer sur le creuset chargé, ne se trouve point ici.

L.M. Montre en place toutes les pieces de terre, qui bouchent en-entier l'ouverture du creufet lorsqu'il est chargé. Ici les liens passent sur ces pieces de terre.

La fig. 4. est composée de toutes les pieces de terre, qui arrangées les unes sur les autres, forment le mur du rapport qui doit boucher dans la fig. 2. l'ouverture C, D, E, E.

La fig. 5. est une de ces pieces de terre. PP, Les poignées au moyen desquelles on la tire du fourneau.

Fig. 6. la même piece à qui on a ôté son bouchon.

Q, Ce bouchon.

La fig. 7, fait voir comment fe rapportent les parries brisées des liens qui passent au dessus des ouvertures des creusets.

La fig. 8. est une coupe de trois plaques , mises les unes sur les autres. La plaque a entre dans des coulisses

des plaques b. b.

La fig. 9. montre comment on peut lier ensemble les deux plaques du creuset du milieu pour les empêcher de se voiler.

On suppose qu'on mettra des couvercles aux creusets, & au sourneau, semblables à ceux qui ont été representés dans les pl. 3. 4. & 5, il eût été inutile de les repeter ici.

B, C.



CINOUIEME MEMOIRE,

Des precautions avec lesquelles on doit recuire les ouvrages de fer fondu. Des changements que les differents degrés d'adoucissement produisent dans ce fer. Comment on peut redonner aux ouvrages de fer fondu la dureté qu'on leur a ostée. Et comment on peut, & jusques à quel point, adoucir le fer forgé.

mesure qu'on a rempli le fourneau des ouvrages qu'on y veut adoucir, qu'on l'a chargé, nous avons fait mettre des baguettes de * Pl. 16. A, fer * à la hauteur de chacune de ces ouvertures qui se ferment par des bouchons aisés à ôter. Entre ces baguettes, il y en a dont le diamettre approche de l'épaisseur des pieces les plus massives, & d'autres plus menuës. Ce sont ces differentes baguettes qui doivent nous instruire de l'effet que le recuit a produit sur les ouvrages; mais pour être en état d'en juger, nous avons besoin de connoître quels sont les changements successifs que ce recuit opere dans le fer qu'il adoucit; car alors nous n'aurons plus qu'à observer sur les cassures des baguettes que nous aurons retirées, si les changements

L'ART D'ADOUCIR LE FER, &c. 497 changements, qui dénotent l'adoucissement, y ont été faits. Nous devons sçavoir aussi jusques à quel point les differentes especes de fer fondu

peuvent être adoucies.

Quand on a retiré du fer fondu du fourneau, & qu'on l'a laissé refroidir, à la seule inspection de l'exterieur, on peut juger s'il a été adouci en partie, ou s'il ne l'a pas été du tout. Le fer qui s'est refroidi dans le moule, où il a été coulé, à une couleur bleuâtre, d'un bleu ardoifé; s'il a conservé cette couleur, ou si après lui avoir été ôtée par une sorte de rouille ou autrement, elle lui est revenuë dans le fourneau, ce fer n'est point du tout adouci. La premiere maniere d'essayer s'il est adouci, c'est de le tâter avec la lime; la lime mord rarement sur celui qui a cette couleur bleuâtre. Mais si la couleur est terne, d'un brun tirant sur le cassé, ou plus noirâtre, on peut compter sûrement que sa surface est douce.

Le fer fondu dont la surface a pris une couleur brune, est donc devenu du fer limable, au moins auprès de sa surface, il y est adouci. Cassons-le pour observer les changements sensibles qui se font faits dans fon interieur, mais commençons par casser un morceau qui ne soit pas adouci à fond *; nous trouverons un changement de cou- * Pl. 16. E. leur dans toute la cassure ; si la fonte étoit blanche, elle sera moins blanche; si elle étoit grise, elle sera devenuë plus brune, & presque noire: la fonte qui étoit noire, devient d'un noir foncé.

On fera cette comparaison de couleur sûrement, si on conserve des morceaux des mêmes baguertes, que nous avons mises dans le fourneau. Ce chanment de couleur s'est étendu jusques au centre d'un morceau, avant qu'il s'y soit fait aucun adoucissement considerable, il le precede souvent de long-temps; à peine la plus mince couche de la surface plus mince que du papier, est adoucie, que: tout a changé de couleur comme nous venons de le dire.

. Mais le changement le plus remarquable qui se fait dans le fer pendant l'adoucissement est celuide sa tissure, celle de la fonte blanche, qui étoit compacte, où on ne voyoit point de grains, ou à peine pouvoit on distinguer quelques lames, même avec le microscope, devient plus rare; tout au tour de sa surface, on apperçoit un cordon: * Pl. 16. E. composé de grains *; par tout où cette fonte a prisdes grains elle est adoucie. Insensiblement les grains s'étendent, & gagnent jusqu'au centre *. Quand tout l'interieur jusqu'au centre est parvenu. à être grainé, le fer fondu y est adouci; il est limable par tout où il a pris des grains, mais d'abord,, dans les endroits qui commencent à s'adoucir , les grains n'y sont que parsemés, ils sont écartés. les uns des autres. A mesure que l'adoucissement avance la quantité des grains se multiplie en chaque endroit, ils y deviennent plus pressés les uns contre les autres *: A mesure aussi que l'adoucissement continue, la couleur du fer fondu devient plus teme, celle de la fonte blanche, & la pluss

* F.

G

blanche devient plus grife que celle de l'acier ordinaire, que même celle de l'acier le plus difficile à travailler. Mais une fingularité à remarquer, c'est qu'au milieu de ces grains, il y a des endroits parsemés de grains plus gros & très-noirs, elle

en est toute piquée *.

Suivons encore le changement un peu plus loin; le feu, le recuita rendu nôtre fer fondu d'une couleur plus terne; si on continuë ce recuit plus long-temps, il se forme autour de sa surface, un cordon blanc, brillant, d'une couleur plus claire que celle de l'acier, en un mot qui approche de celle des fers blancs à lames; ce cordon est aussi composé de lames, qui laissent entr'elles des vuides, comme en laissent les lames du fer de notre secondon de ser, qui seroit malleable comme le fer ordinaire.

Enfin le recuit est-il encore poussé plus loin, le cordon blanc s'étend *, tout l'interieur re-* K, prend des nuances de plus claires en plus claires, & enfuite de la blancheur. Mais ce qu'il y a encore plus à remarquer c'est le changement de tissure qui continue à se faire; il y a des sers fondus dont la cassure devient précisément semblable à celle des fers à lames de la premiere & de la seconde espece. Il ne seroit nullement possible en comparant la cassure de ces fers avec celle de nos fers sondus, de décider lesquels sont des sers fondus; elles montrent l'une & l'autre des lames très-gyan-

Rry

* K, K, L.

des , mêlées avec de plus petites, & d'un trèsgrand éclat; s'il y a quelque avantage du costé de la blancheur & du brilant, il est en saveur de notre ser fondu. D'autres sers sondus, après de longs recuits, ont des cassures semblables à celles * Pl.16. M. des fers à grains *; elles sont moins blanches, & moins brillantes, que celles des autres sers sondus, mais toujours au moins aussi blanches que celles des fers forgés à qui elles ressemblent, aussi sont-

elles redevenuës à l'état du fer forgé.

Arrêtons-nous encore à remarquer les changements qui se sont faits dans nos fontes blanches à mesure qu'elles ont changé de tissure & de couleur. Nous n'avons pas parlé jusques ici assés noblement de nos ouvrages de fer fondu, au moins fi l'acier est plus noble que le fer; ils sont, quand on le veut, des ouvrages d'acier, semblables à ceux d'acier ordinaire; & il est plus difficile, ou au moins plus long de les ramener à êrre de fercommun C'étoit une consequence nécessaire de tout ce que nous avons reconnu de la nature de l'acier, de celle du fer, & de celle de la fonte, que nos fontes en s'adoucissant devoient devenir acier semblable à l'acier ordinaire ; elles le sont aussi lorsqu'elles ont pris une couleur terne, & que leur cassure paroît composée de grains *. Si ces fers, rendus limables, sont chauffés & trempés comme l'acier ordinaire, ils prennent de même de la dureté par la trempe; quand ils sont sortis de l'eau la lime n'a plus de prise sur eux; & si om Control of the last

» F, G.

les chauffe ensuite sur les charbons, ils redeviendront limables, comme le redeviennent les aciers ordinaires; en un mot notre fonte est alors transformée en un veritable acier, pareil à l'acier commun.

Mais ce nouvel acier ne doit pas être d'une condition plus durable que l'autre, on doit le détruire, le ramener à être fer *, le mettre hors d'é- * Mem. & tat de prendre la trempe, en continuant à lui en- ur l'acier. lever ses soufres, ou ce qui est la même chose, en continuant à le recuire; c'est aussi ce qui ne manque pas d'arriver : dès que le cordon gris, composé de grains, est devenu blanc, & composé de lames, alors il est fer: qu'on le trempe en cet état, & on trouvera précisément ce qu'on a trouvé dans nos aciers qui ont été adoucis par des recuits, qui sont devenus enveloppés d'une couche de fer; après la trempe la lime mordera fur la premiere furface, elle est fer; mais elle ne mordera pas par-delà l'endroir où cesse le cordon de fer. Si après avoir endurci par la trempe le centre de notre morceau de fer fondu, on le met sur les charbons, qu'on le fasse rougir, & qu'on l'y laisse refroidir lentement, il y redeviendra limable, comme l'est l'acier ordinaire non trempé:

Si l'ouvrage de fer fondu est épais, on peut donc dans le même endroit de la cassure avoir du fer dans tous les états, & cela par le moyen dis recuir. La surface pourra être fer, ce qui suivrasera acier, & le centre, s'il n'a pas encore été adou-

ci, sera resté fonte.

De tout cela il résulte que, si on pousse l'adoucissement seulement jusques à un certain point, l'ouvrage de fer fondu est devenu un ouvrage d'acier; que si on pousse le seu plus loin, il est d'acier revêtu de fer, & ensin un adoucissement

encore plus long, le rend pur fer.

Nous parcourerons les usages qu'on doit faire du fer fondu ramené à ces differents états, pour differents ouvrages; mais pour la plus grande partie, ils ne le demandent que ramené à être acier; de forte que réellement nos ouvrages de fer fondu deviennent des ouvrages d'acier. Comme ce nouveau nom n'ajoûteroit rien à leur merite, laissons leur pouttant l'ancien.

Notre fer fondu, qui a été mis blanc dans le fourneau, y est d'abord devenu d'une couleur terne, il y a ensuite pris des nuances de plus brunes en plus brunes, en continuant à s'adoucir. Devenubrun, ou gris, jusques à un certain point, & continuant toujours à s'adoucir, il a ensuite commencé à prendre des nuances blanches, & de plus blanches en plus blanches, & ensin il est arrivé à

être plus blanc qu'il ne l'a jamais été.

On demandera apparemment pourquoy le fer qui commence à s'adoucir devient de moins blanc en moins blanc, & on demandera furtout pourquoi étant devenu gris, brun, jufques à un certain point, il retourne au blanc? voici ce me semble ce qu'on peut dire de plus probable pour expliquer la raison de ce retour: Quand le ser sondu

a commencé à souffrir le recuit, sa tissure étoit égale, toutes ses parties étoient à peu près également penetrées de soufres & de sels, il n'y avoit ni grains, ni lames visibles, & alors il paroissoit blanc. Le feu a t'il agi sur ce fer pendant un certain temps, il paroît grainé; les soufres & les sels. qui se sont évapores, ont trouve des routes pluscommodes en certaines directions que dans d'autres; en se faisant passage, ils ont divisé par parcelles la masse du fer, & c'est cette espece de division qui produit la grainure qui paroît alors. De cela seul, que ce fer est devenu grainé, il doit paroître moins blanc, qu'il ne le paroissoit; mais outre cela chacun de ses grains est devenu plusspongieux; d'ailleurs des soufres qui penetroient ses parties ci devant, & qui sont en route pour les quitter, les soufres qui ont quitté les parties élementaires, peuvent faire encore une alteration dans sa couleur. Nous avons donc assés de quoi le rendre brun, & de plus brun en plus brun, dès que nous l'avons réduit en grains, & que nous. avons même rendu chacun de ses grains plus spongieux.

Nous avons rapporté en passant, comme une singularité, qu'il paroît parsemé en certains endroits de grains tres noirs, * ces grains noirs peu- * Pl. 16, L. vent eux mêmes nous faire voir d'où vient la couleur brune du reste. Je les ai observé au microscope, & alors je n'ai plus trouvé de grains dans ses endroits, mais j'ai vû que ce que je prenoiss



pour des grains noirs étoient des cavites beaucoup plus confiderables que celles qui font ailleurs. Des cavites plus petites, & posées plus proche les unes des autres, ne donneront donc qu'une couleur

brune, ou terne à nôtre fer fondu.

Il est plus difficile de voir, ce qui va le ramener au blanc. La difficulté pourtant seroit plus considerable, si, devenu blanc pour la seconde fois, il avoit son premier blanc, & sa premiere tissure. Mais on observera que ce dernier blane, est un blanc vif & éclatant, au lieu que le premier étoit mat. D'ailleurs, au lieu que la premiere tissure étoit égale, la derniere est tres-inégale. On lui trouve, ou des grains qui laissent entre eux des vuides, ou des lames separées les unes des autres par des vuides encore plus grands; & on n'y voyoit rien de pareil, quand il a été mis au feu. Les vuides qui restent entre les grains & les lames, & qui n'y étoient pas auparavant, ne sont pas certainement les places qui ont été abandonnées par les soufres & les sels, ils n'étoient pas ainsi amoncelés. Mais il faut concevoir que les grains qui étoient spongieux, quand les soufres ont été évaporés, sont ensuite devenus plus compactes; les parties du métal aïant été mises dans un état approchant de celui de la fusion, se sont touchées les unes les autres, & collées les unes contre les autres; il n'y a donc plus eu alors autant de vuide dans chaque grain, dans chaque lame, & il s'en est fait de plus grands entre les grains & les

les lames. Mais les grains visibles par eux-mêmes, dès qu'ils sont devenus d'une tissure plus serrée, sont devenus plus blancs, & d'un blanc plus vis & plus éclatant que celui qu'ils avoient d'abord, parce que les parties métalliques ne sont plus mêlangées, avec autant de matieres étrangeres.

Une des premieres fois que je commençai à adoucir le fer en grand, celle même où je fus dérangé par les écailles, il y eut un évenement qui me paroit bien meriter d'être rapporté, & dont l'explication eût été embarassante, si elle n'eût été precedée des observations dont nous venons de parler. Parmi les ouvrages qui étoient dans le fourneau, il y avoit plusieurs grands marteaux de porte cochere *. Ces marteaux étoient pesants, * Pl. 16. Q comme il convenoit à leur grandeur & à leur Q,00,PP. épaisseur. Lorsque je les retirai du fourneau, je ne fus pas peu surpris de les trouver legers; de massifs. que je les y avois mis, ils étoient devenus creux; ce n'étoient plus que des tuyaux contournés *; tout * R, S, T, leur interieur s'étoit vuidé; ils avoient pourtant conservé leur forme exterieure; ils n'avoient perdu que quelques feüillages, qui s'en étoient allés avec les écailles; regardés attentivement, on remarquoit quelques petits trous * par où la matie- * T. re de l'interieur s'étoit écoulée, aprés être devenuë fluide. Il n'est pas merveilleux que ces marteaux fussent devenus plus legers, une partie de la matiere, dont ils étoient composés, s'étant écoulée, mais il le paroit que ce soit la matiere qui oc-

cupoit l'interieur, & même le centre qui eût été renduë fluide, pendant que les couches exterieures avoient conservé leur solidité; il est contre l'ordre que la fusion commence par l'interieur. Les couches interieures n'ont de chaleur que celle: qu'elles reçoivent des couches exterieures; elles peuvent au plus en avoir autant, mais elles ne sçauroient en avoir davantage. Pour le denouement de ce fait, il suffit neantmoins de se souvenir que le fer forgé ne sçauroit être mis en fusion par le seu ordinaire, & concevoir que la chaleur n'a été assés violente dans notre fourneau, pour rendre la fonte fluide, qu'aprés qu'une certaine épaisseur de nos marteaux a été adoucie, a été convertie en fer forgeable, ou en acier. La chaleur a eu beau alors augmenter, lesmarteaux ont conservé leur forme exterieure : leur interieur étoit de la fonte qui se trouvoit renfermée dans une sorte de creuset de fer non fusible, & clos de toutes parts; elle s'est liquesiée dans ce creuser; & dans les endroits, où il étoit le plus mince, le plus foible, aprés avoir ramolli les parois de cette espece de creuser, elle les a forcé à ceder; elle s'est ouverte des passages, par lesquels elle a coulé dans le fourneau, ou dans le creuser commun à toutes les pieces. J'ai trouvé cette fonte dans le bas du fourneau en masse informe.

Peut-être mettra-t'on cette observation à profit, pour donner de la legereté à certains ouvrages de ser fondu qui seroient trop pesants.

Si après avoir amené leurs premieres couches à être acier, ou fer forgé, on pousse le feu plus violemment, leur interieur fondra assés vîte. Il n'arrivera pas même pour cela, à la surface de s'écailler, s'il y a de la poudre de charbon mêlée avec la poudre d'os; la poudre d'os étoit seule, lorsque

le fait precedent arriva.

Pour m'assurer que cette experience n'étoit point l'effet d'un hazard singulier, ou pour parler plus exactement, d'un concours de causes difficiles à rassembler, j'ai cherché à changer des cylindres massifs en des tuyaux creux. Pour cette experience, j'ai pris des morceaux de ces mêmes baguettes * que nous avons employées pour les * x, y. épreuves. J'ai mis de ces morceaux de baguette, dans de petits creusets, où ils étoient entourés de la composition propre à adoucir. Ces creusers étoient exposés au feu d'une forge ordinaire, & entierement couverts de charbons. Je leur ai fait donner d'abord un feu moderé propre à les adoucir; quand j'ai estimé que ce seu avoit suffisamment produit d'effet, qu'il avoit tiré les premieres couches de nos cylindres de l'état de fonte de fer; j'ai fait augmenter le feu au point necessaire pour rendre liquide de la fonte de fer. Celle qui occupoit le centre de nos cylindres l'est devenue austi, & devenue liquide elle a abandonné le milieu du cylindre, qui a été transformé, comme j'avois travaillé à le faire, dans un tuyau cylindrique * the ob the to site no'b arollino at the say

Sffii

308

Cette experience faite pour ainsi dire à tâtons, ne m'a pas pourtant toujours réussi; quelquefois j'ai fait agir trop tard le feu violent, dans le temps que les cylindres avoient été adoucis, jusques au centre, alors ils ont conservé leur solidité. Quelquefois j'ai fait donner trop tôt le feu vif, & alorstout s'est fondu, la couche adoucie, devenue fer commun, étant trop mince, a été un creuset trop. foible pour contenir le métal fondu. Mais veuton une maniere immanquable de la faire réussir? qu'on retire du fourneau, où on a mis des baguettes pour épreuves, de ces baguettes; qu'on les casse, & qu'on voye sur leur cassure, quelle partie de leur épaisseur est adoucie; si cette épaisseur paroît suffisante, qu'on donne à ces baguettes un feu violent, comme nous venons de l'expliquer, & on les rendra creuses: L'expedient que nous proposons pour ces baguettes, sera general pour toutes les especes d'ouvrages; on peut y laisser des jets de fonte, qui étant cassés instruiront de l'état du reste. Mais le succés sera d'autant plus sûr que les pieces seront plus épaisses; cela même est une circonstance heureuse, car ce ne sera guere que pour les pieces épaisses qu'on pourra tirer avantage de cette observation. Avant de la quitter, remarquons encore qu'on pourra faciliter la fortie de la matiere qui se fondra au milieu d'une piece, & donner à cette matiere fluide issue par quel endroit on voudra; on fera l'un & l'autre en convrant cet endroit d'un petit enduit de sable, ous

509

de quelque matiere, moins propre à avancer le radoucissement, que ne le sont nos compositions *. * Y.

Entre les ouvrages qu'on peut faire de fer fondu, il y en a qui ne demandent à avoir que leurs premieres couches adoucies ; tels font ceux qui n'ont besoin que d'être travaillés à la lime, aux ciseaux & ciseletes; qui sont destinés à des usages, où ils fatiguent peu, ou qui étant tres épais, son par leur épaisseur suffiamment en état de résister. Car quoique le fer sondu soit naturellement cassant, il peut résister par la grosseur de la masse. On fait actuellement, sans autre préparation, des enclumes de fer fondu, qui soutenment les coups des plus pesants marteaux; on pourroit stapper rudement de grosses masses de verre, sans les casser. Il seroit inutile de donner un recuit long aux pieces qui ne demandent que ce leger adoucissement.

D'autres ouvrages de fer fondu veulent être adoucis jusqu'au centre; tous ceux qu'on doit percer de part en part avec le foret sont dans ce cas; tous ceux où il saut tailler des écrouës; la durée du seu les amenera toujours à ce point quand on

voudra:

Enfin d'autres ouvrages ont non seulement besoin d'être adoucis, mais ils ont besoin de devenir moins cassants, d'acquerir de la souplesse jusqu'à un certain point; c'est ce que nous appellerons ici prendre du corps, comme nous l'avons sait en parlant de l'acier. Ceux qui demandent à acquerir une sorte de slexibilité, doivent

SILiji,

être flexibles ou à chaud, ou à froid; comme on ne jette des ouvrages en moule, que pour n'avoir pas la peine de les forger, la souplesse qu'on doit exiger des ouvrages de fer fondu, pour être travaillés à chaud, n'est pas qu'ils se laissent forger entierement, que l'on puisse changer tout-à fait leur figure, ce seroit perdre les avantages de nôtre art; mais il y a des circonstances, où une piece, pour être ajustée dans la place où on la veut, pour être assemblée avec une autre, a besoin d'être courbée, ou redressée, d'être quelque part un peu applatie; des fleurons, ou d'autres ornements qu'on veut placer dans des grilles sont souvent dans ce cas. Les ouvrages de fer fondu, qui auront été adoucis jusques au centre, peuvent être chaussés couleur de cerise, & alors, pourvû qu'on les traite doucement, ils se laisseront plier & applatir.

Quoique les ouvrages foient adoucis, ils peuvent ne l'avoir été que jusqu'à un point, tel que si on leur donnoit une chaude suante, ils creveroient sous le marteau, ils resteroient pleins de sentes; par l'adoucissement ils deviennent d'abord aciers, mais ils commencent par être aciers intraitables, aciers des plus difficiles à sorger; ensin on les ramene à être des aciers de qualité approchante de celle des aciers ordinaires, & même à la nature du ser sorgé, si l'adoucissement est poussé plus loin.

I'en ai pourtant trouvé, qui ramenés même à l'état du fer forgeable, ne se laissoient quelquefois forger, que comme des aciers difficiles à tra-

vailler, & cela n'est pas étonnant; il y a des fers ordinaires difficiles à forger; les parties de notre fer, qui doit son état au radoucissement, sont écartées les unes des autres, elles laissent entre elles des vuides; sçavoir, une partie des espaces qui étoient occupés par les sels & les soufres qui lui ont été enlevés; chauffe t-on ce fer à un grand dégré de chaleur, & le veut on forger rudement, on écarte des parties mal unies ; quelques - unes se détachent, il se fait des crevasses. En résterant les chaudes on parviendroit à réunir ces endroits gerses, comme on réunit ensemble deux morceaux de fer differents; mais, nous le repetons, nos ouvrages de fer fondu né demandent pas d'être faconnés au marteau; on ne moule point le fer pour avoir la peine de le forger. Ils peuvent au plus demander à y être un peu redressés, & il sera facile de les mettre en cet état.

Par l'adoucissement, j'ai pourtant mis du set fondu en état de se laisser travailler à chaud, comme eût fait du ser en barres; après avoir éte sorgé, il ne laissoir voir aucunes sentes, aucunes gersures; mais pour l'amener à ce point, il saut continuer le recuit bien plus long-temps qu'il ne seroit necessaire, pour donner au ser sondu la molesse qui donne prise aux ciseaux & aux limes.

On fera plus si les pieces sont minces; si on rétiere les recuits assés de fois, après avoir ramené ces pieces à la condition du fer forgé;, on leur fera acquerir une souplesse qui, à froid,

\$12

surpasse celle de certains sers : j'ai souvent si bien adouci des pieces minces, comme sont des gardes d'épées, des dessus de tabatieres, que je les ai conduites au point de se laisser plier en deux à coups de marteau; il y a bien des pieces qui étant faites de diverses sortes de ser forgé, n'auroient pas eu une si grande souplesse. Des recuits poussés plus loin donneront aussi une sorte de slexibilité, ducorps jusqu'à un certain degré, aux pieces épaisses, surtout si elles sont de certaines especes de sonte.

Outre l'avantage du corps que le fer fondu retire des recuits poussés plus loin que le travail de la lime ne le demanderoit, il en retire un autre; nos observations nous ont appris que le fer commencé à adoucir, & même devenu très limable, a une couleur terne, grise; mais que si le recuit est continué, que cette couleur s'éclaircit, & qu'enfin la couleur la plus blanche, & la plus vive, que le fer puisse prendre, lui succede. Si on a ôté le fer du fourneau dans le premier état d'adoucissement, il est évident que les ouvrages reparés, avec quelque soin qu'on les polisse, n'auront pas une couleur si blanche, que si le fer eût été pris dans l'état du second adoucissement. Si cependant les ouvrages qu'on veut adoucir, n'ont besoin, après l'adoucissement, que d'être reparés, qu'il ne faille pas les percer, ni en emporter des couches épaisses, il ne sera nullement necessaire que le recuit donne de la blancheur à tout l'interieur du fer ; c'est alors

alors à la surface à qui on a affaire, & nous sçavons alsés, qu'heureusement l'adoucissement, & par consequent les nuances de blanc, commencent par là.

Nous avons supposé tous nos ouvrages de fonte blanche; ceux de fonte grise, ou même noire, limables avant le radoucissement, sembleroient promettre encore un adoucissement plus considerable; tout au plus craindroit on pour eux, qu'étant déja de couleur brune, & qui le devient encore davantage par le premier recuit, ils ne fussent des fers d'une vilaine couleur. Mais ce n'est pas par où ils pechent le plus ; ces ouvrages, déja traitables à la lime avant d'avoir été recuits, recuits sont à la verité plus limables; mais quelques adoucis qu'ils soient, ils ne prennent jamais le corps des ouvrages de fonte blanche. Les fontes grises ne peuvent guere, par le radoucissement, être ramenées à se laisser forger à chaud; & encore moins à prendre un degré de souplesse qui permette de les plier à froid, comme nos fontes blanches. Nous avons vû qu'elles different des blanches, parce que les parties métalliques y sont mêlées avec plus de parties terreuses, de parties vitriffiées; le recuit ne les dépouille point de ces matieres terreuses, la fusion est le grand moyen de le faire. Quand elles ont été radoucies, quand leurs soufres leur ont été enlevés, elles sont plus limables qu'elles ne l'étoient; la lime mord bien sur le verre; mais & ces parties terreuses, ces parties vitriffiées, tou-

Tity

jours roides, toujours inflexibles, qui ne sont nullement forgeables de leur nature, empéchent les
parties métalliques d'avoir asés de liaison entre
elles pour se laiser plier, ou forger. Si cependant
on pousse, jusqu'à un certain temps, le recuit de
ces sontes, la couleur brune, & même la couleur
noirâtre qu'elles avoient naturellement, & qui
étoit devenuë encore plus soncée dans le commencement du recuit, s'eclaireit, & elle se change
ensuite dans une couleur blanche; mais qui ne
m'a jamais paru si blanche, ni si éclatante quecelle à laquelle arrivent les sontes plus pures naturellement.

Au reste toute fonte ne sera pas capable d'acquerir un égal degré de flexibilité, quoiqu'elle prenne au recuit la même nuance; il y en a qui doivent l'emporter beaucoup sur les autres de cecôté là; il y a des fers forgés incomparablement plus flexibles les uns que les autres; il est probable que les fontes qui donnent les fers forgés les plus liants, donneront aussi les ouvrages de fer fondu qui auront le plus de corps. J'ai trouvé des fontes qui sont devenues flexibles à un point. qui m'a surpris ; il n'y a point de ser qui se laissat mieux plier que les morceaux des fontes dont je veux parler; mais malheureusement j'ignorois le fourneau d'où ils étoient venus. Aussi est ce une fuite d'experiences, qui restent à faire, que d'éprouver les fontes de différents païs, qui prendront plus de corps par les recuits; & ce sont des ex-

periences qui se seront necessairement à mesure que notre art s'étendra; mais la présomption est actuellement pour les sontes qui donnent des sers sibreux.

Nous avons dit que la plûpart des fontes qu'on a jusqu'à present coulé en moule en sortant du fourneau, où la mine a été fonduë, sont des fontes grises. Mais si à l'avenir on veut mouler de la fonte immediatement à la sortie du fourneau, on choisira les mines qui donnent la plus blanche, & on la rendra encore plus blanche, & le plus liquide qu'il sera possible. La qualité des mines entre au moins pour quelque chose, & peutêtre pour beaucoup dans la couleur de la fonte. Nous avons des Provinces comme le Berry, dont presque toute la fonte est blanche, & nous en avons d'autres, comme le Nivernois, dont presque toute la fonte est grise. Les fontes grises peuvent devenir blanches par les précautions avec lesquelles on les fondra; mais il est vraisemblable que celles, qui le sont naturellement, composeront des ouvrages de fer fondu qui auront plus de corps.

On pourra donc mouler, en y apportant quelque attention, les fontes qui viennent de la premiere fusion de la mine; & sursour on pourra mouler ces fontes pour en composer les grands ouvrages, ceux qui demandent plus de matiere que n'en peuvent contenir les creusers, ou les autres sourneaux, dont nous avons parlé dans le

second memoire de cet art; ce sera d'ailleurs un objet d'épargne. Enfin nous avons vû que les ouvrages, saits même des sontes les plus grises, peuvent devenir d'une belle couleur, & en état de se laisser polir, pourvû qu'on donne au recuit toute la durée necessaire.

Nous avons observé ailleurs que le fer qui se transforme en acier augmente de poids; la sonte qui se transforme en acier, ou en ser, doit donc au contraire perdre quelque chose du sien. J'ai pesé de la sonte très-exactement avant de la metrre à adouçir; je l'ai pesée une seconde sois quand elle a été adoucie; sûrement son poids n'a pas augmenté dans l'operation, il m'a paru même y avoir diminué de quelque chose, mais peu considerable, & difficile à déterminer precisément.

Nous avons distingué differents degrés d'adoucissements qui conviennent à differentes especes. d'ouvrages; mais il n'est presque pas possible d'entrer dans le détail de la durée du seu qu'ils demanderont, car elle doit être proportionnée à l'épaisseur des ouvrages. Pour donner pourtant quelque idée des frais; nous dirons que si on chausse avec du bois un fourneau dont les creusets auront les dimensions de celui qui est representé pl. 3. & 4. qu'une voye de bois y adoucira presque tous les ouvrages au point de pouvoir être bien reparés, de quelque grandeur que soient ces ouvrages, & quoiqu'ils aient un pouce & demi d'épaisseurenquelques endroits, ce qui fait des pieces de ser

517

épaisses. Tout le fourneau ne doit pourtant pas être rempli de pieces si épaisses, il y en aura de beaucoup plus minces, dans les endroits où la chaleur est la moins violente. Cette voye de bois y doit être brûlée dans trois jours & deux nuits au plus, & même dans un temps plus court; si on la fait durer plus long - temps, la chaleur ne sera pas assés vive. Si le fourneau est construir sur les mêmes mesures que celui de la pl. 15. on on y brûlera environ deux voyes de bois. L'operation sera plus prompte & adoucira le fer plusprofondement, frau lieu de bois on employe le charbon, & qu'on excite son ardeur par un souflet: mais austi sera-t-on plus attentif alors à voir jusques où va la chaleur des ouvrages, ils pourroient fondre; pourvu qu'ils ne fondent pas, ils ne sçauroient chauffer trop vivement; mais on fera instruit de leur degré de chaleur, comme du fuccés de l'operation par les baguettes d'essais dont nous avons assés parlé.

Quand nous difons qu'on ne sçauroit chaussertop vivement, nous supposons que les ouvrages qu'on veut radoucir, sont entourés des poudres d'os; si on étoit obligé de se servir de craye, de glaise, ou de quelqu'autre matiere alcaline tirée de la terre, on auroit une grande attention à n'entretenir dans les creusets qu'une chaleur moderée; pour peu que ces matieres sussent de la nature de celle dont j'ai rapporté l'esset singulier, de celle qui rendit à de la sonte adoucie sa presente.

miere dureté, on trouveroit peu son compte fi on laissoit monter le feu. La regle alors sera d'entretenir les ouvrages des creusets dans un touge couleur de cerife; mais cela prolongera bien considerablement la durée du recuit.

518

Quelque attention qu'on ait à donner aux pieces les places qui leur conviennent le mieux, par rapport à leur épaisseur, il arrivera souvent que quelques-unes, pour être elles mêmes en differents endroits d'épaisseur très-inegale, ne seront pas suffisamment adoucies. Il y a des épaisseurs qui peuvent être adoucies dans dix à douze heures, & d'autres qui demandent plusieurs jours. Ces differentes épaisseurs peuvent se trouver dans le même ouvrage. Le remede sera facile, ce sera de trier celles-là, & de les garder pour une seconde fournée, où elles seront remises; comme on y remettra generalement toutes les pieces qui n'auront pas été renduës assés traitables.

La premiere fournée, celle où on n'auroit brûlé qu'une voye de bois, ne procurera pas non plus un adoucissement suffisant aux ouvrages épais qui demandent à être adoucis jusques au centre, au point de pouvoir être percés, ni même à ceux, des ouvrages minces, qui doivent être adoucis au point de se laisser plier à froid. On les recuira une seconde & une troisseme fois, jusques à ce qu'on les ait amenés au degré où on les veut. Il y auroit encore plus d'épargne à mettre dans differentes fournées les ouvrages qui demandent dif-

ferents degrés d'adoucissements, on profiteroit de la chaleur acquise, en ne les laissant point refroidir, & continuant le feu jusques à ce qu'ils fusfent adoucis à fond.

Ce n'est pas qu'il en soir ici, comme pour nos aciers, que la durée du feu puisse nuire au fer adouci au point où il a besoin de l'être; l'adoucissement ne sçauroit rien gâter, que poussé par delà des bornes, où on ne s'avisera pas de le pousser, ce seroit après un trop grand nombre de recuits repetés; mais il est dommage de consumer du bois pour produire un effet inutile. Aussi faudroit il avoir deux, ou trois, ou même un plus grand nombre de fourneaux, ils ne reviendront pas chacun fort cher. On se serviroit des uns ou des autres selon les especes d'ouvrages qu'on auroit à adoucir; on mettroit dans les petits fourneaux tous les ouvrages minces.

Quoique nous ne puissions entrer dans un juste: détail de la dépense des recuits; on peut vouloir en prendre une idée grossiere; on peut craindre qu'outre les frais du recuit, le fer adouci ne coutat davantage à reparer que les autres méraux; pour donner quelque idée de l'épargne, je citerai seulement deux ouvrages du même genre que je fis faire d'abord pour m'instruire moi-même. Le premier, est le marteau de la porte de l'Hôtel: la Ferté * que nous avons cité dans le premier Me- * Pl.17.fig.12moire; j'en fis prendre le modelle. Les fraist du modelle ne doivent pas entrer en ligne de

compte, parce qu'ils y entrent pour tres peu de chose; le même modelle servant à faire une infinité d'ouvrages semblables, ce qu'il a coûté se distribue sur eux tous. Aïant donc le modelle de ce marteau, j'en ai fait jetter plusieurs en moule, que j'ai ensuite fait adoucir & reparer. Ces marteaux, tres beaux & tres finis, ne me font pas revenus chacun à 20. liv. pendant que l'original en avoit coûté 700. J'ai fait faire en plomb le modelle d'un au-* Pl. 17. fig. tre marteau * ; je l'ai presenté à divers Ouvriers, pour sçavoir ce qu'ils demanderoient pour le faire en fer forgé, quelques - uns en ont mis la façon à 1500. liv. & aucun ne l'a laissée audessous de 1000. Plusieurs de ces marteaux, tres beaux, & tres sinis ne m'ont coûté en fer fondu que 25. liv. chacun. Il ne faut pourtant pas croire, que les premiers ouvrages se donnent à si bon marché, on voudra faire payer les premiers modelles; tant qu'il y aura peu d'Ouvriers, ils les tiendront chers; mais à mesure que le nombre des Ouvriers augmentera, ils donneront au rabais.

Nous n'avons rien à ajoûter ici sur la maniere de piler le charbon, de le mêler avec les os, il n'y a pas sur cela de pratiques differentes à suivre de celles dont nous avons parlé à l'occasion de notre composition à acier; & nous ne ferions que repeter ce que nous avons dit tant de fois sur la necessité de bien luter toutes les jointures. La slamme est capable d'empêcher l'adoucissement, & qui plus est de rendurcir, avec le temps, ce qui a etté

521

a été adouci; elle rend au fer ce qui lui a été ôté. En voici une preuve qui ne doit pas être oubliée. Je me suis souvent servi pour les recuits de nos ouvrages de plaques de fonte. Le côté de ces plaques, qui étoit touché par les matieres propres à radoucir, devoit donc être radouci, après l'operation finie; & il l'étoit, ce qui est dans l'ordre: & de même il étoit dans l'ordre que la face tournée du côté du feu restât dure. Dans la fournée suivante chaque plaque aïant été retournée de façon que la face, qui étoit en dehors du creuset, devint en dedans, elle se trouva à son tour en place de s'adoucir, & elle s'adoucît. Mais la face qui avoit été adoucie ci-devant, celle sur laquelle la flamme agissoit, reprit sa premiere dureté; le foret ne pouvoit plus la percer; de sorte que chaque fois qu'on retourne les plaques, on adoucit un côté, & au moins les premieres fois, on rendurcit celui qui étoit devenu doux.

Le côté des plaques qui est exposé au seu redeviendroit dur, quand ces plaques seroient de fer sorgé: rout ser brûlé, tout ser réduit en écailles, ou près d'y être reduit, prend une dureté presqu'à l'épreuve des limes & des sorets, ou une dureté approchante de celle du verre. Le fer brûlé est du ser vitrissié, au moins en partie.

Aussi quand, par quelque accident, la surface des ouvrages de ser fondu se sera un peu brûlée, qu'elle se sera écaillée, l'écaille sera roujours du-

Vuu

re; mais si on fait tomber l'écaille, souvent on trouvera le dessous tres limable. Ces écailles pourroient quelque fois faire croire que le fer n'est point adouci, quoiqu'il le soit très-bien; & cela dans certaines circonstances où cette écaille, cette portion de l'épaisseur qui a été brûlée, ne s'est nullement détachée de dessus le fer; elle y paroit quelquefois si bien appliquée, qu'on ne soupçonneroit pas, qu'il y a une partie de ce fer qui peut être facilement détachée du reste; qu'on tâte alors. l'ouvrage de fer fondu à la lime, il lui refistera. Mais qu'avec la pane d'un marteau on frappe doucement sur cet ouvrage, la partie brûlée, la parvie écaillée se detachera par parcelles; en donnant successivement de semblables coups sur tout l'ouvrage, on fera tomber la feüille brûlée dont il étoit enveloppé, & au dessous de cette feüille il fera limable.

Le fer fondu qui au sortir du recuit, où il a resté assés long-temps pour être adouci, a une couleur bluâtre, ou qui paroit parsemé de petits brillants, ensin, le fer qui n'a pas cette couleur d'un brun cassé, dont nous avons parlé au commencement de ce Memoire, ce ser a sûrement eu sa surface brûlée, il est recouvert d'une écaille dure, que les coups de marteau seront tomber.

Les ouvrages de fer & d'acier, ne sçauroient être trop mous pendant qu'on les lime, & qu'on les cisele; mais souvent il est à propos de leur donner de la dureré, lorsque la lime, les ciseaux,

& les burins n'ont plus à mordre dessus; si on ne les rendoit durs, on ne parviendroit pas à leur faire prendre un poli vif & brillant. Dans les métaux, comme dans les pierres, le degré du poli est toujours proportionné au degré de dureté; d'ailleurs ces ouvrages conserveroient mal le poli qu'ils ont reçu, s'ils n'avoient de la dureté; une clef extremement finie, comme sont celles qu'on nous apporte d'Angleterre, perdroit bientôt son lustre, si avant d'achever de la polir, on n'avoit eu la précaution de la tremper ; on trempe l'acier d'autant plus dur, qu'on veut le polir avec plus de soin. Quand l'adoucissement n'a ramené notre fer fondu qu'à être acier, il n'y a pas à douter qu'il ne puisse être trempé comme l'acier; & quand l'adoucissement n'a reconvert l'acier, que d'une couche de fer mince, si en travaillant la piece, on emporte cette couche de fer, la piece pourra encore prendre la trempe. Si l'adoucissement l'a renduë trop fer, s'il l'a amenée en entier, ou fort avant à l'état du fer doux, elle ne pourra plus s'endurcir par la trempe ordinaire, comme nous l'avons dit ci-dessus.

Mais j'ai éprouvé qu'on l'endurcira de nouveau à quel point on voudra, en la trempant en paquet; il n'y a point d'acier, dont la dureté furpasse celle qu'on peut lui donner, au moyen de cette sorte de trempe; & alors elle pourra être polie, aussi parsaitement qu'on le voudra: d'ail-

Vuuij

leurs il faut moins de temps pour tremper en paquet les ouvrages de fer fondu, que pour tremper

ceux de fer forgé.

Nous avons vû que pour tremper une piece en paquet, on la fait recuire dans des matieres qui feroient propres à la convertir en acier, qui lui fournissent des soufres & des sels : il suffit de donner un recuit d'une durée assés courte pour mettre la piece en état de s'endurcir étant trempée dans l'eau froide. Mais j'ai donné à dessein un recuit tres long à des ouvrages de fer fondu, adoucis au point d'avoir pris un grain blanc. Pendant ce recuit, ils étoient entourés de la même composition que j'ai décrite pour convertir le fer en acier. Au sortir du recuit le fer fondu, que je n'avois pas trempé dans l'eau, avoit repris une grande partie de sa premiere dureté, il y avoit des endroits que la lime ne pouvoit plus attaquer ; d'autres endroits étoient seulement moins doux, & la couleur blanche qu'ils avoient acquise ci-devant, étoit redevenue plus brune. Apparemment qu'en poussant plus loin l'experience, on rendroit de la sorte à une masse de fer adoucie toute fon ancienne dureté. Pour adoucir le fer fondu, nous l'avons décomposé, & par cette operation. nous le recomposons. Mais si le recuit n'est pas fait à feu violent, ni excessivement long, il n'augmentera pas la dureté, il donnera même du corps.

Quoique le fer fondu soit l'objet de notre nouvel art, nous devons apprendre que cet art sera même

52

utile au fer forgé; une infinité d'ouvrages demanderoient de ce fer beaucoup plus doux qu'on n'en peut recouvrer. Quand il s'agit de faire à des serrures des garnitures très-contournées, jamais le fer n'est asses des greites des gernitures très-contournées, jamais le fer n'est asses des greites de l'Ouvrier; avec quelque soin qu'il l'ait chois, avec quelque précaution qu'il le plie, il se casse. De la tole extremement douce seroit necessaire à une infinité d'ouvrages. Nos mêmes recuits employés pour le fer sondu peuvent procurer un adoucissement considerable au fer forgé, pourvû que ce soit du fer peu épais. Du fer ainsi adouci seroit, je croy, de débit, & sourniroit de l'occupation à ceux qui travailleront à recuire le fer sondu.

Mais il s'en faut bien qu'il ne faille pousser aussi loin le recuit du fer forgé, que celui du fer fondu; dans ce cas le trop de recuit nuiroir. Après avoir tenu de la tole un certain temps au feu; je l'ai trouvée aussi sexible qu'un carron mince; j'ai retiré du fourneau du fil de fer qui se laissoir plier, replier, contourner, comme s'il eût été de plomb. J'ai recuit de la même tole, & du même fil de fer qui se cassoient bien plus aisément que dans leur état ordinaire ; ce qui est arrivé: quand la durée du recuit a été plus longue. Si on ôte au fer ordinaire une partie de ses soufres, & de ses sels, il redevient plus doux : c'est l'effet d'un recuit qui n'a pas été long. M'ais pousse-t'on le recuit trop loin, on enleve trop de ces mêmes. matieres au fer ; ses parties ne tiennent plus en-

A no ni

semble, il est dans le cas du fer qui auroit été brulé à la forge, ou des écailles qui se détachent de dessus le fer pendant qu'on le bat sur l'enclume. Si les parties métalliques sont mêlées avec une trop grande quantité de soufres & de sels, il est roide & cassant : mais s'il a trop peu de ces mêmes matieres, ses parties ne tiennent plus ensemble, elles se détachent par feüilles minces, par écailles, ou par grains; la surface de toute barre chauffée & forgée, nous fournit presque toujours des exemples de ce premier état, & le fer chauffé vivement, reduit en safran de Mars, nous fournit des exemples du second. Une terre grasse peut nous donner une image assés ressemblante de tout ceci. Cette terre est-elle noyée d'eau, ses parties ne tiennent plus ensemble, elle est de la boue, ou dans un état approchant ; n'est-elle imbibée d'eau que jusques à un certain point, elle se laisse façonner, non seulement elle a de la consistance, elle a en même temps de la fouplesse, de la flexibilité; mais est-elle denuée d'eau à un certain point, devient-elle trop séche, elle devient aussitôt friable : ce que l'eau est par rapport à cette terre, la matiere huileuse l'est par rapport à notre métal; nous pourrons ailleurs pousser plus loin cette idée. Nous ajouterons seulement, par rapport à notre fer forgé, que selon la qualité dont il sera, il pourra soutenir des recuits plus ou moins longs, que les differences d'épaisseur doivent aussi entrer en consideration, & que c'est le fer mince qui réussira le mieux.

Explication de la seizieme planche.

A, B, C. Sont des baguettes de fer fondu de differente grosseur, destinées à servir aux essais ; un de leurs bouts est amené en pointe; cette pointe fait queles grosses baguettes tiennent aussi lieu de baguettes plus petites.

D. La cassure d'une de ces baguettes qui n'a pas encore

été adoucie.

E. Cassure d'une baguette commencée à adoucir; elle a des grains sins près des bords; d'autres endroits commencent aussi à en être piqués; mais elle n'en a point encore au milieu.

E. Cassure d'une baguette encore plus adoucie, elle au des grains par-tout, & plus serrés que ceux de la

figure precedente.

G. Cassure d'une baguette encore plus adoucie ; elle est entourée d'un cordon blanc qui est de la nature du fer forgé; le reste est rempli par des grains plus bruns, o plus gros que ceux de la sigure precedente.

H. Cassure d'une baguette, encore plus adoucie, & où ce qui est grainé, l'est à plus gros grains, & plus

noirs que dans la fig. G.

I. Cassure de baguette encore plus adoucie que les precedentes, qui commence à reprendre de la blancheur... où les grains ne sont plus si noirs.

K, K, L, L. Est la cassure d'un morceau de fer fondu plus gros que les baguettes precedentes, qui est actuelloment entouré d'un cordon assés épais dont la tissure, & la couleur est semblable à celle de quelques fers forgés; le milieu est encore grainé, & de la nature de l'acier. L, L, y marquent par des lignes ponctuées des endroits plus noirs que le reste, qui à la vûe simple semblent des grains, & qui au microscope paroissent des cavités.

M. Cassure de baguette qui a pris un grain blanc , approchant de ceux des fers que nous avons nommé fers

à grains.


QQ, OO, PP. Est un de ces marteaux de porte cochere qui devinrent entierement creux, excepté dans la partie QQ; étant considerablement plus épaisse que le reste, le seu ne sut pas apparemment asses vio-


lent pour la fondre.

R, S, T. Est une des parties de ce marteau qu'on a feparée du reste pour faire voir à quel point le tout étoit creux on l'a dessinée sur une plus grande échelle que le marteau. Les ouvertures R, V, qui sont celles qui se trouvoient aux endroits, où la piece a été separée reste du marteau, sont asses imaginer la forme de cette espece de tuyau creux. En T, est un petit trou que le métal ssuide s'étoit fait, & par où il s'étoit écoulé.

X, Y. Morceau de baguette de fer fondu pareil à ceux fur qui j'ai repeté l'experience que le hazard m'avoit fournie dans le marteau precedent. Y, endroit par ou la fonte s'écoulera plus aisément, s'il est récouvert de fable, ou de quelque matiere qui retarde l'adoucissement. Z', Ce cylindre changé en tuyau creux. a a, Le tuyau creux ouvert tout du long,

SIXIEME

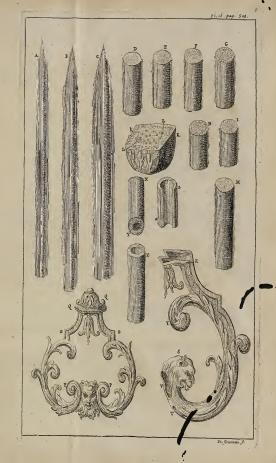

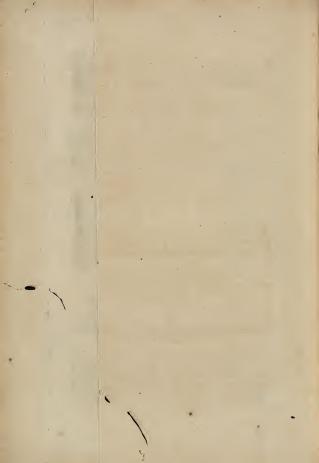



SIXIEME MEMOIRE,

Où on parcourt les differents ouvrages qui peuvent être faits de fer fondu; ou on avertit des precautions avec lesquelles quelques-uns veulent etre jettés en moule, es recuits; es où on fait connoitre aussi quels sont les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette sorte de fer.

Aire de plus beaux ouvrages, les faire aussi bons, & à meilleur marché, sont les dégrés de perfection où l'on doit travailler à conduire les arts; & ce sont des avantages que notre nouvel art paroît avoir dès sa naissance, sur ceux qui jusqu'ici ont mis le ser en œuvre. Il est peu de ces arts à qui il ne doive devenir utile, on en ser a d'autant plus convaincu qu'on fera plus d'attention aux usages immenses ausquels il peut s'étendre; aous allons en indiquer une partie. Peurêtre pensera-t-on que nous saississons volontiers cette occasion de donner plus de prix à nos recherches; ce qui est de sûr c'est que nous ne sçaurions en être contents qu'à proportion de ce que elles deviendront utiles au public; & pour les lui

rendre plus utiles, au moins devons-nous lui faire entrevoir les fruits qu'il en pourra retirer, l'aver-

tir de ne les pas negliger.

(30

La Serrurie est de tous les arts en fer celui qui nous presente ce métal sous plus de formes differentes, & propres à plus d'usages differents; mais elle n'ose même entreprendre de le façonner jusqu'à un certain point, surtout pour de grands ouvrages. Nous avons déja dit que les grilles, les balcons, les rampes d'escalier sont d'un travail mediocre; y veut-on des feuillages, des fleurons ? tout cela n'est executé qu'avec une tole mince. Veut on en ornements quelque chose de plus massif ? on a recours au cuivre, & c'est au grand regret des Serruriers, toujours très-fâchés. d'abandonner leur métal favori. Quand ils ont fait quelque chose de beau en pur fer, ils croïent que la dorure même le gâteroir, ou qu'elle le feroit passer pour être de cuivre : car ce qu'il y a de doré dans la plûpart des grandes grilles d'Eglise, n'est presque jamais que ce qui a été rapporté en cuivre. Des qu'on aura fair faire des modelles de grilles, de balcons, des fleurons qui y doivent entrer, on multipliera autant qu'on voudra lesouvrages de ce genre; ceux qui ont des modelles de seurons qu'ils font jetter en cuivre ont déja. une avance.

Les modelles des grilles, balcons, rampes couteront, mais ne coûteront pas aurant qu'on se l'imagineroit. Ces ouvrages sont composés d'un nombre borné de pieces qui se repetent; on n'aura qu'à faire faire un modelle de chacune de ces pieces, qu'on assemblera après qu'elles auront été adoucies; les balcons par exemple ne sont qu'un assemblage de panneaux repetes, & il n'entre dans chaque panneau qu'un petit nombre de pieces differentes. On pourroit jetter un panneau entier en moule, mais il seroit plus difficile à mouler, il s'y trouveroit plus souvent des defauts; il demanderoit de plus grands fourneaux, pour être recuit; il suffira de le mouler par parties. On en pourra faire les principaux montants en balustres, ou de quelqu'autre figure recherchée, au lieu qu'ils sont faits aujourd'hui de barres unies. Les chapitaux des pilastres ou des colomnes, leurs bases qui aujourd'hui sont quelquesois de cuivre, ou qui sont trop minces en fer, pour ront être jettées en moule avec toute l'épaisseur convenable.

Les pieces massives, qui entreront dans les ouvrages de cette espece, ont asses de loidité d'ellesmêmes; elles n'ont pas besoin de prendre du corps par l'adoucissement; c'en sera asses par la lime, et coupées par le ciseau. Si on avoit besoin de les percer, il faudroit les adoucir davantage, mais on abbregera le temps du recuit, si on fait reserver les trous dans le moule. Si ces trous doivent être en éctoues, ceux qu'on auta reservé pourront être taraudés, quoique la piece n'ait pas été adoucie jusqu'au centre; une partie de l'épaisseur qui

Xxvij

environne le trou l'aura été. Deux autres especes d'ouvrages vont encore nous donner idée d'une façon de menager sur la durée du recuit. Les marteaux ou boucles des portes cocheres, & au-

tres, sont aujourd'hui presque sans ornements, & coûtent autant, que coûteront des marteaux de fer fondu très-ornés. L'endroit qui doit faire partie de la charniere, est un de ceux qui fatigue le plus & qui doit être percé; pour s'exempter d'une durée de recuit que le corps du heurtoir ne demande * Pl. 17. fig. pas; dans cet endroit *, je fais mettre dans le moule une piece de fer forgé *, de figure, grandeur & épaisseur convenables; quand la fonte est jettée en moule, elle enveloppe une partie du fer forgé, elle s'y applique exactement : la piece de fer forgé est alors aussi solidement unie avec la sonte, qu'elle le seroit, si elle étoit de fonte même, & a l'avantage de se laisser percer sans avoir besoin du recuit.

2. A A.

* B C C.

Des feux pour les cheminées seroient encore des ouvrages trés-chers, s'ils étoient ornés jusques à un cerrain point, il y en a à Paris d'un grand prix; on les fera à bon marché comme le reste. Mais si j'en parle actuellement, c'est principalement pour faire remarquer que j'en ai fait recuire qui avoient été jettés en moule, avec une précaution qu'il est bon de ne pas ignorer. La tige du feu s'assemble avec la base à vis & à écrouë; le bout de la tige doit porter cette vis; on avoit misdans le moule une piece de fer forgé, taillée en vis Fig. 5. 1-* par l'bout; cela n'encherit en rien la façon; & est de la besogne épargnée pour le recuit.

Des deux faits precedents nous passers à une remarque generale, & utile pour quantité d'ouvrages de ser sondu; c'est que si on a à jetter en moule de grosses pieces, & que ces grosses pieces aient besoin d'avoir du corps, qu'elles soient exposées à fatiguer, & qu'on ne veüille pas s'engager aux frais de longs recuits; il n'y a qu'à faire placer dans le moule des pieces de ser forgé proportionnées à la grosseur de l'ouvrage, & a la force qu'on souhaite lui donner. On n'y mettra si l'on veus qu'un sil de ser gros comme le doigt, & si on le veut on y placera une barre de ser; le ser sondu se réunira bien avec le ser forgé, ils seront corpsensemble.

Au reste ceci n'est pas une pratique particuliere pour nos ouvrages de ser sondu; les Fondeurs, y ont recours pour quantité d'ouvrages de cuivre, qui seroient trop cassants, s'ils n'étoient soutenus par le ser. Les grandes boucles des souspennes des carostes sont souvent sourrées de ser. Dans les grandes Statuës de bronze, il entre quelquesois des milliers de ser pour donner de la solidité à toute la masse. Les Aigles des Pupitres, & autres pieces pareilles doivent grande partie de leur solidité au fer.

N'oublions pourtant pas un avertissement important: sçavoir, que les parties des pieces de fer forgé, introduites dans les ouvrages fondus, qui sortiront en dehors, comme les branches des crant-

Xxxii

*Pl. 17. fig. pons des marteaux *, que ces parties dis - je qui sont de fer forgé, pourroient dans un long recuit devenir cassantes, & plus cassantes même que le fer fondu; les remarques, par lesquelles nous avons fini le memoire precedent, le font prevoir; le fer trop recuit se deseche. Pour aller au-devant de cet inconvenient, on aura soin d'entourrer ces parties de matieres qui puissent fournir plus de parties huileuses, que notre composition propre à adoucir. Le charbon en poudre fera cet effet; on en couvrira tout ce qui lera de pur fer forgé. Qu'on mouille un peu ces pieces, & qu'après les avoir mouillées, on les trempe dans la poudre de charbon, elles en prendront assés pour se défendre contre l'effet du recuit. Pour mieux leur conserver même cette poudre on peut la recouvrir d'une couche de terre fablonneuse détrempée à consistance de pâte, ou de sable à mouler. On peut encore arranger ces pieces comme les autres dans le fourneau, & lorsqu'elles seront en place, mettre de la poudre de charbon tout au tour de ce qui est de fer forgé.

Mais pour revenir à nos ouvrages de Serrurie, les cages des ferrures, ou en termes de l'art les padaftres, même dans les plus superbes appartements sont simples, unis; si on leur veut quelque beauté, on est contraint de les faire de cuive, quoiqu'il soit toujours desagreable de toucher ce métal: on sera en ser sondu les palastres les plus

ornés, & les plus recherchés.

Platines, targettes, verroux, fiches, en un mot routes les ferrures qui n'ont point à fatiguer, pourront être du plus grand gout, & ne coûteront guere davantage que les unies coûtent aujourd'hui. Les clefs telles que nous en faisons à present. venir d'Angleterre se feront à peu de frais; on en jettera en moule dont les panetons seront pleins *, & on entaillera enfuite ces panetons * Pl. 17. fig. felon la figure de la garniture à laquelle on aura 7.0. envie de les faire servir *. Ce sont des ouvrages * Fig. 8. qui demanderont à être très-bien adoucis, afin qu'il reste du corps au paneron, & qu'on puisse percer la tige. Je ne puis m'empêcher de parler ici d'une objection qui m'a été faite, elle prouve au moins qu'il n'est rien qu'on ne puisse attaquer, par quelqu'endroit, & cela d'autant plus que l'envie de contester n'a eu aucune part à cette objection: Des Magistrats, éclairés d'ailleurs, ont regardé comme une fort mauvaise chose le moyen de jetter une clef en moule, que ce devoit être une invention pernicieuse; peu au fait de la pratique des arts, ils avoient peine à comprendre qu'il seroit plus facile, à qui voudroit faire mauvais usage d'une: clef, d'en faire forger une, que de la faire mouler en fer ; qu'immediatement après qu'elle seroit forgée on pourroit y fendre les rouers, ou autres garnitures, au lieu que pour recuire celles de ferfondu, il faut du temps & de l'appareil; qu'en moins d'une demie heure, on peut forger groffies rement une clef avec son paneton; que d'ailleurs

jusqu'ici on en a pû fondre en cuivre qui ouvriroient bien, & les filoux, que je sçache, n'ont pas

eu encore recours à cet expedient.

F.G.

Nous placerons encore ici un avertissement qui regarde plusieurs ouvrages. Quand il sera arrivé quelque accident leger à une piece qu'on aura * Pl. 17. fig. moulée avec peine, si elle a quelqu'endroit * où la matiere n'ait pas bien rempli le moule, on la limera, ciselera, en un mot on la reparera, sans s'embarrasser de ce defaut; on y apportera remede en faisant ensuite, en fer forgé, une petite piece* semblable à celle qui auroit dû venir en fonte. On laissera une queue à cette petite piece, qu'on taillera en vis *, & on percera une écrouë dans la place où elle doit être rapportée; si cela est executé avec adresse, on ne reconnoîtra pas l'endroit où la piece a été ajoûtée.

Il y a encore une autre maniere de remedier aux defauts des endroits mal venus dans le moule. Ils ne pêchent jamais par trop de matiere, c'est toujours par trop peu; il y peut rester des creux à remplir, des souflures; on coulera dans les creux * Fig. 4. H. * quelques goutes de fer fondu. Mais afin que la fonte qui aura été coulée s'attache parfaitement au reste, qu'elle y fasse corps, on chauffera le plus chauds qu'on pourra les endroits dans lesquels on la veut jetter. On recouvrira de terre les endroits qui sont proches de ces derniers, ceux où on ne veut pas qu'elle s'attache.

> Les Fourbisseurs feront jetter en moule des gardes

des d'épées, & ils pourront finir en quelques jours des ouvrages, qui les tenoient plusieurs mois; ils ont déja leurs modelles; il ne leur en faudra pas d'aurres que ceux qu'ils font mouler en cuivre, ou en argent. A la verité ces épées n'approcheront plus du prix de celles d'or massif, comme elles ont fait ci devant, mais on en débitera davantage. On adoucira de reste les gardes & les pommeaux, mais il faudra réiterer les re-

Les boucles de ceintures, de fouliers, les étuis, les clefs de montre, les crochets de montre, & une infinité de colifichets n'occuperont plus, comme ils ont fait, des Ouvriers pendant autant de temps, que les plus grands ouvrages; qu'on en ait les modelles, & on fera en état de les faire prom-

cuits des branches, qui étant longues & minces,

seroient plus exposées à se casser.

ptement.

Les rouës des Diamentaires; les rouës à applatir, ou à écacher, les fils d'or, & d'argent pourront être faites de fer fondu; ce sont des ouvrages

chers.

Je crois que l'Epronnerie y trouvera aussi des avantages, les branches de la plûpart des brides, fatiguent peu, & pourront être sonduës, ce sont des plus difficiles ouvrages de la forge. J'en ai fait faire qui ont bien reussi. Si on est tenré d'y faire jetter des ornements, on n'aura qu'à les demander; on sera maître d'en placer par tout: les silets réussiront encore mieux.

Yyy

Un Art à qui notre adoucissement du fer doit épargner bien du temps, & qui s'en trouvera en état de faire les plus beaux ouvrages, est l'Arcbuserie; les platines de fusils seront excellentes de fer fondu; j'en ai fait fondre plusieurs pour épreuve. On les laissera unies, ou on les chargera d'ornements, ce sera à la volonté de l'Ouvrier; mais si on les orne, ce ne sera plus ni si mesquinement, ni si cherement qu'aujourd'hui. Au lieu de quelques legeres figures en creux qu'ont à present les plus finies, on pourra leur donner des ornements en relief, dans le goût de ceux des plus belles. gardes d'épées; & sy on y en veut de creux, on les fera semblables à ceux des plus beaux cachets. Je ne voudrois pourrant pas, que les chiens & les batteries tussent faites de fer fondu, j'en dirai la raison dans la suite. Mais la plaque de couche, la piece qui recouvre le bout de la crosse, en peut être faite autant qu'aucune autre piece. Et de même les porte-vis, les porte baguettes, les ornements qu'on met auprès des vis qui arrêtent la platine. Si on fait les sousgachettes de fer fondu, il faudra considerablement les adoucir, comme toutes les pieces qui sont grandes & minces. En un mot ce peut être un objet d'épargne, bien considerable pour les Arfenaux de Sa Majesté. On a propolé une idée tres ingenieuse & tres-utile, c'est de faire toutes les pieces des fusils des troupes de même calibre. Un fusil dout le canon est crevé, devient inutile, parce que sa platine ou les pieces de la latine, ne peuvent pas s'ajuster à un autre

fusil; mais des que toutes les pieces seront de même calibre, celles des uns pourront être remises aux autres; quelques pieces cassées ne rendront plus toutes les autres inutiles, ce qui restera du susil le plus délabré servira à en raccommoder un autre.

Avec le temps, le Roi tirera peut être un avantage plus important de ce nouvel Art. C'est par rapport à son artillerie, & sur tout par rapport à celle de Mer. Je ne rapporterai pas sur ce sujet autant d'experiences que je souhaiterois : je n'ai point été à portée de faire sur les canons, celles que j'aurois voulu tenter, mais il ne me paroit pas y avoir lieu d'apprehender que les experiences démentent ce que notre Art semble promettre sur cet article. On ne fait que de deux sortes de canons, les uns font de cuivre rouge avec un mêlange d'étain & de zin &c. c'est ce qu'on nomme simplement des canons de fonte; on les appelle aussi des canons de bronze, & nous les y appellerons toujours ici pour éviter l'équivoque de la fonte de fer. Les autres canons sont de fer fondu, de matiere pareille à celle des contrecœurs de cheminées, de fontes grises. On les appelle simplement des canons de fer; les uns & les autres ont leurs defauts. On a fait bien des tentatives, pour avoir des canons d'une troisième espece, exempte des imperfections des deux précedentes. On a cherché les moyens de les fabriquer de fer forgé; c'est de toutes les matieres que nous connoissons la plus capable de résister aux grands efforts, & la plus

Yyyi

puissante résistance n'est pas trop forte pour tenir contre l'impetuosité de la poudre. Le fer forgé est incomparablement plus en état de résister que ne le sont les fontes de cuivre; des canons de fer forgé, plus legers, feroient plus forts. On en est même contraint par une raison particuliere d'affoiblir la force que le cuivre pourroit opposer à la dilatation de la poudre: l'ame d'un canon doit conserver son diamettre, sa rondeur uniforme; si le cuivre étoit pur, il n'auroit pas assés de dureté pour resister au trainement du boulet; on est donc obligé de l'allier avec l'étain & le zin, ce qui le rend plus dur, mais en même temps plus cassant: on le met en état de resister mieux au trainement du boulet & moins en état de resister à l'effort de la poudre. D'ailleurs les lumieres s'en agrandissent plus ailement; autre inconvenient tresconsiderable:

Les canons de bronze sont pourtant encore preserables aux canons de fer sondu. La matiere de ces derniers resiste plus au trainement du boulet, mais elle est cassante; & de là naissent deux inconvenients considerables 1º. Pour les rendre aussifforts que les canons de bronze, on est obligé de leur donner plus de poids qu'à des canons de bronze de même calibre. 2º. Quand ces canons crevent; ils ne s'entr'ouvrent pas simplement comme les canons de bronze, leur matiere plus roide s'en varen éclats qui tuent des canoniers. & répandent la terreur parmi ceux qui restent; un canon une sois classe, on ne charge plus les autres avec la

charge ordinaire, les coups qu'on tire ensuite ne font plus d'effet; les combats de Mer ont souvent

changé de face par un pareil accident.

S'il étoit possible de parvenir, sans de trop grandes dépenses, à forger des canons de fer, ils seroient sans doute incomparablement meilleurs que les autres, ils resisteroient mieux à l'effort de la poudre, & au trainement du boulet; étant plus forts ils ne demanderoient pas à être si épais. On a fait beaucoup de rentatives pour y parvenir, qui n'ont pas encore eu beaucoup de succès; elles ont même ruiné un homme, qui avoit dir bien & du genie; on ne laisse pas d'en faire de nouvelles journellement ; il est à souhaiter qu'elles foient plus heureuses, & après tout, il n'y a pas à désesperer.

Quoiqu'il en soir, on s'en tient à present aux canons de bronze & aux canons de fer : l'artillerie de terre est de bronze, mais la plus grande partie de l'artillerie de Mer, tant celle des vaisseaux du Roi, que celle des vaisseaux Marchands, est de fer; il en coûteroit des sommes trop confiderables pour l'avoir de bronze. Les vaisseaux cependant font accablés fous le poids de leurs canons, & c'est sur tout ce qui désole nos Nego: ciants en temps de guerre; ils seroient fort conrents, s'ils pouvoient ne charger leurs vaisseaux

que de canons de bronze.

Ce qu'ils trouvent de désavantageux dans cette augmentation de charge, n'est pas seulement de

ce qu'elle tient la place d'un poids égal de marchandises. J'ai oüi dire à des Negociants sensés qu'elle ruine leurs vaisseaux, qu'elle contribuë beaucoup à les faire entr'ouvrir. Le vaisseau n'en est pas fatigué tant qu'il va vent arriere; mais dès qu'il a le vent de côté, il est clair que le poids des canons, porté par une des moitiés, du vaisseau, tend à la séparer de l'autre; la position de ce poids est cause que son effort est plus puissant qu'il ne le seroir, placé par tout ailleurs.

Il paroit incontestable, qu'au moyen de notre nouvel Art on rendra les canons de fer fondu meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui; le fer adouci sera certainement moins cassant; mais le grand objet sera de sçavoir si on peut les amener au point de ne crever plus par éclats lorsqu'ils seront adoucis. Je sçai qu'on ne peut pas attendre ce bon effet de toutes sortes de fontes adoucies; j'en ai même fait une sorte d'épreuve; au lieu des grands canons j'ai fait jetter en moule un canon de pistolet ; je l'ai fait trés bien adoucir, je l'ai rendu trés-limable; je l'ai chargé beaucoup plus qu'il ne devoit l'être naturellement, sans qu'il se soit crevé; enfin l'aïant chargé encore davantage, l'aïant presque rempli de poudre, il s'est crevé, & le mal est qu'il s'est crevé par éclats. Je ne crois pourtant pas que cette experience doive faire désesperer de parvenir à faire des canons de fer fondu qui en crevant s'entr'ouvriront comme ceux de bronze. La fonte de ce canon de pistolet avoit été prise au hazard;

543

& j'ai averti qu'il y a des fontes qui donnent des fers adoucis incomparablement plus flexibles que d'autres fontes ne les donnent; il faut donc essayer les différentes fontes; & si on veut commencer à faire les essais sur des canons de pistolet, ils ne feront pas chers, & suffiront pour conduire à des

épreuves plus considerables.

Pour amener des pieces de fer fondu aussi épaisfes que le sont des canons au degré de souplesse necessaire, il faudra leur donner de longs recuits avec nos poudres; mais la durée des recuits n'irapas aussi loin qu'on pourroit se l'imaginer. Il y a des endroits où on est déja en usage de recuire pendant plusieurs jours les canons de fer; après qu'ils ont été tirés des moules, on les entoure immediatement de charbons allumés, ce qui produit peu d'effet. La durée de nos recuits ne serapeut-être pas beaucoup plus longue; nous avons vû que des pieces épaisses de plus d'un pouce n'en demandent que trois jours au plus; le nombre des jours augmentera en plus grand rapport, que l'épaisseur; mais felon les apparences, il n'ira pas bien loin, & ces frais ne sçauroient entrer en comparaifon avec les avantages qu'on en retirera.

D'ailleurs on feraces recutts bien plus hardigment que pour les menus ouvrages; on ne craindara pas de faire fondre des pieces si épaisses, les écailles ne seront pas non plus au rang des inconvenients à apprehender. Une des difficultés fera d'avoir des fourneaux convenables; on pour les des faires des fourneaux convenables; on pour les des fournes de la faire de

roit en employer de semblables à ceux dont nous avons fait usage jusqu'ici, avec la difference du petit au grand, & surtout du bas au haut. Qu'on imagine les creusets distribués, comme nous les avons distribués, & que celui du milieu a assés de profondeur pour recevoir un canon placé de bout, & assés de longueur pour en contenir plusieurs arrangés de file. Enfin cette matiere est assés importante pour qu'on fit des experiences, dont les frais n'iroient pas bien loin. On pourroit aussi bâtir des especes de tours, faire des especes de chappes plus grandes, mais semblables à celles dans lesquelles on moule les canons.

Comme nous n'aurions point ici à apprehender les écailles, des creusets parfaitement clos

pourroient n'être pas si nécessaires.

Nous avons vû qu'on peut augmenter la force des ouvrages de fer fondu, en les fourant de fer forgé. Cet expedient ne nous fourniroit-il point le moyen de faire des canons de fer, qui auroient toutes les perfections qu'on leur voudroit? qu'on assemblât des barres de fer, liées de distance en distance par des frettes de fer; peut-être suffiroit-il de faire cet assemblage, avec des rivets, & dans ce cas, il ne seroit pas un ouvrage long. Ce bâtis de fer formeroit une espece de noyau, qu'on recouvriroit par dehors & par dedans de fer fondu. M de Villons, après toutes ses tentatives sur les canons de fer sorgé, avoit pensé qu'on ne pourroit sans des frais trop grands, leur donner leur forme

LE FER FONDU.

forme en entier, si on les faisoit de ce metal, il avoit pensé d'en composer l'interieur de ser forgé qu'on revêtiroit par dehors de sonte de cuivre.

A prés avoir parcouru les usages qu'on peut faire de notre fer fondu, dans le grand, dans le beau, & même dans le terrible, nous allons le considerer par rapport à des usages moins nobles, voir l'utilité dont il peut être dans les cuisines. J'avouerai pourtant que ce n'est pas le côté par où il me paroît qu'on en doive faire moins de cas. Dans le fond il vaut mieux perfectionner les ustensiles, qui y sont propres, que les armes meurtrieres; cette façon de penser n'est pas la plus élevée; elle est au moins la plus humaine, & peut-être la plus sensée. On peut esperer de faire par la suite presque toute la Batterie de cuisine de fer fondu, chaudrons, marmites, poêles à confitures, casseroles, bassinoires, &c. Le Royaume, dont on neglige les mines de cuivre, épargneroit par la bien de l'argent qu'il fait sortir pour se fournir de ce métal. On a depuis long - temps des marmites & des chaudrons de fer fondu; on ne s'en sert guere qu'aux Villages & en quelques petites Villes, & c'est pour épargner des vases de cuivre. Trois raisons ont empêché que les ustensiles de fer fondu de cette espece ne devinssent d'un usage plus general. 10. Ils ont toujours un air mal-propre, comme ils font raboteux tant interieurement, qu'exterieurement, il n'est pas aisé de les nettoyer. 2°. Ils sont plus épais que ceux de cuivre forgé, &

Zzz

par-la plus difficiles à échauffer. 3°. Enfin ils se cassent aisément; ils seroient mal entre les mains des Cuisiniers; ils demandent à être menagés, on ne peut qu'avec risque les frapper rudement; sans cela une marmite, un chaudron de fer fondu seroient presque des vases éternels; le feu ne les brûle point comme ceux de cuivre. Notre nouvel Art leve ces trois difficultés: on moule aujourd'hui ces vases moins minces qu'on ne le pourroit, afin qu'ils soient plus en état de résister aux chocs ; si cependant on ne trouve pas ceux qu'on fera mouler par la suite, assés minces au sortir du moule, on achevera le reste aprés qu'ils auront été adoucis: on les travaillera sur le tour, comme on travaille les chaudrons de cuivre, on les rendra aussi minces qu'il sera necessaire, pour qu'ils s'échauffent promptement. Enfin nos recuits les rendant moins cassants, ils remedient à la principale difficulté qui en a arrêté l'usage. Je n'ose esperer qu'ils leur donneront toute la souplesse du cuivre, mais ils leur en donneront assés, pour qu'ils ne se cassent point, quand on aura une attention mediocre à les menager. Il y a actuellement bien des maisons aisées, où l'on se sert de marmites d'une fonte de cuivre composé; elles sont épaisses & cassantes, & cependant elles coûtent fort cher. L'avantage qui compense ces deux defauts, est qu'elles ne demandent pas à être étamées.

Auffin'y a-t-il que la necessité qui ait pû forcer à

avoir recours au cuivre ordinaire, malgré son odeur desagreable, & malgré la nature de la rouille à laquelle il est sujet, qui est un dangereux poison. On a à la verité trés-bien imaginé d'étamer les vases de ce metal, pour les preserver du vert de gris, & pour les empêcher de communiquer leur mauvaise odeur à ce qu'on y fait cuire, & qu'on y laisse refroidir. La rouille du fer n'est point à craindre, & est peu considerable dans les vaisseaux de fer fondu. Au rapport des Menageres, ces vases ne donnent aucun goût à ce qui a cuit dedans; elles assurent que la soupe est excellente dans les marmites de fer fondu. Mais enfin si on veut encore les défendre contre la rouille, rien n'empêchera qu'on ne les étame, comme les Serruriers étament les serrures, les targettes, les verroux; comme les Epronniers étament les branches & les mords de brides ; & comme on étame les feüilles de fer. Je ne parle qu'aprés l'experience. J'ai fait étamer par des Epronniers des marmites de fer fondu, qui ont trés bien pris l'étain.

L'usage de tout ce qu'on nomme Batterie de cuisine, est si grand & si general, que je n'hesite point à regarder cet objet comme un des plus importants de notre Art. C'est beaucoup que de faire de plus belles grilles, de plus beaux balcons, de plus belles ferrures, de faire en general des ouvrages plus recherchés, plus ornés; on pourroit pourtant douter s'il y a à gagner pour le genre humain, en multipliant jusqu'à un cer-

543 tain point, ce que nous appellons beau, & qui est simplement beau. Si on avoit le secret de batir des Palais à aussi peu de frais, & aussi promptement que des chaumieres; si les petites maisons étoient soudainement changées en superbes Edifices, nous serions frappés de la nouveauté du spectacle; mais bientôt il eût autant valu que nos maisons ordinaires eussent subsisté. Nous considererions avec moins de plaisir & d'attention les Tableaux des grands Maîtres, si les Barbouilleurs avoient trouvé le secret d'en faire de pareils. Nous ne sçavons juger que par comparaison, de ce que nous appellons beau; mais en tout temps nous pouvons juger de ce qui a un rapport direct avec nos besoins, de ce qui est bon; nous avons toujours avec quoi le comparer.

Ne s'inquietera-t-on point, car on est quelquefois étonnament humain, quand il s'agit de faire des objections, ne s'inquietera-t-on point dis je de ce que deviendroient tant de Chaudronniers, si la batterie de cuisine se faisoit de fer pour la plus grande partie? J'ai vû un grand Magistrat s'opposer au privilege demandé pour une nouvelle Machine, par une raison de cette espece; je répondrai ici ce que je lui répondis pour celui qui follicitoit un juste privilege, que si on eût toûjours eu une pareille sensibilité, nous n'aurions ni moulins à vent, ni à cau, ni à chevaux. Le bled étoit pilé à bras dans des mortiers, avant qu'on sçûr l'écraser sous des meules mûes par des

chevaux; combien cela occupoit-il de gens! les moulins à eau, au grand avantage du genre humain, ont restraint l'usage des moulins à bras, & à chevaux, au cas de nécessité: l'invention des moulins à vent, assés recente, supplée aux moulins à eau, qu'on ne peut construire par-tout. Je ne crois pas aush, pour revenir à nos Chaudronniers, qu'ily eût beaucoup de gens qui voulussent charitablement leur acheter des ustensiles de cuivre, uniquement pour les faire vivre, se ceux de fer étoient meilleurs, & à meilleur marché. Mais qu'on ne s'inquiete point, on leur trouvera de l'occupation de reste, ils travaillent déja en fer ... ils font des rechauts & d'autres perits ouvrages; ils s'exerceront davantage à travaillet ce métal, ils le repareront, tourneront, &c.

S'il étoit possible de faire en ser forgé tous les ustenciles de cussine, qu'on fait en cuivre, il n'y a pas lieu de croire qu'on y eût employé ce-dernier metal. Si l'art y eût pû parvenir, on seroir des marmites, des casseroles, des chaudrons de fer battu, comme on en sait des poèles à frire. Mais le ser n'a pas une souplesse qui lui permette de se laisser contourner autant qu'il est necessaire de se laisser re-traindre; c'est cette derniere qualité qui donne le moyen de faire au marteau des vases de plomb's, de cuivre, d'or & d'argent. On sorge de ser une poèle à frire, parce que les bords de la poèle sont plus évasés que son fond. Si on avoit une parcille

poële faite de cuivre ou d'argent, on pourroit la changer en un vase de quelle forme on le voudroit; en frappant sur ses bords par dehors, on les retreciroit de façon qu'ils laisseroient une ouverture beaucoup plus étroite que le fond d'où ils partent, c'est ce qu'on appelle retraindre; mais il n'y a pas moyen de retraindre ainsi le fer. J'ai oùi parler d'un Ouvrier, qui avoit eu l'adresse de faire de ser forgé une espece de bouteille à long col, qui étoit par venu à le retraindre à ce point. Mais ce n'avoit pû être qu'après beaucoup de temps, après un nombre prodigieux de chaudes, & un pareil ouvrage en ser, étoit devenu plus cher par la façon, que s'il eût été d'argent, & peut-être d'or.

On fait à la verité des vases de fer plus étroits par en haut que par en bas; tels sont nos cassetieres. Mais on sçait que le fer de ces sortes de vases n'a pas été retraint; il est quelquesois de dissertes pieces, dont les bouts repliés les uns sur les autres sont retenus seulement par de la soudure; ce qui est cause qu'on n'oseroit les exposer au seu, que quand ils sont pleins d'eau qui empêche le vase de prendre le degré de chaleur

qui feroit fondre la soudure.

On pourra avec le fer fondu faire à l'avenir des poeles dignes d'échauffer les appartements, où ils trouvent place dans le Royaume depuis quelques années.

Les grands vases à fleurs, dont on pare les Par-

terres, auront en fer, les formes les plus gracieufes, comme en bronze, & pourront être aussi bient
reparés. Ensin on pourra mouler en fer une infinité de statues, de bustes. Le petit cheval de ferfondu qui est dans le cabinet de Sa Majesté à Versailles, ne sera plus au nombre des ouvrages rares par leur matiere. S'il y a quelque chose à quois
le fer sondu convienne, c'est certainement auxouvrages qui ne sont faits que pour être exposésen vûe, & qui n'ont point à fatiguer.

On fait en cuivre ou en potin des flambeaux, se une infinité d'autres ustenssles, qui pourrons

aussi être faits de fer fondu.

Voudra-t-on dorer, ou argenter nos ouvrages de fer fondu, on n'y trouvera nul obstacle sils se doreront & argenteront, comme le cuivre ils auront aussi, comme le fer, leur espece de dorture particuliere; on pourra les dorer d'or damasquiné, comme on dore les sussis & les gardes d'épées. Des seux, des slambeaux, des bras, des lustres de ser sondu, à qui on feroit prendre le violet, & sur lesquels on jetteroit ensuite de legers ornements d'or damasquiné, seroient de magnisques ouvrages, & d'un grand goût.

On peut tirer parti de tout, les inconvenients même qui s'opposent aux recherches qu'on se proposoit, peuvent souvent tourner à prossit. C'en a été un pour les premiers ouvrages que nous avons tenté d'adoucir, que de les voir exposés à s'écailler. Mais cet inconvenient n'est pas generaliste.

:552

pour tous. On employera hardiment la paudre d'os seuse pour les ouvrages unis, ou pour ceux dont les ornements ne sont pas delicats; l'adoucissement en sera plus prompt. Il y a même des ouvrages unis qu'on doit chercher à faire écailler, ce sont ceux qui sortent du moule plus épais, qu'on ne les voudroit; les marmites, les casseroles sont de cette espece: si ces vases ne sont pas sortis du moule, assés minces, tout ce qui sera detaché par les écailles, sera autant de gagné sur ce dont il faudroit les user, soit à la lime, soit sur le tout.

J'ai donc fait des experiences, où non seulement j'ai employé, à dessein, la poudre d'os seule; je me suis même servi de glaise, de chaux ordinaire, & de gyps calciné. La chaux seule fait beaucoup plus d'effet que la glaise. Le gyps seul en produit trop, il pourroit creuser. Mais pour moderer son activité, je n'ai entouré l'ouvrage que d'une couche mince de certe poudre, & j'ai rempli le reste du creuser de poudre d'os à l'ordinaire. Alors les écailles n'ont eu qu'une épaisseur convenable; elles deviendront plus ou moins épaisses felon que la couche de gyps ou de plâtre fin, qui entourera l'ouvrage, sera plus ou moins épaisse, & aussi selon la durée du seu. Mais il faut faire en sorte que les ouvrages qu'on fera écailler, chauffent également, sans quoi les écailles se trouveroient d'épaisseurs trop inégales.

Je rapporterai, à l'occasion du gyps, une experience

rience qui ne fait pourtant rien au fond de notre art, c'est que lorsque j'ai débouché & renversé les petits creusets dans lesquels j'avois mis de cette poudre seule autour du fer fondu, avant d'avoir donné le temps à la fonte de se refroidir entierement, mais pendant qu'elle n'étoit que d'un rouge trés-brun, très-foncé; dans ces circonstances, dis-je, j'ai vû des flâmes s'élever de plus de vingt endroits de cette poudre, elles avoient la couleur de celle du soufre commun. Le fer fondu qui a été entouré de gyps a aussi toujours pris une odeur de soufre insupportable. Une autre remarque, c'est qu'il m'a paru que le gyps fair beaucoup plus écailler les fontes blanches, que les fontes grises, & qu'il fait plus écailler & plus promptement le fer forgé, que le fer fondu.

Nous avons parcouru jusques ici les principaux usages qu'on peut faire de notre nouvel Art, nous ne devons pas être moins artentis à arrêter les esperances trop avantageuses qu'on en pourroit concevoir; nous en avons senti la necessité depuis que nous avons eu donné les fondements de cet Art dans l'Assemblée publique de l'Academie du mois de Novemb. 1721. Nous avons été obligés plus de sois à faire rabattre de ce qu'on s'en prometroit de trop, qu'à repondre aux difficultes qu'on auroit pû former contre divers ouvrages de ce fer. A entendre certaines gens, il falloit abandonner tout le travail de la forge; ils auroient voulu qu'on eût tout jetté en moule, jusqu'aux ouvra-

Aaaa

ges les plus simples, & je crois, jusques aux barres de fer. On veut qu'une decouverte serve à tout, & par là fouvent on la rend inutile. Il y a tel remede qui est à present ignoré, qui seroit encore en grande reputation, & qui meriteroit d'y être, si on se fût tenu à en faire usage dans les cas où il avoit réussi d'abord, si on n'eût pas voulu l'étendre à toutes les maladies. Afin qu'on ne fasse point d'aussi mauvais employs de nos fers fondus, nous avertirons avec grand foin, qu'ils ne doivent jamais être la matiere des ouvrages qui demandent à être d'un fer trés-doux, trés-pliant Ce seroit en abuser que d'en faire, par exemple, des canons de fusil, puisqu'il y a même quantité de fers en barres, qui n'y sont pas propres. Je ne sçai si le chien du fusil, qui frappe avec une percussion trés-prompre, peur même être fait de fer fondu. Les ouvrages de fer qui ont beaucoup à fatiguer, doivent en general être faits du fer le plus doux, par consequent le ser fondu ne leur convient point. Tous les onvrages grands & trés minces, des qu'ils auront quelque chose à sourenir, ne doivent point être de fer fondu.

D'ailleurs on ne doit chercher à faire de cefer que des ouvrages dont le travail est long à la lime & au marteau; tout ce qui ne demande pas de longues façons, doit se faire de fer forgé. Nous avons dit qu'on seroit de fer sondu des clesschargées d'ornements, ce seroit mouler pour peude prosit, & courir risque de faire de moins bons. ouvrages que de faire de fer fondu des cless ordinaires. Il y a d'autant plus à gagner sur les ouvrages de fer fondu, qu'ils seroient plus longs à finir à la maniere ordinaire, & il en restera assés de ceux-ci pour que les avantages de notre nouvel Art s'étendent loin. Ce fer pourra être la matiere de bien des especes d'ouvrages que nous n'avons pas indiqués. Pent-être aussi trouvera t'on des inconvenients à en faire quelques-uns de ceux pour lesquels nous l'avons jugé propre.

Les ouvrages de fer fondu bien moulés, & limés avec soin, ne sçauroient souvent être distingués à la vuë de ceux de fer forgé. Il y a pourtant des circonstances, où quoi qu'ils soient aussi bons que les autres, il faut pourtant que celui qui veut s'en servir, sçache quelle est leur origine; & ce seroit tromper celui à qui on les vendra, & à sa perte, de les lui vendre pour de fer forgé. Expliquons nous davantage par un exemple. Si on vend des fiches trés chargées d'ornements à un Serrurier, & même à un particulier, il leur sera facile de reconnoître qu'elles ne sont pas de fer forgé. Mais si on leur vend des fiches unies, & qu'on veuille leur persuader qu'elles sont de fer forgé, quoiqu'elles soient de fer fondu, il peut être malaile qu'ils le reconnoissent. Ces fiches de fer fondu, une fois mises en place, soutiendront la porte, comme feroient des fiches de fer forgé. Mais pour être mises en place, elles exigent quelquesois des précautions, que n'exigeroient pas les autres. Si

Aaaai

L'ART D'ADOUCIR

la partie qui est destinée à entrer dans le bois, a besoin d'être redresse, l'Ouvrier qui la croira de fer forgé frappera dessus trop hardiment, peurêtre la cassea-r'il; au lieu que, s'il est sçu qu'elle étoit de ser fondu, il l'est frappée à froid à petits coups, ou même il l'est fait chausser pour la mé-

nager davantage.

556

L'avidité de gagner trouve le moyen de faire faire de mauvais usages des meilleures choses. Pour obvier à celui dont nous venons de parler, peut-être seroit - il à propos que tous les ouvrages unis de fer fondu, qui se debiteront dans les grandes villes, fussent marqués pour tels. Les Syndics ou Jurés des Communautés des Serruriers, ou autres Communautés, pourroient être charges de poser cette marque. Mais ce seroit faire un plus grand mal que celui auquel nous nous proposons de remedier, que de mettre cette marque entre les mains des Traitans; & si cela arrivoir, nous aurions grand regret à l'avis que nous venons de donner : neantmoints comme c'est une espece de gens qui pensent à tout, pour s'enrichir en vexant le public, lous prétexte d'utilités, fouvent imaginaires, ils y auroient apparemment pensé d'eux-mêmes. Heureusement nous vivons sous un regne, où on est peu disposé à recevoir leurs propositions.

Mais pour revenir à nos ouvrages de fer fondu : chaque Ouvrier pourroit avoir chés lui unfourneau, où il adouciroit les ouvrages qui concerner fa profession. Cependant comme il en est

peu qui veuillent, & qui puissent s'écarter de leur travail ordinaire; qu'il y a même plus de profit pour eux à faire toujours la même chose ; il seroit plus avantageux pour le public qu'il y eût des Ouvriers établis qui travaillassent à adoucir les ouvrages de fer pour tous les autres; qui fusfent des Adoucisseurs de fer en titre. Si l'Ebeniste, fi l'Horloger, le Fourbisseur, le Serrurier, & de même, si divers autres Ouvriers ont besoin de cuivre ou d'argent fondus en ouvrages, ils ne fondent pas eux mêmes ces métaux; il n'y a pas jusques aux Orfevres qui n'aient recours aux Fondeurs; on leur porte les modelles des pieces qu'on veut avoir; & on sçait combien on doit leur payer la livre des ouvrages moulés. L'Arcbusier, le Serrurier, le Fourbisseur &c. feroient de même fondre en fer, par des Fondeurs ordinaires, tout ce qu'ils voudroient, & en payeroient la livre sur le pied, donc ils seroient convenus.

Ils porteroient ensuite chés les Adoucisseurs de ser sondu ces mêmes ouvrages, & les leur payeroient plus ou moins cher, selon le degré d'adoucissement qu'ils demandent, soit par rapport à la souplesse, soit par rapport à la couleur, & aussi selon la grosseur des pieces. Il seroit aisé de faire un tariss sur cela, & pour peu qu'il se sasse des établissements, cette espece de tarissera bientôt reglé.

Ceux qui n'auront d'autre occupation que d'addoucir, qui en feront leur objet, doivent être munis de fourneaux de differentes grandeurs ;

Aaaa ii

L'ART D'ADOUCIR, &c.

558 quand ils n'auront à adoucir que de menus onvrages, qui veulent être extrêmement adoucis, ils en chargeront de petits fourneaux. Un fourneau, quelque petit qu'il soit, tiendra une grande quantité de gardes d'épées, de platines de susils, de boucles, & autres menus ouvrages; quelque peu qu'on prenne pour le recuit de chacune de ces pieces, on fera payer assés cher, & le temps, & le feu; avec une voye de bois on recuiroit une prodigieuse quantité d'ouvrages de ces petites especes.

Au reste nous n'avons encore jetté que les fondements d'un Art qui a besoin d'être perfectionné, nous ne l'avons que dégrossi; nous n'avons pas tout tenté, nous n'avons pas tout prévû; des pratiques en grand, souvent résterées apprendront encore beaucoup. Nous esperons que ceux qui feront des experiences propres à contribuer aux progrés de cet Art, ne les envieront pas au Public; pour nous, nous lui communiquerons certainement ce que nous pourrons découvrir de nouveau sur cette matiere, & ce qui nous reste sur diverses autres matieres qui y ont du rapport, qui nous ont fourni des observations que nous croïons devoir être utiles, & qu'on trouvera peut être assés curieuses.

Explication de la dix-septieme planche.

A fig. 1 est le marteau, la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté rue de Richelieu.

La fig. 2. est le même retourné. A A, Sont deuxpieces de fer forgé, qui sont partie de la charnière propre à suspendre ce marteau à la porte.

B, CC. Crampon de fer forgé qui a été enchassé dans le moule de ce marteau, les branches CC, sont les

parties A A de la fig. 2.

La fig. 3. est un autre marteau de porte cochere; on suppose que le sleuron D, étoit mal venu, & qu'on a été obligé d'y mettre une piece de rapport en ser forgé.

La fig. 4. le marteau de la fig. 2. auquel on fuppofe quelques defauts à raccommoder. È , Est un trou , où on a percé un écrouë , pour y rapporter un sleuron , qui est celui qui a été marqué D , fig. 3.

F, G. Est le petit sleuron de rapport, fait de ser

forgé, dont la queue G, a été taillée en vis.

En H, fig. 4. on suppose qu'il y a eu une sousture, qu'il y est resté un creux que la fonte n'a pas rempli; & qu'on veut couler de la sonte dans ce trou I, I, est un petit rebord de terre, qui forme une espece d'entonnoir, & qui couvre les endrotts sur lesquels la fonte ne doit pas s'appliquer.

La fig. 5. est une partie d'un seu. L., Est une piece de ser forgé qui entre dans la sig. 5. & qui a été mise

dans le moule.

560

La sig. 6. est une tige de slambeau dont la partie M est aussi de ser sorgé, & a été mise au moyen du même expedient dont on s'est servi pour les sig. 5. & 2.


La fig. 7. est une clef de fer fondu telle qu'elle sort


du moule.

O. Son paneton qui n'est point encore entaillé.

La fig. 8. est la même clef dont on a entaillé le paneton, après qu'il a été adouci.



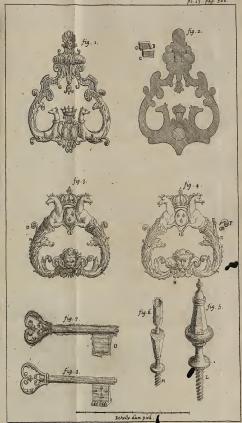

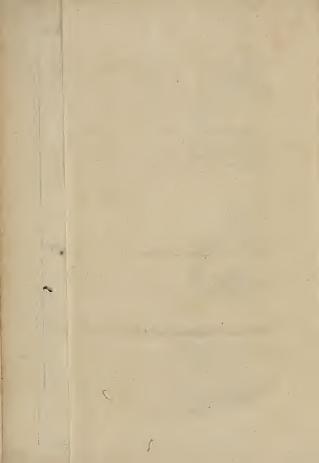



Explication de quelques Termes.

ADOUCIR le fer fondu, ou le fer forgé; diminuer sa dureté, & sa roideur, le rendre plus aisé à limer, plus aisé à couper au ciseau; & lerendre aussi plus slexible.

Bain, état de parfaite fusion dans lequel un métal a été mis. Tout métal devenu bien sluide par la force du feu, est du métal en bain.

Bille d'acter, morceau d'acter forgé quarrément; fouvent moins épais que large, & alsés court; la longueur des Billes d'acter ne passe guere six à sept pouces.

Bure d'un sousset, le bout du sousset, le tuyans

par lequel le vent sort du soufiet.

Chaude, degré de chaleur qu'on fait prendre au fer, ou à l'acier. La chaude n'est que couleur de cerise, quand le fer n'est parvenu dans le seu-qu'à la couleur de cerise. La chaude est appellée suante, ou sondante, quand le ser a chausse au point d'être prêt à tomber par gouttes.

Corroyer un morceau de fer ou d'acier, c'est le re-

plier une ou plusieurs fois sur lui même, après lui avoir donné une chaude suante, & forcer à coups de marteau, les parties à s'unir avec celles sur lesquelles elles ont été repliées.

Découvrir, se découvrir dans la trempe, prendre, à sa surface, une couleur blanche. De l'acier bien découvert après avoir été trempé, est celui dont la surface est blanche, sur la surface duquel il ne paroît point de crasse, rien de noirâtre.

Egrainer, s'égrainer, se casser par grains, l'acier

trempé trop chaud s'égraine aisément.

Etirer le fer, ou acier, l'allonger en le forgeant. On allonge beaucoup plus, qu'on n'élargit le fer

qu'on étire.

Etoffe, bille, ou autre morceau d'acier, composé d'aciers de differents degrés de finesse, soudés les uns sur les autres, & dont les plus fins sont les proches du milieu.

Évent, en teme de Fondeur, Canal, Rigole creusée dans le moule, pour donner à l'air la li-

berté de s'en échapper.

Fenton, verge de fer qui vient d'une barre fenduë en plusieurs parties. Cela s'execute par le moyen de très-belles machines appellées Fendries. Le fenton est employé par les Cloutiers, Vitriers, & divers autres Ouvriers à qui il faut du fer mince,

Gersure de l'acier, fentes, petites crevasses, qui tirent leur nom de leur ressemblance avec les gersures de la terre.

Gueuse, longue piece de fer fondu, de fonte: de fer, dont la figure approche de celle d'un prisme à base triangulaire. Il y en a de longues de dix à douze pieds, & qui pesent depuis 12à 1,00. livres jusqu'à deux milliers.

Tet, en terme de Fondeur, est tout canal qui conduit le métal dans les creux du moule; c'est aussi le métal qui s'est moulé dans un pareil canal.

Laitier, matiere vitriffiée, espece de verre qui furnage la fonte de fer qui est en bain. Il y a deslaitiers de bien des couleurs differentes; il y en a qui tiennent beaucoup de fer, & d'autres qui n'en ont point, ou très-peu.

Pailles de fer , ou de l'acier , parties mal reuniess. L'es fentes qui forment des pailles different de celles des gersures, en ce que les gersures ne font, pour ainsi dire, qu'entailler la barre ou la bille, au lieu. que les pailles sont des parties souvent asses gran-Bbbb if

des, presque entierement separées de celles sur

lesquelles, elles sont appliquées.

Paquet, en termes de trempe, est une espece de boiste de tole enduite de terre, dans laquelle de l'acier est rensermé & environné de certaines matieres; on fait chauster l'acier dans ce paquet d'où on le retire pour le tremper.

Quarillon, fer forgé quarrement, aussi épais que large, qui a environ huit à dix lignes sur chaque face.

Recuire, c'est ordinairement chausser le ser & l'acier dans une autre vûë que celle de les forger après qu'ils auront été chaussés. Souvent on recuit l'acier pour le détremper, pour l'adoucir, & quelquesois pour le rendre plus dur, comme pour

les trempes en paquet.

Recuit, manière de chauffer l'acier ou le fer, à un leger degré de chaleur, quand on les chauffe à la forge; mais à quelque degré de chaleur qu'on les fasse parvenir, quand on les chauffe renfermés dans des creusets, ou autres capacités équivalentes, cette manière de les chauffer porte toujours le nom de recuit.

Ringard, toute barre de fer, soit droite, soit crochue, avec laquelle on remue les charbons ou le bois enslammé, ou le metal qui chausse, ou qui est en susson.

Refouler, se refouler, se laisser applatir, ceder

à la prefion. Un ciseau, d'un mauvais acier, refoule quand on lui fait couper du fer à froid, son taillant devient moussé...,

Sonder deux morceaux de fer ensemble, ou deux morceaux d'acier, ou un morceau d'acier avec un morceau de fer, c'est obliger deux morceaux à se réunir ensemble parfaitement, à ne composer plus qu'une même piece. Cela s'execute en frappant sur les deux morceaux qu'on veut réunir, après les avoir chaussés presque fondants. Souder du fer avec du fer n'est point faire leur réunion au moyen de soudure. Quand on se sette foudure pour les réunir, cette saçon s'appelle brazer.

Surchaufure, trop grand degré de chaleur qu'on a donné à l'acier ; l'acier furchauffé a perdu une partie de sa qualité.

Tremper l'acier, le refroidir subitement, & pour l'ordinaire en le plongeant rouge dans de l'eau commune froide.

Trempe, signifie tantôt la qualité qu'a prise l'acier trempé, tantôt la matiere dans laquelle il a été trempé, tantôt les préparations qui ont precedé la trempe. L'acier a eu une trempe dure cassante, quand il est devenu dur cassant après avoir été trempé. La trempe à l'eau, la trempe au suif, sont le suif ou l'eau dans laquelle on trempe l'acier. La trempe en paquet, c'est faire

766
recuire l'acier dans un paquet, avant de le tremper.

Tuyere, court tuyau, en forme de cone tronqué, dans lequel sont logés, à leur aise, le bout, ou lá bure du souslet, ou des souslets, d'une forge, ou d'un fourneau.

Voiler, se courber, une plaque de terre qui se courbe, qui prend la figure d'une voile.

FIN.

TABLE DES MEMOIRES

de ce Volume.

PREMIER MEMOIRE, Où aprés avoir donné une idée generale des differentes manieres de faire l'Accier, on examine quelles sons les matieres propres à convertir le Fer forgé en Acier, & quels mélanges on doit faire de ces matières pour le changer dans l'Acier le plus fin, & le meilleur.

11. MEM. Où sont rapportées des observations generales qui conduisent à regler le seu à propos.

12. MEM. Qui apprend à faire les essais en petis. 61.

IV. MEM. Où l'on donne la construction d'un nouveau fourneau, qu'on croit le plus avantageux de ceux qui peuvent être employés à la conversion du fer en acier . & où l'on fait quelques reflexions generales sur les autres fourneaux.

V. MEM. Sur la nature des differentes especes des fers considerés par rapport aux dispositions qu'ils ont à être 153.

convertis en acier.

VI. MEM. Qui contient des observations sur les changements sensibles qui se font dans le fer, pendant qu'il est converti en acier; sur les précautions avec lesquelles il faut forger le nouvel acier, & le resultat des frais de la conversion du fer en acier.

VII. MEM. Où l'on établit le caractere de l'acier, en quoi il differe essentiellement du fer, & cela en suivant les opérations qui changent le fer forgé en acier. 203.

VIII. MEM. Où par la décomposition de l'acier, on acheve d'établir que sa difference essentielle d'avec le fer consiste en ce qu'il est plus penetré de parties salines & sulfureuses. Et où l'on donne en même temps le moyen de raccommoder la plupart des aciers défectueux.

IX. MEM. Sur l'analogie qu'il y a entre les procedés au moyen desquels on tire des aciers immediatement des fontes, & ceux qui changent le fer forgé en acier. Sur une maniere de faire de l'acier de fer forgé, dont nous n'avons point encore parlé; & pourquoi il est plus aisé de porter les aciers de fer forgé au point de perfection où on les veut, que ceux qui viennent des fontes.

X. MEM. Des manieres de connoître les défauts & les bonnes qualités de l'acier, & plusieurs vuës pour parvenir à comparer des aciers de differents degrés de per-

fection.

XI. MEM. Explication des principaux effets que la trempe produit sur l'acier.

XII. MEM. Sur les differentes trempes qu'on peut donner à l'acier; & sur les recuits qu'on lui donne sonvent après l'avoir trempé. 341.

TABLE DES MEMOIRES contenus dans la seconde partie.

PREMIER MEMOIRE. Des différences fortes de fontes de fer, ou de fers fondus, & de leurs qualites ; de la manière de rendre ces fontes plus pures; & à quot il a tenu qu'on ne fit de fer fondu quantité d'Ouvrages, qu'on peut faire de fer forgé. 385,

II. MEM. Sur les différentes manieres de fondre le fer , fur des attentions qu'il faut avoir pour jester le fer fondu en moule, & pour tirer les Ouvrages des moules. 408.

III. MEM. On some rapportés les esfais qu'on a faits de différentes matières pour adoucir le ser fondu, & quelles sont celles que ces essais ont montre y estre les plus propres. 450:

IV. MEM. Des fourneaux propres à adoucir les ouvrages de fer fondu. 475.

V. MEM. Des précautions avec lesquelles on doit recuire les ouvrages de fer fondu. Des changements que les différents degrées d'adoucifement produijent dans ce fer: Comment on peut redonner aux ouvrages de ser sondu la dureté qu'on leur a ôtée. Et comment on peut, & jusqu'à quel point, adoucir le ser songé.

VI. MEM. Où on parcourt les disserents ouvrages qui pouvent être suits de ser sondu; où on avertit des précautions avec lesquelles quelques uns veulent eve jettés en moule, & recuits; & où on fait connoirée aussi quels sont et souvrages qui ne doivent pas être faits de cette sorte de fer.

Fin de la Table.

De Imprimerie de P. A. PAULUS-DU-MESNIL, rue S. Severin, aux Armes du Roy.











